

MOSAIC UBERABA

RELATÓRIO DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-08

ÁREA 15

Unidade Utilidades e Ácido Sulfúrico



GRUPO CONERGE - NORMAS REGULAMENTADORAS

OBRA: 2350

INÍCIO EM: 22/02/22

TÉRMINO EM: 23/02/22

ÍNDICE

1.0 AUDITORIA, LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO NR-08.....	3
2.0 TABELA COMPLETA DA ÁREA.....	3
3.0 DADOS CONTRATUAIS.....	4
4.0 ANEXOS.....	5
4.1 PLANILHA DE INSPEÇÃO.....	6
4.2 A.R.T.....	7

1.0 AUDITORIA, LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO NR-08

AUDITORIA, LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO NR-08:

- Acompanhamento fotográfico das Não Conformidades encontradas;
- Levantamento do Inventário dos pisos, escadas, rampas, corrimãos, guarda-corpos e passarelas;
- Elaboração de croqui, para adequação dos pisos, escadas, rampas, corrimãos, guarda-corpos e passarelas;
- Levantamento Dimensional para verificação normativa e possíveis adequações;
- Verificar o estado de conservação dos pisos, escadas, rampas, corrimãos, guarda-corpos e passarelas, para possíveis reparos; e
- Verificar se os itens e subitens obrigatórios da NR-08 estão sendo atendidos e normas correlacionadas.

2.0 TABELA COMPLETA DA ÁREA 15

Secção	Área Plano Diretor	Descrição da área	Novas áreas
UTILIDADES	64	Área 64 - Tanque Água Bruta - Tq 5103 (Unidade 510)	(189) - 15
UTILIDADES	65	Área 65 - Tanque De Água Tratada -Tq-5102 (Unidade 510)	(190) - 15
UTILIDADES	66	Área 66 - Estação De Tratamento De Água (Unidade Eta) (Unidade 510)	(191) - 15
UTILIDADES	67	Área 67 - Central De Utilidades (Unidade 510)	(192) - 15
UTILIDADES	68	Área 68 - Subestação Se-II (Unidade 510)	(193) - 15
UTILIDADES	69	Área 69 - Tanque De Água Desmineralizada - Tq 5101 (Unidade 510)	(194) - 15
UTILIDADES	70	Área 70 - Turbo Gerador (Unidade 510)	(195) - 15
UTILIDADES	71	Área 71 - Sala Dos Compressores (Unidade 510)	(196) - 15
UTILIDADES	72	Área 72 - Sistema De Água Gelada (Unidade 510)	(197) - 15
ÁCIDO SULFÚRICO	73	Área 73 - Planta Estocagem De Ácido Sulfúrico (Unidade 310)	(198) - 15

4.0 ANEXOS

4.1 PLANILHA DE INSPEÇÃO

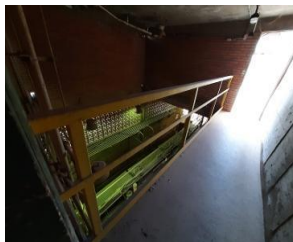
RELATORIO DE AUDITORIA E DIAGNOSTICO - ÁREA 15

Cliente:	MOSAIC UBERABA	Data:	23/02/2022
Identificação/Tag:	Area 15	Nº do relatório:	5264
Serviço:	NR-8	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 428, de 07 de outubro de 2021

Nº	SUBÁREA	TIPO	EQUIPAMENTO PROXIMO	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO
1	64 - TANQUE ÁGUA BRUTA - TQ 5103 (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	TQ5103	TETO DO TANQUE TQ5103	Foi evidenciado que o guarda corpo de 2 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
2	64 - TANQUE ÁGUA BRUTA - TQ 5103 (UNIDADE 510)	ESCADAS	TQ5103	ACESSO AO TETO DO TQ5103	Foi evidenciado que a escada de 20 metros encontra-se com o guarda corpo fora do padrão.	Necessário adequar a escada conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.4: DETALHE GUARDA CORPO EM ESCADAS INCLINADAS OU RAMPAS, da revisão nº 4 (Página 7/11) - CIU-13E002.	
3	65 - TANQUE DE ÁGUA TRATADA -TQ- 5102 (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	TQ5102	TETO DO TQ5102	Foi evidenciado que o guarda corpo de 8 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
4	65 - TANQUE DE ÁGUA TRATADA -TQ- 5102 (UNIDADE 510)	ESCADAS	TQ5102	ACESSO AO TETO DO TQ5102	Foi evidenciado que a escada de 50 metros encontra-se com o guarda corpo fora do padrão.	Necessário adequar a escada conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.4: DETALHE GUARDA CORPO EM ESCADAS INCLINADAS OU RAMPAS, da revisão nº 4 (Página 7/11) - CIU-13E002.	

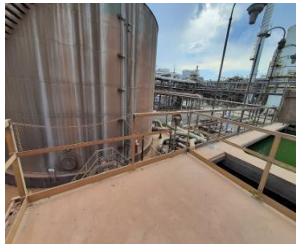
RELATORIO DE AUDITORIA E DIAGNOSTICO - ÁREA 15

Cliente:	MOSAIC UBERABA	Data:	23/02/2022
Identificação/Tag:	Area 15	Nº do relatório:	5264
Serviço:	NR-8	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 428, de 07 de outubro de 2021

Nº	SUBÁREA	TIPO	EQUIPAMENTO PROXIMO	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO
5	66 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (UNIDADE ETA) (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	BA5162	LADO DIREITO BOMBA	Foi evidenciado que o guarda corpo de 8 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
6	66 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (UNIDADE ETA) (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	BA5162	ACESSO AO BA5162	Foi evidenciado que o guarda corpo de 4 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
7	66 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (UNIDADE ETA) (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	PATAMAR 1	-	Foi evidenciado que o guarda corpo de 8 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
8	66 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (UNIDADE ETA) (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	PATAMAR 1	LATERAL ESQUERDO TELHADO	Foi evidenciado que o guarda corpo de 22 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	

RELATORIO DE AUDITORIA E DIAGNOSTICO - ÁREA 15

Cliente:	MOSAIC UBERABA	Data:	23/02/2022
Identificação/Tag:	Area 15	Nº do relatório:	5264
Serviço:	NR-8	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 428, de 07 de outubro de 2021

Nº	SUBÁREA	TIPO	EQUIPAMENTO PROXIMO	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO
9	66 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (UNIDADE ETA) (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	PATAMAR 1	LADO BA5116R	Foi evidenciado que o guarda corpo de 30 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
10	66 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (UNIDADE ETA) (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	PATAMAR 1	LADO DIREITO BA5116R	Foi evidenciado que o guarda corpo de 18 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
11	66 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (UNIDADE ETA) (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	PATAMAR 1	FRONTAL BA5116R	Foi evidenciado que o guarda corpo de 20 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
12	66 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (UNIDADE ETA) (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	PATAMAR 1	FRONTAL BA5116R	Foi evidenciado que o guarda corpo de 12 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	

RELATORIO DE AUDITORIA E DIAGNOSTICO - ÁREA 15

Cliente:	MOSAIC UBERABA	Data:	23/02/2022
Identificação/Tag:	Area 15	Nº do relatório:	5264
Serviço:	NR-8	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 428, de 07 de outubro de 2021

Nº	SUBÁREA	TIPO	EQUIPAMENTO PROXIMO	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO
13	66 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (UNIDADE ETA) (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	PATAMAR 1	FRONTAL BA5116R	Foi evidenciado que o guarda corpo de 12 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
14	66 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (UNIDADE ETA) (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	PATAMAR 2	-	Foi evidenciado que o guarda corpo de 4 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
15	66 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (UNIDADE ETA) (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	PATAMAR 2	ACESSO AG5104	Foi evidenciado que o guarda corpo de 8 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
16	66 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (UNIDADE ETA) (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	AG5104	-	Foi evidenciado que o guarda corpo de 10 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	

RELATORIO DE AUDITORIA E DIAGNOSTICO - ÁREA 15

Cliente:	MOSAIC UBERABA	Data:	23/02/2022
Identificação/Tag:	Area 15	Nº do relatório:	5264
Serviço:	NR-8	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 428, de 07 de outubro de 2021

Nº	SUBÁREA	TIPO	EQUIPAMENTO PROXIMO	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO
17	66 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (UNIDADE ETA) (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	TQ5112A	PATAMAR 2	Foi evidenciado que o guarda corpo de 24 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
18	66 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (UNIDADE ETA) (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	AG5105A	PATAMAR 2	Foi evidenciado que o guarda corpo de 20 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
19	66 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (UNIDADE ETA) (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	PATAMAR 2	EM FRENTE AG5105B	Foi evidenciado que o guarda corpo de 20 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
20	66 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (UNIDADE ETA) (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	PATAMAR 2	EM FRENTE AG5105B	Foi evidenciado que o guarda corpo de 24 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	

RELATORIO DE AUDITORIA E DIAGNOSTICO - ÁREA 15

Cliente:	MOSAIC UBERABA	Data:	23/02/2022
Identificação/Tag:	Area 15	Nº do relatório:	5264
Serviço:	NR-8	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 428, de 07 de outubro de 2021

Nº	SUBÁREA	TIPO	EQUIPAMENTO PROXIMO	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO
21	66 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (UNIDADE ETA) (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	PATAMAR 2	EM FRENTE AG5105B	Foi evidenciado que o guarda corpo de 18 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
22	66 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (UNIDADE ETA) (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	PATAMAR 2	LADO DIREITO AG5105B	Foi evidenciado que o guarda corpo de 50 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
23	66 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (UNIDADE ETA) (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	PATAMAR 2	LADO DIREITO AG5105B	Foi evidenciado que o guarda corpo de 50 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
24	66 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (UNIDADE ETA) (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	FL5101 A, B, C, D, E, F	PATAMAR 2	Foi evidenciado que o guarda corpo de 20 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	

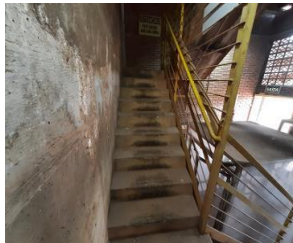
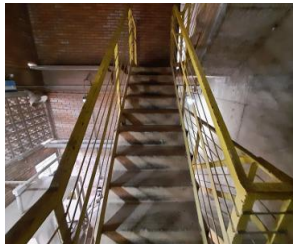
RELATORIO DE AUDITORIA E DIAGNOSTICO - ÁREA 15

Cliente:	MOSAIC UBERABA	Data:	23/02/2022
Identificação/Tag:	Area 15	Nº do relatório:	5264
Serviço:	NR-8	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 428, de 07 de outubro de 2021

Nº	SUBÁREA	TIPO	EQUIPAMENTO PROXIMO	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO
25	66 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (UNIDADE ETA) (UNIDADE 510)	PASSARELA	BA5130A	ACESSO A BA5130A	Foi evidenciado que o guarda corpo da passarela de 14 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
26	66 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (UNIDADE ETA) (UNIDADE 510)	ESCALA MARINHEIRO	BA5162	LADO DIREITO BOMBA	Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se sem ranhuras nos degraus da escada.	Necessário adequar os degraus da escada marinheiro, de acordo com o Anexo III da NR-12, item 13 - alínea I.	
27	66 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (UNIDADE ETA) (UNIDADE 510)	ESCALA MARINHEIRO	BA5162	LADO DIREITO BOMBA	Foi evidenciado que a gaiola da escada marinheiro encontra-se com a haste vertical fora do padrão.	Necessário adequar a escada marinheiro conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.6: DETALHE GERAIS E GUARDA CORPO EM ESCADAS MARINHEIRO, da revisão nº 4 (Página 9/11) - CIU-13E002.	
28	66 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (UNIDADE ETA) (UNIDADE 510)	ESCALA MARINHEIRO	-	ACESSO AO PIPE RACK	Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se sem ranhuras nos degraus da escada.	Necessário adequar os degraus da escada marinheiro, de acordo com o Anexo III da NR-12, item 13 - alínea I.	

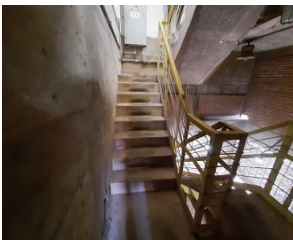
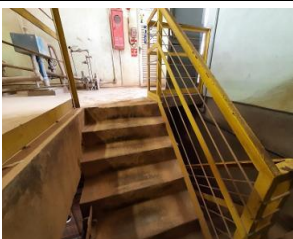
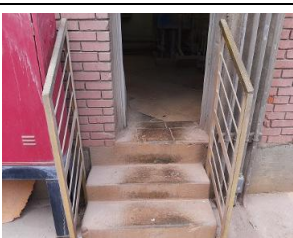
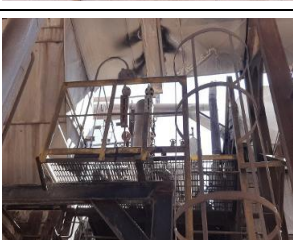
RELATORIO DE AUDITORIA E DIAGNOSTICO - ÁREA 15

Cliente:	MOSAIC UBERABA	Data:	23/02/2022
Identificação/Tag:	Area 15	Nº do relatório:	5264
Serviço:	NR-8	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 428, de 07 de outubro de 2021

Nº	SUBÁREA	TIPO	EQUIPAMENTO PROXIMO	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO
29	66 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (UNIDADE ETA) (UNIDADE 510)	ESCADA MARINHEIRO	-	ACESSO AO PIPE RACK EM FRENTE AO TQ5102	Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se sem ranhuras nos degraus da escada.	Necessário adequar os degraus da escada marinheiro, de acordo com o Anexo III da NR-12, item 13 - alínea I.	
30	66 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (UNIDADE ETA) (UNIDADE 510)	ESCADAS	DEPOSITO TEMPORÁRIO	ESCADA DE ACESSO AO AG5107B	Foi evidenciado que a escada de 6 metros encontra-se com o guarda corpo fora do padrão.	Necessário adequar a escada conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.4: DETALHE GUARDA CORPO EM ESCADAS INCLINADAS OU RAMPAS, da revisão nº 4 (Página 7/11) - CIU-13E002.	
31	66 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (UNIDADE ETA) (UNIDADE 510)	ESCADAS	-	ESCADA DE ACESSO	Foi evidenciado que a escada de 5 metros encontra-se com o guarda corpo fora do padrão.	Necessário adequar a escada conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.4: DETALHE GUARDA CORPO EM ESCADAS INCLINADAS OU RAMPAS, da revisão nº 4 (Página 7/11) - CIU-13E002.	
32	66 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (UNIDADE ETA) (UNIDADE 510)	ESCADAS	-	ESCADA DE ACESSO	Foi evidenciado que a escada de 10 metros encontra-se com o guarda corpo fora do padrão.	Necessário adequar a escada conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.4: DETALHE GUARDA CORPO EM ESCADAS INCLINADAS OU RAMPAS, da revisão nº 4 (Página 7/11) - CIU-13E002.	

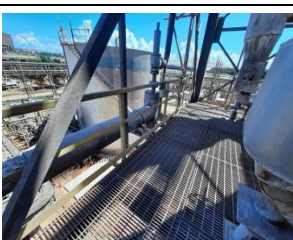
RELATORIO DE AUDITORIA E DIAGNOSTICO - ÁREA 15

Cliente:	MOSAIC UBERABA	Data:	23/02/2022
Identificação/Tag:	Area 15	Nº do relatório:	5264
Serviço:	NR-8	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 428, de 07 de outubro de 2021

Nº	SUBÁREA	TIPO	EQUIPAMENTO PROXIMO	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO
33	66 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (UNIDADE ETA) (UNIDADE 510)	ESCADAS	-	ACESSO AO FL5105 E CIU 06829	Foi evidenciado que a escada de 6 metros encontra-se com o guarda corpo fora do padrão.	Necessário adequar a escada conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.4: DETALHE GUARDA CORPO EM ESCADAS INCLINADAS OU RAMPAS, da revisão nº 4 (Página 7/11) - CIU-13E002.	
34	66 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (UNIDADE ETA) (UNIDADE 510)	ESCADAS	PATAMAR 2	-	Foi evidenciado que a escada de 3 metros encontra-se com o guarda corpo fora do padrão.	Necessário adequar a escada conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.4: DETALHE GUARDA CORPO EM ESCADAS INCLINADAS OU RAMPAS, da revisão nº 4 (Página 7/11) - CIU-13E002.	
35	66 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (UNIDADE ETA) (UNIDADE 510)	ESCADAS	PATAMAR 2	-	Foi evidenciado que a escada de 4 metros encontra-se com o guarda corpo fora do padrão.	Necessário adequar a escada conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.4: DETALHE GUARDA CORPO EM ESCADAS INCLINADAS OU RAMPAS, da revisão nº 4 (Página 7/11) - CIU-13E002.	
36	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	CA5101	ACESSO AO PATAMAR SUPERIOR LADO ESQUERDO	Foi evidenciado que o guarda corpo de 8 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	

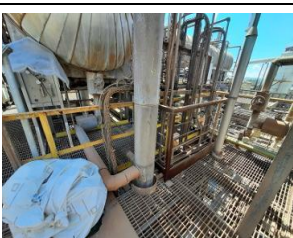
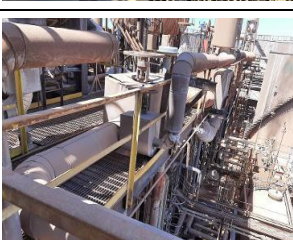
RELATORIO DE AUDITORIA E DIAGNOSTICO - ÁREA 15

Cliente:	MOSAIC UBERABA	Data:	23/02/2022
Identificação/Tag:	Area 15	Nº do relatório:	5264
Serviço:	NR-8	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 428, de 07 de outubro de 2021

Nº	SUBÁREA	TIPO	EQUIPAMENTO PROXIMO	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO
37	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	CA5101	GUARDA CORPO PATAMAR SUPERIOR CA5101	Foi evidenciado que o guarda corpo de 6 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
38	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	-	AO LADO DIREITO DO CA5101	Foi evidenciado que o guarda corpo de 8 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
39	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	-	ACESSO AO PATAMAR DA CALDEIRA	Foi evidenciado que o guarda corpo de 12 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
40	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	SI5103	GUARDA CORPO DO PATAMAR DO SI5103	Foi evidenciado que o guarda corpo de 18 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	

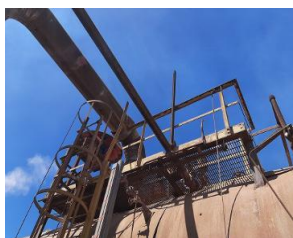
RELATORIO DE AUDITORIA E DIAGNOSTICO - ÁREA 15

Cliente:	MOSAIC UBERABA	Data:	23/02/2022
Identificação/Tag:	Area 15	Nº do relatório:	5264
Serviço:	NR-8	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 428, de 07 de outubro de 2021

Nº	SUBÁREA	TIPO	EQUIPAMENTO PROXIMO	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO
41	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	VA5107	TETO DO EQUIPAMENTO	Foi evidenciado que o guarda corpo de 6 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
42	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	-	LADO DIREITO VA5107	Foi evidenciado que o guarda corpo de 6 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
43	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	VA5107	AO REDOR DO VA5107	Foi evidenciado que o guarda corpo de 10 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
44	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	-	EM FRENTE AO VA5107	Foi evidenciado que o guarda corpo de 10 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	

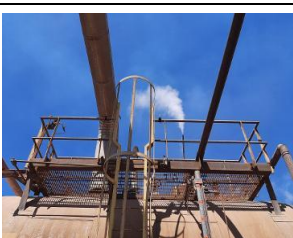
RELATORIO DE AUDITORIA E DIAGNOSTICO - ÁREA 15

Cliente:	MOSAIC UBERABA	Data:	23/02/2022
Identificação/Tag:	Area 15	Nº do relatório:	5264
Serviço:	NR-8	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 428, de 07 de outubro de 2021

Nº	SUBÁREA	TIPO	EQUIPAMENTO PROXIMO	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO
45	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	-	LADO ESQUERDO PV5101	Foi evidenciado que o guarda corpo de 10 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
46	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	DE5101	EM FRENTE AO EQUIPAMENTO	Foi evidenciado que o guarda corpo de 20 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
47	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	DE5101	TETO DO EQUIPAMENTO	Foi evidenciado que o guarda corpo de 12 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
48	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	DE5101	LADO OPOSTO DO EQUIPAMENTO	Foi evidenciado que o guarda corpo de 16 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	

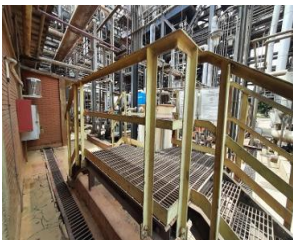
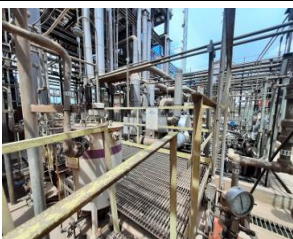
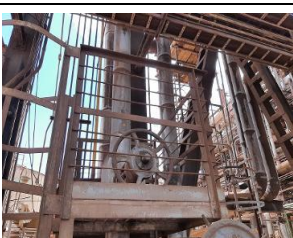
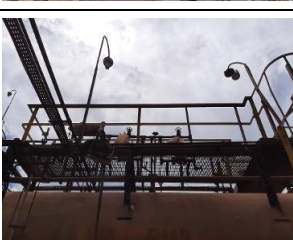
RELATORIO DE AUDITORIA E DIAGNOSTICO - ÁREA 15

Cliente:	MOSAIC UBERABA	Data:	23/02/2022
Identificação/Tag:	Area 15	Nº do relatório:	5264
Serviço:	NR-8	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 428, de 07 de outubro de 2021

Nº	SUBÁREA	TIPO	EQUIPAMENTO PROXIMO	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO
49	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	DE5101 / DE5102	ENTRE EQUIPAMENTOS	Foi evidenciado que o guarda corpo de 8 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
50	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	DE5102	LADO OPOSTO EQUIPAMENTO	Foi evidenciado que o guarda corpo de 16 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
51	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	DE5102	TETO DO EQUIPAMENTO	Foi evidenciado que o guarda corpo de 12 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
52	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	DE5102	LADO ESQUERDO DO EQUIPAMENTO	Foi evidenciado que o guarda corpo de 10 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	

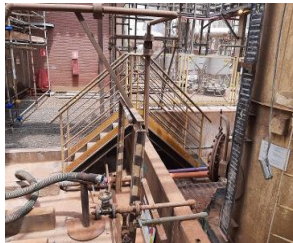
RELATORIO DE AUDITORIA E DIAGNOSTICO - ÁREA 15

Cliente:	MOSAIC UBERABA	Data:	23/02/2022
Identificação/Tag:	Area 15	Nº do relatório:	5264
Serviço:	NR-8	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 428, de 07 de outubro de 2021

Nº	SUBÁREA	TIPO	EQUIPAMENTO PROXIMO	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO
53	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	AG5101	LADO ESQUERDO	Foi evidenciado que o guarda corpo de 6 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
54	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	AG5102	LADO DIREITO	Foi evidenciado que o guarda corpo de 10 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
55	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	VA5103	LADO DIREITO	Foi evidenciado que o guarda corpo de 8 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
56	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	VA5112	TETO DO VA5112	Foi evidenciado que o guarda corpo de 18 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	

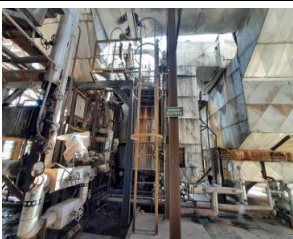
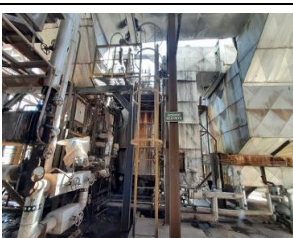
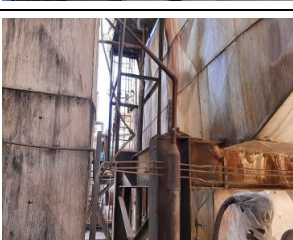
RELATORIO DE AUDITORIA E DIAGNOSTICO - ÁREA 15

Cliete:	MOSAIC UBERABA	Data:	23/02/2022
Identificação/Tag:	Area 15	Nº do relatório:	5264
Serviço:	NR-8	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 428, de 07 de outubro de 2021

Nº	SUBÁREA	TIPO	EQUIPAMENTO PROXIMO	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO
57	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	PASSARELA	VA5106B	ACESSO AO DIQUE	Foi evidenciado que o guarda corpo da passarela de 12 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
58	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	PASSARELA	VA5117	LADO DIREITO DO VA5117	Foi evidenciado que o guarda corpo da passarela de 20 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
59	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	PASSARELA	-	ATRÁS DO TANQUE DO TC5110	Foi evidenciado que o guarda corpo da passarela de 8 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
60	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	ESCALA MARINHEIRO	RS5104	LADO OPOSTO RS5104	Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se sem ranhuras nos degraus da escada.	Necessário adequar os degraus da escada marinheiro, de acordo com o Anexo III da NR-12, item 13 - alínea I.	

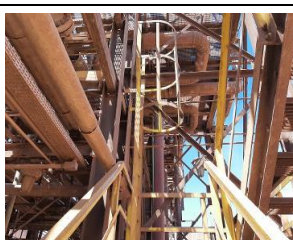
RELATORIO DE AUDITORIA E DIAGNOSTICO - ÁREA 15

Cliente:	MOSAIC UBERABA	Data:	23/02/2022
Identificação/Tag:	Area 15	Nº do relatório:	5264
Serviço:	NR-8	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 428, de 07 de outubro de 2021

Nº	SUBÁREA	TIPO	EQUIPAMENTO PROXIMO	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO
61	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	ESCADA MARINHEIRO	RS5104	LADO DIREITO RS5104	Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se sem ranhuras nos degraus da escada.	Necessário adequar os degraus da escada marinheiro, de acordo com o Anexo III da NR-12, item 13 - alínea I.	
62	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	ESCADA MARINHEIRO	CA5101	ACESSO AO PATAMAR SUPERIOR LADO ESQUERDO	Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se sem ranhuras nos degraus da escada.	Necessário adequar os degraus da escada marinheiro, de acordo com o Anexo III da NR-12, item 13 - alínea I.	
63	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	ESCADA MARINHEIRO	CA5101	ACESSO AO PATAMAR SUPERIOR LADO ESQUERDO	Foi evidenciado que a gaiola da escada marinheiro encontra-se com a haste vertical fora do padrão.	Necessário adequar a escada marinheiro conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.6: DETALHE GERAIS E GUARDA CORPO EM ESCADAS MARINHEIRO, da revisão nº 4 (Página 9/11) - CIU-13E002.	
64	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	ESCADA MARINHEIRO	CA5101	ACESSO AO PATAMAR SUPERIOR DO CA5101	Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se sem ranhuras nos degraus da escada.	Necessário adequar os degraus da escada marinheiro, de acordo com o Anexo III da NR-12, item 13 - alínea I.	

RELATORIO DE AUDITORIA E DIAGNOSTICO - ÁREA 15

Cliente:	MOSAIC UBERABA	Data:	23/02/2022
Identificação/Tag:	Area 15	Nº do relatório:	5264
Serviço:	NR-8	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 428, de 07 de outubro de 2021

Nº	SUBÁREA	TIPO	EQUIPAMENTO PROXIMO	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO
65	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	ESCADA MARINHEIRO	CA5101	ACESSO AO PATAMAR SUPERIOR DO CA5101	Foi evidenciado que a gaiola da escada marinheiro encontra-se com a haste vertical fora do padrão.	Necessário adequar a escada marinheiro conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.6: DETALHE GERAIS E GUARDA CORPO EM ESCADAS MARINHEIRO, da revisão nº 4 (Página 9/11) - CIU-13E002.	
66	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	ESCADA MARINHEIRO	-	AO LADO DIREITO DO CA5101	Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se sem ranhuras nos degraus da escada.	Necessário adequar os degraus da escada marinheiro, de acordo com o Anexo III da NR-12, item 13 - alínea I.	
67	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	ESCADA MARINHEIRO	-	AO LADO DIREITO DO CA5101	Foi evidenciado que a gaiola da escada marinheiro encontra-se com a haste vertical fora do padrão.	Necessário adequar a escada marinheiro conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.6: DETALHE GERAIS E GUARDA CORPO EM ESCADAS MARINHEIRO, da revisão nº 4 (Página 9/11) - CIU-13E002.	
68	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	ESCADA MARINHEIRO	-	ACESSO AO PATAMAR DA CALDEIRA	Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se sem ranhuras nos degraus da escada.	Necessário adequar os degraus da escada marinheiro, de acordo com o Anexo III da NR-12, item 13 - alínea I.	

RELATORIO DE AUDITORIA E DIAGNOSTICO - ÁREA 15

Cliente:	MOSAIC UBERABA	Data:	23/02/2022
Identificação/Tag:	Area 15	Nº do relatório:	5264
Serviço:	NR-8	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 428, de 07 de outubro de 2021

Nº	SUBÁREA	TIPO	EQUIPAMENTO PROXIMO	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO
69	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	ESCADA MARINHEIRO	-	ACESSO AO PATAMAR DA CALDEIRA	Foi evidenciado que a gaiola da escada marinheiro encontra-se com a haste vertical fora do padrão.	Necessário adequar a escada marinheiro conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.6: DETALHE GERAIS E GUARDA CORPO EM ESCADAS MARINHEIRO, da revisão nº 4 (Página 9/11) - CIU-13E002.	
70	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	ESCADA MARINHEIRO	-	ACESSO AO PATAMAR DA CALDEIRA	Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se sem ranhuras nos degraus da escada.	Necessário adequar os degraus da escada marinheiro, de acordo com o Anexo III da NR-12, item 13 - alínea I.	
71	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	ESCADA MARINHEIRO	-	ACESSO AO PATAMAR DA CALDEIRA	Foi evidenciado que a gaiola da escada marinheiro encontra-se com a haste vertical fora do padrão.	Necessário adequar a escada marinheiro conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.6: DETALHE GERAIS E GUARDA CORPO EM ESCADAS MARINHEIRO, da revisão nº 4 (Página 9/11) - CIU-13E002.	
72	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	ESCADA MARINHEIRO	VA5107	ACESSO AO TETO	Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se sem ranhuras nos degraus da escada.	Necessário adequar os degraus da escada marinheiro, de acordo com o Anexo III da NR-12, item 13 - alínea I.	

RELATORIO DE AUDITORIA E DIAGNOSTICO - ÁREA 15

Cliente:	MOSAIC UBERABA	Data:	23/02/2022
Identificação/Tag:	Area 15	Nº do relatório:	5264
Serviço:	NR-8	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 428, de 07 de outubro de 2021

Nº	SUBÁREA	TIPO	EQUIPAMENTO PROXIMO	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO
73	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	ESCADA MARINHEIRO	VA5107	ACESSO AO TETO	Foi evidenciado que a gaiola da escada marinheiro encontra-se com a haste vertical fora do padrão.	Necessário adequar a escada marinheiro conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.6: DETALHE GERAIS E GUARDA CORPO EM ESCADAS MARINHEIRO, da revisão nº 4 (Página 9/11) - CIU-13E002.	
74	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	ESCADA MARINHEIRO	-	LADO DIREITO VA5107	Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se sem ranhuras nos degraus da escada.	Necessário adequar os degraus da escada marinheiro, de acordo com o Anexo III da NR-12, item 13 - alínea I.	
75	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	ESCADA MARINHEIRO	-	LADO DIREITO VA5107	Foi evidenciado que a gaiola da escada marinheiro encontra-se com a haste vertical fora do padrão.	Necessário adequar a escada marinheiro conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.6: DETALHE GERAIS E GUARDA CORPO EM ESCADAS MARINHEIRO, da revisão nº 4 (Página 9/11) - CIU-13E002.	
76	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	ESCADA MARINHEIRO	DE5101	ACESSO AO TETO	Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se sem ranhuras nos degraus da escada.	Necessário adequar os degraus da escada marinheiro, de acordo com o Anexo III da NR-12, item 13 - alínea I.	

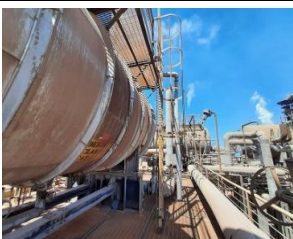
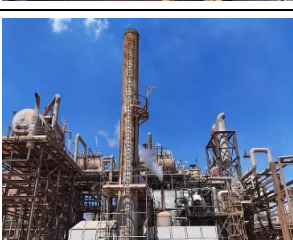
RELATORIO DE AUDITORIA E DIAGNOSTICO - ÁREA 15

Cliente:	MOSAIC UBERABA	Data:	23/02/2022
Identificação/Tag:	Area 15	Nº do relatório:	5264
Serviço:	NR-8	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 428, de 07 de outubro de 2021

Nº	SUBÁREA	TIPO	EQUIPAMENTO PROXIMO	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO
77	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	ESCADA MARINHEIRO	DE5101	ACESSO AO TETO	Foi evidenciado que a gaiola da escada marinho encontra-se com a haste vertical fora do padrão.	Necessário adequar a escada marinho conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.6: DETALHE GERAIS E GUARDA CORPO EM ESCADAS MARINHEIRO, da revisão nº 4 (Página 9/11) - CIU-13E002.	
78	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	ESCADA MARINHEIRO	DE5102	ACESSO AO TETO	Foi evidenciado que a escada marinho encontra-se sem ranhuras nos degraus da escada.	Necessário adequar os degraus da escada marinho, de acordo com o Anexo III da NR-12, item 13 - alínea I.	
79	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	ESCADA MARINHEIRO	DE5102	ACESSO AO TETO	Foi evidenciado que a gaiola da escada marinho encontra-se com a haste vertical fora do padrão.	Necessário adequar a escada marinho conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.6: DETALHE GERAIS E GUARDA CORPO EM ESCADAS MARINHEIRO, da revisão nº 4 (Página 9/11) - CIU-13E002.	
80	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	ESCADA MARINHEIRO	DE5103	ACESSO AO TETO	Foi evidenciado que a escada marinho encontra-se sem ranhuras nos degraus da escada.	Necessário adequar os degraus da escada marinho, de acordo com o Anexo III da NR-12, item 13 - alínea I.	

RELATORIO DE AUDITORIA E DIAGNOSTICO - ÁREA 15

Cliente:	MOSAIC UBERABA	Data:	23/02/2022
Identificação/Tag:	Area 15	Nº do relatório:	5264
Serviço:	NR-8	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 428, de 07 de outubro de 2021

Nº	SUBÁREA	TIPO	EQUIPAMENTO PROXIMO	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO
81	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	ESCADA MARINHEIRO	DE5103	ACESSO AO TETO	Foi evidenciado que a gaiola da escada marinheiro encontra-se com a haste vertical fora do padrão.	Necessário adequar a escada marinheiro conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.6: DETALHE GERAIS E GUARDA CORPO EM ESCADAS MARINHEIRO, da revisão nº 4 (Página 9/11) - CIU-13E002.	
82	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	ESCADA MARINHEIRO	DE5103	ACESSO AO TETO	Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se sem ranhuras nos degraus da escada.	Necessário adequar os degraus da escada marinheiro, de acordo com o Anexo III da NR-12, item 13 - alínea I.	
83	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	ESCADA MARINHEIRO	DE5103	ACESSO AO TETO	Foi evidenciado que a gaiola da escada marinheiro encontra-se com a haste vertical fora do padrão.	Necessário adequar a escada marinheiro conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.6: DETALHE GERAIS E GUARDA CORPO EM ESCADAS MARINHEIRO, da revisão nº 4 (Página 9/11) - CIU-13E002.	
84	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	ESCADA MARINHEIRO	-	TORRE ATRÁS DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se sem ranhuras nos degraus da escada.	Necessário adequar os degraus da escada marinheiro, de acordo com o Anexo III da NR-12, item 13 - alínea I.	

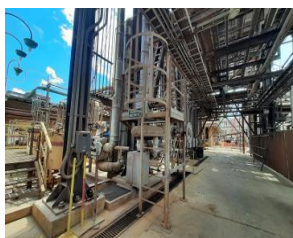
RELATORIO DE AUDITORIA E DIAGNOSTICO - ÁREA 15

Cliente:	MOSAIC UBERABA	Data:	23/02/2022
Identificação/Tag:	Area 15	Nº do relatório:	5264
Serviço:	NR-8	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 428, de 07 de outubro de 2021

Nº	SUBÁREA	TIPO	EQUIPAMENTO PROXIMO	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO
85	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	ESCADA MARINHEIRO	-	TORRE ATRÁS DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	Foi evidenciado que a gaiola da escada marinheiro encontra-se com a haste vertical fora do padrão.	Necessário adequar a escada marinheiro conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.6: DETALHE GERAIS E GUARDA CORPO EM ESCADAS MARINHEIRO, da revisão nº 4 (Página 9/11) - CIU-13E002.	
86	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	ESCADA MARINHEIRO	TC5110	ACESSO AO TETO DO TANQUE LADO OPOSTO TC5110	Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se sem ranhuras nos degraus da escada.	Necessário adequar os degraus da escada marinheiro, de acordo com o Anexo III da NR-12, item 13 - alínea I.	
87	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	ESCADA MARINHEIRO	TC5110	ACESSO AO TETO DO TANQUE LADO OPOSTO TC5110	Foi evidenciado que a gaiola da escada marinheiro encontra-se com a haste vertical fora do padrão.	Necessário adequar a escada marinheiro conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.6: DETALHE GERAIS E GUARDA CORPO EM ESCADAS MARINHEIRO, da revisão nº 4 (Página 9/11) - CIU-13E002.	
88	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	ESCADA MARINHEIRO	VA5117	ACESSO AO TETO DO TANQUE	Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se sem ranhuras nos degraus da escada.	Necessário adequar os degraus da escada marinheiro, de acordo com o Anexo III da NR-12, item 13 - alínea I.	

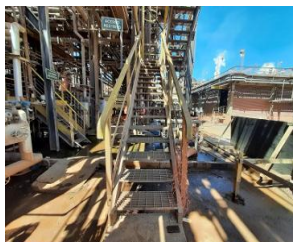
RELATORIO DE AUDITORIA E DIAGNOSTICO - ÁREA 15

Cliente:	MOSAIC UBERABA	Data:	23/02/2022
Identificação/Tag:	Area 15	Nº do relatório:	5264
Serviço:	NR-8	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 428, de 07 de outubro de 2021

Nº	SUBÁREA	TIPO	EQUIPAMENTO PROXIMO	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO
89	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	ESCADA MARINHEIRO	VA5117	ACESSO AO TETO DO TANQUE	Foi evidenciado que a gaiola da escada marinheiro encontra-se com a haste vertical fora do padrão.	Necessário adequar a escada marinheiro conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.6: DETALHE GERAIS E GUARDA CORPO EM ESCADAS MARINHEIRO, da revisão nº 4 (Página 9/11) - CIU-13E002.	
90	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	ESCADA MARINHEIRO	VA5103	LADO DIREITO	Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se sem ranhuras nos degraus da escada.	Necessário adequar os degraus da escada marinheiro, de acordo com o Anexo III da NR-12, item 13 - alínea I.	
91	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	ESCADA MARINHEIRO	VA5103	LADO DIREITO	Foi evidenciado que a gaiola da escada marinheiro encontra-se com a haste vertical fora do padrão.	Necessário adequar a escada marinheiro conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.6: DETALHE GERAIS E GUARDA CORPO EM ESCADAS MARINHEIRO, da revisão nº 4 (Página 9/11) - CIU-13E002.	
92	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	ESCADA MARINHEIRO	VA5112	ACESSO AO TETO	Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se sem ranhuras nos degraus da escada.	Necessário adequar os degraus da escada marinheiro, de acordo com o Anexo III da NR-12, item 13 - alínea I.	

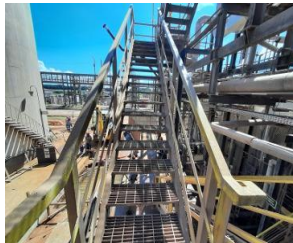
RELATORIO DE AUDITORIA E DIAGNOSTICO - ÁREA 15

Cliente:	MOSAIC UBERABA	Data:	23/02/2022
Identificação/Tag:	Area 15	Nº do relatório:	5264
Serviço:	NR-8	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 428, de 07 de outubro de 2021

Nº	SUBÁREA	TIPO	EQUIPAMENTO PROXIMO	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO
93	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	ESCADA MARINHEIRO	VA5112	ACESSO AO TETO	Foi evidenciado que a gaiola da escada marinheiro encontra-se com a haste vertical fora do padrão.	Necessário adequar a escada marinheiro conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.6: DETALHE GERAIS E GUARDA CORPO EM ESCADAS MARINHEIRO, da revisão nº 4 (Página 9/11) - CIU-13E002.	
94	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	ESCADA MARINHEIRO	-	ACESSO AO PIPE RACK LADO ESQUERDO VA5112	Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se sem ranhuras nos degraus da escada.	Necessário adequar os degraus da escada marinheiro, de acordo com o Anexo III da NR-12, item 13 - alínea I.	
95	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	ESCADA MARINHEIRO	-	ACESSO AO PIPE RACK LADO ESQUERDO VA5112	Foi evidenciado que a gaiola da escada marinheiro encontra-se com a haste vertical fora do padrão.	Necessário adequar a escada marinheiro conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.6: DETALHE GERAIS E GUARDA CORPO EM ESCADAS MARINHEIRO, da revisão nº 4 (Página 9/11) - CIU-13E002.	
96	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	ESCADAS	-	ACESSO AOS PATAMARES DA CALDEIRA	Foi evidenciado que a escada de 16 metros encontra-se com o guarda corpo fora do padrão.	Necessário adequar a escada conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.4: DETALHE GUARDA CORPO EM ESCADAS INCLINADAS OU RAMPAS, da revisão nº 4 (Página 7/11) - CIU-13E002.	

RELATORIO DE AUDITORIA E DIAGNOSTICO - ÁREA 15

Cliente:	MOSAIC UBERABA	Data:	23/02/2022
Identificação/Tag:	Area 15	Nº do relatório:	5264
Serviço:	NR-8	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 428, de 07 de outubro de 2021

Nº	SUBÁREA	TIPO	EQUIPAMENTO PROXIMO	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO
97	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	ESCADAS	-	ACESSO AOS PATAMARES DA CALDEIRA	Foi evidenciado que a escada de 16 metros encontra-se com o guarda corpo fora do padrão.	Necessário adequar a escada conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.4: DETALHE GUARDA CORPO EM ESCADAS INCLINADAS OU RAMPAS, da revisão nº 4 (Página 7/11) - CIU-13E002.	
98	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	ESCADAS	-	ACESSO AOS PATAMARES DA CALDEIRA	Foi evidenciado que a escada de 16 metros encontra-se com o guarda corpo fora do padrão.	Necessário adequar a escada conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.4: DETALHE GUARDA CORPO EM ESCADAS INCLINADAS OU RAMPAS, da revisão nº 4 (Página 7/11) - CIU-13E002.	
99	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	ESCADAS	-	ACESSO AOS PATAMARES DA CALDEIRA	Foi evidenciado que a escada de 6 metros encontra-se com o guarda corpo fora do padrão.	Necessário adequar a escada conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.4: DETALHE GUARDA CORPO EM ESCADAS INCLINADAS OU RAMPAS, da revisão nº 4 (Página 7/11) - CIU-13E002.	
100	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	ESCADAS	BA5105A	ACESSO AO BA5105A	Foi evidenciado que a escada de 4 metros encontra-se com o guarda corpo fora do padrão.	Necessário adequar a escada conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.4: DETALHE GUARDA CORPO EM ESCADAS INCLINADAS OU RAMPAS, da revisão nº 4 (Página 7/11) - CIU-13E002.	

RELATORIO DE AUDITORIA E DIAGNOSTICO - ÁREA 15

Cliente:	MOSAIC UBERABA	Data:	23/02/2022
Identificação/Tag:	Area 15	Nº do relatório:	5264
Serviço:	NR-8	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 428, de 07 de outubro de 2021

Nº	SUBÁREA	TIPO	EQUIPAMENTO PROXIMO	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO
101	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	ESCADAS	AG5101	LADO ESQUERDO	Foi evidenciado que a escada de 4 metros encontra-se com o guarda corpo fora do padrão.	Necessário adequar a escada conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.4: DETALHE GUARDA CORPO EM ESCADAS INCLINADAS OU RAMPAS, da revisão nº 4 (Página 7/11) - CIU-13E002.	
102	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	ESCADAS	AG5102	LADO DIREITO	Foi evidenciado que a escada de 4 metros encontra-se com o guarda corpo fora do padrão.	Necessário adequar a escada conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.4: DETALHE GUARDA CORPO EM ESCADAS INCLINADAS OU RAMPAS, da revisão nº 4 (Página 7/11) - CIU-13E002.	
103	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	ESCADAS	BA5132	LADO DIREITO DO BA5132	Foi evidenciado que a escada de 4 metros encontra-se com o guarda corpo fora do padrão.	Necessário adequar a escada conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.4: DETALHE GUARDA CORPO EM ESCADAS INCLINADAS OU RAMPAS, da revisão nº 4 (Página 7/11) - CIU-13E002.	
104	67 - CENTRAL DE UTILIDADES (UNIDADE 510)	ESCADAS	XV5150.2	-	Foi evidenciado que a escada de 6 metros encontra-se com o guarda corpo fora do padrão.	Necessário adequar a escada conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.4: DETALHE GUARDA CORPO EM ESCADAS INCLINADAS OU RAMPAS, da revisão nº 4 (Página 7/11) - CIU-13E002.	

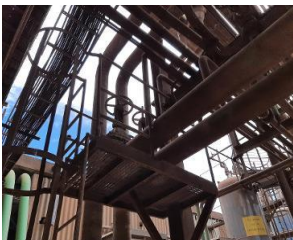
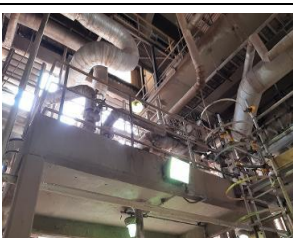
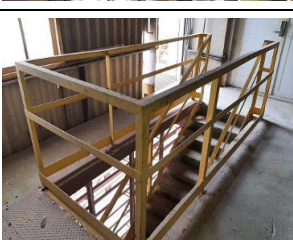
RELATORIO DE AUDITORIA E DIAGNOSTICO - ÁREA 15

Cliente:	MOSAIC UBERABA	Data:	23/02/2022
Identificação/Tag:	Area 15	Nº do relatório:	5264
Serviço:	NR-8	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 428, de 07 de outubro de 2021

Nº	SUBÁREA	TIPO	EQUIPAMENTO PROXIMO	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO
105	70 - TURBO GERADOR (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	TQ5150	ACESSO AO PIPE RACK	Foi evidenciado que o guarda corpo de 8 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
106	70 - TURBO GERADOR (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	TQ5150	PATAMAR DO TQ5150	Foi evidenciado que o guarda corpo de 22 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
107	70 - TURBO GERADOR (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	TQ5150	PATAMAR DO TQ5150	Foi evidenciado que o guarda corpo de 12 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
108	70 - TURBO GERADOR (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	TQ5109	TETO DO TQ5109	Foi evidenciado que o guarda corpo de 12 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	

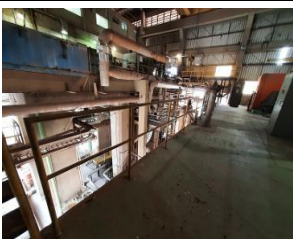
RELATORIO DE AUDITORIA E DIAGNOSTICO - ÁREA 15

Cliente:	MOSAIC UBERABA	Data:	23/02/2022
Identificação/Tag:	Area 15	Nº do relatório:	5264
Serviço:	NR-8	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 428, de 07 de outubro de 2021

Nº	SUBÁREA	TIPO	EQUIPAMENTO PROXIMO	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO
109	70 - TURBO GERADOR (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	LCV51850	LADO DIREITO TQ5109	Foi evidenciado que o guarda corpo de 8 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
110	70 - TURBO GERADOR (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	LCV51850	PLATAFORMA SUPERIOR EM FRENTE AO TQ5109	Foi evidenciado que o guarda corpo de 10 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
111	70 - TURBO GERADOR (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	LCV51850	PLATAFORMA SUPERIOR	Foi evidenciado que o guarda corpo de 8 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
112	70 - TURBO GERADOR (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	GERADOR 1	GERADOR 1	Foi evidenciado que o guarda corpo de 10 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	

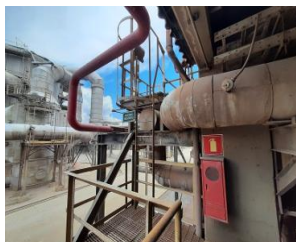
RELATORIO DE AUDITORIA E DIAGNOSTICO - ÁREA 15

Cliente:	MOSAIC UBERABA	Data:	23/02/2022
Identificação/Tag:	Area 15	Nº do relatório:	5264
Serviço:	NR-8	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 428, de 07 de outubro de 2021

Nº	SUBÁREA	TIPO	EQUIPAMENTO PROXIMO	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO
113	70 - TURBO GERADOR (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	GERADOR 1	LADO DIREITO	Foi evidenciado que o guarda corpo de 8 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
114	70 - TURBO GERADOR (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	GERADOR 2	PLATAFORMA GERADOR 2	Foi evidenciado que o guarda corpo de 26 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
115	70 - TURBO GERADOR (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	-	EM FRENTE AO GERADOR 2	Foi evidenciado que o guarda corpo de 18 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
116	70 - TURBO GERADOR (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	-	PLATAFORMA SUPERIOR AO GERADOR 2	Foi evidenciado que o guarda corpo de 30 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	

RELATORIO DE AUDITORIA E DIAGNOSTICO - ÁREA 15

Cliente:	MOSAIC UBERABA	Data:	23/02/2022
Identificação/Tag:	Area 15	Nº do relatório:	5264
Serviço:	NR-8	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 428, de 07 de outubro de 2021

Nº	SUBÁREA	TIPO	EQUIPAMENTO PROXIMO	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO
117	70 - TURBO GERADOR (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	GE5101T	EM BAIXO AO GE5101T	Foi evidenciado que o guarda corpo de 14 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
118	70 - TURBO GERADOR (UNIDADE 510)	ESCADA MARINHEIRO	-	ACESSO AO PIPE RACK	Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se sem ranhuras nos degraus da escada.	Necessário adequar os degraus da escada marinheiro, de acordo com o Anexo III da NR-12, item 13 - alínea I.	
119	70 - TURBO GERADOR (UNIDADE 510)	ESCADA MARINHEIRO	-	ACESSO AO PIPE RACK	Foi evidenciado que a gaiola da escada marinheiro encontra-se com a haste vertical fora do padrão.	Necessário adequar a escada marinheiro conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.6: DETALHE GERAIS E GUARDA CORPO EM ESCADAS MARINHEIRO, da revisão nº 4 (Página 9/11) - CIU-13E002.	
120	70 - TURBO GERADOR (UNIDADE 510)	ESCADA MARINHEIRO	TQ5150	ACESSO AO PATAMAR SUPERIOR	Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se sem ranhuras nos degraus da escada.	Necessário adequar os degraus da escada marinheiro, de acordo com o Anexo III da NR-12, item 13 - alínea I.	

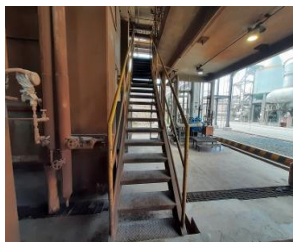
RELATORIO DE AUDITORIA E DIAGNOSTICO - ÁREA 15

Cliente:	MOSAIC UBERABA	Data:	23/02/2022
Identificação/Tag:	Area 15	Nº do relatório:	5264
Serviço:	NR-8	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 428, de 07 de outubro de 2021

Nº	SUBÁREA	TIPO	EQUIPAMENTO PROXIMO	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO
121	70 - TURBO GERADOR (UNIDADE 510)	ESCADA MARINHEIRO	TQ5150	ACESSO AO PATAMAR SUPERIOR	Foi evidenciado que a gaiola da escada marinheiro encontra-se com a haste vertical fora do padrão.	Necessário adequar a escada marinheiro conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.6: DETALHE GERAIS E GUARDA CORPO EM ESCADAS MARINHEIRO, da revisão nº 4 (Página 9/11) - CIU-13E002.	
122	70 - TURBO GERADOR (UNIDADE 510)	ESCADA MARINHEIRO	TQ5109	ACESSO AO TETO	Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se sem ranhuras nos degraus da escada.	Necessário adequar os degraus da escada marinheiro, de acordo com o Anexo III da NR-12, item 13 - alínea I.	
123	70 - TURBO GERADOR (UNIDADE 510)	ESCADA MARINHEIRO	-	ACESSO AO PATAMAR SUPERIOR EM FRENTE AO TQ5109	Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se sem ranhuras nos degraus da escada.	Necessário adequar os degraus da escada marinheiro, de acordo com o Anexo III da NR-12, item 13 - alínea I.	
124	70 - TURBO GERADOR (UNIDADE 510)	ESCADA MARINHEIRO	TQ5109	ACESSO AO TETO	Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se sem ranhuras nos degraus da escada.	Necessário adequar os degraus da escada marinheiro, de acordo com o Anexo III da NR-12, item 13 - alínea I.	

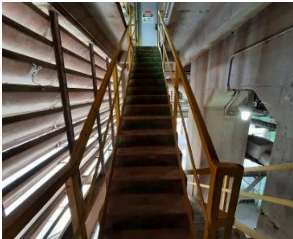
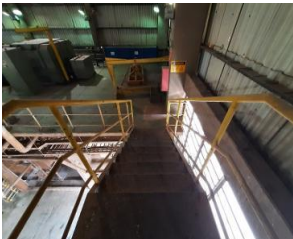
RELATORIO DE AUDITORIA E DIAGNOSTICO - ÁREA 15

Cliente:	MOSAIC UBERABA	Data:	23/02/2022
Identificação/Tag:	Area 15	Nº do relatório:	5264
Serviço:	NR-8	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 428, de 07 de outubro de 2021

Nº	SUBÁREA	TIPO	EQUIPAMENTO PROXIMO	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO
125	70 - TURBO GERADOR (UNIDADE 510)	ESCADA MARINHEIRO	LCV51850	LADO DIREITO TQ5109	Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se sem ranhuras nos degraus da escada.	Necessário adequar os degraus da escada marinheiro, de acordo com o Anexo III da NR-12, item 13 - alínea I.	
126	70 - TURBO GERADOR (UNIDADE 510)	ESCADA MARINHEIRO	BA5104R	LADO ESQUERDO AO BA5104R	Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se sem ranhuras nos degraus da escada.	Necessário adequar os degraus da escada marinheiro, de acordo com o Anexo III da NR-12, item 13 - alínea I.	
127	70 - TURBO GERADOR (UNIDADE 510)	ESCADA MARINHEIRO	BA5104R	LADO ESQUERDO AO BA5104R	Foi evidenciado que a gaiola da escada marinheiro encontra-se com a haste vertical fora do padrão.	Necessário adequar a escada marinheiro conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.6: DETALHE GERAIS E GUARDA CORPO EM ESCADAS MARINHEIRO, da revisão nº 4 (Página 9/11) - CIU-13E002.	
128	70 - TURBO GERADOR (UNIDADE 510)	ESCADAS	TQ5150	ACESSO AO TQ5150	Foi evidenciado que a escada de 20 metros encontra-se com o guarda corpo fora do padrão.	Necessário adequar a escada conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.4: DETALHE GUARDA CORPO EM ESCADAS INCLINADAS OU RAMPAS, da revisão nº 4 (Página 7/11) - CIU-13E002.	

RELATORIO DE AUDITORIA E DIAGNOSTICO - ÁREA 15

Cliente:	MOSAIC UBERABA	Data:	23/02/2022
Identificação/Tag:	Area 15	Nº do relatório:	5264
Serviço:	NR-8	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 428, de 07 de outubro de 2021

Nº	SUBÁREA	TIPO	EQUIPAMENTO PROXIMO	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO
129	70 - TURBO GERADOR (UNIDADE 510)	ESCADAS	-	ACESSO AO GERADOR 1	Foi evidenciado que a escada de 20 metros encontra-se com o guarda corpo fora do padrão.	Necessário adequar a escada conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.4: DETALHE GUARDA CORPO EM ESCADAS INCLINADAS OU RAMPAS, da revisão nº 4 (Página 7/11) - CIU-13E002.	
130	70 - TURBO GERADOR (UNIDADE 510)	ESCADAS	-	ACESSO AO GERADOR 1	Foi evidenciado que a escada de 20 metros encontra-se com o guarda corpo fora do padrão.	Necessário adequar a escada conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.4: DETALHE GUARDA CORPO EM ESCADAS INCLINADAS OU RAMPAS, da revisão nº 4 (Página 7/11) - CIU-13E002.	
131	70 - TURBO GERADOR (UNIDADE 510)	ESCADAS	-	ACESSO AO GERADOR 1	Foi evidenciado que a escada de 20 metros encontra-se com o guarda corpo fora do padrão.	Necessário adequar a escada conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.4: DETALHE GUARDA CORPO EM ESCADAS INCLINADAS OU RAMPAS, da revisão nº 4 (Página 7/11) - CIU-13E002.	
132	70 - TURBO GERADOR (UNIDADE 510)	ESCADAS	GERADOR 2	ACESSO AO GERADOR 2	Foi evidenciado que a escada de 10 metros encontra-se com o guarda corpo fora do padrão.	Necessário adequar a escada conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.4: DETALHE GUARDA CORPO EM ESCADAS INCLINADAS OU RAMPAS, da revisão nº 4 (Página 7/11) - CIU-13E002.	

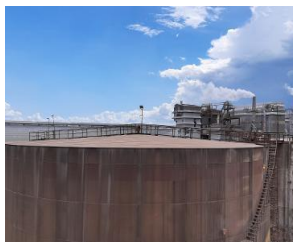
RELATORIO DE AUDITORIA E DIAGNOSTICO - ÁREA 15

Cliente:	MOSAIC UBERABA	Data:	23/02/2022
Identificação/Tag:	Area 15	Nº do relatório:	5264
Serviço:	NR-8	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 428, de 07 de outubro de 2021

Nº	SUBÁREA	TIPO	EQUIPAMENTO PROXIMO	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO
133	71 - SALA DOS COMPRESSORES (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	FL5102C	PLATAFORMA DO FL5102C	Foi evidenciado que o guarda corpo de 15 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
134	71 - SALA DOS COMPRESSORES (UNIDADE 510)	GUARDA CORPO	FL5102C	-	Foi evidenciado que o guarda corpo de 5 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
135	71 - SALA DOS COMPRESSORES (UNIDADE 510)	ESCADA MARINHEIRO	VA5120	ACESSO AO TAMPO SUPERIOR	Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se sem ranhuras nos degraus da escada.	Necessário adequar os degraus da escada marinheiro, de acordo com o Anexo III da NR-12, item 13 - alínea I.	
136	71 - SALA DOS COMPRESSORES (UNIDADE 510)	ESCADA MARINHEIRO	VA5120	ACESSO AO TAMPO SUPERIOR	Foi evidenciado que a gaiola da escada marinheiro encontra-se com a haste vertical fora do padrão.	Necessário adequar a escada marinheiro conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.6: DETALHE GERAIS E GUARDA CORPO EM ESCADAS MARINHEIRO, da revisão nº 4 (Página 9/11) - CIU-13E002.	

RELATORIO DE AUDITORIA E DIAGNOSTICO - ÁREA 15

Cliente:	MOSAIC UBERABA	Data:	23/02/2022
Identificação/Tag:	Area 15	Nº do relatório:	5264
Serviço:	NR-8	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 428, de 07 de outubro de 2021

Nº	SUBÁREA	TIPO	EQUIPAMENTO PROXIMO	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO
137	73 - PLANTA ESTOCAGEM DE ÁCIDO SULFÚRICO (UNIDADE 310)	GUARDA CORPO	TQ3101A	TETO DO TANQUE	Foi evidenciado que o guarda corpo de 20 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
138	73 - PLANTA ESTOCAGEM DE ÁCIDO SULFÚRICO (UNIDADE 310)	GUARDA CORPO	TQ3101A E B	CENTRAL DE ACESSO AOS TANQUES	Foi evidenciado que o guarda corpo de 20 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
139	73 - PLANTA ESTOCAGEM DE ÁCIDO SULFÚRICO (UNIDADE 310)	GUARDA CORPO	TQ3101B	TETO DO TANQUE	Foi evidenciado que o guarda corpo de 20 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
140	73 - PLANTA ESTOCAGEM DE ÁCIDO SULFÚRICO (UNIDADE 310)	GUARDA CORPO	TQ3101B	CENTRAL DO TETO DO TQ3101B	Foi evidenciado que o guarda corpo de 60 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	

RELATORIO DE AUDITORIA E DIAGNOSTICO - ÁREA 15

Cliente:	MOSAIC UBERABA	Data:	23/02/2022
Identificação/Tag:	Area 15	Nº do relatório:	5264
Serviço:	NR-8	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 428, de 07 de outubro de 2021

Nº	SUBÁREA	TIPO	EQUIPAMENTO PROXIMO	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO
141	73 - PLANTA ESTOCAGEM DE ÁCIDO SULFÚRICO (UNIDADE 310)	GUARDA CORPO	TQ3101A	CENTRAL DO TETO DO TQ3101A	Foi evidenciado que o guarda corpo de 60 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
142	73 - PLANTA ESTOCAGEM DE ÁCIDO SULFÚRICO (UNIDADE 310)	ESCADAS	TQ3101A	ACESSO AO TETO DO TANQUE	Foi evidenciado que a escada de 60 metros encontra-se com o guarda corpo fora do padrão.	Necessário adequar a escada conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.4: DETALHE GUARDA CORPO EM ESCADAS INCLINADAS OU RAMPAS, da revisão nº 4 (Página 7/11) - CIU-13E002.	
143	73 - PLANTA ESTOCAGEM DE ÁCIDO SULFÚRICO (UNIDADE 310)	ESCADAS	TQ3101B	ACESSO AO TETO DO TANQUE	Foi evidenciado que a escada de 60 metros encontra-se com o guarda corpo fora do padrão.	Necessário adequar a escada conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.4: DETALHE GUARDA CORPO EM ESCADAS INCLINADAS OU RAMPAS, da revisão nº 4 (Página 7/11) - CIU-13E002.	

4.2 A.R.T



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20220851483

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL

1. Responsável Técnico

CARLOS HENRIQUE DE MORAES

Título profissional: **ENGENHEIRO INDUSTRIAL - MECÂNICA, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

RNP: **2603421441**

Registro: **56.496 MG**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Mosaic Fertilizantes P&K Ltda.**

CPF/CNPJ: **33.931.486/0014-55**

ESTRADA DA CANA

Nº: **750**

Complemento:

Bairro: **DISTRITO INDUSTRIAL III**

Cidade: **UBERABA**

UF: **MG**

CEP: **38044795**

Contrato: **5300013470**

Celebrado em: **13/10/2021**

Valor: **R\$ 5.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

ESTRADA DA CANA

Nº: **750**

Complemento:

Bairro: **DISTRITO INDUSTRIAL III**

Cidade: **UBERABA**

UF: **MG**

CEP: **38044795**

Data de Início: **13/10/2021**

Previsão de término: **10/02/2022**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **INDUSTRIAL**

Código: **Obra 2350 - Pr. 2.086.**

Proprietário: **CONERGE CONSULTORIA TREINAMENTOS E VENDAS EIRELI**

CPF/CNPJ: **37.555.491/0001-47**

4. Atividade Técnica

23 - Supervisão

Quantidade

Unidade

8 - Auditoria > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.5 - DE EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO

17,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

NR-08 AUDITORIA E DIAGNÓSTICO ÁREA 1- SETORES ADMINISTRATIVOS E TRATAMENTO EFLUENTES; ÁREA 2- ENXOFRE; ÁREA 3- AMÔNIA; ÁREA 4- ÁCIDO SÚLFÚRICO; ÁREA 5- ÁCIDO SÚLFÚRICO; ÁREA 6- SETORES ADMINISTRATIVOS; ÁREA 7- SETORES ADMINISTRATIVOS; ÁREA 8- TERMINAL DE ROCHA E SETORES ADMINISTRATIVOS; ÁREA 9- LAGOAS TRATAMENTO; ÁREA 10- SETORES ADMINISTRATIVOS, FOSFÓRICO E FERTILIZANTES; ÁREA 11- BICÁLCICO; ÁREA 12- TERMINAL DE ROCHA; ÁREA 13- FERTILIZANTES; ÁREA 14- FERTILIZANTES; ÁREA 15- UTILIDADES E ÁCIDO SÚLFÚRICO ÁREA 16- BOMBEAMENTO U640; ÁREA 17- PORTARIA FOSFOGESSO

6. Declarações

- A Resolução nº 1.094/17 instituiu o Livro de Ordem de obras e serviços que será obrigatório para a emissão de Certidão de Acervo Técnico - CAT aos responsáveis pela execução e fiscalização de obras iniciadas a partir de 1º de janeiro de 2018. (Res. 1.094, Confea) .

7. Entidade de Classe

ABEMEC - Associação de Engenharia Mecânica e Industrial de Minas Gerais

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CARLOS HENRIQUE DE MORAES - CPF: 926.902.118-15

Santos, **14** de **Janeiro** de **2022**

Local

data

Mosaic Fertilizantes P&K Ltda. - CNPJ: 33.931.486/0014-55

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **14/01/2022**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **8597346137**

