

RELATÓRIO DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10

(Portaria SEPRT n.º 915, de 30 de julho de 2019)



**COPERSUCAR S/A
SANTOS - SP**

Este relatório de inspeção NR-10 segue os mais rigorosos padrões de qualidade. Os serviços aqui contidos foram previamente revisados, analisados e aprovados por um Engenheiro Eletricista (Profissional Habilitado NR-10).

ÍNDICE

1.0 APRESENTAÇÃO TÉCNICA	2
2.0 INTRODUÇÃO	2
3.0 OBJETIVO	2
4.0 ESCOPO DO SERVIÇO	3
5.0 GRAFICOS DE INFRAÇÕES	5
6.0 ESCOPO DO SERVIÇO	5
7.0 CONCLUSÃO	6
8.0 DADOS CONTRATUAIS	6
9.0 ANEXOS	7
9.1 PLANILHA DE RECOMENDAÇÕES NR-10	8
9.1.1 ARMAZÉM VI	9
9.1.2 ARMAZÉM XI	10
9.1.3 ARMAZÉM XVI	11
9.1.4 ARMAZÉM XX/XXI	12
9.1.5 ARMAZÉM XXI	13
9.1.6 COSTADO	14
10.0 ART	15

1.0 APRESENTAÇÃO TÉCNICA

O Grupo CoNeRge Consultoria e Treinamentos, possui mais de 22 anos no mercado e com Experiência comprovada no atendimento as exigências das Normas Regulamentadoras, através de Auditorias, Diagnósticos, Inspeções, Laudos, Manutenções, Adequações, Calibração de Instrumentos e Perícias Técnicas:

A Conerge está registrada no CREA e atendendo a determinação do CONFEA/CREA possui corpo técnico e de engenharia profissionais habilitados como responsáveis dos serviços propostos:

Engenheiro Mecânico, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Químico, Engenheiro de Segurança, Engenheiro Civil e Arquiteta.

2.0 INTRODUÇÃO

O serviço de Auditoria NR-10 atende a PORTARIA 915, de 30 de Julho de 2019 e a Norma Regulamentadora 10, conforme os princípios gerais abaixo discriminados:

- **PORTARIA N.º 915, DE 30 DE JULHO DE 2019. (D.O.U. de 31/07/19)**

Altera a Norma Regulamentadora n.º 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, aprovada pela Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978.

3.0 OBJETIVO

Executar **Consultoria NR-10**, a fim de atender afim de detectar através das inspeções a serem realizadas, a existência de irregularidades que possam comprometer a segurança dos componentes e pessoas, durante o seu funcionamento normal.

4.0 ESCOPO DO SERVIÇO

NR-10 LAUDO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- Realizar auditoria técnica em toda a documentação existente do SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA ELÉTRICA da empresa, verificando o grau de implementação de todos os requisitos da NR-10, informando os que foram ou não atendidos, conforme (ITEM 10.2.4), a saber;
- Conjunto de procedimentos e instruções técnicas de segurança, implantadas e relacionadas a esta NR e descrição das medidas de controle existentes, Avaliação técnica de toda esta documentação;
- Documentação das inspeções e medições do sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramentos elétricos, Avaliação técnica de toda esta documentação;
- Especificação dos equipamentos de proteção coletiva e individual e o ferramental, aplicáveis conforme determina esta NR, Avaliação técnica de toda esta documentação;
- Documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação, autorização dos trabalhadores, e dos treinamentos realizados, Avaliação técnica de toda esta documentação;
- Resultados dos testes de isolamento elétrica realizados em equipamentos de proteção individual e coletiva, Avaliação técnica de toda esta documentação.
- Efetuar inspeção visual dos Painéis elétricos, CCM's, Subestação e Equipamentos;
- Verificar organização do prontuário das instalações elétricas;
- Verificar os diagramas unifilares das instalações elétricas se possui as especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção.
- Verificar e evidenciar documentos faltantes do Prontuário de Instalações Elétricas;
- Verificar conjunto de procedimentos e instruções técnicas e administrativas de segurança e saúde, implantadas e relacionadas a esta NR e descrição das medidas de controle existentes;
- Verificar e avaliar documentação existentes das inspeções e medições do sistema de proteção contra descargas atmosféricas;
- Verificar e os equipamentos de proteção coletiva e individual e o ferramental aplicáveis, conforme determina esta NR;
- Verificar documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação, autorização dos profissionais e dos treinamentos realizados;
- Verificar certificações de materiais e equipamentos utilizados em áreas classificadas.

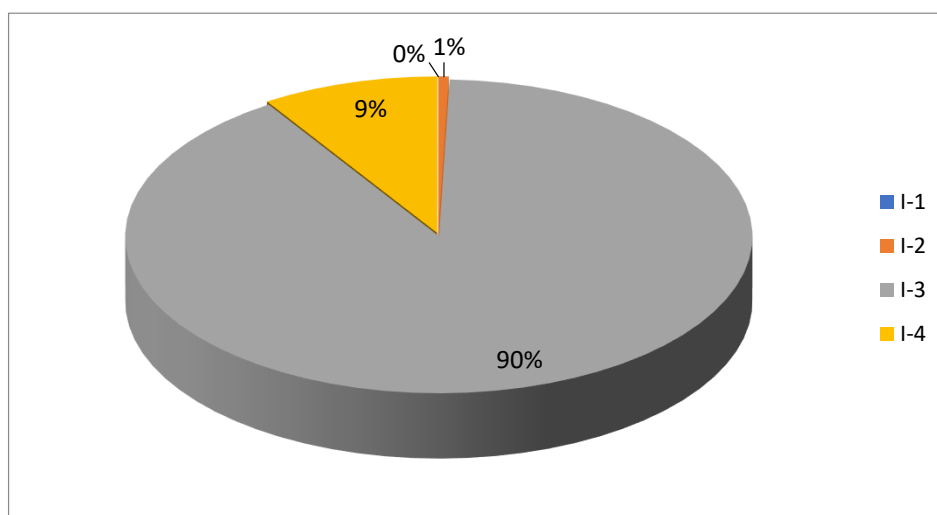
SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EM ALTA E MÉDIA TENSÃO

- Vistoriar tecnicamente todos os equipamentos do sistema de alimentação em alta tensão e distribuição em média tensão, aterramento, proteção, medição, verificando se estão em conformidade com a norma NR-10 e demais normas técnicas citadas anteriormente.

SISTEMA ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO EM BAIXA TENSÃO

- Vistoriar tecnicamente todos os equipamentos do sistema de distribuição de baixa tensão verificando se estão em conformidade com as normas técnicas e regulamentadora citadas anteriormente;
- Apresentar um relatório técnico detalhado das instalações elétricas com as informações obtidas nas inspeções técnicas realizadas nos sistemas citados anteriormente, apresentando todas as conformidades existentes e as não conformidades encontradas para posterior adequação das instalações elétricas a Norma NR-10, caso seja necessário;
- Para todas as não conformidades encontradas, apresentar o item da Norma NR-10 que não foi atendido, o item da Norma ABNT que foi desrespeitado e a(s) possível(is) solução(ões) para adequação. Este relatório será composto das observações;
- Será elaborado também um cronograma de adequações, informando a não conformidade Encontrada, a adequação a ser realizada, a norma a ser respeitada e o prazo de execução a ser definido.

5.0 GRAFICO DE INFRAÇÕES



INFRAÇÃO (NR-28)	TOTAL	PORCENTAGEM
I-1	0	0%
I-2	3	1%
I-3	504	90%
I-4	51	9%

6.0 ESCOPO DO SERVIÇO

Nº	Requisitos Legais	Itens da Norma
1	Objetivo e campo de aplicação	10.1 à 10.1.2
2	Medidas de Controle	10.2 à 10.2.7
3	Medidas de Proteção Coletiva	10.2.8 à 10.2.8.3
4	Medidas de Proteção Individual	10.2.9 à 10.2.9.3
5	Segurança em Projetos	10.3 à 10.3.10
6	Segurança na Construção, Montagem, Operação e Manutenção	10.4 à 10.4.6
7	Segurança em Instalações Elétricas Desenergizadas	10.5 à 10.5.4
8	Segurança em Instalações Elétricas Energizadas	10.6 à 10.6.5
9	Trabalhos Envolvendo Alta Tensão (AT)	10.7 à 10.7.9
10	Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Trabalhadores	10.8 à 10.8.9
11	Proteção Contra Incêndio e Explosão	10.9 à 10.9.5
12	Sinalização de Segurança	10.10 à 10.10.1
13	Procedimentos de Trabalho	10.11 à 10.11.8
14	Situação de Emergência	10.12 à 10.12.4
15	Responsabilidades	10.13 à 10.13.4
15	Disposições Finais	10.14 à 10.14.6

7.0 CONCLUSÃO

Esta inspeção tem validade de 12 meses, sendo necessário o atendimento das recomendações solicitadas, obedecendo ao grau de prioridade estabelecido.

Será necessário realizar a elaboração da documentação unifilar dos painéis elétricos para se adequar ao item da norma **10.2.3, 10.2.4 e 10.2.5** e contemplar no prontuário da instalação elétrica que está sendo montado pela Copersucar.

8.0 DADOS CONTRATUAIS

Contratante..... COPERSUCAR S.A
Responsável / Representante..... Eng. Harrison Henrique de Souza
Número da obra..... 2386
Número do Relatório..... 5446
Tipo de serviço..... Inspeção NR-10
Início da Auditoria..... 17/05/2022
Término da Auditoria..... 03/06/2022
Data do relatório..... 04/06/2022
Equipe técnica envolvida..... Vinicius Póvoas
 Victor Valentim

CONTROLE DE EMISSÃO			
Inspeção	Vinicius Pereira Póvoas	 Assinatura	04/06/2022 Data
Profissional Habilitado NR- 10	ENG. Vicente Nusch CREA/SP: 0601053370-SP	 Assinatura	04/06/2022 Data

"Inspeção com Segurança e Qualidade é nossa Prioridade"

9.0 ANEXOS

9.1 - PLANILHA DE RECOMENDAÇÕES NR-10

9.1.1 - ARMAZÉM VI

GRUPO  SINCE 1988 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28	
1	ARMAZÉM 6	10.10.1	C	Painel iluminação Torre 4	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3	

		AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 6	10.10.1	C	ADMINISTRATIVO	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
2	ARMAZÉM 6	10.4.4	-	ADMINISTRATIVO	Foi evidenciado que os condutores encontram-se ligados incorretamente por fora.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
3	ARMAZÉM 6	10.4.1	-	ADMINISTRATIVO	Foi evidenciado que existe a presença de infiltração no interior do painel elétrico.	Necessário realizar a correta vedação do painel afim de evitar a presença de água no painel.		I-3
4	ARMAZÉM 6	10.10.1	C	ADMINISTRATIVO	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
5	ARMAZÉM 6	10.10.1	C	ADMINISTRATIVO	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
6	ARMAZÉM 6	10.10.1	C	ADMINISTRATIVO - QDL Superior	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
7	ARMAZÉM 6	10.10.1	C	ADMINISTRATIVO	Foi evidenciado que o painel não possui indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

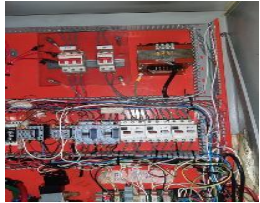
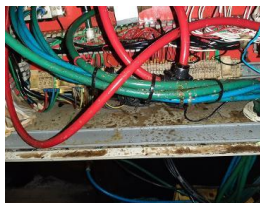
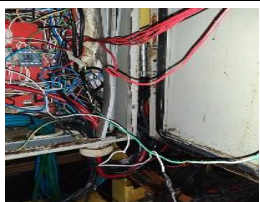
GRUPO  SINCE 1995 WITH YOU NORMAS REGULAMENTADORAS	AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0		
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 6	10.10.1	C	Ambulatório	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
2	ARMAZÉM 6	10.4.4	-	Ambulatório	Foi evidenciado que os condutores encontram-se expostos sem proteção, com risco de rompimento mecânico ou por contato abrasivo.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-4
3	ARMAZÉM 6	10.10.1	C	Ambulatório	Foi evidenciado que o painel não possui indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
4	ARMAZÉM 6	10.4.4	-	Ambulatório	Foi evidenciado que os condutores encontram-se expostos sem proteção, com risco de rompimento mecânico ou por contato abrasivo.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-4

			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 6	10.10.1	C	CCM-A	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
2	ARMAZÉM 6	10.4.4	-	CCM-A	Foi evidenciado que os condutores encontram-se expostos sem proteção, com risco de rompimento mecânico ou por contato abrasivo.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
3	ARMAZÉM 6	10.4.4	-	CCM-A	Foi evidenciado que a canaleta encontra-se aberta, com risco de rompimento mecânico ou por contato abrasivo.	Necessário providenciar o fechamento da canaleta e realizar inspeções periódicas em seus sistemas, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
4	ARMAZÉM 6	10.4.4	-	CCM-A	Foi evidenciado que os condutores encontram-se expostos sem proteção, com risco de rompimento mecânico ou por contato abrasivo.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU NORMAS REGULAMENTADORAS	AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0		
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZEM 6	10.10.1	C	Cco	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
2	ARMAZEM 6	10.10.1	C	Cco	Foi evidenciado que o painel possui a sinalização incompleta sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
3	ARMAZEM 6	10.10.1	C	Cco	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
4	ARMAZEM 6	10.10.1	C	Cco	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

GRUPO		
---	--	--

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28	
1	ARMAZEM 6	10.10.1	C	Coletor 1 (amostragem)	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3	
2	ARMAZEM 6	10.2.8.3	-	Coletor 1 (amostragem)	Foi evidenciado que o aterramento possui outras cores não relacionadas estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3	
3	ARMAZEM 6	10.3.10	-	Coletor 1 (amostragem)	Foi evidenciado que o painel não possui iluminação	Necessário realizar a correta instalação da iluminação de acordo com a NR 17 - Ergonomia.		I-2	

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS	AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP						LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZEM 6	10.4.4	-	Coletor 2 amostragem	Foi evidenciado que, no painel, existe excesso de condutores e estão dispostos de maneira desorganizada.	Necessário realizar o correto dimensionamento do trajeto dos condutores e sua correta organização.		I-3
2	ARMAZEM 6	10.4.4	-	Coletor 2 amostragem	Foi evidenciado que os condutores encontram-se com a canaleta aberta, com risco de rompimento mecânico ou por contato abrasivo.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-4
3	ARMAZEM 6	10.4.1	-	Coletor 2 amostragem	Foi evidenciado que existe a presença de infiltração no interior do painel elétrico.	Necessário realizar a correta vedação do painel afim de evitar a presença de água no painel.		I-4
4	ARMAZEM 6	10.2.8.3	-	Coletor 2 amostragem	Foi evidenciado que a porta não possui aterramento conforme estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU NORMAS REGULAMENTADORAS	AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0		
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
5	ARMAZEM 6	10.4.4	-	Coletor 2 amostragem	Foi evidenciado que os condutores encontram-se sem proteção contra rompimento mecânico.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
6	ARMAZEM 6	10.10.1	C	Coletor 2 amostragem	Foi evidenciado que o painel não possui indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

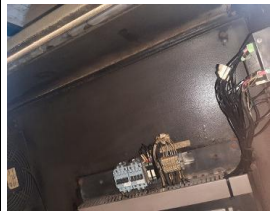
		AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 6	10.10.1	C	Coletor 3	Foi evidenciado que o painel não possui indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
2	ARMAZÉM 6	10.4.4	-	Coletor 3	Foi evidenciado que os condutores encontram-se expostos sem proteção, com risco de rompimento mecânico ou por contato abrasivo.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-4
3	ARMAZÉM 6	10.4.4.1	-	Coletor 3	Foi evidenciado que existe objetos dentro do painel não pertencentes ao mesmo.	Os locais de serviços elétricos, compartimentos e invólucros de equipamentos e instalações elétricas são exclusivos para essa finalidade, sendo expressamente proibido utilizá-los para armazenamento ou guarda de quaisquer objetos.		I-3
4	ARMAZÉM 6	10.2.8.3	-	Coletor 3	Foi evidenciado que a porta não possui aterramento conforme estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3

AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP

LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES
I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0

Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 6	10.10.1	C	Coletor 4	Foi evidenciado que o painel não possui indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
2	ARMAZÉM 6	-	-	Coletor 4	Na presente inspeção não foi possível realizar a inspeção interna devido a porta estar emperrada.	Necessária realizar o conserto da porta para ser realizado a inspeção interna.		I-4

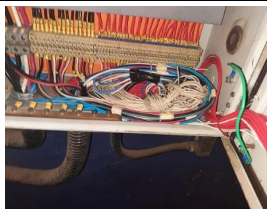
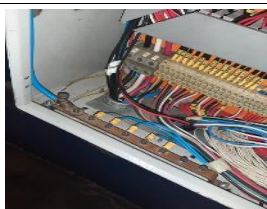
			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 6	10.10.1	C	Compressor 4	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
2	ARMAZÉM 6	10.2.8.3	-	Compressor 4	Foi evidenciado que a porta não possui aterramento conforme estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3

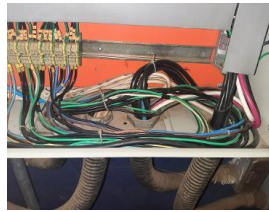
			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 6	10.4.5	-	Compressor 8 e 9	Foi evidenciado que o painel não possui iluminação adequada.	Necessário providenciar a correta iluminação em acordo com a NR 17 - Ergonomia.		I-3
2	ARMAZÉM 6	10.2.8.3	-	Compressor 8 e 9	Foi evidenciado que a porta não possui aterramento conforme estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3
3	ARMAZÉM 6	10.10.1	C	Compressor 8 e 9	Foi evidenciado que o painel não possui indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

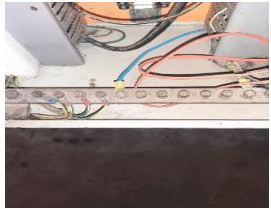
GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 6	10.4.4	-	Compressor 13	Foi evidenciado que, no painel, existe excesso de condutores.	Necessário realizar o correto dimensionamento do trajeto dos condutores e sua correta organização.		I-3
2	ARMAZÉM 6	10.10.1	C	Compressor 13	Foi evidenciado que o painel não possui indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

GRUPO  SINCE 1988 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28	
1	ARMAZÉM 6	10.4.4	-	Compressor 14	Foi evidenciado que, no painel, existe excesso de condutores.	Necessário realizar o correto dimensionamento do trajeto dos condutores e sua correta organização.		I-3	
2	ARMAZÉM 6	10.10.1	C	Compressor 14	Foi evidenciado que o painel não possui indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3	

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28	
1	ARMAZÉM 6	10.10.1	C	Controle de amostragem	Foi evidenciado que os disjuntores não possui identificação.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3	
2	ARMAZÉM 6	10.10.1	C	Controle de amostragem	Foi evidenciado que o painel não possui indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3	

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28	
1	ARMAZÉM 6	10.4.4	-	Sistema adiabatico	Foi evidenciado que os condutores encontram-se com a canaleta aberta, com risco de rompimento mecânico ou por contato abrasivo.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3	
2	ARMAZÉM 6	10.4.4	-	Sistema adiabatico	Foi evidenciado que, no painel, existe excesso de condutores e estão dispostos de maneira desorganizada.	Necessário realizar o correto dimensionamento do trajeto dos condutores e sua correta organização.		I-3	
3	ARMAZÉM 6	10.2.8.3	-	Sistema adiabatico	Foi evidenciado que o aterramento possui outras cores não relacionadas estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3	
4	ARMAZÉM 6	10.10.1	C	Sistema adiabatico	Foi evidenciado que o painel não possui indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3	

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28	
5	ARMAZÉM 6	10.2.8.3	-	Sistema adiabático - QD Sala dos compressores	Foi evidenciado que o aterramento possui outras cores não relacionadas estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3	
6	ARMAZÉM 6	10.4.4	-	Sistema adiabático	Foi evidenciado que, no painel, existe excesso de condutores e estão dispostos de maneira desorganizada.	Necessário realizar o correto dimensionamento do trajeto dos condutores e sua correta organização.		I-3	
7	ARMAZÉM 6	10.10.1	C	Sistema adiabático	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26- Sinalização de Segurança.		I-3	
8	ARMAZÉM 6	10.4.4	-	Sistema adiabático	Foi evidenciado que, no painel, existe excesso de condutores.	Necessário realizar o correto dimensionamento do trajeto dos condutores e sua correta organização.		I-3	

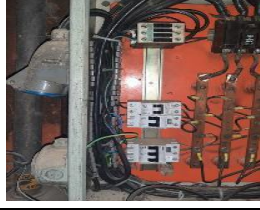
GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
9	ARMAZÉM 6	10.4.4	-	Sistema adiabático	Foi evidenciado que, no painel, existe excesso de condutores.	Necessário realizar o correto dimensionamento do trajeto dos condutores e sua correta organização.		I-3
10	ARMAZÉM 6	10.2.8.3	-	Sistema adiabático	Foi evidenciado que o aterramento possui outras cores não relacionadas estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3
11	ARMAZÉM 6	10.10.1	A	Sistema adiabático	Foi evidenciado que a tomada interna do painel não possui indicativo de tensão.	Necessária realizar a identificação de tensão da tomada.		I-3

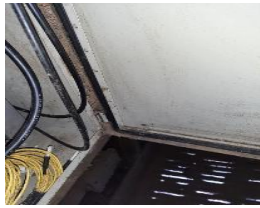
GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS	AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0		
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 6	10.10.1	C	Sala de operação	Foi evidenciado que o painel não possui indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

GRUPO SINCE 1988 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28	
1	ARMAZÉM 6	10.10.1	C	Sala de segurança	Foi evidenciado que o painel não possui indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3	

			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 6	10.10.1	C	Triagem	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
2	ARMAZÉM 6	10.2.8.3	-	Triagem	Foi evidenciado que o aterramento possui outras cores não relacionadas estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3
3	ARMAZÉM 6	10.10.1	C	Triagem	Foi evidenciado que o painel não possui indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

9.1.2 - ARMAZÉM XI

			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 11	10.4.4	-	Painel iluminação - Torre 3	Foi evidenciado que existe a presença do acrílico solto dentro do painel.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
2	ARMAZÉM 11	10.10.1	C	Painel iluminação - Torre 3	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
3	ARMAZÉM 11	10.4.4	-	Painel iluminação - Torre 3	Foi evidenciado que a canaleta do painel encontra-se aberta.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3

			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 11	10.4.4	-	Remota 2.7	Foi evidenciado que dentro do painel possui um excesso de condutores.	Necessário realizar o correto dimensionamento do comprimento dos condutores e organiza-los de maneira correta.		I-3
2	ARMAZÉM 11	10.2.8.3	-	Remota 2.7	Foi evidenciado que a porta não possui aterramento conforme estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3
3	ARMAZÉM 11	10.10.1	C	Remota 2.7	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
4	ARMAZÉM 11	10.10.1	A	Remota 2.7	Foi evidenciado que a tomada interna do painel não possui indicativo de tensão.	Necessária realizar a identificação de tensão da tomada.		I-3
5	ARMAZÉM 11	10.10.1	C	Remota 2.7	Foi evidenciado que o painel não possui indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

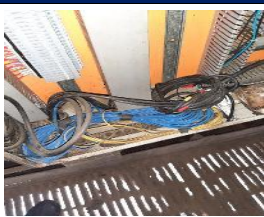
GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28	
1	ARMAZÉM 11	10.4.4	-	Balança 3 e 4	Foi evidenciado que os condutores encontram-se expostos sem proteção, com risco de rompimento mecânico ou por contato abrasivo.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3	
2	ARMAZÉM 11	10.10.1	C	Balança 3 e 4	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3	
3	ARMAZÉM 11	10.10.1	A	Balança 3 e 4	Foi evidenciado que a tomada interna do painel não possui indicativo de tensão.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3	
4	ARMAZÉM 11	10.4.4	-	Balança 3 e 4	Na presente inspeção foi identificado condutores soltos jogados dentro do painel.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-4	
5	ARMAZÉM 11	10.10.1	C	Balança 3 e 4	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3	

			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 11	10.10.1	C	Balança 5	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
2	ARMAZÉM 11	10.10.1	C	Balança 5	Foi evidenciado que o painel não possui indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
3	ARMAZÉM 11	10.4.4	-	Balança 5	Foi evidenciado que os condutores encontram-se expostos sem proteção, com risco de rompimento mecânico ou por contato abrasivo.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3

			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 11	10.2.8.3	-	Moega 5 e 6	Foi evidenciado que a porta não possui aterramento conforme estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3

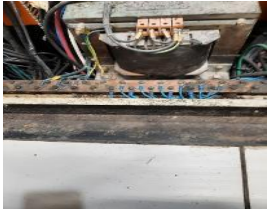
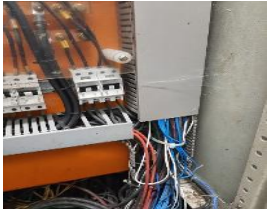
GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU NORMAS REGULAMENTADORAS	AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP						LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 11	10.3.3	-	Painel remota tcg 23	Na presente inspeção não foi possível realizar a inspeção devido a dificuldade de acesso e a localização do painel.	É necessário realizar a instalação do painel em local de fácil acesso ou criar meios de acesso em caso de emergência.		I-4

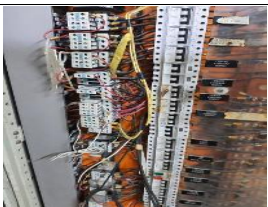
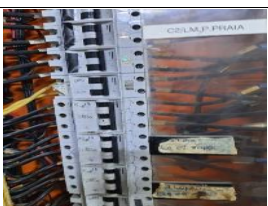
			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 11	10.10.1	C	Remota 1.7	Foi evidenciado que o painel não possui indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
2	ARMAZÉM 11	10.2.8.3	-	Remota 1.7	Foi evidenciado que a porta não possui aterramento conforme estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3
3	ARMAZÉM 11	10.4.4	-	Remota 1.7	Foi evidenciado que os condutores encontram-se com a canaleta aberta, com risco de rompimento mecânico ou por contato abrasivo.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
4	ARMAZÉM 11	10.10.1	C	Remota 1.7	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO N.º	
5	ARMAZÉM 11	10.4.4	-	Remota 1.7	Foi evidenciado que os condutores encontram-se expostos sem proteção, com risco de rompimento mecânico ou por contato abrasivo.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3	
6	ARMAZÉM 11	10.10.1	A	Remota 1.7	Foi evidenciado que a tomada interna do painel não possui indicativo de tensão.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3	

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28	
1	ARMAZÉM 11	10.10.1	C	Sala dos encarregado	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3	

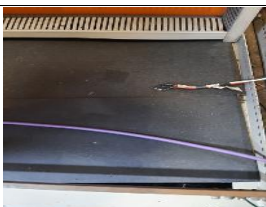
GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU		AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 11	10.4.4	-	Trafo tr2-se-xi	Foi evidenciado que os condutores encontram-se expostos sem proteção, com risco de rompimento mecânico ou por contato abrasivo.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3

GRUPO SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28	
1	ARMAZÉM 11	10.4.4	-	CCM 11	Foi evidenciado que dentro do painel possui um excesso de condutores.	Necessário realizar o correto dimensionamento do comprimento dos condutores e organiza-los de maneira correta.		I-3	
2	ARMAZÉM 11	10.4.1	-	CCM 11 - QDL NE	Foi evidenciado que o painel está com a tampa inferior aberta.	Necessário realizar o fechamento do tampo inferior de forma a garantir a segurança do colaborador e evitar a queda de objetos.		I-4	
3	ARMAZÉM 11	10.2.8.3	-	CCM 11 - QDL NE	Foi evidenciado que o aterramento possui outras cores não relacionadas estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3	
4	ARMAZÉM 11	10.10.1	C	CCM 11 - QDL NE	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3	

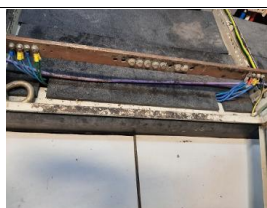
GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28	
5	ARMAZÉM 11	10.10.1	C	CCM 11 - QDL NE	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3	
6	ARMAZÉM 11	10.3.10	-	CCM 11 - QDL NE	Foi evidenciado que a lâmpada do painel encontra-se queimada.	Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.		I-3	
7	ARMAZÉM 11	10.4.4	-	CCM 11 - QDL NE	Foi evidenciado que dentro do painel possui um excesso de condutores.	Necessário realizar o correto dimensionamento do comprimento dos condutores e organiza-los de maneira correta.		I-3	
8	ARMAZÉM 11	10.10.1	C	CCM 11 - QDL NE	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3	

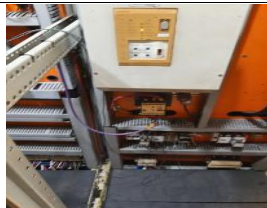
GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28	
9	ARMAZÉM 11	10.10.1	C	CCM 11 - QDL NE	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3	
10	ARMAZÉM 11	10.2.8.3	-	CCM 11 - QDL NE	Foi evidenciado que o aterramento possui outras cores não relacionadas estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3	
11	ARMAZÉM 11	10.2.8.3	-	CCM 11 - QDL NE	Foi evidenciado que a porta não possui aterramento conforme estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3	
12	ARMAZÉM 11	10.10.1	C	CCM 11 - TCG 22	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3	

			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
13	ARMAZÉM 11	10.3.10	-	CCM 11 - TCG 22	Foi evidenciado que a lâmpada do painel encontra-se queimada.	Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.		I-3
14	ARMAZÉM 11	10.4.4	—	CCM 11 - TCG 22	Partes vivas do painel está sem proteção acrílica.	Necessário providenciar a instalação de uma proteção aos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
15	ARMAZÉM 11	10.10.1	C	CCM 11 - TCG 22	Foi evidenciado que o painel não possui indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
16	ARMAZÉM 11	10.2.8.3	-	CCM 11 - COLUNA 20	Foi evidenciado que o aterramento possui outras cores não relacionadas estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALINEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
17	ARMAZÉM 11	10.4.4	-	CCM 11 - COLUNA 20	Foi evidenciado que existe a presença de condutores soltos dentro do painel.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-4
18	ARMAZÉM 11	10.3.10	-	CCM 11 - COLUNA 18	Foi evidenciado que a lâmpada do painel encontra-se queimada.	Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.		I-3
19	ARMAZÉM 11	10.3.10	-	CCM 11 - COLUNA 17	Foi evidenciado que a lâmpada do painel encontra-se queimada.	Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.		I-3
20	ARMAZÉM 11	10.4.4	-	CCM 11 - COLUNA 17	Foi evidenciado que existe a presença de condutores soltos dentro do painel.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-4

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28	
21	ARMAZÉM 11	10.10.1	C	CCM 11 - COLUNA 17	Foi evidenciado que o painel não possui indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3	
22	ARMAZÉM 11	10.4.1	-	CCM 11 - COLUNA 17	Foi evidenciado que a maçaneta da porta encontra-se quebrada.	Necessário realizar o conserto da maçaneta da porta.		I-4	
23	ARMAZÉM 11	10.2.8.3	-	CCM 11 - COLUNA 16	Foi evidenciado que o aterramento possui outras cores não relacionadas estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3	
24	ARMAZÉM 11	10.4.4	-	CCM 11 - COLUNA 16	Foi evidenciado que existe a presença de condutores soltos dentro do painel.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-4	

GRUPO SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28	
25	ARMAZÉM 11	10.3.10	-	CCM 11 - COLUNA 16	Foi evidenciado que a lâmpada do painel encontra-se ausente.	Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.		I-3	
26	ARMAZÉM 11	10.10.1	C	CCM 11 - COLUNA 16	Foi evidenciado que o painel não possui indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3	
27	ARMAZÉM 11	10.4.4	-	CCM 11 - COLUNA 15	Foi evidenciado que existe a presença de condutores soltos dentro do painel.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-4	
28	ARMAZÉM 11	10.2.8.3	-	CCM 11 - COLUNA 15	Foi evidenciado que o aterramento possui outras cores não relacionadas estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3	

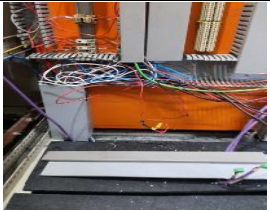
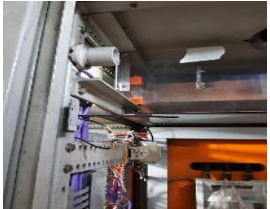
GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28	
29	ARMAZÉM 11	10.10.1	C	CCM 11 - COLUNA 15	Foi evidenciado que o painel não possui indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3	
30	ARMAZÉM 11	10.4.4	-	CCM 11 - COLUNA 14	Foi evidenciado que existe a presença de condutores soltos dentro do painel.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-4	
31	ARMAZÉM 11	10.4.4	—	CCM 11 - COLUNA 14	Partes vivas do painel está sem proteção acrílica.	Necessário providenciar a instalação de uma proteção aos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3	
32	ARMAZÉM 11	10.3.10	-	CCM 11 - COLUNA 14	Foi evidenciado que a lâmpada do painel encontra-se sem iluminação.	Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.		I-3	

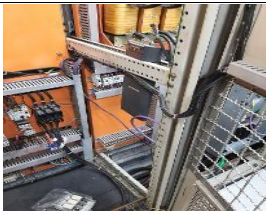
GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28	
33	ARMAZÉM 11	10.3.10	-	CCM 11 - COLUNA 13	Foi evidenciado que a lâmpada do painel encontra-se ausente.	Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.		I-3	
34	ARMAZÉM 11	10.4.4	—	CCM 11 - COLUNA 13	Partes vivas do painel está sem proteção acrílica.	Necessário providenciar a instalação de uma proteção aos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3	
35	ARMAZÉM 11	10.4.4	-	CCM 11 - COLUNA 13	Foi evidenciado que existe a presença de condutores soltos dentro do painel.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-4	
36	ARMAZÉM 11	10.3.10	-	CCM 11 - COLUNA 12	Foi evidenciado que a lâmpada do painel encontra-se queimada.	Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.		I-3	

			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALINEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
37	ARMAZÉM 11	10.4.4	—	CCM 11 - COLUNA 12	Partes vivas do painel está sem proteção acrílica.	Necessário providenciar a instalação de uma proteção aos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
38	ARMAZÉM 11	10.4.4	-	CCM 11 - COLUNA 12	Foi evidenciado que existe a presença de condutores soltos dentro do painel.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-4
39	ARMAZÉM 11	10.2.8.3	-	CCM 11 - COLUNA 12	Foi evidenciado que o aterramento possui outras cores não relacionadas estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3
40	ARMAZÉM 11	10.10.1	C	CCM 11 - COLUNA 12	Foi evidenciado que o painel não possui indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28	
41	ARMAZÉM 11	10.3.10	-	CCM 11 - COLUNA 11	Foi evidenciado que a lâmpada do painel encontra-se queimada.	Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.		I-3	
42	ARMAZÉM 11	10.4.4	-	CCM 11 - COLUNA 11	Foi evidenciado que existe a presença de condutores soltos dentro do painel.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-4	
43	ARMAZÉM 11	10.2.8.3	-	CCM 11 - COLUNA 11	Foi evidenciado que o aterramento possui outras cores não relacionadas estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3	
44	ARMAZÉM 11	10.4.4	-	CCM 11 - COLUNA 10	Foi evidenciado que existe a presença de condutores soltos dentro do painel.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-4	

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28	
45	ARMAZÉM 11	10.4.4	—	CCM 11 - COLUNA 09	Partes vivas do painel está sem proteção acrílica.	Necessário providenciar a instalação de uma proteção aos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3	
46	ARMAZÉM 11	10.4.4	-	CCM 11 - COLUNA 09	Foi evidenciado que existe a presença de condutores soltos dentro do painel.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-4	
47	ARMAZÉM 11	10.2.8.3	-	CCM 11 - COLUNA 09	Foi evidenciado que o aterramento possui outras cores não relacionadas estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3	
48	ARMAZÉM 11	10.10.1	C	CCM 11 - COLUNA 09	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativos sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3	

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28	
49	ARMAZÉM 11	10.4.4	-	CCM 11 - COLUNA 08	Foi evidenciado que existe a presença de condutores soltos dentro do painel.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-4	
50	ARMAZÉM 11	10.4.4	-	CCM 11 - COLUNA 08	Foi evidenciado que a canaleta do painel encontra-se aberta.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3	
51	ARMAZÉM 11	10.4.4	-	CCM 11 - COLUNA 08	Foi evidenciado que a canaleta do painel encontra-se aberta.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3	
52	ARMAZÉM 11	10.3.1	-	CCM 11 - COLUNA 07	Foi evidenciado que a lâmpada do painel encontra-se ausente.	Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.		I-3	

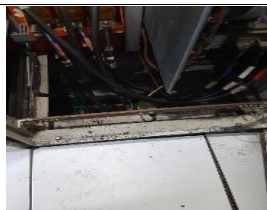
GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28	
53	ARMAZÉM 11	10.4.4.1	—	CCM 11 - COLUNA 06	Painel esta com objetos no seu interior, ocupando espaço em área não permitida devendo estar livre.	Os locais de serviços elétricos, compartimentos e invólucros de equipamentos e instalações elétricas são exclusivos para essa finalidade, sendo expressamente proibidos utilizá-los para armazenamento ou guarda de quaisquer objetos.		I-3	
54	ARMAZÉM 11	10.4.4.1	—	CCM 11 - COLUNA 06	Painel esta com objetos no seu interior, ocupando espaço em área não permitida devendo estar livre.	Os locais de serviços elétricos, compartimentos e invólucros de equipamentos e instalações elétricas são exclusivos para essa finalidade, sendo expressamente proibidos utilizá-los para armazenamento ou guarda de quaisquer objetos.		I-3	
55	ARMAZÉM 11	10.10.1	C	CCM 11 - COLUNA 06	Foi evidenciado que o painel não possui indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3	
56	ARMAZÉM 11	10.4.1	-	CCM 11 - COLUNA 05	Foi evidenciado que o painel está com a tampa inferior aberta.	Necessário realizar o fechamento do tampo inferior de forma a garantir a segurança do colaborador e evitar a queda de objetos.		I-4	

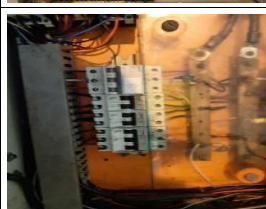
GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28	
57	ARMAZÉM 11	10.4.4	—	CCM 11 - COLUNA 05	Partes vivas do painel está sem proteção acrílica.	Necessário providenciar a instalação de uma proteção aos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3	
58	ARMAZÉM 11	10.4.1	-	CCM 11 - COLUNA 05	Foi evidenciado que o inversor está com a tampa aberta e as partes vivas expostas.	Necessário providenciar a instalação de uma proteção aos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3	
59	ARMAZÉM 11	10.2.8.3	-	CCM 11 - COLUNA 05	Foi evidenciado que o aterramento possui outras cores não relacionadas estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3	
60	ARMAZÉM 11	10.2.8.3	-	CCM 11 - COLUNA 05	Foi evidenciado que a porta não possui aterramento conforme estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3	

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28	
61	ARMAZÉM 11	10.4.4	-	CCM 11	Foi evidenciado que existe a presença de condutores soltos dentro do painel.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-4	
62	ARMAZÉM 11	10.4.4	—	CCM 11 - COLUNA 04	Partes vivas do painel está sem proteção acrílica.	Necessário providenciar a instalação de uma proteção aos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3	
63	ARMAZÉM 11	10.4.1	-	CCM 11 - COLUNA 04	Foi evidenciado que o painel está com a tampa inferior aberta.	Necessário realizar o fechamento do tampo inferior de forma a garantir a segurança do colaborador e evitar a queda de objetos.		I-4	
64	ARMAZÉM 11	10.4.1	-	CCM 11 - COLUNA 04	Foi evidenciado que o inversor está com a tampa aberta e as partes vivas expostas.	Necessário providenciar a instalação de uma proteção aos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3	

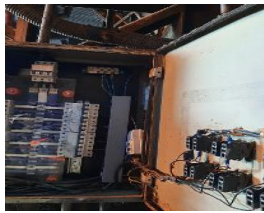
GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU NORMAS REGULAMENTADORAS	AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP						LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALINEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
65	ARMAZÉM 11	10.3.10	-	CCM 11 - COLUNA 04	Foi evidenciado que a lâmpada do painel encontra-se ausente.	Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.		I-3
66	ARMAZÉM 11	10.4.1	-	CCM 11 - COLUNA 03	Foi evidenciado que o inversor está com a tampa aberta e as partes vivas expostas.	Necessário providenciar a instalação de uma proteção aos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
67	ARMAZÉM 11	10.4.4	—	CCM 11 - COLUNA 03	Partes vivas do painel está sem proteção acrílica.	Necessário providenciar a instalação de uma proteção aos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
68	ARMAZÉM 11	10.4.1	-	CCM 11 - COLUNA 03	Foi evidenciado que o painel está com a tampa inferior aberta.	Necessário realizar o fechamento do tampo inferior de forma a garantir a segurança do colaborador e evitar a queda de objetos.		I-4

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28	
69	ARMAZÉM 11	10.3.10	-	CCM 11 - COLUNA 02	Foi evidenciado que a lâmpada do painel encontra-se queimada.	Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.		I-3	
70	ARMAZÉM 11	10.4.4	—	CCM 11 - COLUNA 02	Partes vivas do painel está sem proteção acrílica.	Necessário providenciar a instalação de uma proteção aos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3	
71	ARMAZÉM 11	10.4.1	-	CCM 11 - COLUNA 02	Foi evidenciado que o painel está com a tampa inferior aberta.	Necessário realizar o fechamento do tampo inferior de forma a garantir a segurança do colaborador e evitar a queda de objetos.		I-4	
72	ARMAZÉM 11	10.4.4	—	CCM 11 - COLUNA 01	Foi evidenciado que o inversor está com a tampa aberta e as partes vivas expostas.	Necessário providenciar a instalação de uma proteção aos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3	

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28	
73	ARMAZÉM 11	10.4.4	—	CCM 11 - COLUNA 01	Partes vivas do painel está sem proteção acrílica.	Necessário providenciar a instalação de uma proteção aos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3	
74	ARMAZÉM 11	10.4.1	-	CCM 11 - COLUNA 01	Foi evidenciado que o painel está com a tampa inferior aberta.	Necessário realizar o fechamento do tampo inferior de forma a garantir a segurança do colaborador e evitar a queda de objetos.		I-4	

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28	
1	ARMAZÉM 11	10.4.4	-	Iluminação lado ponta da praia 18 e 19	Foi evidenciado que dentro do painel possui um excesso de condutores.	Necessário realizar o correto dimensionamento do comprimento dos condutores e organiza-los de maneira correta.		I-3	
2	ARMAZÉM 11	10.10.1	C	Iluminação lado ponta da praia 18 e 19	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3	
3	ARMAZÉM 11	10.4.4	-	Iluminação lado ponta da praia 18 e 19	Foi evidenciado que os condutores encontram-se expostos sem proteção, com risco de rompimento mecânico ou por contato abrasivo.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3	
4	ARMAZÉM 11	10.10.1	C	Iluminação lado ponta da praia 18 e 19	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3	

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
5	ARMAZÉM 11	10.10.1	C	Iluminação lado ponta da praia 18 e 19	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
6	ARMAZÉM 11	10.2.8.3	-	Iluminação lado ponta da praia 18 e 19	Foi evidenciado que existe cores no barramento não condizentes conforme estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3

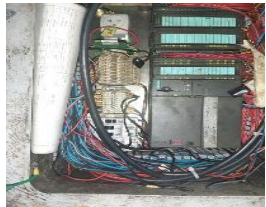
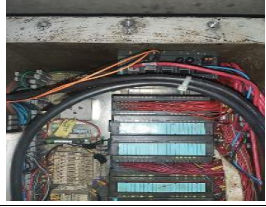
GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 11	10.10.1	C	Iluminação lado Valongo 18	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
2	ARMAZÉM 11	10.3.10	-	Iluminação lado Valongo 18	Foi evidenciado que a iluminação do painel é insuficiente.	Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.		I-3
3	ARMAZÉM 11	10.4.4	-	Iluminação lado Valongo 18	Foi evidenciado que dentro do painel possui um excesso de condutores.	Necessário realizar o correto dimensionamento do comprimento dos condutores e organiza-los de maneira correta.		I-3
4	ARMAZÉM 11	10.4.1	-	Iluminação lado Valongo 18	Foi evidenciado que existe a presença de infiltração no interior do painel elétrico.	Necessário realizar a correta vedação do painel afim de evitar a presença de água no painel.		I-4

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
5	ARMAZÉM 11	10.2.8.3	-	Iluminação lado Valongo 18	Foi evidenciado que a porta do painel não possui aterramento conforme estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3
6	ARMAZÉM 11	10.4.4	-	Iluminação lado Valongo 18	Foi evidenciado que os condutores encontram-se expostos sem proteção, com risco de rompimento mecânico ou por contato abrasivo.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28	
1	ARMAZÉM 11	10.3.10	-	Subestação armazem 11 - XI 01	Foi evidenciado que a lâmpada do painel encontra-se queimada.	Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.		I-3	
2	ARMAZÉM 11	10.3.10	-	Subestação armazem 11- XI 03	Foi evidenciado que a lâmpada do painel encontra-se queimada.	Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.		I-3	
3	ARMAZÉM 11	10.4.4	-	Subestação armazem 11	Foi evidenciado que os condutores encontram-se expostos sem proteção, com risco de rompimento mecânico ou por contato abrasivo.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3	
4	ARMAZÉM 11	10.10.1	C	Subestação armazem 11	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3	

		AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
5	ARMAZÉM 11	10.10.1	C	Subestação armazem 11	Foi evidenciado que o painel não possui indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 11	10.2.8.3	-	REMOTA TCG 22	Foi evidenciado que a porta não possui aterramento conforme estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3
2	ARMAZÉM 11	10.2.8.3	-	REMOTA TCG 22	Foi evidenciado que o aterramento possui outras cores não relacionadas estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3
3	ARMAZÉM 11	10.4.4	-	REMOTA TCG 22	Foi evidenciado que, no painel, existe excesso de condutores e estão dispostos de maneira desorganizada.	Necessário realizar o correto dimensionamento do trajeto dos condutores e sua correta organização.		I-3
4	ARMAZÉM 11	10.3.10	-	REMOTA TCG 22	Foi evidenciado que a lâmpada do painel encontra-se queimada.	Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.		I-3

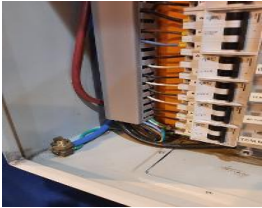
			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 11	10.10.1	C	REMOTA 2.4	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
2	ARMAZÉM 11	10.2.8.3	-	REMOTA 2.4	Foi evidenciado que a porta não possui aterramento conforme estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3
3	ARMAZÉM 11	10.4.4	-	REMOTA 2.4	Foi evidenciado que dentro do painel possui um excesso de condutores.	Necessário realizar o correto dimensionamento do comprimento dos condutores e organiza-los de maneira correta.		I-3
4	ARMAZÉM 11	10.10.1	C	REMOTA 2.4	Foi evidenciado que o painel não possui indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 11	10.10.1	C	Triagem	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
2	ARMAZÉM 11	10.2.8.3	-	Triagem	Foi evidenciado que o aterramento possui outras cores não relacionadas estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3
3	ARMAZÉM 11	10.10.1	C	Triagem	Foi evidenciado que o painel não possui indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

9.1.3 - ARMAZÉM XVI

GRUPO  SINCE 1988 WITH YOU NORMAS REGULAMENTADORAS	AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0		
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 16	10.10.1	C	Painel iluminação	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
2	ARMAZÉM 16	10.2.8.3	-	Painel iluminação	Foi evidenciado o a porta do painel está sem aterramento, estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3

			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 16	10.10.1	C	Banheiro masculino	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
2	ARMAZÉM 16	10.2.8.3	-	Banheiro masculino	Foi evidenciado que o aterramento possui outras cores não relacionadas estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3
3	ARMAZÉM 16	10.10.1	C	Banheiro masculino	Foi evidenciado que o painel não possui indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 16	10.2.8.3	-	Baia mecânica	Foi evidenciado que o aterramento possui outras cores não relacionadas estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU NORMAS REGULAMENTADORAS	AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0		
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 16	10.10.1	C	Banheiro Feminino	Foi evidenciado que o painel não possui indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28	
1	ARMAZÉM 16	10.10.1	C	TI	Foi evidenciado que o painel não possui indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3	

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU		AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 16	10.10.1	C	Almoxarifado	Foi evidenciado que o painel não possui indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU NORMAS REGULAMENTADORAS	AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0		
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 16	10.10.1	C	Baia caldeiraria	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
2	ARMAZÉM 16	10.10.1	C	Baia caldeiraria	Foi evidenciado que o painel não possui indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28	
1	ARMAZÉM 16	10.10.1	C	Balança 03	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3	
2	ARMAZÉM 16	10.4.4	-	Balança 03	Foi evidenciado que dentro do painel possui um excesso de condutores.	Necessário realizar o correto dimensionamento do comprimento dos condutores e organiza-los de maneira correta.		I-3	
3	ARMAZÉM 16	10.2.8.3	-	Balança 03	Foi evidenciado que o aterramento possui outras cores não relacionadas estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3	
4	ARMAZÉM 16	10.10.1	C	Balança 03	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3	

			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
5	ARMAZÉM 16	10.10.1	C	Balança 03	Foi evidenciado que o painel não possui indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
6	ARMAZÉM 16	10.10.1	C	Balança 03	Foi evidenciado que o painel não possui indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

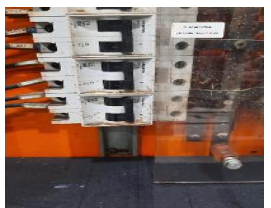
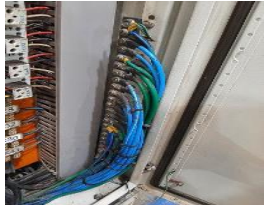
GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU NORMAS REGULAMENTADORAS	AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0			
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 16	10.2.8.3	-	Balança 04	Foi evidenciado que o aterramento possui outras cores não relacionadas estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3
2	ARMAZÉM 16	10.10.1	C	Balança 04	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
3	ARMAZÉM 16	10.10.1	C	Balança 04	Foi evidenciado que o painel não possui os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

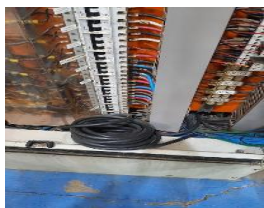
			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 16	10.2.8.3	-	Estacionamento de motos	Foi evidenciado que o aterramento possui outras cores não relacionadas estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3
2	ARMAZÉM 16	10.10.1	C	Estacionamento de motos	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 16	10.10.1	C	Ferramentaria	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
2	ARMAZÉM 16	10.2.8.3	-	Ferramentaria	Foi evidenciado que o aterramento possui outras cores não relacionadas estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3
3	ARMAZÉM 16	10.4.4	-	Ferramentaria	Foi evidenciado que os condutores encontram-se expostos sem proteção, com risco de rompimento mecânico ou por contato abrasivo.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3

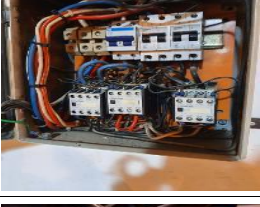
			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 16	10.10.1	C	HI-21	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0								
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 16	10.3.10	-	Moega 3 e 4	Foi evidenciado que a lâmpada do painel encontra-se queimada.	Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.		I-3
2	ARMAZÉM 16	10.10.1	C	Moega 3 e 4	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 16	10.10.1	C	Moega 5 e 6	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26- Sinalização de Segurança.		I-3
2	ARMAZÉM 16	10.2.8.3	-	Moega 5 e 6	Foi evidenciado que o aterramento possui outras cores não relacionadas estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3
3	ARMAZÉM 16	10.3.10	-	Moega 5 e 6	Foi evidenciado que a lâmpada do painel encontra-se queimada.	Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.		I-3
4	ARMAZÉM 16	10.10.1	C	Moega 5 e 6	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26- Sinalização de Segurança.		I-3

			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
5	ARMAZÉM 16	10.4.4	-	Moega 5 e 6	Foi evidenciado que os condutores encontram-se expostos sem proteção, com risco de rompimento mecânico ou por contato abrasivo.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
6	ARMAZÉM 16	10.10.1	A	Moega 5 e 6	Foi evidenciado que a tomada instalada não possui identificação de alimentação de tensão.	Necessário a instalação de identificação de nível de tensão da tomada, obedecendo ao disposto na NR-26 - Sinalização de Segurança.		I-2
7	ARMAZÉM 16	10.3.10	-	Moega 5 e 6	Foi evidenciado que a lâmpada do painel encontra-se queimada.	Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.		I-3
8	ARMAZÉM 16	10.4.4	-	Moega 5 e 6	Foi evidenciado que os condutores encontram-se expostos sem proteção, com risco de rompimento mecânico ou por contato abrasivo.	Necessário providenciar a instalação de uma proteção aos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3

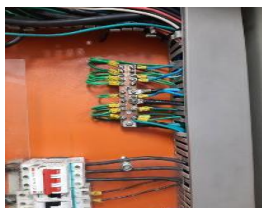
GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28	
9	ARMAZÉM 16	10.10.1	A	Moega 5 e 6	Foi evidenciado que a tomada instalada não possui identificação de alimentação de tensão.	Necessário a instalação de identificação de nível de tensão da tomada, obedecendo ao disposto na NR-26 - Sinalização de Segurança.		I-3	

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 16	10.10.1	C	Painéis do piso superior - QDF 1	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
2	ARMAZÉM 16	10.2.8.3	-	Painéis do piso superior - Iluminação Vestiário	Foi evidenciado que o aterramento está conectado a malha. Estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-4
3	ARMAZÉM 16	10.4.4	-	Painéis do piso superior - Iluminação Vestiário	Foi evidenciado que os condutores encontram-se expostos sem proteção, com risco de rompimento mecânico ou por contato abrasivo.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
4	ARMAZÉM 16	10.10.1	C	Painéis do piso superior - Iluminação Vestiário	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
5	ARMAZÉM 16	10.10.1	C	Painéis do piso superior QDF 1	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU NORMAS REGULAMENTADORAS	AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0		
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 16	10.10.1	C	Painel do ponto	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
2	ARMAZÉM 16	10.10.1	C	Painel do ponto	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 16	10.10.1	C	Portaria 16	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
2	ARMAZÉM 16	10.10.1	C	Portaria 16	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
3	ARMAZÉM 16	10.2.8.3	-	Portaria 16	Foi evidenciado que o aterramento possui outras cores não relacionadas estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-4
4	ARMAZÉM 16	10.4.4.1	—	Portaria 16	Painel esta com objetos no seu interior, ocupando espaço em área não permitida devendo estar livre.	Os locais de serviços elétricos, compartimentos e invólucros de equipamentos e instalações elétricas são exclusivos para essa finalidade, sendo expressamente proibidos utilizá-los para armazenamento ou guarda de quaisquer objetos.		I-3
5	ARMAZÉM 16	10.10.1	C	Portaria 16	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

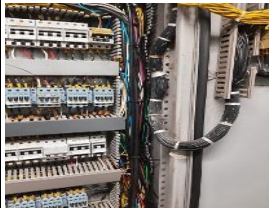
			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 11	10.4.4	-	Remota moega 3 e 4	Foi evidenciado que dentro do painel possui um excesso de condutores.	Necessário realizar o correto dimensionamento do comprimento dos condutores e organiza-los de maneira correta.		I-3
2	ARMAZÉM 11	10.4.4	-	Remota moega 3 e 4	Foi evidenciado que a canaleta do painel encontra-se aberta.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
3	ARMAZÉM 11	10.2.8.3	-	Remota moega 3 e 4	Foi evidenciado que o aterramento possui outras cores não relacionadas estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3
4	ARMAZÉM 11	10.10.1	C	Remota moega 3 e 4	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26- Sinalização de Segurança.		I-3

			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 11	10.4.4	-	RH	Foi evidenciado que a canaleta do painel encontra-se aberta.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
2	ARMAZÉM 11	10.10.1	C	RH	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
3	ARMAZÉM 11	10.2.8.3	-	RH	Foi evidenciado que o aterramento possui outras cores não relacionadas estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3

			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 16	10.10.1	C	Sala de inspeção	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 16	10.10.1	C	Sala do sim	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
2	ARMAZÉM 16	10.10.1	C	Sala do sim	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 16	10.10.1	C	Sala elétrica e manutenção	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
2	ARMAZÉM 16	10.10.1	C	Sala elétrica e manutenção	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
3	ARMAZÉM 16	10.10.1	C	Sala elétrica e manutenção	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
4	ARMAZÉM 16	10.10.1	C	Sala elétrica e manutenção	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28	
1	ARMAZÉM 16	10.4.4	-	Ccm - C 16	Foi evidenciado que a canaleta do painel econtra-se aberta.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3	
2	ARMAZÉM 16	10.4.4	-	Ccm - C 16	Foi evidenciado que a canaleta do painel econtra-se aberta.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3	
3	ARMAZÉM 16	10.10.1	C	Ccm - C 16	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3	
4	ARMAZÉM 16	10.2.8.3	-	Ccm - C 16	Foi evidenciado que o aterramento possui outras cores não relacionadas estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3	

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
5	ARMAZÉM 16	10.4.4	-	Ccm - C 16	Foi evidenciado que existe a presença de condutores expostos.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
6	ARMAZÉM 16	10.2.8.3	-	Ccm - C 16	Foi evidenciado que a porta não possui aterramento conforme estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3
7	ARMAZÉM 16	10.10.1	C	Ccm - C 16	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

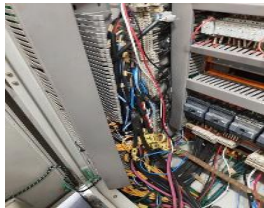
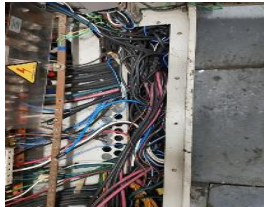
GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 16	10.4.4.1	—	Subestação 16	Painel esta com objetos no seu interior, ocupando espaço em área não permitida devendo estar livre.	Os locais de serviços elétricos, compartimentos e invólucros de equipamentos e instalações elétricas são exclusivos para essa finalidade, sendo expressamente proibidos utilizá-los para armazenamento ou guarda de quaisquer objetos.		I-3
2	ARMAZÉM 16	10.10.1	C	Subestação 16	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
3	ARMAZÉM 16	10.4.1	-	Subestação 16	Foi evidenciado que o local encontra-se com sujeira acumulada.	Necessário realizar a limpeza periódica do ambiente.		I-4

9.1.4 - ARMAZÉM XX/XXI

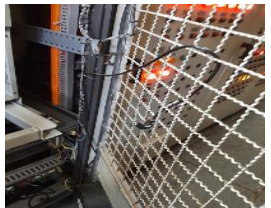
GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28	
1	ARMAZÉM 16	10.10.1	C	Balança 01	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3	
2	ARMAZÉM 16	10.4.4	-	Balança 01	Foi evidenciado que dentro do painel possui um excesso de condutores.	Necessário realizar o correto dimensionamento do comprimento dos condutores e organiza-los de maneira correta.		I-3	
3	ARMAZÉM 16	10.10.1	C	Balança 01	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3	

			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 16	10.2.8.3	-	Balança 2	Foi evidenciado que a porta não possui aterramento conforme estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3
2	ARMAZÉM 16	10.10.1	C	Balança 2	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26- Sinalização de Segurança.		I-3
3	ARMAZÉM 16	10.10.1	C	Balança 2	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26- Sinalização de Segurança.		I-3

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR 28	
1	ARMAZÉM 20/21	10.4.4	-	Ccm 20/21 - QDE 1	Foi evidenciado que dentro do painel possui um excesso de condutores.	Necessário realizar o correto dimensionamento do comprimento dos condutores e organiza-los de maneira correta.		I-3	
2	ARMAZÉM 20/21	10.4.4.1	—	Ccm 20/21 - QDE 1	Painel esta com objetos no seu interior, ocupando espaço em área não permitida devendo estar livre.	Os locais de serviços elétricos, compartimentos e invólucros de equipamentos e instalações elétricas são exclusivos para essa finalidade, sendo expressamente proibidos utilizá-los para armazenamento ou guarda de quaisquer objetos.		I-3	
3	ARMAZÉM 20/21	10.4.4	-	Ccm 20/21	Foi evidenciado que existe a presença de condutores soltos dentro do painel.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3	
4	ARMAZÉM 20/21	10.3.10	-	Ccm 20/21	Foi evidenciado que a lâmpada do painel encontra-se queimada.	Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.		I-3	

		AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
5	ARMAZÉM 20/21	10.3.10	-	Ccm 20/21 - QDL	Foi evidenciado que a lâmpada do painel encontra-se queimada.	Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.		I-3
6	ARMAZÉM 20/21	10.4.4	-	Ccm 20/21	Foi evidenciado que dentro do painel possui um excesso de condutores.	Necessário realizar o correto dimensionamento do comprimento dos condutores e organiza-los de maneira correta.		I-3
7	ARMAZÉM 20/21	10.4.1	-	Ccm 20/21	Foi evidenciado que o painel está com a tampa inferior aberta.	Necessário realizar o fechamento do tampo inferior de forma a garantir a segurança do colaborador e evitar a queda de objetos.		I-3
8	ARMAZÉM 20/21	10.2.8.3	-	Ccm 20/21	Foi evidenciado que o aterramento possui outras cores não relacionadas estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3

			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
9	ARMAZÉM 20/21	10.4.4	—	Ccm 20/21	Partes vivas do painel está com a proteção solta.	Necessário providenciar a instalação de uma proteção aos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
10	ARMAZÉM 20/21	10.4.4.1	—	Ccm 20/21	CCM esta com objetos (Aerossóis) no seu interior, ocupando espaço em área não permitida devendo estar livre.	Os locais de serviços elétricos, compartimentos e invólucros de equipamentos e instalações elétricas são exclusivos para essa finalidade, sendo expressamente proibidos utilizá-los para armazenamento ou guarda de quaisquer objetos.		I-4
11	ARMAZÉM 20/21	10.4.4	—	Ccm 20/21	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro está solto.	Necessário providenciar a instalação do disjuntor e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-4
12	ARMAZÉM 20/21	10.2.8.3	-	Ccm 20/21	Foi evidenciado que o aterramento possui outras cores não relacionadas estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3

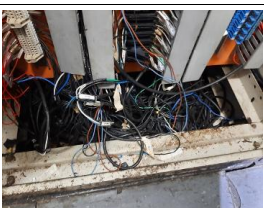
		AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
13	ARMAZÉM 20/21	10.4.4	-	Ccm 20/21	Foi evidenciado que existe a presença de condutores soltos dentro do painel.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
14	ARMAZÉM 20/21	10.4.4	—	Ccm 20/21 - Elevador de caçamba	Partes vivas do painel está sem proteção acrílica.	Necessário providenciar a instalação de uma proteção aos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-4
15	ARMAZÉM 20/21	10.10.1	C	Ccm 20/21 - Elevador de caçamba	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
16	ARMAZÉM 20/21	10.2.8.3	-	Ccm 20/21	Foi evidenciado que a porta não possui aterramento conforme estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3

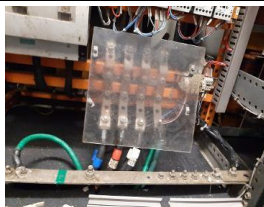
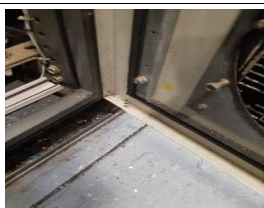
		AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
17	ARMAZÉM 20/21	10.10.1	C	Ccm 20/21	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
18	ARMAZÉM 20/21	10.4.4	-	Ccm 20/21	Foi evidenciado que a canaleta do painel encontra-se aberta.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
19	ARMAZÉM 20/21	10.4.4	-	Ccm 20/21	Foi evidenciado que a canaleta do painel encontra-se aberta.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
20	ARMAZÉM 20/21	10.3.10	-	Ccm 20/21	Foi evidenciado que a iluminação está deficiente na sala do CCM	Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.		I-3

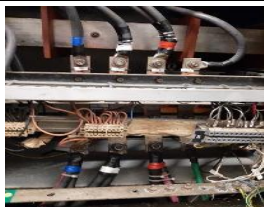
		AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
21	ARMAZÉM 20/21	10.4.4	-	Ccm 20/21	Foi evidenciado que a canaleta do painel encontra-se aberta.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
22	ARMAZÉM 20/21	10.4.4.1	—	Ccm 20/21	Painel esta com objetos no seu interior, ocupando espaço em área não permitida devendo estar livre.	Os locais de serviços elétricos, compartimentos e invólucros de equipamentos e instalações elétricas são exclusivos para essa finalidade, sendo expressamente proibidos utilizá-los para armazenamento ou guarda de quaisquer objetos.		I-3
23	ARMAZÉM 20/21	10.4.4	—	Ccm 20/21	Partes vivas do painel está sem proteção acrílica.	Necessário providenciar a instalação de uma proteção aos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-4
24	ARMAZÉM 20/21	10.4.4	-	Ccm 20/21	Foi evidenciado que existe a presença de condutores soltos dentro do painel.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3

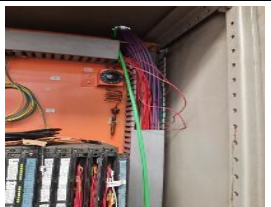
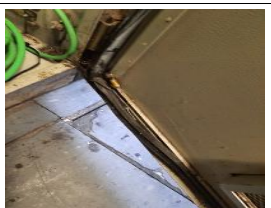
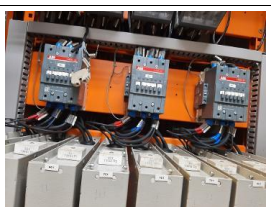
		AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
25	ARMAZÉM 20/21	10.2.8.3	-	Ccm 20/21	Foi evidenciado que a porta não possui aterramento conforme estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3
26	ARMAZÉM 20/21	10.4.4	—	Ccm 20/21	Partes vivas do painel está sem proteção acrílica.	Necessário providenciar a instalação de uma proteção aos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-4
27	ARMAZÉM 20/21	10.4.4	-	Ccm 20/21	Foi evidenciado que dentro do painel possui um excesso de condutores.	Necessário realizar o correto dimensionamento do comprimento dos condutores e organiza-los de maneira correta.		I-3
28	ARMAZÉM 20/21	10.10.1	C	Ccm 20/21	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

		AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
29	ARMAZÉM 20/21	10.4.4	—	Ccm 20/21	Inversores estão sem a proteção plastica nas partes vivas.	Necessário providenciar a instalação de uma proteção aos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
30	ARMAZÉM 20/21	10.10.1	C	Ccm 20/21	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
31	ARMAZÉM 20/21	10.4.4	-	Ccm 20/21	Foi evidenciado que a canaleta do painel econtra-se aberta.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
32	ARMAZÉM 20/21	10.2.8.3	-	Ccm 20/21	Foi evidenciado que o aterramento possui outras cores não relacionadas estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3

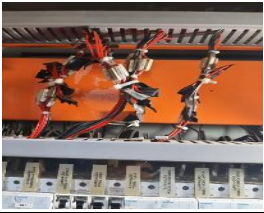
		AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
33	ARMAZÉM 20/21	10.2.8.3	-	Ccm 20/21	Foi evidenciado que a porta não possui aterramento conforme estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3
34	ARMAZÉM 20/21	10.2.8.3	-	Ccm 20/21	Foi evidenciado que o aterramento possui outras cores não relacionadas estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3
35	ARMAZÉM 20/21	10.2.8.3	-	Ccm 20/21	Foi evidenciado que a porta não possui aterramento conforme estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3
36	ARMAZÉM 20/21	10.4.4	-	Ccm 20/21	Foi evidenciado que dentro do painel possui um excesso de condutores.	Necessário realizar o correto dimensionamento do comprimento dos condutores e organiza-los de maneira correta.		I-3

		AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
37	ARMAZÉM 20/21	10.4.4	-	Ccm 20/21	Inversores estão sem a proteção plastica nas partes vivas.	Necessário providenciar a instalação de uma proteção aos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
38	ARMAZÉM 20/21	10.4.4	-	Ccm 20/21	Foi evidenciado que existe a presença do acrílico solto dentro do painel.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
39	ARMAZÉM 20/21	10.2.8.3	-	Ccm 20/21	Foi evidenciado que a porta não possui aterramento conforme estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3
40	ARMAZÉM 20/21	10.4.4	-	Ccm 20/21	Partes vivas do painel está sem proteção acrílica.	Necessário providenciar a instalação de uma proteção aos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-4

		AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
41	ARMAZÉM 20/21	10.2.8.3	-	Ccm 20/21	Foi evidenciado que a porta não possui aterramento conforme estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3
42	ARMAZÉM 20/21	10.4.4	—	Ccm 20/21	Partes vivas do painel está sem proteção acrílica.	Necessário providenciar a instalação de uma proteção aos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-4
43	ARMAZÉM 20/21	10.4.4	—	Ccm 20/21	Partes vivas do painel está sem proteção acrílica.	Necessário providenciar a instalação de uma proteção aos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-4
44	ARMAZÉM 20/21	10.4.4	-	Ccm 20/21	Foi evidenciado que a canaleta do painel encontra-se aberta.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3

		AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
45	ARMAZÉM 20/21	10.4.4	-	Ccm 20/21	Foi evidenciado que dentro do painel possui um excesso de condutores.	Necessário realizar o correto dimensionamento do comprimento dos condutores e organiza-los de maneira correta.		I-3
46	ARMAZÉM 20/21	10.4.4	-	Ccm 20/21	Foi evidenciado que a canaleta do painel encontra-se aberta.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
47	ARMAZÉM 20/21	10.2.8.3	-	Ccm 20/21	Foi evidenciado que a porta não possui aterramento conforme estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3
48	ARMAZÉM 20/21	10.4.4	-	Ccm 20/21	Foi evidenciado que existe a presença de condutores soltos dentro do painel.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS	AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0		
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 20/21	10.4.4	-	Moega 1 e 2 QDL	Foi evidenciado que dentro do painel possui um excesso de condutores.	Necessário realizar o correto dimensionamento do comprimento dos condutores e organiza-los de maneira correta.		I-3
3	ARMAZÉM 20/21	10.3.10	-	Moega 1 e 2 QDL	Foi evidenciado que a lâmpada do painel encontra-se queimada.	Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.		I-3
5	ARMAZÉM 20/21	10.4.4	-	Moega 1 e 2 QDL	Foi evidenciado que dentro do painel possui um excesso de condutores.	Necessário realizar o correto dimensionamento do comprimento dos condutores e organiza-los de maneira correta.		I-3
6	ARMAZÉM 20/21	10.2.8.3	-	Moega 1 e 2 QDL	Foi evidenciado que o aterramento possui outras cores não relacionadas estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3

			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
7	ARMAZÉM 20/21	10.4.4	-	Moega 1 e 2 QDL	Foi evidenciado que existe condutores soltos dentro do painel.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
8	ARMAZÉM 20/21	10.10.1	C	Moega 1 e 2 QDL	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26- Sinalização de Segurança.		I-3
9	ARMAZÉM 20/21	10.4.4	-	Moega 1 e 2 QDL	Foi evidenciado que existe condutores expostos dentro do painel.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3

			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 20/21	10.2.8.3	-	Sala hidráulica tombador 1	Foi evidenciado que a porta do não possui aterramento, estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3
2	ARMAZÉM 20/21	10.10.1	C	Sala hidráulica tombador 1	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
3	ARMAZÉM 20/21	10.4.4.1	-	Sala hidráulica tombador 1	Painel esta com objetos no seu interior, ocupando espaço em área não permitida devendo estar livre.	Os locais de serviços elétricos, compartimentos e invólucros de equipamentos e instalações elétricas são exclusivos para essa finalidade, sendo expressamente proibidos utilizá-los para armazenamento ou guarda de quaisquer objetos.		I-3
4	ARMAZÉM 20/21	10.2.8.3	-	Sala hidráulica tombador 1	Foi evidenciado que a porta do não possui aterramento, estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3

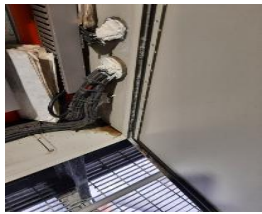
		AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 20/21	10.4.1	-	Subestação 20/21	Foi evidenciado que o chão da subestação está inundado.	Necessário realizar a drenagem do ambiente e e realizar a vedação correta. Necessário realizar o reparo dos EPCs para garantir a correta proteção.		I-4
2	ARMAZÉM 20/21	10.4.4	-	Subestação 20/21	Foi evidenciado que dentro do painel possui um excesso de condutores.	Necessário realizar o correto dimensionamento do comprimento dos condutores e organiza-los de maneira correta.		I-3
3	ARMAZÉM 20/21	10.10.1	C	Subestação 20/21	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
4	ARMAZÉM 20/21	10.10.1	C	Subestação 20/21	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

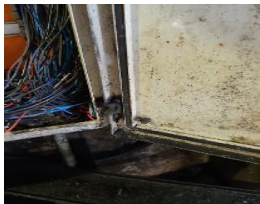
GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
5	ARMAZÉM 20/21	10.10.1	C	Subestação 20/21	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
6	ARMAZÉM 20/21	10.4.4	-	Subestação 20/21	Foi evidenciado que o ambiente possui condutores jogados.	Necessário realizar o correto dimensionamento do comprimento dos condutores e organiza-los de maneira correta.		I-3

		AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 20/21	10.4.1	-	TR2 SE 20/21	Foi evidenciado que o chão do transformador está inundado.	Necessário realizar a drenagem do ambiente e e realizar a vedação correta.		I-4

 GRUPO CONERGE SINCE 1988 WITH YOU NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 20/21	10.2.8.3	-	Aspersor 47	Foi evidenciado que a porta do não possui aterramento, estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-4
2	ARMAZÉM 20/21	10.10.1	C	Aspersor 47	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
3	ARMAZÉM 20/21	10.10.1	C	Aspersor 47	Foi evidenciado que o aterramento possui outras cores não relacionadas estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3
4	ARMAZÉM 20/21	10.10.1	C	Aspersor 47	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-2
5	ARMAZÉM 20/21	10.10.1	C	Aspersor 47	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 20/21	10.10.1	C	Aspersor tcg 10	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
2	ARMAZÉM 20/21	10.3.10	-	Aspersor tcg 10	Foi evidenciado que o quadro encontra-se com iluminação insuficiente.	Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.		I-3
3	ARMAZÉM 20/21	10.10.1	C	Aspersor tcg 10	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

		AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 20/21	10.2.8.3	-	Remota tcg 4	Foi evidenciado que a porta do não possui aterramento, estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3
2	ARMAZÉM 20/21	10.2.8.3	-	Remota tcg 4	Foi evidenciado que a porta do não possui aterramento, estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3
3	ARMAZÉM 20/21	10.10.1	C	Remota tcg 4	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
4	ARMAZÉM 20/21	10.10.1	C	Remota tcg 4	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

		AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 20/21	10.3.10	-	Remota tcg 9 e 10	Foi evidenciado o painel não possui iluminação suficiente.	Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.		I-4
2	ARMAZÉM 20/21	10.2.8.3	-	Remota tcg 9 e 10	Foi evidenciado que a porta do não possui aterramento, estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3
3	ARMAZÉM 20/21	10.4.4	-	Remota tcg 9 e 10	Foi evidenciado que dentro do painel possui um excesso de condutores.	Necessário realizar o correto dimensionamento do comprimento dos condutores e organiza-los de maneira correta.		I-3
4	ARMAZÉM 20/21	10.4.4	-	Remota tcg 9 e 10	Foi evidenciado que a canaleta do painel econtra-se aberta.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
5	ARMAZÉM 20/21	10.10.1	C	Remota tcg 9 e 10	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

9.1.5 - ARMAZÉM XXI

			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 21	10.10.1	C	Aspersão tgc 32	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
2	ARMAZÉM 21	10.10.1	C	Aspersão tgc 32	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 21	10.10.1	C	Aspersão tcg 33	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
2	ARMAZÉM 21	10.10.1	C	Aspersão tcg 33	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0								
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 21	10.2.8.3	-	Balança 6	Foi evidenciado que a porta do não possui aterramento, estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU NORMAS REGULAMENTADORAS	AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0		
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 21	10.4.4	-	Bomba do fosso	Foi evidenciado que dentro do painel possui um excesso de condutores.	Necessário realizar o correto dimensionamento do comprimento dos condutores e organiza-los de maneira correta.		I-3
2	ARMAZÉM 21	10.2.8.3	-	Bomba do fosso	Foi evidenciado que a porta do não possui aterramento, estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3
3	ARMAZÉM 21	10.10.1	C	Bomba do fosso	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

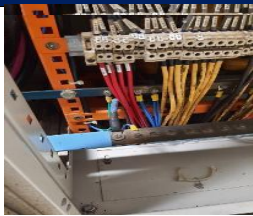
			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 21	10.4.4	-	Moega 7	Foi evidenciado que dentro do painel possui um excesso de condutores.	Necessário realizar o correto dimensionamento do comprimento dos condutores e organiza-los de maneira correta.		I-4
2	ARMAZÉM 21	10.10.1	C	Moega 7	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
3	ARMAZÉM 21	10.4.4	-	Moega 8	Foi evidenciado que a canaleta do painel encontra-se aberta.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
4	ARMAZÉM 21	10.4.4	-	Moega 8	Foi evidenciado que dentro do painel possui um excesso de condutores.	Necessário realizar o correto dimensionamento do comprimento dos condutores e organiza-los de maneira correta.		I-3
5	ARMAZÉM 21	10.4.4.1	—	Moega 8	Painel esta com objetos no seu interior, ocupando espaço em área não permitida devendo estar livre.	Os locais de serviços elétricos, compartimentos e invólucros de equipamentos e instalações elétricas são exclusivos para essa finalidade, sendo expressamente proibidos utilizá-los para armazenamento ou guarda de quaisquer objetos.		I-3

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28	
1	ARMAZÉM 21	10.2.8.3	-	Tombador 3 moega 4	Foi evidenciado que a porta possui aterramento mas a mesma não está equipotencializado, estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3	
2	ARMAZÉM 21	10.4.4	-	Tombador 3 moega 4	Foi evidenciado que a canaleta do painel encontra-se aberta.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3	
3	ARMAZÉM 21	10.10.1	C	Tombador 3 moega 4	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3	

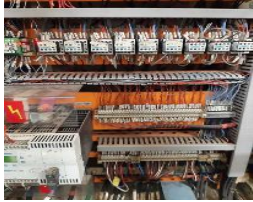
GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU NORMAS REGULAMENTADORAS	AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0		
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 21	10.4.1	-	Tr1 se 21	Foi evidenciado que a parede da sala está com sinais de umidade.	Necessário realizar a drenagem do ambiente e e realizar a vedação correta.		I-4

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28	
1	ARMAZÉM 21	10.4.1	-	Tr2 se 21	Foi evidenciado que a parede da sala está com sinais de umidade.	Necessário realizar a drenagem do ambiente e e realizar a vedação correta.		I-4	

			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 21	10.4.4.1	—	Ccm 21	CCM esta com objetos no seu interior, ocupando espaço em área não permitida devendo estar livre.	Os locais de serviços elétricos, compartimentos e invólucros de equipamentos e instalações elétricas são exclusivos para essa finalidade, sendo expressamente proibidos utilizá-los para armazenamento ou guarda de quaisquer objetos.		I-3
2	ARMAZÉM 21	10.10.1	C	Ccm 21	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
3	ARMAZÉM 21	10.10.1	C	Ccm 21	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
4	ARMAZÉM 21	10.10.1	C	Ccm 21	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
5	ARMAZÉM 21	10.2.8.3	-	Ccm 21	Foi evidenciado o barramento do aterramento está com cores não correspondentes, estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3
6	ARMAZÉM 21	10.4.4	-	Ccm 21	Foi evidenciado que a canaleta do painel encontra-se aberta.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
7	ARMAZÉM 21	10.10.1	C	Ccm 21	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26- Sinalização de Segurança.		I-3
8	ARMAZÉM 21	10.4.4	-	Ccm 21	Foi evidenciado que dentro do painel possui um excesso de condutores.	Necessário realizar o correto dimensionamento do comprimento dos condutores e organiza-los de maneira correta.		I-3

		AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
9	ARMAZÉM 21	10.10.1	C	Ccm 21	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26- Sinalização de Segurança.		I-3
10	ARMAZÉM 21	10.2.4	-	Ccm 21	Foi evidenciado que o painel não possui a documentação.	Os estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW devem constituir e manter o Prontuário de Instalações Elétricas.		I-3
11	ARMAZÉM 21	10.3.3	-	Ccm 21	Foi evidenciado que o piso encontra-se com um buraco.	Necessário realizar o fechamento do piso para a segurança dos colaboradores.		I-4
12	ARMAZÉM 21	10.4.4	-	Ccm 21	Foi evidenciado que existe a presença de condutores expostos no ambiente.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3

			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
13	ARMAZÉM 21	10.10.1	C	Ccm 21 - 02 - Módulo 10	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
14	ARMAZÉM 21	10.10.1	C	Ccm 21 - 02 - Módulo 9	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
15	ARMAZÉM 21	10.4.4	-	Ccm 21 - Módulo 9	Foi evidenciado que a canaleta do painel encontra-se aberta.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
16	ARMAZÉM 21	10.10.1	C	Ccm 21 - 02 - Módulo 8	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

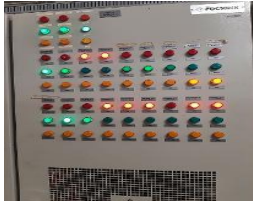
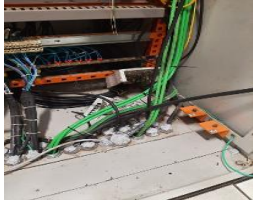
		AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
17	ARMAZÉM 21	10.2.8.3	-	Ccm 21 - 02 - Módulo 8	Foi evidenciado que o aterramento está desconectado.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3
18	ARMAZÉM 21	10.4.4	-	Ccm 21 - 02 - Módulo 8	Foi evidenciado que dentro do painel possui um excesso de condutores.	Necessário realizar o correto dimensionamento do comprimento dos condutores e organiza-los de maneira correta.		I-3
19	ARMAZÉM 21	10.4.4	—	Ccm 21 - 02 - Módulo 7	Inversores estão sem a proteção plastica nas partes vivas.	Necessário providenciar a instalação de uma proteção aos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
20	ARMAZÉM 21	10.4.4	—	Ccm 21 - 02 - Módulo 5	Inversores estão sem a proteção plastica nas partes vivas.	Necessário providenciar a instalação de uma proteção aos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3

			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
21	ARMAZÉM 21	10.4.4	—	Ccm 21 - 02 - Módulo 4	Inversores estão sem a proteção plastica nas partes vivas.	Necessário providenciar a instalação de uma proteção aos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
22	ARMAZÉM 21	10.10.1	C	Ccm 21 - 02 - Módulo 2	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
23	ARMAZÉM 21	10.10.1	C	Ccm 21 - 02 - Módulo 1	Foi evidenciado que o aterramento possui outras cores não relacionadas estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3
24	ARMAZÉM 21	10.10.1	C	Ccm 21 - 02 - Módulo 1	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
25	ARMAZÉM 21	10.10.1	C	Ccm 21 - Banco de Capacitores	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26- Sinalização de Segurança.		I-3
26	ARMAZÉM 21	10.3.10	-	Ccm 21 - 01 - Módulo 1	Foi evidenciado que a lâmpada do painel encontra-se queimada.	Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.		I-3
27	ARMAZÉM 21	10.10.1	C	Ccm 21	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26- Sinalização de Segurança.		I-3
28	ARMAZÉM 21	10.4.4	-	Ccm 21 - 01 - Módulo 4	Foi evidenciado que dentro do painel possui um excesso de condutores.	Necessário realizar o correto dimensionamento do comprimento dos condutores e organiza-los de maneira correta.		I-3

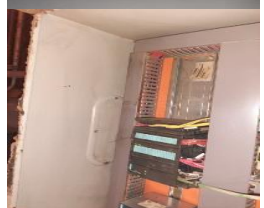
			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
29	ARMAZÉM 21	10.4.4	—	Ccm 21 - 01 - Módulo 5	Inversores estão sem a proteção plastica nas partes vivas.	Necessário providenciar a instalação de uma proteção aos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
30	ARMAZÉM 21	10.4.4	-	Ccm 21 - 01 - Módulo 6	Foi evidenciado que existe a presença de condutores soltos dentro do painel.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
31	ARMAZÉM 21	10.4.4	-	Ccm 21 - 01 - Módulo 7	Foi evidenciado que existe a presença de condutores soltos dentro do painel.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
32	ARMAZÉM 21	10.4.4	—	Ccm 21 - 01 - Módulo 9	Inversores estão sem a proteção plastica nas partes vivas.	Necessário providenciar a instalação de uma proteção aos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3

		AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
33	ARMAZÉM 21	10.4.4	—	Ccm 21 - 01 - Módulo 9	Partes vivas do painel não possuem acrílico de proteção.	Necessário providenciar a instalação de uma proteção aos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
38	ARMAZÉM 21	10.10.1	C	Ccm 21 - 01 - Módulo 10	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26- Sinalização de Segurança.		I-3
39	ARMAZÉM 21	10.3.10	-	Ccm 21 - 01 - Módulo 10	Foi evidenciado que a lâmpada do painel encontra-se queimada.	Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.		I-3
40	ARMAZÉM 21	10.10.1	C	Ccm 21 - 01 - Módulo 10	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26- Sinalização de Segurança.		I-3

		AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
41	ARMAZÉM 21	10.4.4	-	Ccm 21	Foi evidenciado que existe a presença de condutores expostos.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
42	ARMAZÉM 21	10.10.1	C	Ccm 21 - 01 - Módulo 11	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
43	ARMAZÉM 21	10.4.4	-	Ccm 21 - 01 - Módulo 12	Foi evidenciado que existe a presença de condutores expostos.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
44	ARMAZÉM 21	10.4.4	-	Ccm 21 - 01 - Módulo 12	Foi evidenciado que existe a presença de condutores soltos dentro do painel.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3

			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
45	ARMAZÉM 21	10.4.4	-	Ccm 21 - 01 - Módulo 12	Foi evidenciado que a canaleta do painel encontra-se aberta.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
46	ARMAZÉM 21	10.4.4	-	Ccm 21 - 01 - Módulo 12	Foi evidenciado que existe a presença de condutores soltos dentro do painel.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
47	ARMAZÉM 21	10.4.4.1	—	Ccm 21	CCM esta com objetos no seu interior, ocupando espaço em área não permitida devendo estar livre.	Os locais de serviços elétricos, compartimentos e invólucros de equipamentos e instalações elétricas são exclusivos para essa finalidade, sendo expressamente proibidos utilizá-los para armazenamento ou guarda de quaisquer objetos.		I-3
48	ARMAZÉM 21	10.4.4.1	—	Ccm 21	CCM esta com objetos no seu interior, ocupando espaço em área não permitida devendo estar livre.	Os locais de serviços elétricos, compartimentos e invólucros de equipamentos e instalações elétricas são exclusivos para essa finalidade, sendo expressamente proibidos utilizá-los para armazenamento ou guarda de quaisquer objetos.		I-3

			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 21	10.2.8.3	-	Sistema de aspiração 12 e 13	Foi evidenciado que a porta não possui aterramento conforme estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3
2	ARMAZÉM 21	10.4.4	-	Sistema de aspiração 12 e 13	Foi evidenciado que dentro do painel possui um excesso de condutores.	Necessário realizar o correto dimensionamento do comprimento dos condutores e organiza-los de maneira correta.		I-3
3	ARMAZÉM 21	10.10.1	C	Sistema de aspiração 12 e 13	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 21	10.4.4	-	Remota 7	Foi evidenciado que o painel apresenta grande acúmulo de sujeira.	Necessário realizar a limpeza periódica do painel interno e realizar uma vedação correta		I-3
2	ARMAZÉM 21	10.4.4	-	Remota 7	Foi evidenciado que dentro do painel possui um excesso de condutores.	Necessário realizar o correto dimensionamento do comprimento dos condutores e organiza-los de maneira correta.		I-3
3	ARMAZÉM 21	10.3.10	-	Remota 7	Foi evidenciado que a iluminação está deficiente no painel.	Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.		I-3

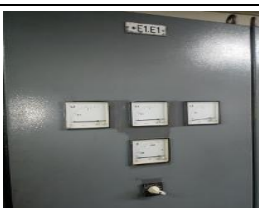
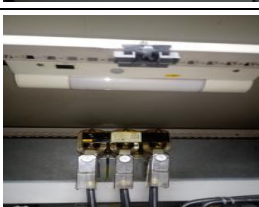
GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO Nº 28	
1	ARMAZÉM 21	10.4.3.1	-	Subestação 21	Foi evidenciado que os EPIs disponibilizados estão com acúmulo de sujeira.	Necessário realizar o correto armazenamento dos EPIs e realizar a limpeza periódica.		I-4	

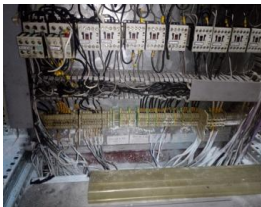
GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS	AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0		
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 21	10.10.1	C	Remota 4	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
2	ARMAZÉM 21	10.10.1	C	Remota 4	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

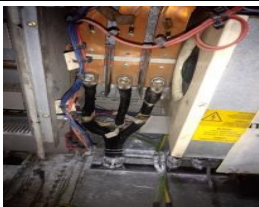
		AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	ARMAZÉM 21	10.4.4	-	Remota 06	Foi evidenciado que a canaleta do painel encontra-se aberta.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
2	ARMAZÉM 21	10.10.1	C	Remota 06	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
3	ARMAZÉM 21	10.10.1	C	Remota 06	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

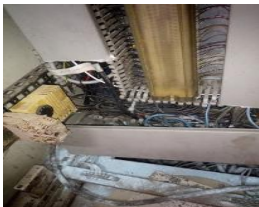
9.1.6 - COSTADO

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	COSTADO	10.3.10	-	CCM CN2 - E1.E3	Foi evidenciado que a lâmpada do painel encontra-se queimada.	Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.		I-3
2	COSTADO	10.4.4	-	CCM CN2 - E1.E2	Foi evidenciado que a canaleta do painel encontra-se aberta.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
3	COSTADO	10.3.10	-	CCM CN2 - E1.E2	Foi evidenciado que a lâmpada do painel encontra-se queimada.	Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.		I-3
4	COSTADO	10.10.1	C	CCM CN2 - E1.E2	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
5	COSTADO	10.10.1	C	CCM CN2 - E1.E2	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
6	COSTADO	10.3.10	-	CCM CN2 - E1.E1	Foi evidenciado que a lâmpada do painel encontra-se queimada.	Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.		I-3
7	COSTADO	10.10.1	C	CCM CN2 - E1.E1	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
8	COSTADO	10.3.10	-	CCM CN2 - E1.E9	Foi evidenciado que a lâmpada do painel encontra-se queimada.	Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.		I-3

			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
9	COSTADO	10.4.4	-	CCM CN2 - E1.E9	Foi evidenciado que a canaleta do painel encontra-se aberta.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
10	COSTADO	10.4.4	-	CCM CN2 - K1	Foi evidenciado que a canaleta do painel encontra-se aberta.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
11	COSTADO	10.2.8.3	-	CCM CN2 - K1	Foi evidenciado que a porta não possui aterramento conforme estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3
12	COSTADO	10.10.1	C	CCM CN2 - K1	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU NORMAS REGULAMENTADORAS	AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0		
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
13	COSTADO	10.3.10	-	CCM CN2 - E1.E7	Foi evidenciado que a lâmpada do painel encontra-se queimada.	Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.		I-3
14	COSTADO	10.4.4	—	CCM CN2 - E1.E6	Painel possui partes vivas expostas no seu interior.	Necessário providenciar a instalação de uma proteção aos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
15	COSTADO	10.3.10	-	CCM CN2 - E1.E6	Foi evidenciado que a lâmpada do painel encontra-se queimada.	Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.		I-3
16	COSTADO	10.3.10	-	CCM CN2 - E1.E5	Foi evidenciado que a lâmpada do painel encontra-se queimada.	Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.		I-3

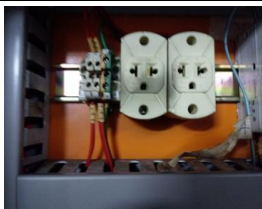
			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
17	COSTADO	10.10.1	C	CCM CN2 - E1.E5	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
18	COSTADO	10.4.4	-	CCM CN2 - E1.E4	Foi evidenciado que a canaleta do painel encontra-se aberta.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
19	COSTADO	10.10.1	C	CCM CN2 - E1.E4	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

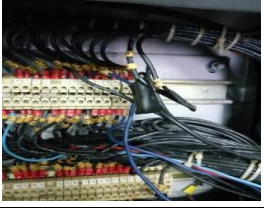
			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	COSTADO	10.10.1	C	Área de vivencia	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
2	COSTADO	10.4.4	-	Área de vivencia	Foi evidenciado que existe a presença de condutores expostos.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
3	COSTADO	10.10.1	C	Área de vivencia	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	COSTADO	10.10.1	C	Bomba vertical 02	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	COSTADO	10.10.1	C	Casa de bomba 01	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28	
1	COSTADO	10.10.1	C	Casa de bomba 03	Foi evidenciado que o painel não possui indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3	
2	COSTADO	10.10.1	C	Casa de bomba 03	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3	
3	COSTADO	10.10.1	C	Casa de bomba 03	Foi evidenciado que o painel não possui indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3	

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28	
1	COSTADO	10.4.4	-	CCM 3A	Foi evidenciado que a canaleta do painel encontra-se aberta.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3	
2	COSTADO	10.4.4	-	CCM 3A	Foi evidenciado que dentro do painel possui um excesso de condutores.	Necessário realizar o correto dimensionamento do comprimento dos condutores e organiza-los de maneira correta.		I-3	
3	COSTADO	10.10.1	A	CCM 3A	Foi evidenciado que a tomada instalada não possui identificação de tensão.	Necessário a instalação de identificação de nível de tensão da tomada (220V), obedecendo ao disposto na NR-26 - Sinalização de Segurança.		I-3	
4	COSTADO	10.10.1	C	CCM 3A	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3	

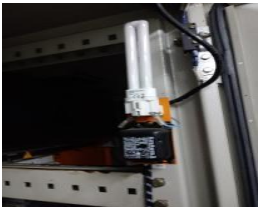
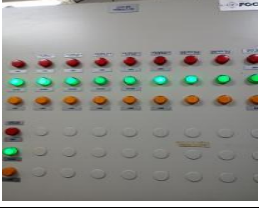
GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
5	COSTADO	10.10.1	C	CCM 3A	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
6	COSTADO	10.4.4	-	CCM 3A	Foi evidenciado que dentro do painel possui um excesso de condutores.	Necessário realizar o correto dimensionamento do comprimento dos condutores e organiza-los de maneira correta.		I-3
7	COSTADO	10.4.4	-	CCM 3A	Foi evidenciado que dentro do painel possui um excesso de condutores.	Necessário realizar o correto dimensionamento do comprimento dos condutores e organiza-los de maneira correta.		I-3
8	COSTADO	10.10.1	C	CCM 3A	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

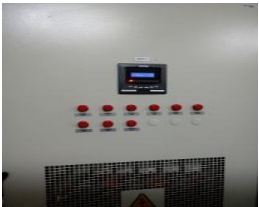
GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
9	COSTADO	10.10.1	C	CCM 3A	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
10	COSTADO	10.2.8.3	-	CCM 3A	Foi evidenciado que a porta não possui conexão com o aterramento.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3
11	COSTADO	10.2.8.3	-	CCM 3A	Foi evidenciado que o aterramento possui outras cores não relacionadas estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3
12	COSTADO	10.10.1	C	CCM 3A	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

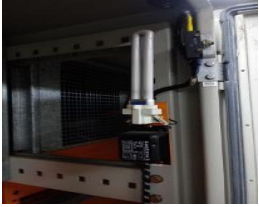
			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	COSTADO	10.3.10	-	CCM 3B - Módulo 1	Foi evidenciado que a lâmpada do painel encontra-se queimada.	Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.		I-3
2	COSTADO	10.4.4	—	CCM 3B - Módulo 2	Inversores estão sem a proteção plastica nas partes vivas.	Necessário providenciar a instalação de uma proteção aos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
3	COSTADO	10.4.4	-	CCM 3B - Módulo 2	Foi evidenciado que a canaleta do painel encontra-se aberta.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3

GRUPO  SINCE 1988 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	COSTADO	10.10.1	C	CCM 3C - QDE 01	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
2	COSTADO	10.10.1	A	CCM 3C - QDE 01	Foi evidenciado que a tomada instalada não possui identificação de tensão.	Necessário a instalação de identificação de nível de tensão da tomada (220V), obedecendo ao disposto na NR-26 - Sinalização de Segurança.		I-3
3	COSTADO	10.3.10	-	CCM 3C - 02 - Módulo 1	Foi evidenciado que a lâmpada do painel encontra-se queimada.	Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.		I-3
4	COSTADO	10.10.1	A	CCM 3C - 02 - Módulo 1	Foi evidenciado que a tomada instalada não possui identificação de tensão.	Necessário a instalação de identificação de nível de tensão da tomada (220V), obedecendo ao disposto na NR-26 - Sinalização de Segurança.		I-3

GRUPO  SINCE 1988 WITH YOU NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
5	COSTADO	10.10.1	C	CCM 3C - 02 - Módulo 1	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
6	COSTADO	10.4.4	—	CCM 3C - 02 - Módulo 2	Painel possui partes vivas expostas no seu interior.	Necessário providenciar a instalação de uma proteção aos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
7	COSTADO	10.3.10	-	CCM 3C - 02 - Módulo 3	Foi evidenciado que a lâmpada do painel encontra-se queimada.	Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.		I-3
8	COSTADO	10.10.1	C	CCM 3C - 02 - Módulo 4	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
9	COSTADO	10.3.10	-	CCM 3C - 02 - Módulo 5	Foi evidenciado que a lâmpada do painel encontra-se queimada.	Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.		I-3
10	COSTADO	10.10.1	A	CCM 3C - 02 - Módulo 5	Foi evidenciado que a tomada instalada não possui identificação de tensão.	Necessário a instalação de identificação de nível de tensão da tomada (220V), obedecendo ao disposto na NR-26 - Sinalização de Segurança.		I-3
11	COSTADO	10.10.1	C	CCM 3C - 02 - Módulo 5	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
12	COSTADO	10.2.8.3	-	CCM 3C - 01 - QDG 01	Foi evidenciado que os capacitores localizados dentro do painel não possuem aterramento conforme estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3

			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
13	COSTADO	10.10.1	C	CCM 3C - 01 - Coluna 1	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
14	COSTADO	10.2.8.3	-	CCM 3C - 01 - Coluna 2	Foi evidenciado que os capacitores localizados dentro do painel não possuem aterramento conforme estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3
15	COSTADO	10.3.10	-	CCM 3C - 01 - Coluna 3	Foi evidenciado que a lâmpada do painel encontra-se queimada.	Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.		I-3
16	COSTADO	10.2.8.3	-	CCM 3C - 01 - Coluna 3	Foi evidenciado que os capacitores localizados dentro do painel não possuem aterramento conforme estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3

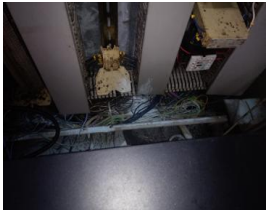
			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
17	COSTADO	10.10.1	C	CCM 3C - 01 - Coluna 3	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
18	COSTADO	10.3.10	-	CCM 3C - 01 - Coluna 5	Foi evidenciado que a lâmpada do painel encontra-se queimada.	Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.		I-3
19	COSTADO	10.3.10	-	CCM 3C - 01 - Coluna 6	Foi evidenciado que a lâmpada do painel encontra-se ausente.	Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.		I-3
20	COSTADO	10.4.4	-	CCM 3C - QDLA	Foi evidenciado que existe a presença de condutores soltos dentro do painel.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3

GRUPO  SINCE 1988 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
21	COSTADO	10.4.4	-	CCM 3C - Trafo	Foi evidenciado que existe a presença de condutores soltos dentro do painel.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
22	COSTADO	10.10.1	C	CCM 3C - Trafo	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
23	COSTADO	10.4.4	-	CCM 3C - QDD	Foi evidenciado que existe a presença de condutores soltos dentro do painel.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
24	COSTADO	10.10.1	C	CCM 3C - QDD	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28	
1	COSTADO	10.3.1	-	CCM - CN 03	Foi evidenciado que a lâmpada do painel encontra-se ausente.	Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.		I-3	
2	COSTADO	10.4.4	-	CCM - CN 03	Foi evidenciado que a canaleta do painel encontra-se aberta.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3	
3	COSTADO	10.10.1	C	CCM - CN 03	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3	
4	COSTADO	10.2.8.3	-	CCM - CN 03	Foi evidenciado que a porta não possui aterramento conforme estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3	

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28	
5	COSTADO	10.3.1	-	CCM - CN 03	Foi evidenciado que a lâmpada do painel encontra-se ausente.	Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.		I-3	
6	COSTADO	10.4.4	-	CCM - CN 03	Inversores estão sem a proteção plastica nas partes vivas.	Necessário providenciar a instalação de uma proteção aos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3	
7	COSTADO	10.3.1	-	CCM - CN 03	Foi evidenciado que a lâmpada do painel encontra-se ausente.	Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.		I-3	
8	COSTADO	10.4.4	-	CCM - CN 03	Foi evidenciado que dentro do painel possui um excesso de condutores.	Necessário realizar o correto dimensionamento do comprimento dos condutores e organiza-los de maneira correta.		I-3	

			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
9	COSTADO	10.3.1	-	CCM - CN 03	Foi evidenciado que a lâmpada do painel encontra-se ausente.	Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.		I-3
10	COSTADO	10.3.1	-	CCM - CN 03	Foi evidenciado que a lâmpada do painel encontra-se ausente.	Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.		I-3
11	COSTADO	10.4.4	-	CCM - CN 03	Foi evidenciado que existe a presença de condutores soltos dentro do painel.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU NORMAS REGULAMENTADORAS	AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP					LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0		
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	COSTADO	10.4.4	-	CCM - CN01 - E1.E4	Foi evidenciado que a canaleta do painel encontra-se aberta.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
2	COSTADO	10.10.1	C	CCM - CN01 - E1.E4	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
3	COSTADO	10.3.10	-	CCM - CN01 - E1.E5	Foi evidenciado que a lâmpada do painel encontra-se queimada.	Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.		I-3
4	COSTADO	10.4.4	-	CCM - CN01 - E1.E6	Partes vivas do painel está sem proteção acrílica.	Necessário providenciar a instalação de uma proteção aos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-4

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
5	COSTADO	10.4.4	—	CCM - CN01 - E1.E6	Partes vivas do painel está sem proteção acrílica.	Necessário providenciar a instalação de uma proteção aos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-4
6	COSTADO	10.4.4	-	CCM - CN01 - E1.E6	Foi evidenciado que a canaleta do painel encontra-se aberta.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
7	COSTADO	10.3.10	-	CCM - CN01 - E1.E7	Foi evidenciado que a lâmpada do painel encontra-se queimada.	Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.		I-3
8	COSTADO	10.10.1	C	CCM - CN01 - E1.E7	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
9	COSTADO	10.2.8.3	-	CCM - CN01 - E1.E7	Foi evidenciado que a porta não possui aterramento conforme estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3
10	COSTADO	10.4.4	—	CCM - CN01 - Painel do Jet	Inversores estão sem a proteção plastica nas partes vivas.	Necessário providenciar a instalação de uma proteção aos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
11	COSTADO	10.3.10	-	CCM - CN01 - E1.E1	Foi evidenciado que a lâmpada do painel encontra-se queimada.	Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.		I-3
12	COSTADO	10.10.1	C	CCM - CN01 - E1.E1	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

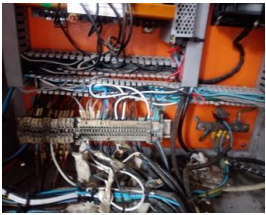
			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
13	COSTADO	10.4.4	-	CCM - CN01 - E1.E2	Foi evidenciado que dentro do painel possui um excesso de condutores.	Necessário realizar o correto dimensionamento do comprimento dos condutores e organiza-los de maneira correta.		I-3
14	COSTADO	10.3.10	-	CCM - CN01 - E1.E2	Foi evidenciado que a lâmpada do painel encontra-se queimada.	Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.		I-3
15	COSTADO	10.3.10	-	CCM - CN01 - E1.E3	Foi evidenciado que a lâmpada do painel encontra-se queimada.	Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.		I-3

			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	COSTADO	10.4.4	-	L40	Foi evidenciado que a parte inferior do painel está com acúmulo de sujeira.	As instalações elétricas devem ser mantidas em condições seguras de funcionamento.		I-3

			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	COSTADO	10.10.1	C	L60	Foi evidenciado que o painel não possui indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	COSTADO	10.10.1	C	L70	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	COSTADO	10.4.4	-	CN 02 - L4	Foi evidenciado que dentro do painel possui um excesso de condutores.	Necessário realizar o correto dimensionamento do comprimento dos condutores e organiza-los de maneira correta.		I-3

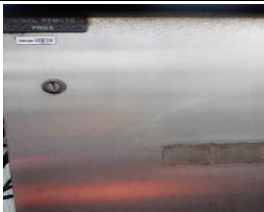
GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	COSTADO	10.4.4	-	Enrolador de cabo CN3	Foi evidenciado que a canaleta do painel encontra-se aberta.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
2	COSTADO	10.4.4	-	Enrolador de cabo CN3	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
3	COSTADO	10.4.4	-	Enrolador de cabo CN3	Foi evidenciado que a canaleta do painel encontra-se aberta.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
4	COSTADO	10.10.1	C	Enrolador de cabo CN3	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	COSTADO	10.10.1	C	L50	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
2	COSTADO	10.10.1	C	L5	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

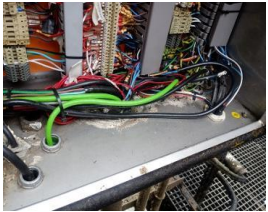
			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	COSTADO	10.10.1	C	L50 CN 02	Foi evidenciado que o painel não possui indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
2	COSTADO	10.10.1	C	L5 CN 02	Foi evidenciado que o painel não possui indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

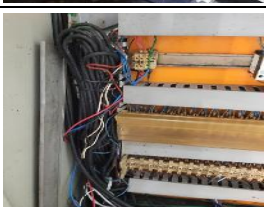
GRUPO  SINCE 1988 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	COSTADO	10.4.4	-	L60 CN2	Foi evidenciado que a canaleta do painel encontra-se aberta.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
2	COSTADO	10.10.1	C	L60 CN2	Foi evidenciado que o painel não possui indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

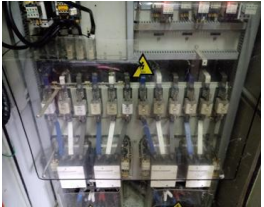
GRUPO  SINCE 1988 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	COSTADO	10.10.1	C	L70 - CN2 - Painel talha elétrica	Foi evidenciado que o painel não possui indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
2	COSTADO	10.10.1	C	L70 - CN2 - Painel talha elétrica	Foi evidenciado que o painel não possui indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	COSTADO	10.10.1	C	PR 03	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
2	COSTADO	10.10.1	C	PR 03	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

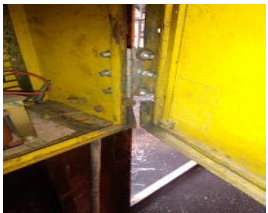
			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	COSTADO	10.4.4	-	PR 04	Foi evidenciado que dentro do painel possui um excesso de condutores.	Necessário realizar o correto dimensionamento do comprimento dos condutores e organiza-los de maneira correta.		I-3
2	COSTADO	10.10.1	C	PR 04	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	COSTADO	10.4.4	-	PR 05	Foi evidenciado que dentro do painel possui um excesso de condutores.	Necessário realizar o correto dimensionamento do comprimento dos condutores e organiza-los de maneira correta.		I-3
2	COSTADO	10.2.8.3	-	PR 05	Foi evidenciado que a porta não possui aterramento conforme estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3
3	COSTADO	10.10.1	C	PR 05	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativos sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

 AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP								
							LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	COSTADO	10.10.1	C	Remota misturador	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
2	COSTADO	10.4.4	-	Remota misturador	Foi evidenciado que dentro do painel possui um excesso de condutores.	Necessário realizar o correto dimensionamento do comprimento dos condutores e organiza-los de maneira correta.		I-3
3	COSTADO	10.2.8.3	-	Remota misturador	Foi evidenciado o a porta do painel está sem aterramento, estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3
4	COSTADO	10.4.4	-	Remota misturador	Foi evidenciado que a canaleta do painel encontra-se aberta.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	COSTADO	10.4.4	—	Sala Gerador	Acrílico do painel encontra-se quebrado.	Necessário providenciar a instalação de uma proteção aos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-4
2	COSTADO	10.4.4	—	Sala Gerador	Partes vivas do painel está sem proteção acrílica.	Necessário providenciar a instalação de uma proteção aos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-4
3	COSTADO	10.4.4	-	Sala Gerador	Foi evidenciado que a canaleta do painel encontra-se aberta.	Necessário providenciar a instalação dos cabos elétricos e realizar inspeções periódicas em seus sistemas de proteção, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.		I-3
5	COSTADO	10.10.1	C	Sala Gerador	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU NORMAS REGULAMENTADORAS			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	COSTADO	10.10.1	C	SE 3B - Cubículo 2	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
2	COSTADO	10.4.4.1	—	SE 3B	CCM esta com objetos no seu interior, ocupando espaço em área não permitida devendo estar livre.	Os locais de serviços elétricos, compartimentos e invólucros de equipamentos e instalações elétricas são exclusivos para essa finalidade, sendo expressamente proibidos utilizá-los para armazenamento ou guarda de quaisquer objetos.		I-3
3	COSTADO	10.4.4.1	—	SE 3B	CCM esta com objetos no seu interior, ocupando espaço em área não permitida devendo estar livre.	Os locais de serviços elétricos, compartimentos e invólucros de equipamentos e instalações elétricas são exclusivos para essa finalidade, sendo expressamente proibidos utilizá-los para armazenamento ou guarda de quaisquer objetos.		I-3
4	COSTADO	10.2.9.1	-	SE 3B	Foi evidenciado que na sala não estão localizados os EPIs necessários para realizar os serviços.	Nos trabalhos em instalações elétricas, quando as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou insuficientes para controlar os riscos, devem ser adotados equipamentos de proteção individual específicos e adequados às atividades desenvolvidas, em atendimento ao disposto na NR 6.		I-4

			AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-10 → SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES & SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - COPERSUCAR - SANTOS/SP				LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1 = P3, I-2 = P2, I-3 = P1, I-4 = P0	
Nº	ÁREA	REQUISITOS LEGAIS	ALÍNEA	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO (ANTES)	INFRAÇÃO NR-28
1	COSTADO	10.2.8.3	-	Talha Elétrica CN 01	Foi evidenciado que a porta não possui aterramento conforme estipulado pela NBR 5410.	Necessário realizar a conexão do aterramento, sendo executado conforme regulamentações estabelecida pelos órgãos competentes e na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.		I-3
2	COSTADO	10.10.1	C	Talha Elétrica CN 01	Foi evidenciado que os disjuntores localizados dentro do quadro não possuem identificação de circuito.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3
3	COSTADO	10.10.1	C	Talha Elétrica CN 01	Foi evidenciado que o painel não possui todos os indicativo sobre perigos e riscos que possam estar envolvidos os colaboradores.	Nas instalações e serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26-Sinalização de Segurança.		I-3

10.0 - A.R.T



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230220848073

1. Responsável Técnico**VICENTE NUSCH**

Título Profissional: **Engenheiro Industrial - Elétrica, Engenheiro de Operação - Eletrônica, Engenheiro de Segurança do Trabalho**

RNP: **2604661977**

Registro: **0601053370-SP**

Empresa Contratada:

Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: **COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZENS GERAIS**

CPF/CNPJ: **61.145.488/0003-00**

Endereço: **Avenida CÂNDIDO GAFREE**

Nº:

Complemento: **s/n. ARMAZENS 20/21; V, XI; XVI ; XXI**

Bairro: **DOCAS**

Cidade: **Santos**

UF: **SP**

CEP: **11013-240**

Contrato: **5165/21 - OBRA 2386**

Celebrado em: **17/05/2022**

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ **1.050,00**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Avenida CÂNDIDO GAFREE**

Nº:

Complemento: **s/n. ARMAZENS 20/21; V, XI; XVI ; XXI**

Bairro: **DOCAS**

Cidade: **Santos**

UF: **SP**

CEP: **11013-240**

Data de Início: **17/05/2022**

Previsão de Término: **10/06/2022**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Código:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

Quantidade Unidade

Execução

1	Laudo	de Inspeção de Instalações Elétricas	1,00000	unidade
----------	--------------	---	----------------	----------------

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

LAUDO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ACORDO COM A NORMA REGULAMENTADORA NR-10 E AS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE SÃO VICENTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

____ de _____ de _____
Local
VICENTE NUSCH:37539299800 Assinado digitalmente por VICENTE NUSCH:37539299800
Dados: 2022.06.08 09:27:41 -03'00'

VICENTE NUSCH - CPF: 375.392.998-00

COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZENS GERAIS - CPF/CNPJ:
61.145.488/0003-00

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima



Valor ART R\$ 88,78

Registrada em: 02/06/2022

Valor Pago R\$ 88,78

Nosso Numero: 28027230220848073

Versão do sistema

Impresso em: 08/06/2022 09:23:39