

		<b>MOSAIC ARAXÁ / MG</b>	
<b>NR 18 – REALIZAR INSPEÇÃO ESTRUTURAL EM EDIFICAÇÕES E INSPEÇÃO POR DRONE NOS TELHADOS DE COBERTURA.</b>	<b>Relatório</b> 5849	<b>Página</b> <div style="text-align: right;"><b>1</b></div>	
	<b>Obra</b> 10036	<b>Revisão</b> <div style="text-align: right;"><b>0</b></div>	

# INSPEÇÃO DE INTEGRIDADE

*(Portaria MTP nº 1.846, de 01 de julho de 2022)*

## MOSAIC ARAXÁ/MG



### QUIOSQUE

Estes relatórios de inspeção NR-18 seguem os mais rigorosos padrões de qualidade. Os serviços e resultados aqui contidos foram previamente revisados, analisados e aprovados por um Engenheiro Civil – Profissional Habilitado NR-18.





		<b>MOSAIC ARAXÁ / MG</b>	
<b>NR 18 – REALIZAR INSPEÇÃO ESTRUTURAL EM EDIFICAÇÕES E INSPEÇÃO POR DRONE NOS TELHADOS DE COBERTURA.</b>	<b>Relatório</b> 5849	<b>Página</b>  <b>3</b>	
	<b>Obra</b> 10036	<b>Revisão</b>  <b>0</b>	

## SUMÁRIO

1.0 OBJETIVO .....	4
2.0 ESCOPO DETALHADO.....	4
3.0 REQUISITOS LEGAIS .....	5
4.0 DADOS CONTRATUAIS.....	6
5.0 CONCLUSÃO .....	6
6.0 ANEXOS .....	8
6.1 – RELATÓRIO DE INTEGRIDADE .....	9
6.2 – R.R.T .....	10

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

		<b>MOSAIC ARAXÁ / MG</b>	
<b>NR 18 – REALIZAR INSPEÇÃO ESTRUTURAL EM EDIFICAÇÕES E INSPEÇÃO POR DRONE NOS TELHADOS DE COBERTURA.</b>	<b>Relatório</b> 5849	<b>Página</b>  <span style="float: right;"><b>4</b></span>	
	<b>Obra</b> 10036	<b>Revisão</b>  <span style="float: right;"><b>0</b></span>	

## 1.0 OBJETIVO

Detectar através da Inspeção Estrutural Civil em Concreto a serem realizados, a existência de irregularidades que possam comprometer a segurança e a integridade das Estruturas.

## 2.0 ESCOPO DETALHADO

### ✓ ANÁLISE TÉCNICA

#### INSPEÇÃO ESTRUTURAL CIVIL-CONCRETO / ALVENARIA – NR-18

- Acompanhamento fotográfico das inspeções;
- Mapear as regiões que apresentam qualquer tipo de patologia ou indício de desprendimento ou outros dados relevantes nas estruturas de concreto;
- Realização de Inspeção Visual Externa e Interna;
- Análise da Patologia do Concreto inspecionado;
- Verificar a presença de fissuras e/ou trincas no concreto e/ou alvenaria;
- Verificar no concreto e/ou alvenaria a presença de corrosão de armadura, infiltração, juntas de dilatação, deformações excessivas, sujidades, condições do sistema de proteção (como: verniz; hidrofugante; e revestimento), aspecto visual e etc;
- Classificação das anomalias quanto ao grau de risco;
- Identificação desníveis de classificação da estrutura (mínimo, regular e crítico); e
- Desenvolvimento das soluções de recuperação estruturais inspecionadas.

#### ✓ INSPEÇÃO ESTRUTURAL CIVIL - MADEIRA – NR-18

- Acompanhamento fotográfico das inspeções;
- Avaliação visual das estruturas de madeira do telhado e laterais;
- Análise da Patologia da Estrutura de Madeira inspecionada;
- Inspeção do madeiramento; e
- **Verificação do teor de umidade no material in loco, spot.**

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

		<b>MOSAIC ARAXÁ / MG</b>	
NR 18 – REALIZAR INSPEÇÃO ESTRUTURAL EM EDIFICAÇÕES E INSPEÇÃO POR DRONE NOS TELHADOS DE COBERTURA.	Relatório	5849	Página <b>5</b>
	Obra	10036	Revisão <b>0</b>

### ✓ ENSAIO NÃO DESTRUTIVO NR-18

- Realizar Medidas de Umidade não invasiva, spot;
- Acompanhamento fotográfico dos serviços;
- Realizar Ensaio da estrutura com Pacômetro; e
- Realizar Teste com Martelo de Percussão.

### ✓ INSPEÇÃO POR DRONE – NR-18

- Inspeção por Drone – Imagens de Alta Resolução 4K;
- Inspeção Visual das Calhas dos Telhados;
- Inspeção Visual das Telhas dos Telhados; e
- Inspeção das Cumieiras dos Telhados.

### ✓ TRATAMENTO DOS DADOS COLETADOS NR-18

- Elaboração de Planilha com Patologias e suas respectivas recomendações com Grau de Severidade;
- Emissão de Relatórios Conclusivos, com laudos e recomendações necessárias, em mídia;
- Disponibilizar Relatórios NR-18 na intranet do site CONERGE para download; e
- **Recolhimento da ART.**

## 3.0 TABELA DE REFERÊNCIA DE PRIORIDADES

TIPO DE PRIORIDADE	CONDIÇÃO DA PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
P <sub>0</sub>	PRESERVAR A SEGURANÇA À VIDA E EQUIPAMENTOS, COM PLANEJAMENTO IMEDIATO DE INTERVENÇÃO.
P <sub>1</sub>	AUMENTAR A VIDA UTIL DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS.
P <sub>2</sub>	AUMENTAR A VIDA UTIL DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS, VERIFICANDO A EVOLUÇÃO DAS ANOMALIAS.
P <sub>3</sub>	AUMENTAR A VIDA UTIL DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS, VERIFICANDO A EVOLUÇÃO DAS ANOMALIAS, PARA CONSERVAÇÃO ORIGINAL DAS PEÇAS CONSTRUTIVAS.

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.



		<b>MOSAIC ARAXÁ / MG</b>	
<b>NR 18 – REALIZAR INSPEÇÃO ESTRUTURAL EM EDIFICAÇÕES E INSPEÇÃO POR DRONE NOS TELHADOS DE COBERTURA.</b>	<b>Relatório</b> 5849	<b>Página</b> <div style="text-align: right;">7</div>	
	<b>Obra</b> 10036	<b>Revisão</b> <div style="text-align: right;">0</div>	

Considerando todos os pontos levantados (vide anexo 6.1 deste relatório), é crucial tomar medidas abrangentes para resolver os problemas existentes na região do Quiosque. Deve-se bloquear o acesso ao espaço até que as devidas medidas corretivas sejam implementadas. Isso garantirá a segurança dos ocupantes e evitará possíveis acidentes ou danos adicionais.

Ações prioritárias incluem a substituição dos pilares de sustentação fendilhados, e a substituição das toras danificadas, de modo que não faça necessário o realinhamento e fixação das telhas deslocadas. Para garantir a eficácia e a qualidade das soluções aplicadas, é altamente recomendado contratar profissionais especializados em construção, carpintaria e coberturas. Eles possuem o conhecimento técnico necessário para avaliar, planejar e executar as devidas intervenções, garantindo a restauração completa da estrutura do Quiosque.

Em resumo, diante das múltiplas evidências, é crucial tomar medidas abrangentes para restaurar a segurança e a funcionalidade do Quiosque, a fim de garantir a qualidade e a durabilidade das soluções implementadas.

## 6.0 ANEXOS

6.1 – RELATÓRIO DE INTEGRIDADE

6.2 – R.R.T.

### CONTROLE DE EMISSÃO

<b>INSPEÇÃO</b>	<b>AMANDA F. DE M. VANNUCHI</b>  <b>CAU / SP A101374-2</b>	 <b>Assinatura</b>	<b>17/05/2023</b>  <b>Data</b>
<b>DIREÇÃO</b>	<b>CARLOS HENRIQUE DE MORAES</b>  <b>CREA SP 0640977984</b>	 <b>Assinatura</b>	<b>17/05/2023</b>  <b>Data</b>

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

		<b>MOSAIC ARAXÁ / MG</b>	
<b>NR 18 – REALIZAR INSPEÇÃO ESTRUTURAL EM EDIFICAÇÕES E INSPEÇÃO POR DRONE NOS TELHADOS DE COBERTURA.</b>	<b>Relatório</b> 5849	<b>Página</b>  <span style="float: right;"><b>8</b></span>	
	<b>Obra</b> 10036	<b>Revisão</b>  <span style="float: right;"><b>0</b></span>	

# 6.0 ANEXOS

		<b>MOSAIC ARAXÁ / MG</b>	
<b>NR 18 – REALIZAR INSPEÇÃO ESTRUTURAL EM EDIFICAÇÕES E INSPEÇÃO POR DRONE NOS TELHADOS DE COBERTURA.</b>	<b>Relatório</b> 5849	<b>Página</b>  <div style="text-align: right;"><b>9</b></div>	
	<b>Obra</b> 10036	<b>Revisão</b>  <div style="text-align: right;"><b>0</b></div>	

# 6.1- RELATÓRIO DE INTEGRIDADE

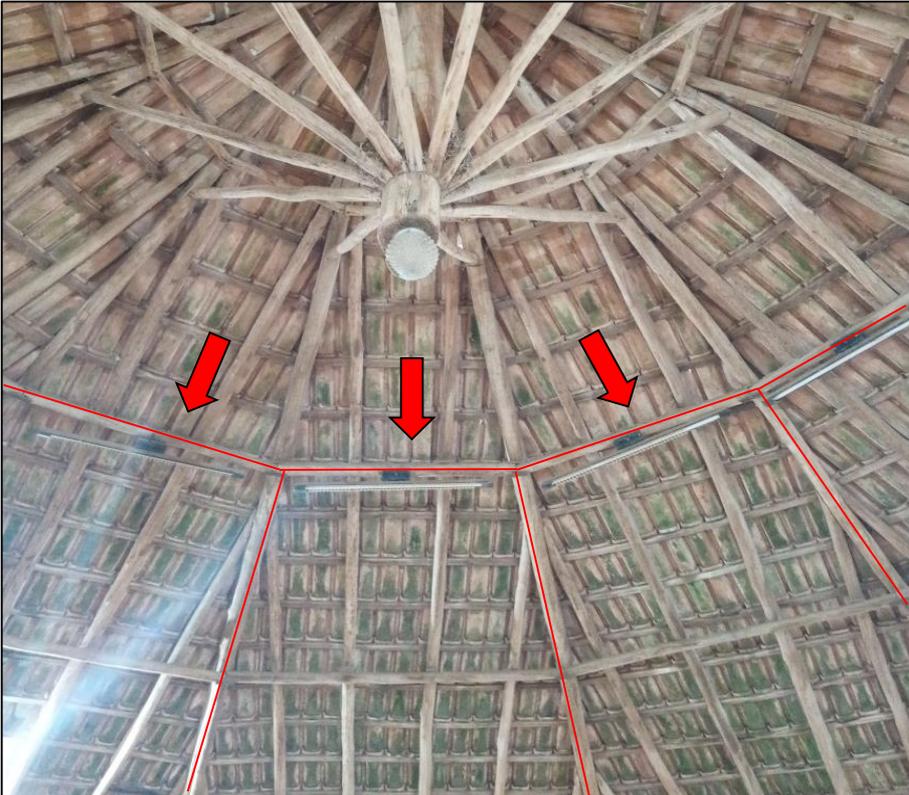
Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

R. Manoel Tourinho, nº10, Santos SP  
 E-mail: [comercial@conerge-engenharia.com.br](mailto:comercial@conerge-engenharia.com.br)  
 Tel: (13) 3466-7187 / 3468-2570  
 Site: [www.conerge-engenharia.com.br](http://www.conerge-engenharia.com.br)

**24**  
**anos**  
*Deus é fiel*

	<b>RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL</b>		
<b>CLIENTE</b>	<b>FOTO GERAL DO AMBIENTE DE INSTALAÇÃO</b>		<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0</b>
MOSAIC - ARAXÁ / MG			AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
<b>DATA DO RELATÓRIO</b>			RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
17/05/2023			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1</b>
<b>Nº DO RELATÓRIO</b>			AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJÚZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
5849			RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
<b>ÁREA</b>			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2</b>
QUIOSQUE			AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
<b>LOCALIZAÇÃO</b>			RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TELHADO INTERNO			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3</b>
<b>TRATATIVA</b>	<b>FOTO GERAL DA EVIDÊNCIA</b>		AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.
SUBSTITUIÇÃO COMPLETA			RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
<b>EVIDÊNCIA</b>			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4</b>
FENDILHAMENTO DAS TORAS (ESTRUTURA DO TELHADO) - DESLOCAMENTO DE TELHAS - TELHAS DANIFICADAS			AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.
<b>RESULTADOS</b>			RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
PRIORIDADE: 0			<b>CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4</b>
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5</b>
Evidenciado que a estrutura do Quiosque apresenta patologias no telhado, onde as toras de madeira estão fendilhadas, deslocadas e danificadas. O fendilhamento refere-se a rachaduras ao longo das toras, o deslocamento indica fixação inadequada e as toras danificadas podem comprometer a estabilidade e resistência do telhado.	<b>RECOMENDAÇÃO</b>	AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.	
Necessário intervenção prioritária antes de liberar a região do Quiosque, incluindo as substituições das toras danificadas, realinhamento e fixação onde aplicável, além de tratamentos de proteção e manutenção regular para prevenir recorrências. Recomenda-se contratar profissionais especializados para realizar os reparos necessários e garantir a segurança e integridade estrutural do telhado.	RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.		

	<b>RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL</b>		
<b>CLIENTE</b> MOSAIC - ARAXÁ / MG	<b>FOTO GERAL DO AMBIENTE DE INSTALAÇÃO</b>		<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0</b>  AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.  RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
<b>DATA DO RELATÓRIO</b>  17/05/2023			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1</b>  AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJÚZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.  RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
<b>Nº DO RELATÓRIO</b>  5849			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2</b>  AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
<b>ÁREA</b>  QUIOSQUE			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3</b>  RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
<b>LOCALIZAÇÃO</b>  TELHADO INTERNO			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4</b>  AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.  RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
<b>TRATATIVA</b>  SUBSTITUIÇÃO COMPLETA			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5</b>  AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.  RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
<b>EVIDÊNCIA</b>  AUSÊNCIA DE TELHAS	<b>FOTO GERAL DA EVIDÊNCIA</b>		<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3</b>  AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.  RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
<b>RESULTADOS</b>  PRIORIDADE: 0  CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4</b>  AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.  RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>RECOMENDAÇÃO</b>	<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5</b>	
A estrutura do quiosque apresenta uma situação crítica de ausência de telhas no telhado, o que compromete a proteção contra os elementos naturais. Isso resulta em possíveis danos à estrutura, vazamentos, problemas de umidade e desconforto térmico. A seleção adequada das telhas e a aplicação de revestimentos de proteção são recomendadas. A instalação correta das telhas é crucial para garantir a durabilidade e a funcionalidade do telhado.	Necessário instalação de novas telhas antes de liberar a região do Quiosque, de modo a encerrar quaisquer pontos em aberto gerados pela sua ausência, sanando os problemas acarretados.	AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.  RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.	

	<b>RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL</b>		
<b>CLIENTE</b>	<b>FOTO GERAL DO AMBIENTE DE INSTALAÇÃO</b>		<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0</b>
MOSAIC - ARAXÁ / MG			AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.  RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
<b>DATA DO RELATÓRIO</b>			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1</b>
17/05/2023			AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJÚZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.  RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
<b>Nº DO RELATÓRIO</b>			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2</b>
5849			AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
<b>ÁREA</b>	<b>FOTO GERAL DA EVIDÊNCIA</b>		RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
QUIOSQUE			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3</b>
<b>LOCALIZAÇÃO</b>			AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.
TELHADO INTERNO			RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
<b>TRATATIVA</b>			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4</b>
SUBSTITUIÇÃO COMPLETA			AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.
<b>EVIDÊNCIA</b>	<b>RESULTADOS</b>		RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
FENDILHAMENTO DAS TORAS (ESTRUTURA DO TELHADO) - DESLOCAMENTO DE TELHAS - TELHAS DANIFICADAS	<b>PRIORIDADE: 0</b>	<b>CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4</b>	<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5</b>
<b>RESULTADOS</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>RECOMENDAÇÃO</b>	AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.  RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.
	Evidenciado que a estrutura do Quiosque apresenta patologias no telhado, onde as toras de madeira estão fendilhadas, deslocadas e danificadas. O fendilhamento refere-se a rachaduras ao longo das toras, o deslocamento indica fixação inadequada e as toras danificadas podem comprometer a estabilidade e resistência do telhado.	Necessário intervenção prioritária antes de liberar a região do Quiosque, incluindo as substituições das toras danificadas, realinhamento e fixação onde aplicável, além de tratamentos de proteção e manutenção regular para prevenir recorrências. Recomenda-se contratar profissionais especializados para realizar os reparos necessários e garantir a segurança e integridade estrutural do telhado.	

	<b>RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL</b>		
<b>CLIENTE</b>	<b>FOTO GERAL DO AMBIENTE DE INSTALAÇÃO</b>		<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0</b>
MOSAIC - ARAXÁ / MG			AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.  RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
<b>DATA DO RELATÓRIO</b>			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1</b>
17/05/2023			AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJÚZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.  RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
<b>Nº DO RELATÓRIO</b>			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2</b>
5849			AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
<b>ÁREA</b>	<b>FOTO GERAL DA EVIDÊNCIA</b>		RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
QUIOSQUE			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3</b>
<b>LOCALIZAÇÃO</b>			AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.  RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TELHADO INTERNO			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4</b>
<b>TRATATIVA</b>			AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.  RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
SUBSTITUIÇÃO COMPLETA			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5</b>
<b>EVIDÊNCIA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.  RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.
FENDILHAMENTO DAS TORAS (ESTRUTURA DO TELHADO) - DESLOCAMENTO DE TELHAS - TELHAS DANIFICADAS	<b>RECOMENDAÇÃO</b>		
<b>RESULTADOS</b>	Evidenciado que a estrutura do Quiosque apresenta patologias no telhado, onde as toras de madeira estão fendilhadas, deslocadas e danificadas. O fendilhamento refere-se a rachaduras ao longo das toras, o deslocamento indica fixação inadequada e as toras danificadas podem comprometer a estabilidade e resistência do telhado.		Necessário intervenção prioritária antes de liberar a região do Quiosque, incluindo as substituições das toras danificadas, realinhamento e fixação onde aplicável, além de tratamentos de proteção e manutenção regular para prevenir recorrências. Recomenda-se contratar profissionais especializados para realizar os reparos necessários e garantir a segurança e integridade estrutural do telhado.
PRIORIDADE: 0			
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4			

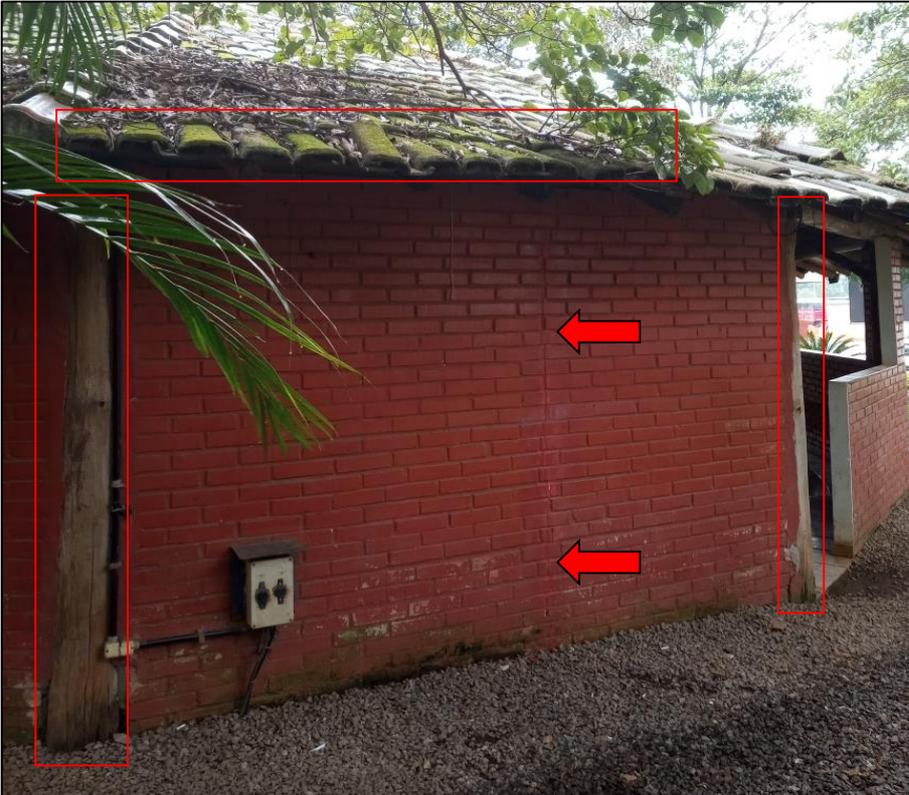
 <b>RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL</b>			
<b>CLIENTE</b>	<b>FOTO GERAL DO AMBIENTE DE INSTALAÇÃO</b>	<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0</b>	
MOSAIC - ARAXÁ / MG		<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>	
<b>DATA DO RELATÓRIO</b>		<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1</b>	
17/05/2023		<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJÚZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>	
<b>Nº DO RELATÓRIO</b>		<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2</b>	
5849		<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>	
<b>ÁREA</b>		<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3</b>	
QUIOSQUE		<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>	
<b>LOCALIZAÇÃO</b>		<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4</b>	
TELHADO INTERNO		<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIIS</p>	
<b>TRATATIVA</b>		<b>FOTO GERAL DA EVIDÊNCIA</b>	<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5</b>
SUBSTITUIÇÃO COMPLETA	<p><b>DESCRİÇÃO</b></p> <p>A estrutura do quiosque apresenta uma situação crítica de ausência de telhas no telhado, o que compromete a proteção contra os elementos naturais. Isso resulta em possíveis danos à estrutura, vazamentos, problemas de umidade e desconforto térmico. A seleção adequada das telhas e a aplicação de revestimentos de proteção são recomendadas. A instalação correta das telhas é crucial para garantir a durabilidade e a funcionalidade do telhado.</p>	<p><b>RECOMENDAÇÃO</b></p> <p>Necessário instalação de novas telhas antes de liberar a região do Quiosque, de modo a encerrar quaisquer pontos em aberto gerados pela sua ausência, sanando os problemas acarretados.</p>	
<b>EVIDÊNCIA</b>			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: &lt; 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIIS COM URGÊNCIA.</p>
AUSÊNCIA DE TELHAS			
<b>RESULTADOS</b>			
PRIORIDADE: 0			
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3			

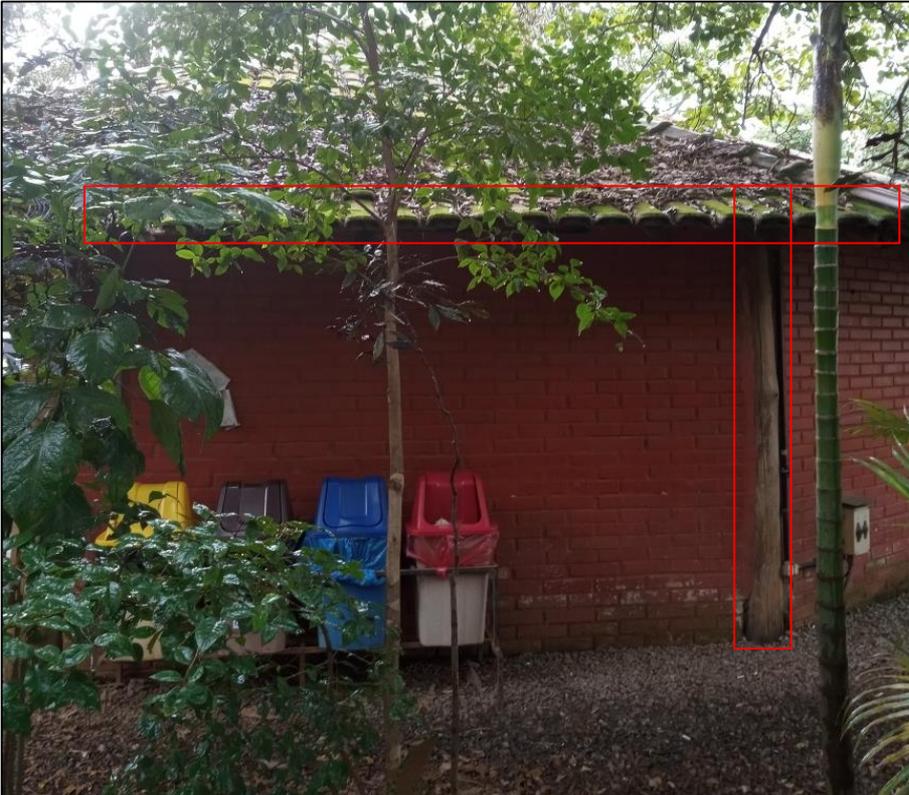
	<b>RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL</b>		
<b>CLIENTE</b>	<b>FOTO GERAL DO AMBIENTE DE INSTALAÇÃO</b>		<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0</b>
MOSAIC - ARAXÁ / MG			AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
<b>DATA DO RELATÓRIO</b>			RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
17/05/2023			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1</b>
<b>Nº DO RELATÓRIO</b>			AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJÚZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
5849			RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
<b>ÁREA</b>			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2</b>
QUIOSQUE			AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
<b>LOCALIZAÇÃO</b>			RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
PILARES DE MADEIRA			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3</b>
<b>TRATATIVA</b>			AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.
SUBSTITUIÇÃO COMPLETA			RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
<b>EVIDÊNCIA</b>			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4</b>
FENDILHAMENTO DAS TORAS (PILARES), E DETERIORAÇÃO DAS MADEIRAS			AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.
<b>RESULTADOS</b>			RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
PRIORIDADE: 0			<b>CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4</b>
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5</b>
<p>Evidenciado presença de fendilhamento nos pilares de madeira, assim como deterioração em sua composição. Os fendilhamentos são críticos pois comprometem a integridade estrutural dos pilares, tornando-os menos capazes de suportar as cargas que estão sujeitos, não oferecendo estabilidade.</p>			<p>Necessário substituir os pilares de sustentação. Assim que realizada, os novos pilares do Quiosque deverão garantir a segurança e durabilidade, evitando potenciais problemas estruturais no futuro.</p>
<p>RESISTÊNCIA: &lt; 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.</p>			

	<b>RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL</b>		
<b>CLIENTE</b> MOSAIC - ARAXÁ / MG	<b>FOTO GERAL DO AMBIENTE DE INSTALAÇÃO</b>		<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0</b>  AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.  RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
<b>DATA DO RELATÓRIO</b>  17/05/2023			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1</b>  AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJÚZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.  RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
<b>Nº DO RELATÓRIO</b>  5849			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2</b>  AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
<b>ÁREA</b>  QUIOSQUE			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3</b>  AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.  RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
<b>LOCALIZAÇÃO</b>  PILARES DE MADEIRA			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4</b>  AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.  RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
<b>TRATATIVA</b>  SUBSTITUIÇÃO COMPLETA	<b>FOTO GERAL DA EVIDÊNCIA</b>		<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5</b>  AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.  RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.
<b>EVIDÊNCIA</b>  FENDILHAMENTO DAS TORAS (PILARES), E DETERIORAÇÃO DAS MADEIRAS			<b>RESULTADOS</b>  <b>PRIORIDADE: 0</b>  <b>CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 5</b>
<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>RECOMENDAÇÃO</b>
Evidenciado presença de fendilhamento nos pilares de madeira, assim como deterioração em sua composição. Os fendilhamentos são críticos pois comprometem a integridade estrutural dos pilares, tornando-os menos capazes de suportar as cargas que estão sujeitos, não oferecendo estabilidade.	Necessário substituir os pilares de sustentação. Assim que realizada, os novos pilares do Quiosque deverão garantir a segurança e durabilidade, evitando potenciais problemas estruturais no futuro.	<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5</b>	

	<b>RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL</b>		
<b>CLIENTE</b>	<b>FOTO GERAL DO AMBIENTE DE INSTALAÇÃO</b>		<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0</b>
MOSAIC - ARAXÁ / MG			AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
<b>DATA DO RELATÓRIO</b>			RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
17/05/2023			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1</b>
<b>Nº DO RELATÓRIO</b>			AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJÚZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
5849			RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
<b>ÁREA</b>			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2</b>
QUIOSQUE			AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
<b>LOCALIZAÇÃO</b>			RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
PILARES DE MADEIRA			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3</b>
<b>TRATATIVA</b>			<b>FOTO GERAL DA EVIDÊNCIA</b>
SUBSTITUIÇÃO COMPLETA			AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.
<b>EVIDÊNCIA</b>			RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
FENDILHAMENTO DAS TORAS (PILARES), E DETERIORAÇÃO DAS MADEIRAS			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4</b>
<b>RESULTADOS</b>			AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.
PRIORIDADE: 0  CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 5			RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>RECOMENDAÇÃO</b>	<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5</b>
Evidenciado presença de fendilhamento nos pilares de madeira, assim como deterioração em sua composição. Os fendilhamentos são críticos pois comprometem a integridade estrutural dos pilares, tornando-os menos capazes de suportar as cargas que estão sujeitos, não oferecendo estabilidade.		Necessário substituir os pilares de sustentação. Assim que realizada, os novos pilares do Quiosque deverão garantir a segurança e durabilidade, evitando potenciais problemas estruturais no futuro.	AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.
			RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

	<b>RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL</b>	
<b>CLIENTE</b>	<b>FOTO GERAL DO AMBIENTE DE INSTALAÇÃO</b>	<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0</b>
MOSAIC - ARAXÁ / MG		AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
<b>DATA DO RELATÓRIO</b>		RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
17/05/2023		<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1</b>
<b>Nº DO RELATÓRIO</b>		AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJÚZIO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
5849		RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
<b>ÁREA</b>		<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2</b>
QUIOSQUE	AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.	
<b>LOCALIZAÇÃO</b>	<b>FOTO GERAL DA EVIDÊNCIA</b>	RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
PILARES DE MADEIRA E TELHA		<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3</b>
<b>TRATATIVA</b>		AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.
SUBSTITUIÇÃO COMPLETA		RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
<b>EVIDÊNCIA</b>		<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4</b>
FENDILHAMENTO DAS TORAS (PILARES), DETERIORAÇÃO DAS MADEIRAS, E AUSÊNCIA DE TELHAS		AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.
<b>RESULTADOS</b>	RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS	
PRIORIDADE: 0	<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5</b>	
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 5	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>RECOMENDAÇÃO</b>
Evidenciado presença de fendilhamento nos pilares de madeira, assim como deterioração em sua composição. Os fendilhamentos são críticos pois comprometem a integridade estrutural dos pilares, tornando-os menos capazes de suportar as cargas que estão sujeitos, não oferecendo estabilidade, com o agravante da ausência de telhas, demonstrando que as mesmas estão alocadas de forma incorreta (risco de queda).	Necessário substituir os pilares de sustentação, assim como realocar as telhas do telhado. Os novos pilares do Quiosque deverão garantir a segurança e durabilidade, evitando potenciais problemas estruturais no futuro. As telhas devem estar firmes em sua posição, de modo a erradicarem o risco de queda.	AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.
		RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

	<b>RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL</b>		
<b>CLIENTE</b>	<b>FOTO GERAL DO AMBIENTE DE INSTALAÇÃO</b>		<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0</b>
MOSAIC - ARAXÁ / MG			AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.  RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
<b>DATA DO RELATÓRIO</b>			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1</b>
17/05/2023			AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJÚZIO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.  RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
<b>Nº DO RELATÓRIO</b>			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2</b>
5849			AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.  RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
<b>ÁREA</b>			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3</b>
QUIOSQUE			AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.  RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
<b>LOCALIZAÇÃO</b>	<b>FOTO GERAL DA EVIDÊNCIA</b>		<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4</b>
PILARES DE MADEIRA E TELHA			AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.  RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
<b>TRATATIVA</b>			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5</b>
SUBSTITUIÇÃO COMPLETA			AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.  RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.
<b>EVIDÊNCIA</b>			<b>DESCRIBÇÃO</b>
FENDILHAMENTO DAS TORAS (PILARES) E NOS TIJOLOS (CORPO DO QUIOSQUE), DETERIORAÇÃO DAS MADEIRAS, E SUJIDADE NAS TELHAS	Necessário substituir os pilares de sustentação, e reestruturar todo o corpo do Quiosque. Assim que realizada, as novas estruturas deverão garantir a segurança e durabilidade.	<b>RECOMENDAÇÃO</b>	
<b>RESULTADOS</b>	Evidenciado presença de fendilhamento nos pilares de madeira, assim como deterioração em sua composição, principalmente em seu corpo de tijolo. Os fendilhamentos são críticos pois comprometem a integridade estrutural dos Quiosque como um todo, tornando-os menos capazes de suportar as cargas que estão sujeitos, não oferecendo estabilidade.	<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5</b>	
PRIORIDADE: 0			
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 5			

	<b>RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL</b>		
<b>CLIENTE</b>	<b>FOTO GERAL DO AMBIENTE DE INSTALAÇÃO</b>		<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0</b>
MOSAIC - ARAXÁ / MG			AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.  RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
<b>DATA DO RELATÓRIO</b>			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1</b>
17/05/2023			AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJÚZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.  RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
<b>Nº DO RELATÓRIO</b>			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2</b>
5849			AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.  RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
<b>ÁREA</b>			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3</b>
QUIOSQUE			AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.  RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
<b>LOCALIZAÇÃO</b>			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4</b>
PILARES DE MADEIRA E TELHA			AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.  RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
<b>TRATATIVA</b>			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5</b>
SUBSTITUIÇÃO COMPLETA			AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.  RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.
<b>EVIDÊNCIA</b>			<b>DESCRIÇÃO</b>
FENDILHAMENTO DAS TORAS (PILARES), DETERIORAÇÃO DAS MADEIRAS, E SUJIDADE NAS TELHAS	Evidenciado presença de fendilhamento nos pilares de madeira, assim como deterioração em sua composição. Os fendilhamentos são críticos pois comprometem a integridade estrutural dos pilares, tornando-os menos capazes de suportar as cargas que estão sujeitos, não oferecendo estabilidade.	Necessário substituir os pilares de sustentação. Os novos pilares do Quiosque deverão garantir a segurança e durabilidade, evitando potenciais problemas estruturais no futuro.	
<b>RESULTADOS</b>	<b>PRIORIDADE: 0</b>	<b>CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4</b>	

	<b>RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL</b>		
<b>CLIENTE</b>	<b>FOTO GERAL DO AMBIENTE DE INSTALAÇÃO</b>		<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0</b>
MOSAIC - ARAXÁ / MG			AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.  RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
<b>DATA DO RELATÓRIO</b>			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1</b>
17/05/2023			AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJÚZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.  RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
<b>Nº DO RELATÓRIO</b>			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2</b>
5849			AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.  RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
<b>ÁREA</b>			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3</b>
QUIOSQUE			AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.  RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
<b>LOCALIZAÇÃO</b>			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4</b>
PILARES DE MADEIRA E TELHA			AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.  RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
<b>TRATATIVA</b>			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5</b>
SUBSTITUIÇÃO COMPLETA	<b>DESCRİÇÃO</b>	<b>RECOMENDAÇÃO</b>	AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.  RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.
<b>EVIDÊNCIA</b>	Evidenciado presença de fendilhamento nos pilares de madeira, assim como deterioração em sua composição. Os fendilhamentos são críticos pois comprometem a integridade estrutural dos pilares, tornando-os menos capazes de suportar as cargas que estão sujeitos, não oferecendo estabilidade.	Necessário substituir os pilares de sustentação. Os novos pilares do Quiosque deverão garantir a segurança e durabilidade, evitando potenciais problemas estruturais no futuro.	<b>RESULTADOS</b>
FENDILHAMENTO DAS TORAS (PILARES), DETERIORAÇÃO DAS MADEIRAS, E SUJIDADE NAS TELHAS			<b>PRIORIDADE: 0</b>  <b>CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4</b>

	<b>RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL</b>			
<b>CLIENTE</b>	<b>FOTO GERAL DO AMBIENTE DE INSTALAÇÃO</b>		<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0</b>	
MOSAIC - ARAXÁ / MG			AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.  RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA	
<b>DATA DO RELATÓRIO</b>			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1</b>	
17/05/2023			AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJÚZIO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.  RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA	
<b>Nº DO RELATÓRIO</b>			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2</b>	
5849			AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.  RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.	
<b>ÁREA</b>			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3</b>	
QUIOSQUE			AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.  RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.	
<b>LOCALIZAÇÃO</b>			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4</b>	
PILARES DE MADEIRA E TELHA			AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.  RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS	
<b>TRATATIVA</b>			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5</b>	
SUBSTITUIÇÃO COMPLETA			AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.  RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.	
<b>EVIDÊNCIA</b>			<b>RESULTADOS</b>	
FENDILHAMENTO DAS TORAS (PILARES), DETERIORAÇÃO DAS MADEIRAS, E SUJIDADE NAS TELHAS	<b>PRIORIDADE: 0</b>  <b>CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>RECOMENDAÇÃO</b>	<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5</b>
		Evidenciado presença de fendilhamento nos pilares de madeira, assim como deterioração em sua composição. Os fendilhamentos são críticos pois comprometem a integridade estrutural dos pilares, tornando-os menos capazes de suportar as cargas que estão sujeitos, não oferecendo estabilidade.	Necessário substituir os pilares de sustentação. Os novos pilares do Quiosque deverão garantir a segurança e durabilidade, evitando potenciais problemas estruturais no futuro.	AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.  RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

	<b>RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL</b>		
<b>CLIENTE</b>	<b>FOTO GERAL DO AMBIENTE DE INSTALAÇÃO</b>		<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0</b>
MOSAIC - ARAXÁ / MG			AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.  RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
<b>DATA DO RELATÓRIO</b>			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1</b>
17/05/2023			AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJÚZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.  RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
<b>Nº DO RELATÓRIO</b>			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2</b>
5849			AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.  RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
<b>ÁREA</b>			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3</b>
QUIOSQUE			AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.  RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
<b>LOCALIZAÇÃO</b>			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4</b>
PILARES DE MADEIRA E TELHA			AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.  RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
<b>TRATATIVA</b>			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5</b>
SUBSTITUIÇÃO COMPLETA			AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.  RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.
<b>EVIDÊNCIA</b>			<b>RECOMENDAÇÃO</b>
FENDILHAMENTO DAS TORAS (PILARES), DETERIORAÇÃO DAS MADEIRAS, E SUJIDADE NAS TELHAS	Necessário substituir os pilares de sustentação. Os novos pilares do Quiosque deverão garantir a segurança e durabilidade, evitando potenciais problemas estruturais no futuro.	<b>DESCRIÇÃO</b>	
<b>RESULTADOS</b>	<b>CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4</b>	Evidenciado presença de fendilhamento nos pilares de madeira, assim como deterioração em sua composição. Os fendilhamentos são críticos pois comprometem a integridade estrutural dos pilares, tornando-os menos capazes de suportar as cargas que estão sujeitos, não oferecendo estabilidade.	
PRIORIDADE: 0			
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4			

	<b>RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL</b>		
<b>CLIENTE</b>	<b>FOTO GERAL DO AMBIENTE DE INSTALAÇÃO</b>		<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0</b>
MOSAIC - ARAXÁ / MG			AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.  RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
<b>DATA DO RELATÓRIO</b>			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1</b>
17/05/2023			AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJÚZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.  RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
<b>Nº DO RELATÓRIO</b>			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2</b>
5849			AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.  RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
<b>ÁREA</b>			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3</b>
QUIOSQUE			AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.  RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
<b>LOCALIZAÇÃO</b>			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4</b>
PILARES DE MADEIRA			AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.  RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
<b>TRATATIVA</b>			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5</b>
SUBSTITUIÇÃO COMPLETA	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>RECOMENDAÇÃO</b>	AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.  RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.
<b>EVIDÊNCIA</b>	FENDILHAMENTO DAS TORAS (PILARES), DETERIORAÇÃO DAS MADEIRAS, E SUJIDADE NAS TELHAS	Necessário substituir os pilares de sustentação. Os novos pilares do Quiosque deverão garantir a segurança e durabilidade, evitando potenciais problemas estruturais no futuro.	
<b>RESULTADOS</b>	PRIORIDADE: 0  CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4		

	<b>RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL</b>			
<b>CLIENTE</b>	<b>FOTO GERAL DO AMBIENTE DE INSTALAÇÃO</b>		<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0</b>	
MOSAIC - ARAXÁ / MG			AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.  RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA	
<b>DATA DO RELATÓRIO</b>			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1</b>	
17/05/2023			AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJÚZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.  RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA	
<b>Nº DO RELATÓRIO</b>			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2</b>	
5849			AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.  RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.	
<b>ÁREA</b>	<b>FOTO GERAL DA EVIDÊNCIA</b>		<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3</b>	
QUIOSQUE			AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.  RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.	
<b>LOCALIZAÇÃO</b>			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4</b>	
PILARES DE MADEIRA			AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.  RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS	
<b>TRATATIVA</b>			<b>RESULTADOS</b>	<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5</b>
SUBSTITUIÇÃO COMPLETA			<b>PRIORIDADE: 0</b>  <b>CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4</b>	AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.  RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.
<b>EVIDÊNCIA</b>	FENDILHAMENTO DAS TORAS (PILARES), DETERIORAÇÃO DAS MADEIRAS, E SUJIDADE NAS TELHAS	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>RECOMENDAÇÃO</b>	
		Evidenciado presença de fendilhamento nos pilares de madeira, assim como deterioração em sua composição. Os fendilhamentos são críticos pois comprometem a integridade estrutural dos pilares, tornando-os menos capazes de suportar as cargas que estão sujeitos, não oferecendo estabilidade.	Necessário substituir os pilares de sustentação. Os novos pilares do Quiosque deverão garantir a segurança e durabilidade, evitando potenciais problemas estruturais no futuro.	

	<b>RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL</b>		
<b>CLIENTE</b>	<b>FOTO GERAL DO AMBIENTE DE INSTALAÇÃO</b>		<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0</b>
MOSAIC - ARAXÁ / MG			AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.  RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
<b>DATA DO RELATÓRIO</b>			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1</b>
17/05/2023			AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJÚZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.  RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
<b>Nº DO RELATÓRIO</b>			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2</b>
5849			AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
<b>ÁREA</b>	<b>FOTO GERAL DA EVIDÊNCIA</b>		RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
QUIOSQUE			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3</b>
<b>LOCALIZAÇÃO</b>			AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.
PILARES DE MADEIRA			RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
<b>TRATATIVA</b>			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4</b>
SUBSTITUIÇÃO COMPLETA			AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.
<b>EVIDÊNCIA</b>	<b>RESULTADOS</b>		RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
FENDILHAMENTO DAS TORAS (PILARES), DETERIORAÇÃO DAS MADEIRAS, E SUJIDADE NAS TELHAS	PRIORIDADE: 0	CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4	<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5</b>
<b>RESULTADOS</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>RECOMENDAÇÃO</b>	AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.  RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.
	Evidenciado presença de fendilhamento nos pilares de madeira, assim como deterioração em sua composição. Os fendilhamentos são críticos pois comprometem a integridade estrutural dos pilares, tornando-os menos capazes de suportar as cargas que estão sujeitos, não oferecendo estabilidade.	Necessário substituir os pilares de sustentação. Os novos pilares do Quiosque deverão garantir a segurança e durabilidade, evitando potenciais problemas estruturais no futuro.	

		<b>MOSAIC ARAXÁ / MG</b>	
<b>NR 18 – REALIZAR INSPEÇÃO ESTRUTURAL EM EDIFICAÇÕES E INSPEÇÃO POR DRONE NOS TELHADOS DE COBERTURA.</b>	<b>Relatório</b> 5849	<b>Página</b>  <b>10</b>	
	<b>Obra</b> 10036	<b>Revisão</b>  <b>0</b>	

# 6.2 – R.R.T

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.



RRT 13175774



Verificar Autenticidade

## 1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: AMANDA FONSECA DE MORAES

Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

Título Complementar: Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)

CPF: 368.XXX.XXX-83

Nº do Registro: 00A1013742

## 2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI13175774I00CT001

Data de Cadastro: 09/06/2023

Data de Registro: 09/06/2023

Tipologia: Industrial

Modalidade: RRT SIMPLES

Forma de Registro: INICIAL

Forma de Participação: INDIVIDUAL

### 2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R\$115,18

Pago em: 09/06/2023

## 3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

### 3.1 Serviço 001

Contratante: CONERGE CONSULTORIA TREINAMENTOS E VENDAS EIRELI

Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Valor do Serviço/Honorários: R\$1.000,00

CPF/CNPJ: 37.XXX.XXX/0001-47

Data de Início: 09/06/2023

Data de Previsão de Término:  
30/06/2023

#### 3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 38184270

Logradouro: ARAFÉRTIL

Bairro: SETOR SUL

UF: MG

Nº: S/N

Complemento:

Cidade: ARAXÁ

Longitude:

Latitude:

#### 3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

Pr. 5.448.22- OBRA 10036 - NR-18 - REALIZAR INSPEÇÃO ESTRUTURAL EM EDIFICAÇÕES E INSPEÇÃO POR DRONE NOS TELHADOS DE COBERTURA.

#### 3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro a não exigibilidade de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015.

#### 3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: ATIVIDADES ESPECIAIS EM ARQUITETURA E URBANISMO

Atividade: 5.7 - LAUDO TÉCNICO

Quantidade: 1,000

Unidade: unidade

## 4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT

Contratante

Forma de Registro

Data de Registro



RRT 13175774



Verificar Autenticidade

SI13175774I00CT001

CONERGE CONSULTORIA TREINAMENTOS E INICIAL  
VENDAS EIRELI

09/06/2023

## 5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

## 6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista AMANDA FONSECA DE MORAES, registro CAU nº 00A1013742, na data e hora: 09/06/2023 15:32:50, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (**LGPD**)

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, ou via QRCode.