

		<b>CMOC CUBATÃO/SP</b>	
<b>NR 18 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO</b>	<b>Relatório</b> 5593	<b>Página</b> 1	
	<b>Obra</b> 10034	<b>Revisão</b> 0	

# RELATÓRIO DE INSPEÇÃO EM ESTRUTURAS CONFORME NR-18

(Conforme Portaria SEPRT nº 8.873, de 23/07/2021)

## CMOC CUBATÃO/SP



## ÁREA 23 – UNIDADE DE PURIFICAÇÃO DE ÁCIDO FOSFÓRICO

Estes relatórios de inspeção NR-18 seguem os mais rigorosos padrões de qualidade. Os serviços e resultados aqui contidos foram previamente revisados, analisados e aprovados por um Engenheiro Civil – Profissional Habilitado NR-18.

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.



		<b>CMOC CUBATÃO/SP</b>	
<b>NR 18 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO</b>		<b>Relatório</b> 5593	<b>Página</b> <b>3</b>
		<b>Obra</b> 10034	<b>Revisão</b> <b>0</b>

## SUMÁRIO

1.0 HISTÓRICO CONERGE .....	4
2.0 OBJETIVO .....	4
3.0 ESCOPO DETALHADO .....	4
4.0 TABELAS .....	6
4.1: CATEGORIAS DE CONDIÇÃO .....	6
4.2: NÍVEIS DE PRIORIDADE .....	7
5.0 DADOS CONTRATUAIS .....	8
6.0 GRÁFICO DE PRIORIDADES .....	9
7.0 CONCLUSÕES GERAIS .....	10
8.0 ANEXOS .....	11
8.1- PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-18 .....	12
8.1.1 – UNIDADE DE PURIFICAÇÃO DE ÁCIDO FOSFÓRICO .....	13
8.2 – R.R.T .....	14

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

		<b>CMOC CUBATÃO/SP</b>	
<b>NR 18 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO</b>		<b>Relatório</b> 5593	<b>Página</b> <b>4</b>
		<b>Obra</b> 10034	<b>Revisão</b> <b>0</b>

## 1.0 HISTÓRICO CONERGE

O Grupo Conerge – Normas Regulamentadoras, possui mais de 24 anos no mercado e com Experiência comprovada no atendimento as exigências das Normas Regulamentadoras, através de Auditorias, Diagnósticos, Inspeções, Laudos, Manutenções, Adequações, Calibração de Instrumentos e Perícias Técnicas.

A Conerge está registrada no CREA e atendendo a determinação do CONFEA/CREA possui corpo técnico e de engenharia profissionais habilitados como responsáveis dos serviços propostos: Engenheiro Mecânico, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Químico, Engenheiro de Segurança, Engenheiro Civil e Arquiteta.

## 2.0 OBJETIVO

**Realizado a inspeção estrutural conforme a NR-18**, afim de detectar através das inspeções realizadas, a existência de irregularidades que possam comprometer a segurança dos componentes e pessoas, durante o seu funcionamento normal. Conforme relatório: **10\_MD\_0144 REV2**.

## 3.0 ESCOPO DETALHADO

- ✓ **INSPEÇÃO ESTRUTURAL METÁLICA – ATENDENDO MD\_0144 REV2**
- Acompanhamento fotográfico das inspeções;
- Avaliação Visual para verificação de corrosão, trincas, desgastes e deformações;
- Inspeção das estruturas e vigas de apoio;
- Inspeção detalhada das estruturas metálicas, suportes e suas fixações e soldas;
- Limpeza manual com escova de aço nas regiões com corrosão severa;
  
- ✓ **ENSAIO NÃO DESTRUTIVO E TESTE NR-18**
- Realizar Medição de Espessura por Ultrassom sobre tinta, spot;
- Realizar Teste de Martelo nas estruturas comprometidas;
- Realizar Medição com Parquímetro dos alvéolos que podem afetar a integridade da viga;

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

 <p>GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU <b>CONERGE</b> NORMAS REGULAMENTADORAS</p>		<b>CMOC CUBATÃO/SP</b>	
<b>NR 18 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO</b>		<b>Relatório</b> 5593	<b>Página</b>  <b>5</b>
		<b>Obra</b> 10034	<b>Revisão</b>  <b>0</b>

✓ **INSPEÇÃO ESTRUTURAL MADEIRA – ATENDENDO MD\_0144 REV2**

- Acompanhamento fotográfico das inspeções;
- Avaliação visual das estruturas de madeira do telhado e laterais;
- Análise da Patologia da Estrutura de Madeira inspecionada;
- Inspeção do madeiramento;
- Verificação do teor de umidade no material in loco, spot;

✓ **ENSAIO NÃO DESTRUTIVO NR-18**

- Realizar Medidas de Umidade não invasiva, spot.

✓ **INSPEÇÃO ESTRUTURAL CIVIL - CONCRETO/ALVENARIA – ATENDENDO MD\_0144 REV2**

- Acompanhamento fotográfico das inspeções;
- Mapear as regiões que apresentam qualquer tipo de patologia ou indício de desprendimento ou outros dados relevantes nas estruturas de concreto.
- Realização de Inspeção Visual Externa e Interna;
- Análise da Patologia do Concreto inspecionado;
- Verificar a presença de fissuras e/ou trincas no concreto e/ou alvenaria;
- Verificar no concreto e/ou alvenaria a presença de corrosão de armadura, infiltração, juntas de dilatação, deformações excessivas, sujidades, condições do sistema de proteção (verniz/hidrofugante/revestimento), aspecto visual e etc.
- Classificação das anomalias quanto ao grau de risco;
- Identificação dos níveis de classificação da estrutura (mínimo, regular e crítico).
- Desenvolvimento das soluções de recuperação estruturais inspecionadas.

✓ **ENSAIO NÃO DESTRUTIVO NR-18**

- Realizar Ensaio da estrutura com Pacômetro, spot;
- Realizar Teste com Martelo de Percussão, spot.

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

		<b>CMOC CUBATÃO/SP</b>	
<b>NR 18 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO</b>		Relatório 5593	Página <b>6</b>
		Obra 10034	Revisão <b>0</b>

✓ **INSPEÇÃO POR DRONE – NR-18**

- Inspeção por Drone – Imagens de Alta Resolução 4K
- Inspeção Visual das Calhas dos Telhados;
- Inspeção Visual das Telhas dos Telhados;
- Inspeção das Cumieiras dos Telhados.

## 4.0 TABELAS

### 4.1: CATEGORIAS DE CONDIÇÃO

Categoria	Descrição	% Resistência	Ação corretiva
0	As estruturas da área estão em condições excelentes, sem deterioração evidente. O uso seguro das estruturas da área é assegurado.	100%	Não requerida
1	As estruturas da área têm leve evidência de deterioração superficial, mas para uma extensão sem prejuízo para a resistência. O uso das estruturas da área é assegurado.	100%	Não requerida
2	As estruturas da planta possuem alguma deterioração em uma extensão com leve redução da resistência. O uso seguro das estruturas da área é assegurado.	95-100%	Repintura, aperto dos parafusos e outros reparos menores.
3	As estruturas da área apresentam alguma deterioração em uma extensão onde há alguma redução de resistência. Há algum comprometimento para o uso seguro das estruturas.	75-95%	Repintura, aperto dos parafusos e outros reparos menores.

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

		<b>CMOC CUBATÃO/SP</b>	
<b>NR 18 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO</b>		Relatório 5593	Página 7
		Obra 10034	Revisão 0

Categoria	Descrição	% Resistência	Ação corretiva
4	As estruturas da planta apresentam deterioração severa em uma das extensões onde há grande redução de resistência. Atenção urgente deve ser dada ao reparo.	50-75%	Reparo ou troca dos elementos estruturais
5	As estruturas da área mostram deterioração severa, em uma extensão onde há pouca resistência útil residual.	< 50%	Reparo ou troca dos elementos estruturais com urgência.

## 4.2: NÍVEIS DE PRIORIDADE

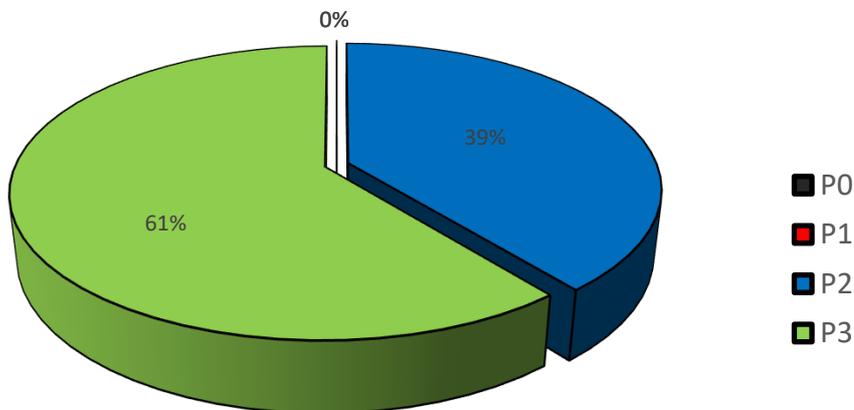
Categoria	Descrição
1 (P0 ou P1)	Todos os membros em condição 5, alguns membros estruturais primários em condição de categoria 4 e alguns outros membros onde a deterioração tende a risco de segurança pessoal, devem ser registradas como prioridade 1. Reparo ou troca de membros estruturais ou outro trabalho recomendado requer atenção urgente e imediata.
2 (P2)	Todos os membros secundários ou terciários em condição de categoria 4, e alguns outros membros estruturais necessitando de reparo ou troca em curto prazo devem ser registrados como prioridade 2. Reparos ou troca de membros estruturais, ou outra atividade recomendada deve ser agendado assim que possível, mas não mais que um ano após a data deste relatório.
3 (P2)	Reparo de membros estruturais, ou outro trabalho recomendado serão necessárias nos próximos três anos.

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

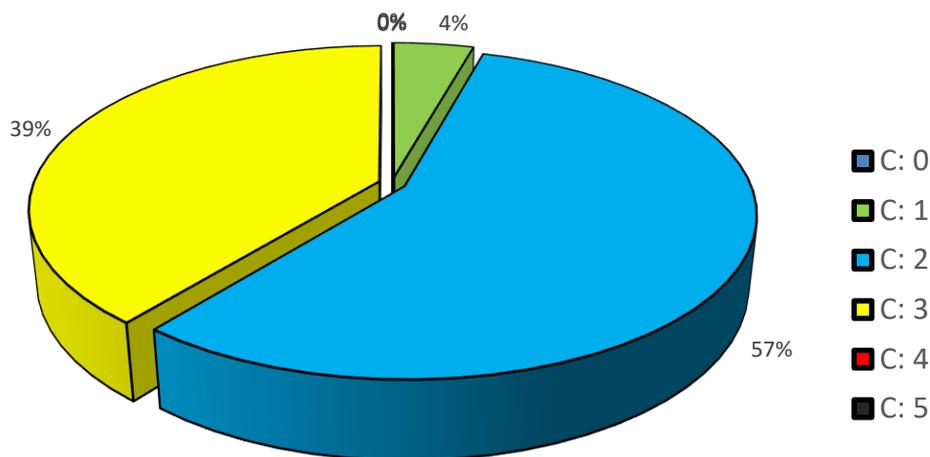


 <p><b>CONERGE</b> NORMAS REGULAMENTADORAS</p>		<p align="center"><b>CMOC CUBATÃO/SP</b></p>	
<p align="center"><b>NR 18 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO</b></p>	<p>Relatório 5593</p>	<p>Página <b>9</b></p>	
	<p>Obra 10034</p>	<p>Revisão <b>0</b></p>	

## 6.0 GRÁFICO DE PRIORIDADES



PRIORIDADES	TOTAL	PORCENTAGEM
P0	0	0%
P1	0	0%
P2	9	39%
P3	14	61%



CONDIÇÃO	TOTAL	PORCENTAGEM
C: 0	0	0%
C: 1	1	4%
C: 2	13	57%
C: 3	9	39%
C: 4	0	0%
C: 5	0	0%

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

		<b>CMOC CUBATÃO/SP</b>	
<b>NR 18 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO</b>	Relatório	5593	Página <b>10</b>
	Obra	10034	Revisão <b>0</b>

## 7.0 CONCLUSÕES GERAIS

Durante a inspeção estrutural na Área 23 Unidade de Purificação de Ácido Fosfórico, o engenheiro identificou a existência de estruturas de concreto armado, estruturas metálicas com a utilização de ligações, soldadas e parafusadas e estruturas mistas. Meios de acesso como escadas, guarda corpos, plataformas de acesso, escada marinheiro, edificações, coberturas, lajes entre outras.

Nas inspeções verificamos que a área 23 apresenta algumas patologias nas estruturas de concreto como desagregação, incrustação e armadura exposta. Já nas estruturas metálicas e meios de acesso identificamos a presença de corrosão em diversos graus, desde uma corrosão superficial até uma corrosão severa, essa situação é comum em áreas industriais, conclui-se então que patologias catalogadas com categoria de condição 4 e 5 devem ser tratadas imediatamente para assegurar a segurança e integridade física de todos.

### CONTROLE DE EMISSÃO

<b>INSPEÇÃO</b>	<b>AMANDA F. DE M. VANNUCHI</b> <b>CAU / SP A101374-2</b>	 <b>Assinatura</b>	<b>17/03/2023</b>  <b>Data</b>
<b>DIREÇÃO</b>	<b>CARLOS HENRIQUE DE MORAES</b> <b>CREA SP 0640977984</b>	 <b>Assinatura</b>	<b>17/03/2023</b>  <b>Data</b>

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

		<b>CMOC CUBATÃO/SP</b>	
<b>NR 18 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO</b>		<b>Relatório</b> 5593	<b>Página</b> 11
		<b>Obra</b> 10034	<b>Revisão</b> 0

# 8.0 ANEXOS

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

		<b>CMOC CUBATÃO/SP</b>	
<b>NR 18 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO</b>	<b>Relatório</b> 5593	<b>Página</b> 12	
	<b>Obra</b> 10034	<b>Revisão</b> 0	

# 8.1- PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-18

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

		<b>CMOC CUBATÃO/SP</b>	
<b>NR 18 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO</b>	<b>Relatório</b> 5593	<b>Página</b> 13	
	<b>Obra</b> 10034	<b>Revisão</b> 0	

# 8.1.1 – UNIDADE DE PURIFICAÇÃO DE ÁCIDO FOSFÓRICO

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

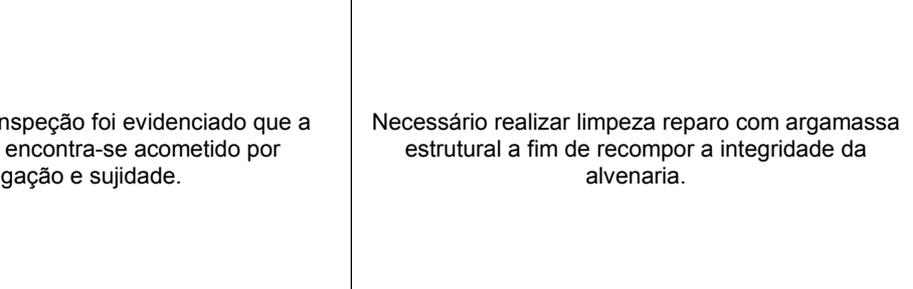
CLIENTE		FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL				<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
DATA DO RELATÓRIO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/02/2023				<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
Nº DO RELATÓRIO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5593				<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
ÁREA				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
Área 23				<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
PATOLOGIA				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
DESAGREGAÇÃO				<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS</p>
TRATATIVA				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
LIMPEZA				<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: &lt; 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.</p>
LOCALIZAÇÃO				
ÁREA 23 - LAJE TERREO				
RESULTADOS				
PRIORIDADE: 3				
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2				
DESCRIÇÃO		RECOMENDAÇÃO		
Durante a presente inspeção foi evidenciado que as vigas do local encontram-se acometido por inscrustação.		Necessário realizar a limpeza nas vigas, e averiguar a existência de outras patologias.		

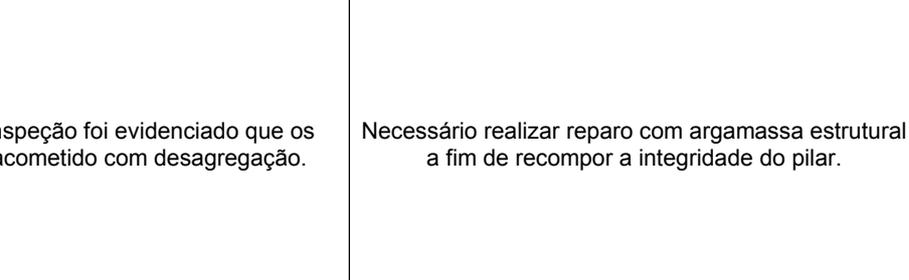
		<b>RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL</b>			
<b>CLIENTE</b>		<b>FOTO GERAL DO AMBIENTE</b>		<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0</b>	
CMOC - BRASIL				AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.  RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA	
<b>DATA DO RELATÓRIO</b>				<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1</b>	
02/02/2023				AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.  RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA	
<b>Nº DO RELATÓRIO</b>				<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2</b>	
5593				AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.  RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.	
<b>ÁREA</b>				<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3</b>	
Área 23				AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.  RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.	
<b>PATOLOGIA</b>				<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4</b>	
INCRUSTAÇÃO				AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.  RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS	
<b>TRATATIVA</b>				<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5</b>	
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO.		Durante a presente inspeção foi evidenciado que as laje e as vigas encontram-se com pontos afetados por incrustação e sinais de corrosão, devido a infiltração.		Necessário realizar a impermeabilização da parte de cima da laje, apicoamento, tratamento das armaduras que apresentarem corrosão e reconstituição com argamassa estrutural.	
<b>LOCALIZAÇÃO</b>		ÁREA 23 - LAJE TERREO		AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.  RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.	
<b>RESULTADOS</b>		PRIORIDADE: 3  CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2		<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>RECOMENDAÇÃO</b>		<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5</b>	
Durante a presente inspeção foi evidenciado que as laje e as vigas encontram-se com pontos afetados por incrustação e sinais de corrosão, devido a infiltração.		Necessário realizar a impermeabilização da parte de cima da laje, apicoamento, tratamento das armaduras que apresentarem corrosão e reconstituição com argamassa estrutural.		AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.  RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.	

CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0	
CMOC - BRASIL			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>	
DATA DO RELATÓRIO			02/02/2023	<p><b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1</b></p> <p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
Nº DO RELATÓRIO			5593	<p><b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2</b></p> <p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
ÁREA			Área 23	<p><b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3</b></p> <p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
PATOLOGIA			INCRUSTAÇÃO	<p><b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4</b></p> <p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAI</p>
TRATATIVA	FOTO GERAL DA PATOLOGIA		<p><b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5</b></p> <p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: &lt; 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAI COM URGÊNCIA.</p>	
LIMPEZA			<p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>	
LOCALIZAÇÃO			ÁREA 23 - POSTERIOR	<p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
RESULTADOS	<p><b>PRIORIDADE: 3</b></p> <p><b>CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 1</b></p>		<p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAI</p>	
DESCRIÇÃO			RECOMENDAÇÃO	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: &lt; 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAI COM URGÊNCIA.</p>
Durante a presente inspeção foi evidenciado que o local encontram-se com umidade.	Necessário averiguar a causa da umidade no local.			

CLIENTE		FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL				<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTE, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
DATA DO RELATÓRIO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/02/2023				<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
Nº DO RELATÓRIO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5593				<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
ÁREA				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
Área 23				<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
PATOLOGIA				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
DESAGREGAÇÃO				<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIIS</p>
TRATATIVA				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL E LIMPEZA				<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: &lt; 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIIS COM URGÊNCIA.</p>
LOCALIZAÇÃO				
ÁREA 23 - FRENTE				
RESULTADOS				
PRIORIDADE: 2				
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3				
DESCRIÇÃO		RECOMENDAÇÃO		
Durante a presente inspeção foi evidenciado que a alvenaria do local encontra-se acometido por desagregação e sujidade.		Necessário realizar limpeza reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade da alvenaria.		

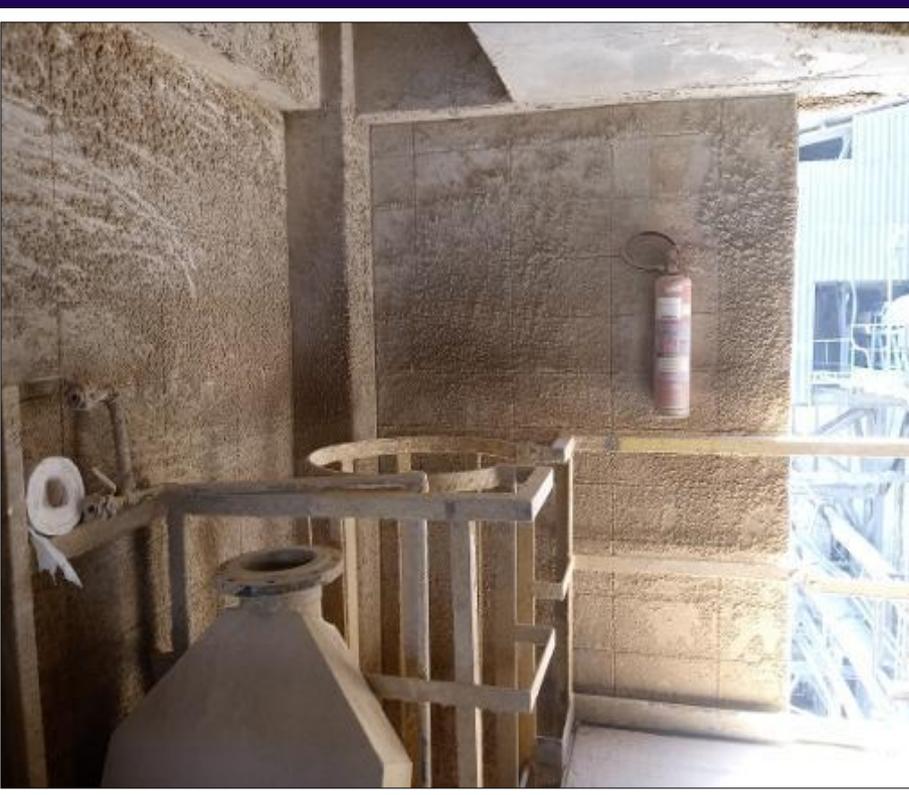
CLIENTE		FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL		AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.		RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1		
02/02/2023		AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.		RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
Nº DO RELATÓRIO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2		
5593		AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.		RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
ÁREA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3		
Área 23		AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.		RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4		
INCRUSTAÇÃO	TRATATIVA		AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.	
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL E LIMPEZA	FOTO GERAL DA PATOLOGIA		RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS	
LOCALIZAÇÃO	ÁREA 23 - FRENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5	
RESULTADOS	<p>PRIORIDADE: 2</p> <p>CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3</p>		<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: &lt; 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.</p>	
DESCRIÇÃO		RECOMENDAÇÃO		
Durante a presente inspeção foi evidenciado que a alvenaria do local encontra-se acometido por desagregação e sujidade.		Necessário realizar limpeza reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade da alvenaria.		

CLIENTE		FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL				<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
DATA DO RELATÓRIO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/02/2023				<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
Nº DO RELATÓRIO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5593				<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
ÁREA				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
Área 23				<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
PATOLOGIA				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
DESAGREGAÇÃO				<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS</p>
TRATATIVA				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL				<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: &lt; 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.</p>
LOCALIZAÇÃO				
ÁREA 23 - FRENTE				
RESULTADOS				
PRIORIDADE: 3				
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2				
DESCRIÇÃO		RECOMENDAÇÃO		
Durante a presente inspeção foi evidenciado que a alvenaria do local encontra-se acometido por desagregação e sujidade.		Necessário realizar limpeza reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade da alvenaria.		

CLIENTE		FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL				<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTE, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
DATA DO RELATÓRIO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/02/2023				<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
Nº DO RELATÓRIO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5593				<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
ÁREA				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
Área 23				<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
PATOLOGIA				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
DESAGREGAÇÃO				<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS</p>
TRATATIVA				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL				<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: &lt; 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.</p>
LOCALIZAÇÃO				
ÁREA 23 - FRENTE				
RESULTADOS				
<p>PRIORIDADE: 3</p> <p>CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2</p>				
DESCRIÇÃO		RECOMENDAÇÃO		
<p>Durante a presente inspeção foi evidenciado que os pilares encontra-se acometido com desagregação.</p>		<p>Necessário realizar reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade do pilar.</p>		

CLIENTE		FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL		AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.		RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1		RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
02/02/2023		AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.		RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
Nº DO RELATÓRIO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2		RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
5593		AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.		RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
ÁREA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3		RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
Área 23		AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.		RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4		RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
INCRUSTAÇÃO	TRATATIVA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5	
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL E LIMPEZA	FOTO GERAL DA PATOLOGIA		AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.	
LOCALIZAÇÃO	ÁREA 23 - LATERAL ESQUERDA TERREO		RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.	
RESULTADOS	<p>PRIORIDADE: 2</p> <p>CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3</p>		<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS</p>	
DESCRIÇÃO		RECOMENDAÇÃO		
Durante a presente inspeção foi evidenciado que os pilares e vigas do local encontram-se acometido por desagregação e sujidade.		Necessário realizar limpeza reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade da viga e do pilar.		

CLIENTE		FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL				AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
DATA DO RELATÓRIO				RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
02/02/2023				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
Nº DO RELATÓRIO				AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
5593				RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
Área 23				AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
PATOLOGIA				RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
DESAGREGAÇÃO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
TRATATIVA		FOTO GERAL DA PATOLOGIA		AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL				RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
LOCALIZAÇÃO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
ÁREA 23 - LATERAL ESQUERDA TERREO				AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.
RESULTADOS				RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
PRIORIDADE: 2				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3				AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.
DESCRIÇÃO		RECOMENDAÇÃO		RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.
Durante a presente inspeção foi evidenciado que o pilar encontra-se acometido com desagregação.		Necessário realizar reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade do pilar.		

CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0	
CMOC - BRASIL			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>	
DATA DO RELATÓRIO			02/02/2023	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
Nº DO RELATÓRIO			5593	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
ÁREA			Área 23	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
PATOLOGIA			INCRUSTAÇÃO	<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
TRATATIVA	FOTO GERAL DA PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3	
LIMPEZA			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>	
LOCALIZAÇÃO			ÁREA 23 - FRENTE 2 PAV	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
RESULTADOS			<p>PRIORIDADE: 3</p> <p>CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2</p>	<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS</p>
DESCRIÇÃO	RECOMENDAÇÃO	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5		
Foi evidenciado que a alvenaria do ambiente encontra-se com incrustação em toda sua extensão.	Necessário realizar a limpeza nas vigas, e averiguar a existência de outras patologias.	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: &lt; 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.</p>		

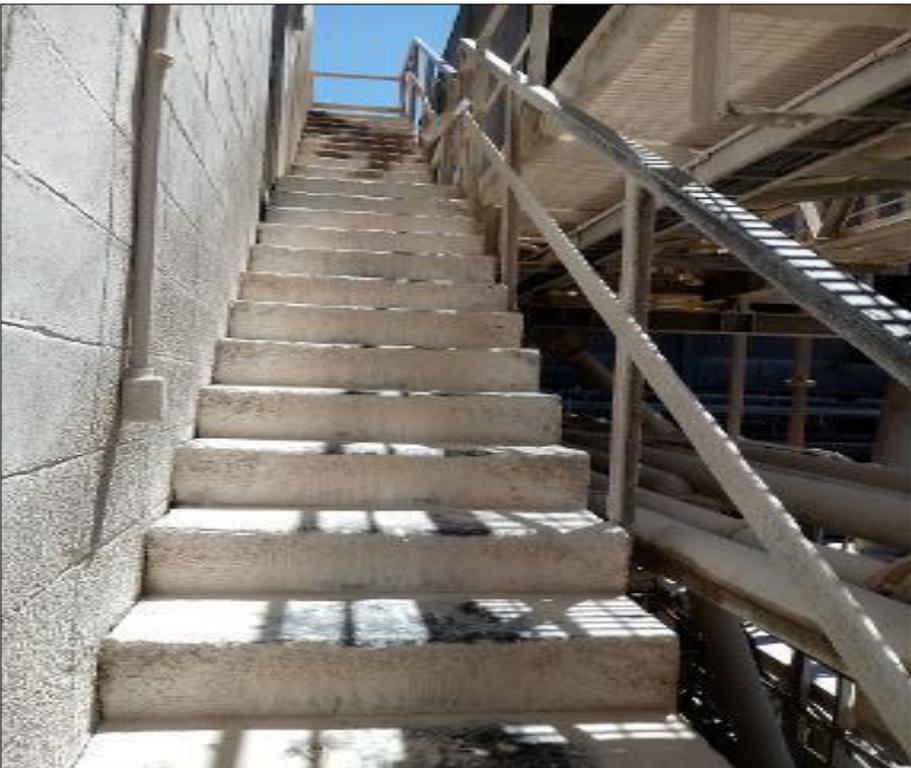
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0	
CMOC - BRASIL			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>	
DATA DO RELATÓRIO			02/02/2023	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
Nº DO RELATÓRIO			5593	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
ÁREA			Área 23	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
PATOLOGIA			INCRUSTAÇÃO	<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
TRATATIVA	FOTO GERAL DA PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3	
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>	
LOCALIZAÇÃO			ÁREA 23 - LAJE 1 PAV	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
RESULTADOS			<p>PRIORIDADE: 3</p> <p>CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2</p>	<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIIS</p>
DESCRIÇÃO	RECOMENDAÇÃO	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5		
<p>Durante a presente inspeção foi evidenciado que a laje encontra-se com infiltração e umidade.</p>	<p>Necessário realizar a impermeabilização da parte de cima da laje.</p>	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: &lt; 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIIS COM URGÊNCIA.</p>		

CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0	
CMOC - BRASIL			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>	
DATA DO RELATÓRIO			02/02/2023	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
Nº DO RELATÓRIO			5593	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
ÁREA			Área 23	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
PATOLOGIA			INCRUSTAÇÃO	<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
TRATATIVA	FOTO GERAL DA PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3	
LIMPEZA			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>	
LOCALIZAÇÃO			ÁREA 23 - LATERAL ESQUERDA 2 PAV.	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
RESULTADOS			<p>PRIORIDADE: 3</p> <p>CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2</p>	<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS</p>
DESCRIÇÃO		RECOMENDAÇÃO	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5	
<p>Foi evidenciado que a alvenaria do ambiente encontra-se com incrustação em toda sua extensão.</p>		<p>Necessário realizar a limpeza nas vigas, e averiguar a existência de outras patologias.</p>	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: &lt; 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.</p>	

CLIENTE		FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL				AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
DATA DO RELATÓRIO				RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
02/02/2023				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
Nº DO RELATÓRIO				AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
5593				RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2		AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
Área 23		RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.		
PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3		AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.
EFLORÊSCENCIA		RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.		
TRATATIVA		FOTO GERAL DA PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL				AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.
LOCALIZAÇÃO				RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
ÁREA 23 - LATERAL ESQUERDA 2 PAV.		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5		AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.
RESULTADOS		DESCRİÇÃO		RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.
PRIORIDADE: 3		Durante a presente inspeção foi evidenciado que a estrutura da escada encontra-se com infiltração e umidade.		Necessário realizar a impermeabilização da parte de cima da escada.
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2				

	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL			AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.  RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/02/2023			AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.  RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
Nº DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5593			AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
ÁREA	FOTO GERAL DA PATOLOGIA		RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
Área 23			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
PATOLOGIA			AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.
INCRUSTAÇÃO			RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
TRATAMENTO FÍSICO OU QUÍMICO			AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.  RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIIS
LOCALIZAÇÃO	ÁREA 23 - LATERAL ESQUERDA 2 PAV.		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
RESULTADOS	PRIORIDADE: 3  CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2		AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.  RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIIS COM URGÊNCIA.
DESCRÇÃO	RECOMENDAÇÃO		
Foi evidenciado que a alvenaria do ambiente encontra-se com incrustação em toda sua extensão.	Necessário realizar a limpeza nas vigas, e averiguar a existência de outras patologias.		

CLIENTE		FOTO GERAL DO AMBIENTE	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
DATA DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/02/2023			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
Nº DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5593			<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
ÁREA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3	
Área 23		<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>	
PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4	
INCRUSTAÇÃO		<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS</p>	
TRATATIVA		FOTO GERAL DA PATOLOGIA	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
TRATAMENTO FÍSICO OU QUÍMICO			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: &lt; 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.</p>
LOCALIZAÇÃO			<p>Durante a presente inspeção foi evidenciado que os degraus da escada encontra-se afetada por desagregação, incrustação e sujidade.</p> <p>Necessário realizar a limpeza com água e cloro, e realizar a aplicação de argamassa estrutural a fim de recompor a integridade dos degraus.</p>
ÁREA 23 - LATERAL DIREITA 2 PAV			
RESULTADOS			
PRIORIDADE: 2			
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3			
DESCRIÇÃO		RECOMENDAÇÃO	
<p>Durante a presente inspeção foi evidenciado que os degraus da escada encontra-se afetada por desagregação, incrustação e sujidade.</p>		<p>Necessário realizar a limpeza com água e cloro, e realizar a aplicação de argamassa estrutural a fim de recompor a integridade dos degraus.</p>	

CLIENTE		FOTO GERAL DO AMBIENTE	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
DATA DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/02/2023			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
Nº DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5593			<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
ÁREA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
Área 23		<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>	
PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4	
DESAGREGAÇÃO		<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS</p>	
TRATATIVA		FOTO GERAL DA PATOLOGIA	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: &lt; 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.</p>
LOCALIZAÇÃO			<p>Durante a presente inspeção foi evidenciado que o degraus da escada encontram-se acometidos com desagregação.</p> <p>Necessário realizar reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade da escada.</p>
ÁREA 23 - LATERAL DIREITA 2 PAV			
RESULTADOS			
PRIORIDADE: 2			
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3			
DESCRIÇÃO		RECOMENDAÇÃO	
Durante a presente inspeção foi evidenciado que o degraus da escada encontram-se acometidos com desagregação.		Necessário realizar reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade da escada.	

CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0	
CMOC - BRASIL			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>	
DATA DO RELATÓRIO			02/02/2023	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
Nº DO RELATÓRIO			5593	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
ÁREA			Área 23	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
PATOLOGIA			INCRUSTAÇÃO	<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p>
TRATATIVA	FOTO GERAL DA PATOLOGIA		<p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>	
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3	
LOCALIZAÇÃO			ÁREA 23 - LATERAL DIREITA 2 PAV	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
RESULTADOS			<p>PRIORIDADE: 2</p> <p>CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3</p>	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
DESCRIÇÃO	RECOMENDAÇÃO	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5		
<p>Foi evidenciado que a alvenaria do ambiente encontra-se com incrustação em toda sua extensão.</p>	<p>Necessário realizar a limpeza nas vigas, e averiguar a existência de outras patologias.</p>	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: &lt; 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIIS COM URGÊNCIA.</p>		

CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0	
CMOC - BRASIL			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>	
DATA DO RELATÓRIO			02/02/2023	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
Nº DO RELATÓRIO			5593	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
ÁREA			Área 23	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
PATOLOGIA			DESPLACAMENTO, DESAGREGAÇÃO DO PISO DA ESCADARIA	<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
TRATATIVA	FOTO GERAL DA PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3	
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>	
LOCALIZAÇÃO			ÁREA 23 - LATERAL DIREITA	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
RESULTADOS			<p>PRIORIDADE: 3</p> <p>CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2</p>	<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIIS</p>
DESCRIÇÃO		RECOMENDAÇÃO	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5	
<p>Durante a presente inspeção foi evidenciado que os degraus da escada encontram-se com desagregação e deslocamento.</p>		<p>Necessário realizar a recomposição aplicação de argamassa estrutural na escada, com substituição e instalação de novos pisos nos degraus.</p>	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: &lt; 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIIS COM URGÊNCIA.</p>	

CLIENTE		FOTO GERAL DO AMBIENTE	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
DATA DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/02/2023			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
Nº DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5593			<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
ÁREA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3	
Área 23		<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>	
PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4	
DESAGREGAÇÃO DO PISO DA ESCADARIA		<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS</p>	
TRATATIVA		FOTO GERAL DA PATOLOGIA	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: &lt; 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.</p>
LOCALIZAÇÃO			<p>Durante a presente inspeção foi evidenciado que os degraus da escada encontram-se com desagregação e deslocamento.</p>
ÁREA 23 - LATERAL DIREITA			<p>Necessário realizar a recomposição aplicação de argamassa estrutural na escada, com substituição e instalação de novos pisos nos degraus.</p>
RESULTADOS			
PRIORIDADE: 3			
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2			
DESCRIÇÃO		RECOMENDAÇÃO	
Durante a presente inspeção foi evidenciado que os degraus da escada encontram-se com desagregação e deslocamento.		Necessário realizar a recomposição aplicação de argamassa estrutural na escada, com substituição e instalação de novos pisos nos degraus.	

CLIENTE		FOTO GERAL DO AMBIENTE	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL		<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>	
DATA DO RELATÓRIO			<p>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1</p> <p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
Nº DO RELATÓRIO			
5593			
ÁREA	<p>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2</p> <p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p>		
Área 23			
PATOLOGIA		<p>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3</p> <p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>	
INCRUSTAÇÃO			
TRATATIVA			
LIMPEZA E MANUTENÇÃO ESTRUTURAL	<p>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4</p> <p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS</p>		
LOCALIZAÇÃO			
ÁREA 23 - LATERAL DIREITA	<p>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5</p> <p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: &lt; 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.</p>		
RESULTADOS			
PRIORIDADE: 2	<p>DESCRÇÃO</p> <p>Durante a presente inspeção foi evidenciado que a estrutura da escada encontra-se afetada por desagregação, incrustação.</p>	<p>RECOMENDAÇÃO</p> <p>Necessário realizar a limpeza com água e cloro, e realizar a aplicação de argamassa estrutural a fim de recompor a integridade da estrutura da escada.</p>	
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3			

CLIENTE		FOTO GERAL DO AMBIENTE	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
DATA DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/02/2023			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
Nº DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5593			<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
ÁREA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
Área 23			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
PATOLOGIA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
DESAGREGAÇÃO		<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS</p>	
TRATATIVA		FOTO GERAL DA PATOLOGIA	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
LIMPEZA E MANUTENÇÃO ESTRUTURAL			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: &lt; 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.</p>
LOCALIZAÇÃO			<p>Durante a presente inspeção foi evidenciado que a alvenaria do local encontra-se acometido por desagregação e sujidade.</p>
ÁREA 23 - LATERAL DIREITA			<p>Necessário realizar limpeza reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade da alvenaria.</p>
RESULTADOS			
PRIORIDADE: 3			
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2			
DESCRIÇÃO		RECOMENDAÇÃO	
Durante a presente inspeção foi evidenciado que a alvenaria do local encontra-se acometido por desagregação e sujidade.		Necessário realizar limpeza reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade da alvenaria.	

CLIENTE		FOTO GERAL DO AMBIENTE	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL		<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>	
DATA DO RELATÓRIO			
02/02/2023			
Nº DO RELATÓRIO			
5593	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>		
ÁREA			
Área 23			
PATOLOGIA			
DESAGREGAÇÃO		<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>	
TRATATIVA			
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO			
LOCALIZAÇÃO			
ÁREA 23 - LATERAL DIREITA	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>		
RESULTADOS			
PRIORIDADE: 2			
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3			
DESCRIÇÃO	RECOMENDAÇÃO	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5	
Durante a presente inspeção foi evidenciado que os degraus da escada encontram-se com desagregação e deslocamento.	Necessário realizar a recomposição aplicação de argamassa estrutural na escada, com substituição e instalação de novos pisos nos degraus.	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: &lt; 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIIS COM URGÊNCIA.</p>	

	<b>RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL</b>		
<b>CLIENTE</b>	<b>FOTO GERAL DO AMBIENTE</b>		<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0</b>
CMOC - BRASIL			AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.  RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
<b>DATA DO RELATÓRIO</b>			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1</b>
02/02/2023			AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.  RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
<b>Nº DO RELATÓRIO</b>			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2</b>
5593			AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.  RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
<b>ÁREA</b>	<b>FOTO GERAL DA PATOLOGIA</b>		<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3</b>
Área 23			AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.  RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
<b>PATOLOGIA</b>			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4</b>
DESAGREGAÇÃO, SUJIDADE, DISGREGAÇÃO (DESPLACAMENTO OU ESFOLIAÇÃO), INCRUSTAÇÃO, DESAGREGAÇÃO DO PISO DA ESCADARIA			AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.  RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
<b>TRATATIVA</b>			<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5</b>
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL			AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.  RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.
<b>LOCALIZAÇÃO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>RECOMENDAÇÃO</b>	<b>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5</b>
ÁREA 23 - LATERAL DIREITA	Foi evidenciado que a estrutura da parede encontra-se com pontos acometidos por eflorescência e sujidade.	Necessário realizar limpeza, tratamento químico e aplicar nova camada de revestimento, a fim de garantir a integridade do estrutura da parede.	
<b>RESULTADOS</b>			
PRIORIDADE: 3  CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2			

		<b>CMOC CUBATÃO/SP</b>	
<b>NR 18 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO</b>	<b>Relatório</b> 5593	<b>Página</b> 14	
	<b>Obra</b> 10034	<b>Revisão</b> 0	

# 8.2 – R.R.T.

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.



RRT 12989661



Verificar Autenticidade

## 1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: AMANDA FONSECA DE MORAES

Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

Título Complementar: Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)

CPF: 368.XXX.XXX-83

Nº do Registro: 00A1013742

## 2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI12989661I00CT001

Data de Cadastro: 13/04/2023

Data de Registro: 13/04/2023

Tipologia: Industrial

Modalidade: RRT SIMPLES

Forma de Registro: INICIAL

Forma de Participação: INDIVIDUAL

### 2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R\$115,18

Pago em: 13/04/2023

## 3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

### 3.1 Serviço 001

Contratante: CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.

Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Valor do Serviço/Honorários: R\$5.000,00

CPF/CNPJ: 26.XXX.XXX/0001-00

Data de Início: 29/03/2023

Data de Previsão de Término:  
31/05/2023

### 3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 11573904

Nº: N A

Logradouro: CÔNEGO DOMÊNICO  
RANGONI, S/N

Complemento:

Bairro: ZONA INDUSTRIAL

Cidade: CUBATÃO

UF: SP

Longitude:

Latitude:

### 3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

NR-18 - INSPEÇÃO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - ÁREAS: UNIDADE DE ÁCIDO SÚLFURICO; UNIDADE MOAGEM DE ROCHA; CORREIA DE GESSO; UNIDADE DE ÁCIDO FOSFÓRICO; TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE ÁCIDO FOSFÓRICO; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE AMÔNIA; GRANULAÇÃO; UNIDADE DCP; UNIDADE DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VAPOR; ESTAÇÃO TRATAMENTO DE EFLUENTES; UNIDADE SUPER FOSFATO; UNIDADE DE PURIFICAÇÃO DE ÁCIDO FOSFÓRICO E ESTRUTURA CÍVIL DA PONTE FERROVIÁRIA; EDIFÍCIO DO LABORATÓRIO E EDIFÍCIOS DA ADM, BALANÇA, RESTAURANTE E ALMOXARIFADO.

NR-18 - INSPEÇÃO EM ESTRUTURAS DE MADEIRA - ÁREAS: ARMAZÉNS DE FERTILIZANTES E ARMAZÉNS DE ROCHA.

### 3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro a não exigibilidade de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015.



RRT 12989661



Verificar Autenticidade

### 3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: ATIVIDADES ESPECIAIS EM ARQUITETURA E URBANISMO  
Atividade: 5.4 - VISTORIA

Quantidade: 1  
Unidade: unidade

### 4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI12989661I00CT001	CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	INICIAL	13/04/2023

### 5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

### 6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista AMANDA FONSECA DE MORAES, registro CAU nº 00A1013742, na data e hora: 13/04/2023 07:45:29, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (**LGPD**)

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, ou via QRCode.