

		CMOC CUBATÃO/SP	
NR 18 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO	Relatório 5586	Página 1	
	Obra 10034	Revisão 0	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO CONFORME NR-18

(Conforme Portaria SEPRT nº 8.873, de 23/07/2021)

CMOC CUBATÃO/SP



NR-18 – ÁCIDO FOSFÓRICO

Estes relatórios de inspeção NR-18 seguem os mais rigorosos padrões de qualidade. Os serviços e resultados aqui contidos foram previamente revisados, analisados e aprovados por um Engenheiro Civil – Profissional Habilitado NR-18.

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

R. Manoel Tourinho, nº10, Santos SP
E-mail: comercial@conerge-engenharia.com.br
Tel: (13) 3466-7187 / 3468-2570
Site: www.conerge-engenharia.com.br

24
anos
Deus é fiel

		CMOC CUBATÃO/SP	
NR 18 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO		Relatório 5586	Página 3
		Obra 10034	Revisão 0

SUMÁRIO

1.0 HISTÓRICO CONERGE	4
2.0 OBJETIVO.....	4
3.0 ESCOPO DETALHADO	4
4.0 TABELAS.....	6
4.1: CATEGORIAS DE CONDIÇÃO.....	6
4.2: NÍVEIS DE PRIORIDADE.....	8
5.0 DADOS CONTRATUAIS	9
6.0 GRÁFICO DE PRIORIDADES.....	9
7.0 CONCLUSÕES GERAIS.....	11
7.1 PRÓXIMAS INSPEÇÕES	11
8.0 ANEXOS	12
8.1- PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-18	13
8.1.1 – UNIDADE DE ÁCIDO FOSFÓRICO	14
8.2 – R.R.T	15

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

		CMOC CUBATÃO/SP	
NR 18 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO		Relatório 5586	Página 4
		Obra 10034	Revisão 0

1.0 HISTÓRICO CONERGE

O Grupo Conerge – Normas Regulamentadoras, possui mais de 24 anos no mercado e com Experiência comprovada no atendimento as exigências das Normas Regulamentadoras, através de Auditorias, Diagnósticos, Inspeções, Laudos, Manutenções, Adequações, Calibração de Instrumentos e Perícias Técnicas.

A Conerge está registrada no CREA e atendendo a determinação do CONFEA/CREA possui corpo técnico e de engenharia profissionais habilitados como responsáveis dos serviços propostos: Engenheiro Mecânico, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Químico, Engenheiro de Segurança, Engenheiro Civil e Arquiteta.

2.0 OBJETIVO

Realizado a inspeção estrutural conforme a NR-18, afim de detectar através das inspeções realizadas, a existência de irregularidades que possam comprometer a segurança dos componentes e pessoas, durante o seu funcionamento normal. Conforme relatório: **10_MD_0144 REV2**

3.0 ESCOPO DETALHADO

- ✓ **INSPEÇÃO ESTRUTURAL METÁLICA – ATENDENDO MD_0144 REV2**
- Acompanhamento fotográfico das inspeções;
- Avaliação Visual para verificação de corrosão, trincas, desgastes e deformações;
- Inspeção das estruturas e vigas de apoio;
- Inspeção detalhada das estruturas metálicas, suportes e suas fixações e soldas;
- Limpeza manual com escova de aço nas regiões com corrosão severa;

- ✓ **ENSAIO NÃO DESTRUTIVO E TESTE NR-18**
- Realizar Medição de Espessura por Ultrassom sobre tinta, spot;
- Realizar Teste de Martelo nas estruturas comprometidas;
- Realizar Medição com Parquímetro dos alvéolos que podem afetar a integridade da viga;

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

		CMOC CUBATÃO/SP	
NR 18 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO		Relatório 5586	Página 5
		Obra 10034	Revisão 0

✓ **INSPEÇÃO ESTRUTURAL MADEIRA – ATENDENDO MD_0144 REV2**

- Acompanhamento fotográfico das inspeções;
- Avaliação visual das estruturas de madeira do telhado e laterais;
- Análise da Patologia da Estrutura de Madeira inspecionada;
- Inspeção do madeiramento;
- Verificação do teor de umidade no material in loco, spot;

✓ **ENSAIO NÃO DESTRUTIVO NR-18**

- Realizar Medidas de Umidade não invasiva, spot.

✓ **INSPEÇÃO ESTRUTURAL CIVIL - CONCRETO/ALVENARIA – ATENDENDO MD_0144 REV2**

- Acompanhamento fotográfico das inspeções;
- Mapear as regiões que apresentam qualquer tipo de patologia ou indício de desprendimento ou outros dados relevantes nas estruturas de concreto.
- Realização de Inspeção Visual Externa e Interna;
- Análise da Patologia do Concreto inspecionado;
- Verificar a presença de fissuras e/ou trincas no concreto e/ou alvenaria;
- Verificar no concreto e/ou alvenaria a presença de corrosão de armadura, infiltração, juntas de dilatação, deformações excessivas, sujidades, condições do sistema de proteção (verniz/hidrofugante/revestimento), aspecto visual e etc.
- Classificação das anomalias quanto ao grau de risco;
- Identificação dos níveis de classificação da estrutura (mínimo, regular e crítico).
- Desenvolvimento das soluções de recuperação estruturais inspecionadas.

✓ **ENSAIO NÃO DESTRUTIVO NR-18**

- Realizar Ensaio da estrutura com Pacômetro, spot;
- Realizar Teste com Martelo de Percussão, spot.

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

		CMOC CUBATÃO/SP	
NR 18 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO		Relatório 5586	Página 6
		Obra 10034	Revisão 0

✓ **INSPEÇÃO POR DRONE – NR-18**

- Inspeção por Drone – Imagens de Alta Resolução 4K
- Inspeção Visual das Calhas dos Telhados;
- Inspeção Visual das Telhas dos Telhados;
- Inspeção das Cumieiras dos Telhados.

4.0 TABELAS

4.1: CATEGORIAS DE CONDIÇÃO

Categoria	Descrição	% Resistência	Ação corretiva
0	As estruturas da área estão em condições excelentes, sem deterioração evidente. O uso seguro das estruturas da área é assegurado.	100%	Não requerida
1	As estruturas da área têm leve evidência de deterioração superficial, mas para uma extensão sem prejuízo para a resistência. O uso das estruturas da área é assegurado.	100%	Não requerida
2	As estruturas da planta possuem alguma deterioração em uma extensão com leve redução da resistência. O uso seguro das estruturas da área é assegurado.	95-100%	Repintura, aperto dos parafusos e outros reparos menores.

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

		CMOC CUBATÃO/SP	
NR 18 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO		Relatório 5586	Página 7
		Obra 10034	Revisão 0

3	<p>As estruturas da área apresentam alguma deterioração em uma extensão onde há alguma redução de resistência. Há algum comprometimento para o uso seguro das estruturas.</p>	75-95%	<p>Repintura, aperto dos parafusos e outros reparos menores.</p>
4	<p>As estruturas da planta apresentam deterioração severa em uma das extensões onde há grande redução de resistência. Atenção urgente deve ser dada ao reparo.</p>	50-75%	<p>Reparo ou troca dos elementos estruturais</p>
5	<p>As estruturas da área mostram deterioração severa, em uma extensão onde há pouca resistência útil residual.</p>	< 50%	<p>Reparo ou troca dos elementos estruturais com urgência.</p>

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

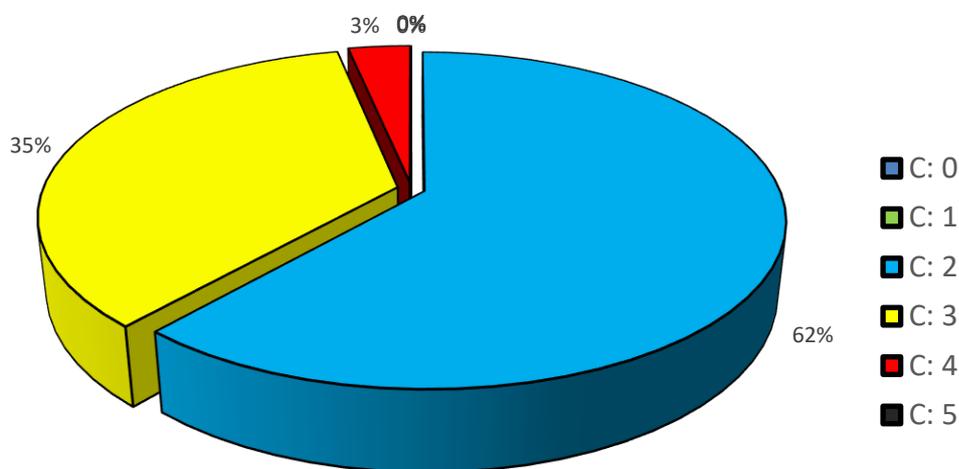
		CMOC CUBATÃO/SP	
NR 18 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO		Relatório 5586	Página 8
		Obra 10034	Revisão 0

4.2: NÍVEIS DE PRIORIDADE

Categoria	Descrição
1 (P0 ou P1)	Todos os membros em condição 5, alguns membros estruturais primários em condição de categoria 4 e alguns outros membros onde a deterioração tende a risco de segurança pessoal, devem ser registradas como prioridade 1. Reparo ou troca de membros estruturais ou outro trabalho recomendado requer atenção urgente e imediata.
2 (P2)	Todos os membros secundários ou terciários em condição de categoria 4, e alguns outros membros estruturais necessitando de reparo ou troca em curto prazo devem ser registrados como prioridade 2. Reparos ou troca de membros estruturais, ou outra atividade recomendada deve ser agendado assim que possível, mas não mais que um ano após a data deste relatório.
3 (P2)	Reparo de membros estruturais, ou outro trabalho recomendado serão necessárias nos próximos três anos.
M (P2)	Onde alguma característica da estrutura deverá ser especialmente monitorada para estabelecer a taxa de deterioração deve ser registrada como prioridade M. Isto se aplica onde, por exemplo, parafusos frouxos são encontrados e não é claro o motivo pelo qual os mesmos se soltaram, ou onde há afrouxamentos repetitivos. Isto também pode ser aplicado onde por exemplo, trincas são detectadas e o engenheiro estrutural acha necessário identificar a taxa de crescimento das trincas.
X (P2)	Onde uma estrutura ou uma parte de uma estrutura não pode ser usada para sua finalidade original em sua condição atual, ou então pode não ser requisitada para utilizada por algum tempo, é prioridade X. Tipicamente aplicada em estruturas em manutenção, tais como monovias. O reparo ou a troca dos membros estruturais devem ser feitos antes do uso da estrutura.

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

 <p>CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS</p>		CMOC CUBATÃO/SP	
NR 18 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO		Relatório 5586	Página 10
		Obra 10034	Revisão 0



CONDIÇÃO	TOTAL	PORCENTAGEM
C: 0	0	0%
C: 1	0	0%
C: 2	56	62%
C: 3	32	35%
C: 4	3	3%
C: 5	0	0%

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

		CMOC CUBATÃO/SP	
NR 18 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO		Relatório 5586	Página 11
		Obra 10034	Revisão 0

7.0 CONCLUSÕES GERAIS

Durante a inspeção estrutural na unidade de ácido fosfórico, o engenheiro identificou a existência de estruturas de concreto armado, estruturas metálicas com a utilização de ligações, soldadas e parafusadas e estruturas mistas. Meios de acesso como escadas, guarda corpos, plataformas de acesso, escada marinheiro, edificações, coberturas, lajes entre outras.

Nas inspeções verificamos que a unidade de ácido fosfórico apresenta algumas patologias nas estruturas de concreto como desagregação, incrustação e armadura exposta. Já nas estruturas metálicas e meios de acesso identificamos a presença de corrosão em diversos graus, desde uma corrosão superficial até uma corrosão severa, essa situação é comum em áreas industriais, concluiu-se então que patologias catalogadas com categoria de condição 4 e 5 devem ser tratadas imediatamente para assegurar a segurança e integridade física de todos.

CONTROLE DE EMISSÃO

INSPEÇÃO	AMANDA F. DE M. VANNUCHI CAU / SP A101374-2	 Assinatura	17/03/2023 Data
DIREÇÃO	CARLOS HENRIQUE DE MORAES CREA SP 0640977984	 Assinatura	17/03/2023 Data

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

		CMOC CUBATÃO/SP	
NR 18 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO		Relatório 5586	Página 12
		Obra 10034	Revisão 0

8.0 ANEXOS

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

		CMOC CUBATÃO/SP	
NR 18 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO	Relatório 5586	Página 13	
	Obra 10034	Revisão 0	

8.1- PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-18

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

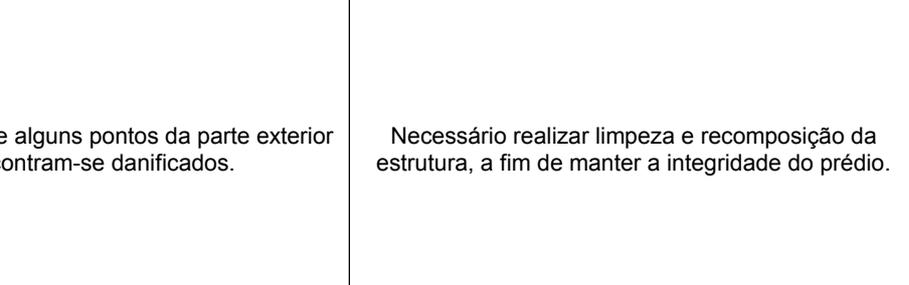
		CMOC CUBATÃO/SP	
NR 18 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO	Relatório 5586	Página 14	
	Obra 10034	Revisão 0	

8.1.1 – UNIDADE DE ÁCIDO FOSFÓRICO

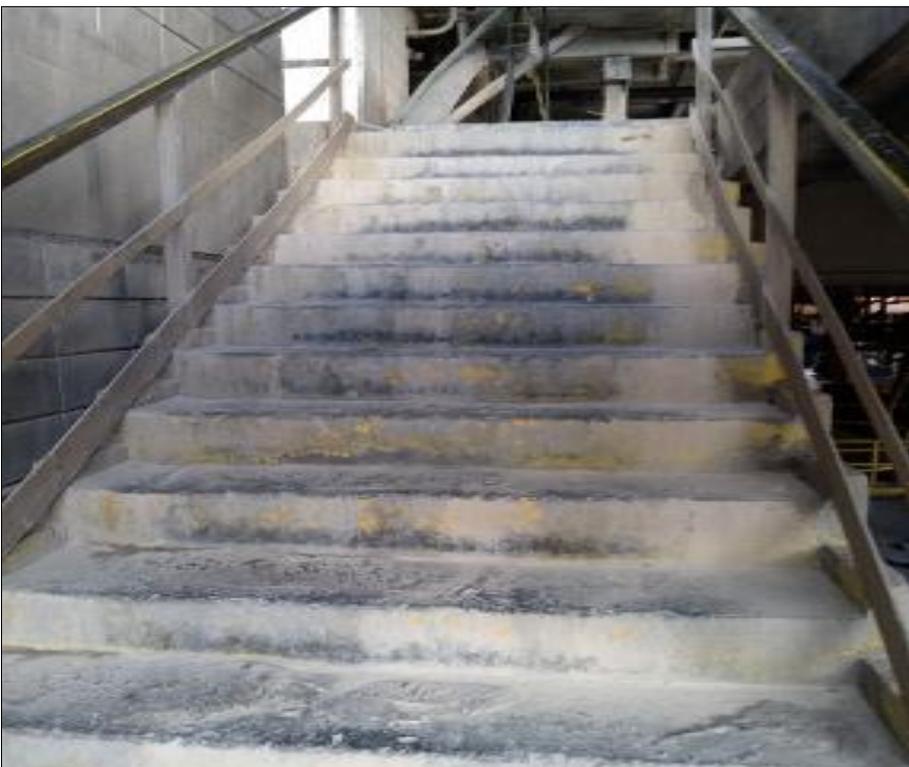
Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

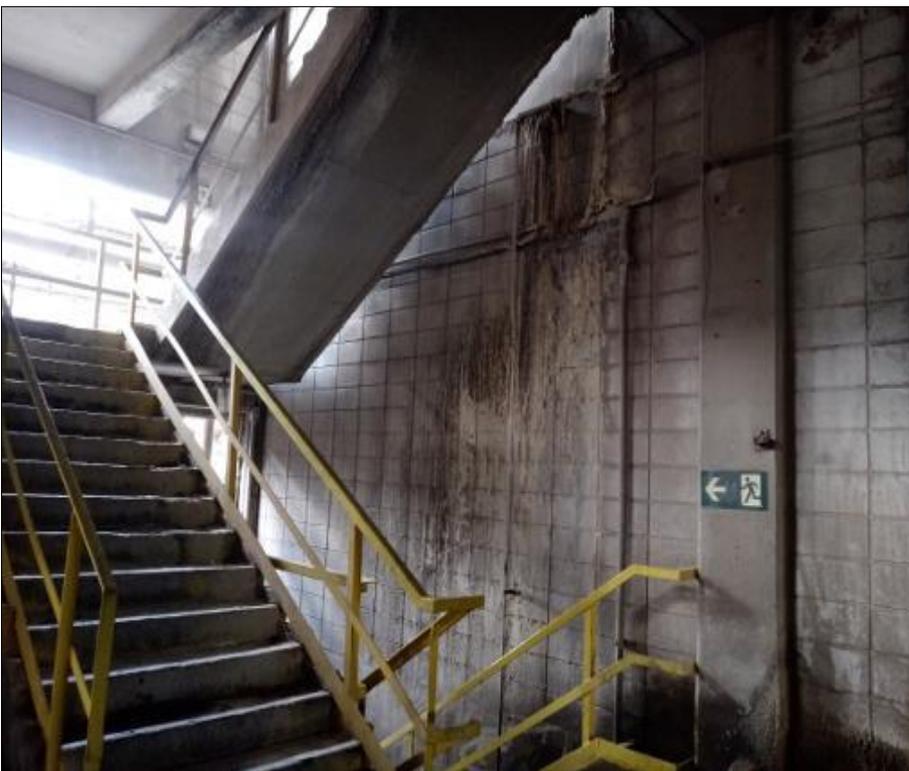
	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL			AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
01/02/2023			AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJÚZIO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
Nº DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5586			AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
ÁREA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO			AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
PATOLOGIA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
DESAGREGAÇÃO			AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
TRATATIVA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL			AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.
LOCALIZAÇÃO			
3º PAVIMENTO			
RESULTADOS			
PRIORIDADE: 3			
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2			
DESCRIÇÃO	RECOMENDAÇÃO	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5	
Durante a presente inspeção foi evidenciado que a alvenaria encontra-se acometido por desagregação.	Necessário realizar reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade da alvenaria.		

	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL			AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO			01/02/2023
Nº DO RELATÓRIO			5586
ÁREA			ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO
PATOLOGIA			DESAGREGAÇÃO
TRATATIVA			LIMPEZA
LOCALIZAÇÃO	FOTO GERAL DA PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
3º PAVIMENTO			AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJÚZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
RESULTADOS	PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2	AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
DESCRIÇÃO	RECOMENDAÇÃO	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3	
Foi evidenciado que a estrutura do local encontra-se com sujidade e umidade.	Necessário realizar a limpeza da estrutura do local, e averiguar a causa da umidade.	AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
		AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIIS	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
		AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIIS COM URGÊNCIA.	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL			AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
DATA DO RELATÓRIO			RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
01/02/2023			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
Nº DO RELATÓRIO			AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJÚZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
5586			RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO			AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
PATOLOGIA			RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
COBOGÓ DANIFICADO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
TRATATIVA			AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL			RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
LOCALIZAÇÃO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
2º PAVIMENTO			AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.
RESULTADOS			RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
DESCRIÇÃO	RECOMENDAÇÃO	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5	
Foi evidenciado em que alguns pontos da parte exterior do prédio encontram-se danificados.	Necessário realizar limpeza e recomposição da estrutura, a fim de manter a integridade do prédio.	AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.	
		RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.	

	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL			AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
01/02/2023			AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJÚZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
Nº DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5586			AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
ÁREA	FOTO GERAL DA PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO			AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
PATOLOGIA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
DESAGREGAÇÃO			AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
TRATATIVA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL			AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.
LOCALIZAÇÃO	DESCRIÇÃO	RECOMENDAÇÃO	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
ESCADARIA - ACESSO AO 2º PAVIMENTO	Foi evidenciado que a estrutura de escada encontra-se com a sua armadura exposta devido a desagregação.	Necessário realizar o tratamento da armadura exposta por meio de lixamento e realizar a aplicação de argamassa estrutural ou groute, a fim de recompor a integridade da viga.	AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.
RESULTADOS			
PRIORIDADE: 1			
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4			

	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
DATA DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
01/02/2023			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJÚZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
Nº DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5586			<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
ÁREA	FOTO GERAL DA PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
PATOLOGIA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
DESAGREGAÇÃO E SUJIDADE			<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIIS</p>
TRATATIVA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
LIMPEZA E MANUTENÇÃO ESTRUTURAL.			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIIS COM URGÊNCIA.</p>
LOCALIZAÇÃO	DESCRİÇÃO		RECOMENDAÇÃO
ESCADARIA - ACESSO AO 2º PAVIMENTO	<p>Durante a presente inspeção foi evidenciado que os degraus encontram-se acometidos com desagregação e sujidade.</p>		<p>Necessário realizar a limpeza e reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade dos degraus.</p>
RESULTADOS			
PRIORIDADE: 3			
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2			

	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL			AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
DATA DO RELATÓRIO			RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
01/02/2023			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
Nº DO RELATÓRIO			AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJÚZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
5586			RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA	ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
PATOLOGIA	DESAGREGAÇÃO		AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
TRATATIVA	FOTO GERAL DA PATOLOGIA		RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
LOCALIZAÇÃO			AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.
1º PAVIMENTO			RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3			AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2			RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO	RECOMENDAÇÃO	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5	
Durante a presente inspeção foi evidenciado que a alvenaria do local encontra-se acometido por desagregação e sujidade.	Necessário realizar limpeza reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade da alvenaria.	AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.	
		RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.	

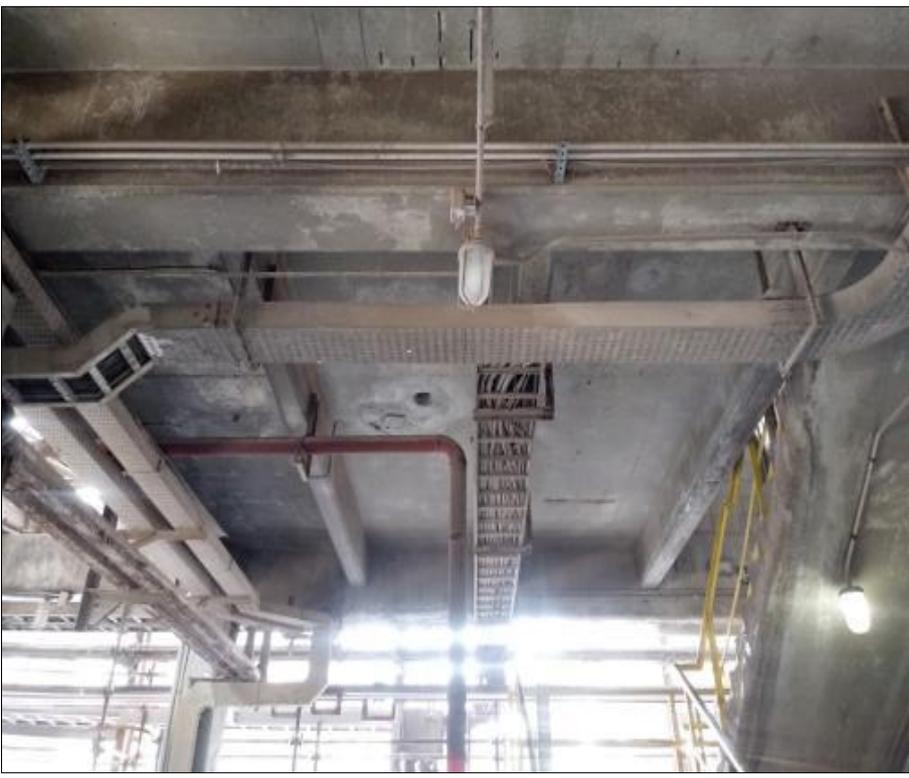
	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
DATA DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
01/02/2023			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJÚZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
Nº DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5586	FOTO GERAL DA PATOLOGIA		<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
ÁREA	MANUTENÇÃO ESTRUTURAL		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO	LOCALIZAÇÃO		<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
PATOLOGIA	1º PAVIMENTO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
DESAGREGAÇÃO	RESULTADOS		<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIIS</p>
TRATATIVA	DESCRİÇÃO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL	Durante a presente inspeção foi evidenciado que a alvenaria do local encontra-se acometido por desagregação e sujidade.		<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIIS COM URGÊNCIA.</p>
LOCALIZAÇÃO	RECOMENDAÇÃO		
1º PAVIMENTO	Necessário realizar limpeza reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade da alvenaria.		
RESULTADOS			
PRIORIDADE: 3			
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2			

	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL			AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
DATA DO RELATÓRIO			RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
01/02/2023			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
Nº DO RELATÓRIO			AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJÚZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
5586			RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA	FOTO GERAL DA PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO			AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
PATOLOGIA			RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
DESAGREGAÇÃO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
TRATATIVA			AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL			RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
LOCALIZAÇÃO	RESULTADOS		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
1º PAVIMENTO	PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2		AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.
RESULTADOS			RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIIS
DESCRIÇÃO	RECOMENDAÇÃO	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5	
Foi evidenciado que a laje encontra-se com a sua armadura exposta devido a desagregação.	Necessário realizar o tratamento da armadura exposta por meio de lixamento e realizar a aplicação de argamassa estrutural ou groute, a fim de recompor a integridade da laje.	AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.	
		RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIIS COM URGÊNCIA.	

	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL			AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
01/02/2023			AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJÚZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
Nº DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5586			AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
ÁREA	FOTO GERAL DA PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO			AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
PATOLOGIA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
DESAGREGAÇÃO			AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
TRATATIVA	MANUTENÇÃO ESTRUTURAL		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
LOCALIZAÇÃO	ESCADARIA - ACESSO AO 1º PAVIMENTO		AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.
RESULTADOS	DESCRIÇÃO	RECOMENDAÇÃO	
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2	Durante a presente inspeção foi evidenciado que a estrutura da escada encontra-se acometido com desagregação.	Necessário realizar reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade do escada.	

	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL			AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
01/02/2023			AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJÚZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
Nº DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5586			AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
ÁREA	FOTO GERAL DA PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO			AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
PATOLOGIA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
DESAGREGAÇÃO E SUJIDADE			AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
TRATATIVA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL			AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.
LOCALIZAÇÃO	DESCRIÇÃO	RECOMENDAÇÃO	
ESCADARIA - ACESSO AO 1 PAVIMENTO	Durante a presente inspeção foi evidenciado que os degraus encontram-se acometidos com desagregação e sujidade.	Necessário realizar a limpeza e reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade dos degraus.	
RESULTADOS			
PRIORIDADE: 2			
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3			

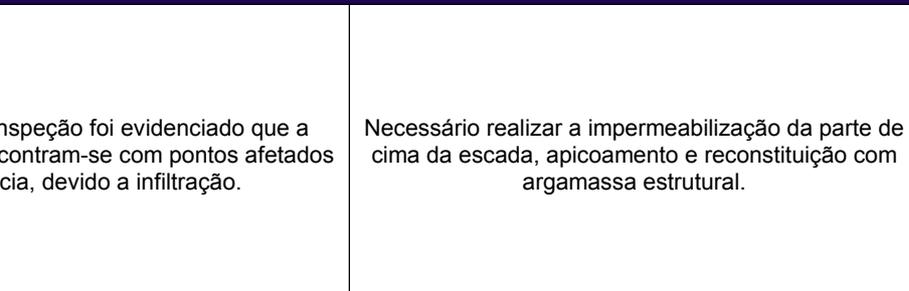
	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL			AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
DATA DO RELATÓRIO			RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
01/02/2023			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
Nº DO RELATÓRIO			AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJÚZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
5586			RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO			AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
PATOLOGIA			RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
DESAGREGAÇÃO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
TRATATIVA	FOTO GERAL DA PATOLOGIA		AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL			RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
LOCALIZAÇÃO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
TÉRREO - LADO DIREITO (EQUIP. 03-2322)			AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.
RESULTADOS			RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
PRIORIDADE: 3			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2			AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.
DESCRIÇÃO	RECOMENDAÇÃO	RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.	
Durante a presente inspeção foi evidenciado que os pilares encontra-se acometido com desagregação.	Necessário realizar reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade do pilar.		

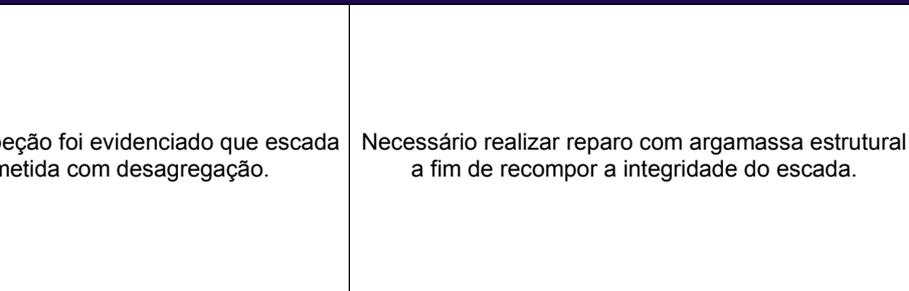
	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL			AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
DATA DO RELATÓRIO			RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
01/02/2023			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
Nº DO RELATÓRIO			AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJÚZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
5586			RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO			AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
PATOLOGIA			RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
DESAGREGAÇÃO	TRATATIVA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
	FOTO GERAL DA PATOLOGIA		AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL			RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
LOCALIZAÇÃO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
TÉRREO - LADO DIREITO (EQUIP. 03-2322)			AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.
RESULTADOS			RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
PRIORIDADE: 3			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2			AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.
DESCRIÇÃO	RECOMENDAÇÃO	RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.	
Durante a presente inspeção foi evidenciado que a laje encontra-se acometido com desagregação.	Necessário realizar reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade da laje.		

	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL			AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
DATA DO RELATÓRIO			RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
01/02/2023			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
Nº DO RELATÓRIO			AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJÚZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
5586			RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO			AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
PATOLOGIA			RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
ARMADURA EXPOSTA	FOTO GERAL DA PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
TRATATIVA	LIMPEZA E MANUTENÇÃO ESTRUTURAL		AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.
	LOCALIZAÇÃO		RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
	TÉRREO - LADO ESQUERDO (EQUIP 03-1114)		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
RESULTADOS			AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.
PRIORIDADE: 3			RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIIS
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
DESCRIÇÃO	RECOMENDAÇÃO		AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.
Foi evidenciado que a viga encontra-se com a sua armadura exposta devido a desagregação.	Necessário realizar o tratamento da armadura exposta por meio de lixamento e realizar a aplicação de argamassa estrutural ou groute, a fim de recompor a integridade do pilar.		RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIIS COM URGÊNCIA.

	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL			AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
DATA DO RELATÓRIO			RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
01/02/2023			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
Nº DO RELATÓRIO			AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJÚZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
5586			RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO			AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
PATOLOGIA			RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
INCRUSTAÇÃO	FOTO GERAL DA PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
TRATATIVA			AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.
TRATAMENTO FÍSICO OU QUÍMICO			RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
LOCALIZAÇÃO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
EXTERNO - LATERAL DIREITA			AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.
RESULTADOS			RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
PRIORIDADE: 3			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2	DESCRIÇÃO	RECOMENDAÇÃO	AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.
	Durante a presente inspeção foi evidenciado que a alvenaria do local encontra-se acometido por desagregação e sujidade.	Necessário realizar limpeza reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade da alvenaria.	RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

 RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL		<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
DATA DO RELATÓRIO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
15/02/2023		<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
Nº DO RELATÓRIO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5586		<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
ÁREA	FOTO GERAL DA PATOLOGIA	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO		<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
EFLORESCÊNCIA E INFILTRAÇÃO		<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS</p>
TRATATIVA	DESCRİÇÃO	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO	<p>Durante a presente inspeção foi evidenciado que a estrutura da escada encontram-se com pontos afetados por eflorescência devido a infiltração.</p> <p>Necessário realizar a impermeabilização da parte de cima da escada, apicoamento e reconstituição com argamassa estrutural.</p>	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.</p>
LOCALIZAÇÃO		
ESCADARIA ACESSO AO 5 PAV.		
RESULTADOS		
<p>PRIORIDADE: 3</p> <p>CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2</p>		

 RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL		AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
DATA DO RELATÓRIO		RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
15/02/2023		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
Nº DO RELATÓRIO		AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
5586		RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO		AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
PATOLOGIA		RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
EFLORESCÊNCIA E INFILTRAÇÃO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
TRATATIVA		AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO	RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.	
LOCALIZAÇÃO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
ESCADARIA ACESSO AO 5 PAV.		AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.
RESULTADOS		RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
PRIORIDADE: 3		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2		AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.
	DESCRIÇÃO	RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.
	Durante a presente inspeção foi evidenciado que a estrutura da escada encontram-se com pontos afetados por eflorescência, devido a infiltração.	Necessário realizar a impermeabilização da parte de cima da escada, apicoamento e reconstituição com argamassa estrutural.

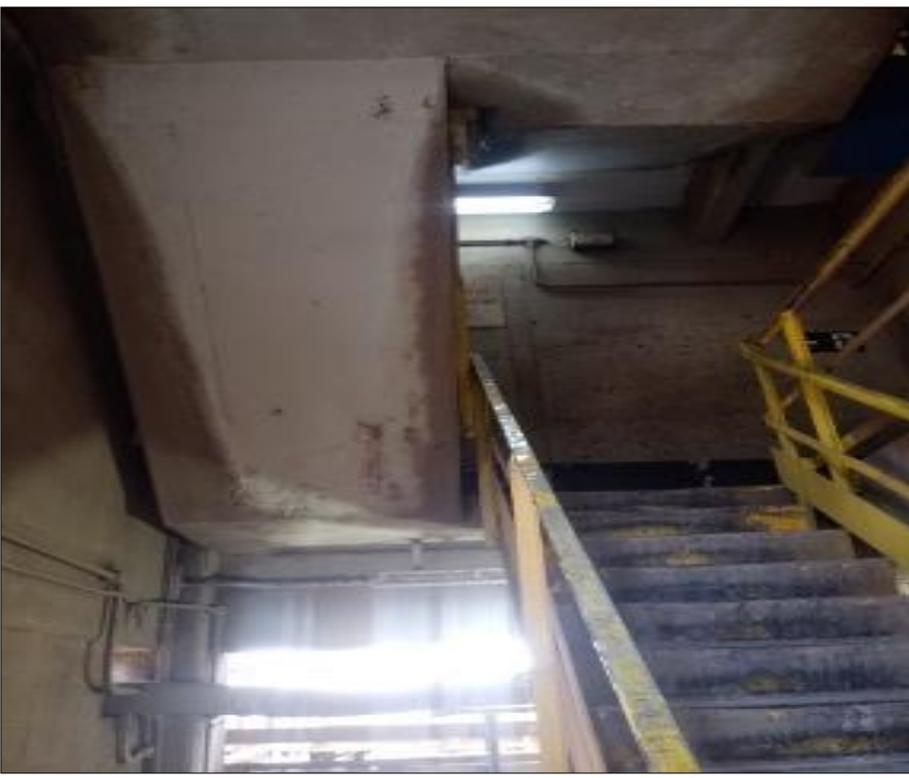
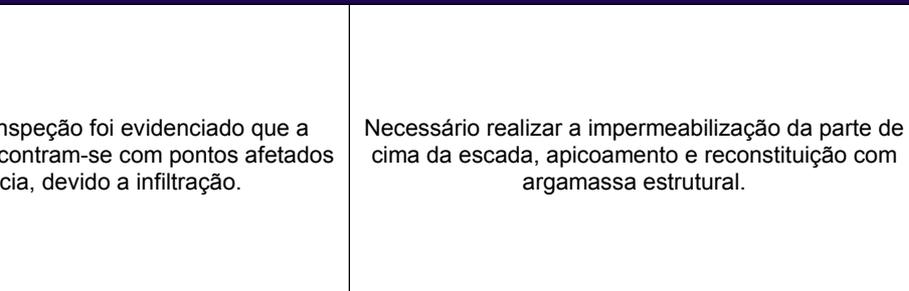
 RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL		AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
DATA DO RELATÓRIO		RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
15/02/2023		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
Nº DO RELATÓRIO		AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
5586		RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO		AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
PATOLOGIA		RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
DESAGREGAÇÃO	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3	AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.
TRATATIVA	FOTO GERAL DA PATOLOGIA	RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
LOCALIZAÇÃO		AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.
ESCADARIA ACESSO AO 5 PAV.		RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIIS
RESULTADOS	DESCRIÇÃO	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
PRIORIDADE: 3	<p>Durante a presente inspeção foi evidenciado que escada encontra-se acometida com desagregação.</p> <p>Necessário realizar reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade do escada.</p>	AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2		RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIIS COM URGÊNCIA.

CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0	
CMOC - BRASIL			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>	
DATA DO RELATÓRIO			15/02/2023	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
Nº DO RELATÓRIO			5586	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
ÁREA			ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
PATOLOGIA			DESAGREGAÇÃO	<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
TRATATIVA			MANUTENÇÃO ESTRUTURAL	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
LOCALIZAÇÃO			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>	
RESULTADOS			4 PAV (GERAL)	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
<p>PRIORIDADE: 3</p> <p>CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2</p>				<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS</p>
DESCRIÇÃO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5		
<p>Durante a presente inspeção foi evidenciado que a alvenaria do local encontra-se acometido por desagregação e sujidade.</p>	<p>Necessário realizar limpeza reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade da alvenaria.</p>	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.</p>		

CLIENTE		FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL				AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
DATA DO RELATÓRIO				RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
15/02/2023				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
Nº DO RELATÓRIO				AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
5586				RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO				AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
PATOLOGIA				RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
DESAGREGAÇÃO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
TRATATIVA		FOTO GERAL DA PATOLOGIA		AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL				RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
LOCALIZAÇÃO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
4 PAV (GERAL)				AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.
RESULTADOS				RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
PRIORIDADE: 3				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2				AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.
DESCRİÇÃO				RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.
Durante a presente inspeção foi evidenciado que a alvenaria do local encontra-se acometido por desagregação e sujidade.		Necessário realizar limpeza reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade da alvenaria.		

CLIENTE		FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL		AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.		RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1		
15/02/2023		AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.		RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
Nº DO RELATÓRIO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2		
5586		AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.		RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
ÁREA	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3			
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO	AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.		RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.	
PATOLOGIA	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4			
DESAGREGAÇÃO E CORROSÃO	AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.		RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS	
TRATATIVA	FOTO GERAL DA PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5	
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL		AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.		RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.
LOCALIZAÇÃO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5		
4 PAV (GERAL)		AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.		RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.
RESULTADOS	DESCRÇÃO			
PRIORIDADE: 3	Foi evidenciado que a laje possui algumas rupturas e que as vigas encontram-se com sinais de corrosão.		Necessário realizar a impermeabilização da parte de cima da laje, tratamento das armaduras das vigas que apresentarem corrosão e reconstituição com argamassa estrutural.	
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2				

CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0	
CMOC - BRASIL			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>	
DATA DO RELATÓRIO			16/02/2023	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
Nº DO RELATÓRIO			5586	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
ÁREA			ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
PATOLOGIA			DISGREGAÇÃO E SUJIDADE	<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
TRATATIVA	FOTO GERAL DA PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3	
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>	
LOCALIZAÇÃO			ESCADARIA ACESSO AO 4 PAV.	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
RESULTADOS			<p>PRIORIDADE: 3</p> <p>CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2</p>	<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIIS</p>
DESCRIÇÃO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5	
<p>Durante a presente inspeção foi evidenciado que os degraus da escada encontram-se acometido por desagregação e sujidade.</p>		<p>Necessário realizar limpeza e reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade dos degraus.</p>	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIIS COM URGÊNCIA.</p>	

		RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL			
CLIENTE		FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0	
CMOC - BRASIL				AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.	
DATA DO RELATÓRIO				RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA	
16/02/2023				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1	
Nº DO RELATÓRIO				AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.	
5586		RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2	
ÁREA				AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.	
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO				RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.	
PATOLOGIA				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3	
EFLORESCÊNCIA E INFILTRAÇÃO				AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.	
TRATATIVA		FOTO GERAL DA PATOLOGIA		RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.	
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4	
LOCALIZAÇÃO				AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.	
ESCADARIA ACESSO AO 4 PAV.				RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS	
RESULTADOS				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5	
PRIORIDADE: 3		DESCRIÇÃO		AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.	
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2				AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.	
Durante a presente inspeção foi evidenciado que a estrutura da escada encontram-se com pontos afetados por eflorescência, devido a infiltração.		Necessário realizar a impermeabilização da parte de cima da escada, apicoamento e reconstituição com argamassa estrutural.		RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.	

 RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL		<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
DATA DO RELATÓRIO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/02/2023		<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
Nº DO RELATÓRIO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5586		<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
ÁREA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO		<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
EFLORESCÊNCIA E INFILTRAÇÃO		<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS</p>
TRATATIVA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO		<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.</p>
LOCALIZAÇÃO		
ESCADARIA ACESSO AO 3 PAV.		
RESULTADOS		
<p>PRIORIDADE: 3</p> <p>CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2</p>		
DESCRIÇÃO		
<p>Durante a presente inspeção foi evidenciado que a estrutura da escada encontram-se com pontos afetados por eflorescência, devido a infiltração.</p>	<p>Necessário realizar a impermeabilização da parte de cima da escada, apicoamento e reconstituição com argamassa estrutural.</p>	

CLIENTE		FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL				<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
DATA DO RELATÓRIO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/02/2023				<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
Nº DO RELATÓRIO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5586				<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
ÁREA		FOTO GERAL DA PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO				<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
PATOLOGIA				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
DISGREGAÇÃO E SUJIDADE				<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS</p>
TRATATIVA				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL				<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.</p>
LOCALIZAÇÃO		DESCRIÇÃO		
ESCADARIA ACESSO AO 3 PAV.		<p>Durante a presente inspeção foi evidenciado que os degraus da escada encontram-se acometido por desagregação e sujeira.</p> <p>Necessário realizar limpeza e reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade dos degraus.</p>		
RESULTADOS				
PRIORIDADE: 3				
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2				

		RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL			
CLIENTE		FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0	
CMOC - BRASIL				AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.	
DATA DO RELATÓRIO				RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA	
02/02/2023				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1	
Nº DO RELATÓRIO				AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.	
5586		RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2	
ÁREA		FOTO GERAL DA PATOLOGIA		AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.	
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO				RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.	
PATOLOGIA				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3	
EFLORESCÊNCIA, INFILTRAÇÃO E DESAGREGAÇÃO				AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.	
TRATATIVA				RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.	
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4		AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.	
LOCALIZAÇÃO		RESULTADOS		RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS	
ESCADARIA ACESSO AO 3 PAV.		PRIORIDADE: 3		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5	
RESULTADOS		CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2		AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.	
DESCRIÇÃO		Durante a presente inspeção foi evidenciado que a estrutura escada encontra-se afetada por desagregação, e eflorescência.		AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.	
Necessário realizar a impermeabilização da parte de cima da escada e reconstituição com argamassa estrutural.		RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.		RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.	

		RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL			
CLIENTE		FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0	
CMOC - BRASIL				AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA	
DATA DO RELATÓRIO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1	
02/02/2023				AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA	
Nº DO RELATÓRIO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2	
5586				AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.	
ÁREA				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3	
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO				AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.	
PATOLOGIA		FOTO GERAL DA PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4	
DESAGREGAÇÃO		3 PAV (GERAL)		AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS	
TRATATIVA		LOCALIZAÇÃO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5	
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL		RESULTADOS		AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.	
LOCALIZAÇÃO		PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2		DESCRIÇÃO	
3 PAV (GERAL)		Durante a presente inspeção foi evidenciado que o pilar e as vigas encontram-se acometido com desagregação.		Necessário realizar reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade do pilar e das vigas.	

CLIENTE		FOTO GERAL DO AMBIENTE	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL		<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>	
DATA DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/02/2023			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
Nº DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5586		<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>	
ÁREA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
PATOLOGIA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
INCRUSTAÇÃO	<p>PRIORIDADE: 3</p> <p>CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2</p>	<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS</p>	
TRATATIVA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
LIMPEZA			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.</p>
LOCALIZAÇÃO			
3 PAV (GERAL)	DESCRÇÃO		

CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0	
CMOC - BRASIL			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>	
DATA DO RELATÓRIO			02/02/2023	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
Nº DO RELATÓRIO			5586	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
ÁREA			ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
PATOLOGIA			INCRUSTAÇÃO, DESAGREGAÇÃO E SUJIDADE	<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
TRATATIVA	FOTO GERAL DA PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3	
LIMPEZA E MANUTENÇÃO ESTRUTURAL			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>	
LOCALIZAÇÃO			3 PAV (GERAL)	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
RESULTADOS			<p>PRIORIDADE: 3</p> <p>CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2</p>	<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS</p>
DESCRIÇÃO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5	
<p>Durante a presente inspeção foi evidenciado que a laje encontra-se afetada por desagregação, incrustação e sujidade.</p>		<p>Necessário realizar a limpeza com água e cloro, e realizar a aplicação de argamassa estrutural a fim de recompor a integridade da laje.</p>	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.</p>	

CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0	
CMOC - BRASIL			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>	
DATA DO RELATÓRIO			02/02/2023	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
Nº DO RELATÓRIO			5586	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
ÁREA			ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
PATOLOGIA			CORROSÃO	<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
TRATATIVA	FOTO GERAL DA PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3	
LIMPEZA E PINTURA			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>	
LOCALIZAÇÃO			2 PAV (GERAL)	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
RESULTADOS			<p>PRIORIDADE: 3</p> <p>CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2</p>	<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAS</p>
DESCRIÇÃO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5	
<p>Foi evidenciado que as vigas apresentam sinais de corrosão.</p>		<p>Necessário realizar o lixamento, limpeza e pintura a fim de garantir a integridade das vigas.</p>	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAS COM URGÊNCIA.</p>	

		RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL			
CLIENTE		FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0	
CMOC - BRASIL				AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA	
DATA DO RELATÓRIO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1	
02/02/2023				AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA	
Nº DO RELATÓRIO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2	
5586				AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.	
ÁREA		FOTO GERAL DA PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3	
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO				AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.	
PATOLOGIA				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4	
DISGREGAÇÃO				AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS	
TRATATIVA		DESCRİÇÃO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5	
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL E LIMPEZA		Durante a presente inspeção foi evidenciado que os degraus da escada encontra-se afetada por desagregação e sujidade.		AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.	
LOCALIZAÇÃO				Necessário realizar a limpeza, e aplicação de argamassa estrutural a fim de recompor a integridade dos degraus.	
ESCADARIA ACESSO AO 2 PAV.		RESULTADOS		PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2	

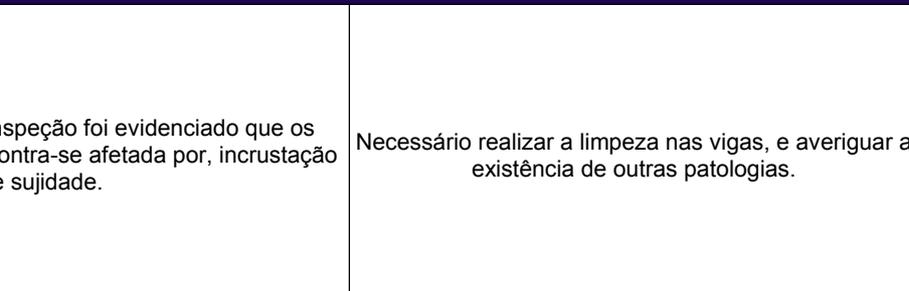
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
DATA DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/02/2023			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
Nº DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5586			<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
ÁREA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>		
PATOLOGIA	FOTO GERAL DA PATOLOGIA	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4	
EFLORESCÊNCIA E INFILTRAÇÃO		<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS</p>	
TRATATIVA	MANUTENÇÃO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
LOCALIZAÇÃO			ESCADARIA ACESSO AO 2 PAV.
RESULTADOS	<p>PRIORIDADE: 3</p> <p>CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2</p>		
DESCRIÇÃO			<p>Necessário realizar a impermeabilização da parte de cima da escada, apicoamento e reconstituição com argamassa estrutural.</p>

		RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL			
CLIENTE		FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0	
CMOC - BRASIL				AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.	
DATA DO RELATÓRIO				RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA	
02/02/2023				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1	
Nº DO RELATÓRIO				AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.	
5586				RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA	
ÁREA				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2	
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO				AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.	
PATOLOGIA				RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.	
EFLORESCÊNCIA, DISGREGAÇÃO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3	
TRATATIVA				AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.	
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO		RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.			
LOCALIZAÇÃO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4	
ESCADARIA ACESSO AO 2 PAV.				AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.	
RESULTADOS				RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS	
PRIORIDADE: 3				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5	
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2				AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.	
DESCRIÇÃO		AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.			
Durante a presente inspeção foi evidenciado que a estrutura escada encontra-se afetada por desagregação, e eflorescência.		Necessário realizar a impermeabilização da parte de cima da escada e reconstituição com argamassa estrutural.			
		RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.			

CLIENTE		FOTO GERAL DO AMBIENTE	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL		<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>	
DATA DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/02/2023			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
Nº DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5586		<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>	
ÁREA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
PATOLOGIA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
DISGREGAÇÃO	<p>PRIORIDADE: 3</p> <p>CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2</p>	<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS</p>	
TRATATIVA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL E LIMPEZA			<p>Durante a presente inspeção foi evidenciado que os degraus da escada encontra-se afetada por desagregação e sujeira.</p> <p>Necessário realizar a limpeza, e aplicação de argamassa estrutural a fim de recompor a integridade dos degraus.</p>
LOCALIZAÇÃO			
ESCADARIA ACESSO AO 2 PAV.	DESCRİÇÃO		
RESULTADOS			

CLIENTE		FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL				AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
DATA DO RELATÓRIO				RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
02/02/2023				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
Nº DO RELATÓRIO				AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
5586				RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2		AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO		RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.		
PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3		AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.
DISGREGAÇÃO		RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.		
TRATATIVA		FOTO GERAL DA PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL				AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.
LOCALIZAÇÃO				RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
1 PAV (GERAL)				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
RESULTADOS		DESCRIÇÃO		AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.
PRIORIDADE: 3		Durante a presente inspeção foi evidenciado que o pilar encontra-se acometido com desagregação.		RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2		Necessário realizar reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade do pilar.		

CLIENTE		FOTO GERAL DO AMBIENTE	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
DATA DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/02/2023			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
Nº DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5586			<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
ÁREA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO		<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>	
PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4	
INCRUSTAÇÃO		<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS</p>	
TRATATIVA		FOTO GERAL DA PATOLOGIA	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.</p>
LOCALIZAÇÃO			<p>Durante a presente inspeção foi evidenciado que a laje encontra-se acometido com desagregação.</p> <p>Necessário realizar reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade do laje.</p>
1 PAV (GERAL)			
RESULTADOS			
PRIORIDADE: 2			
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3			
DESCRIÇÃO			

		RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL			
CLIENTE		FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0	
CMOC - BRASIL				AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.	
DATA DO RELATÓRIO				RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA	
02/02/2023				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1	
Nº DO RELATÓRIO				AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.	
5586				RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA	
ÁREA				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2	
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO				AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.	
PATOLOGIA				RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.	
INCRUSTAÇÃO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3	
TRATATIVA				AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.	
LIMPEZA		RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.			
LOCALIZAÇÃO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4	
1 PAV (GERAL)				AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.	
RESULTADOS				RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS	
PRIORIDADE: 1		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5			
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4		AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.			
DESCRIÇÃO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5			
Durante a presente inspeção foi evidenciado que os degraus da escada encontra-se afetada por, incrustação e sujidade.		Necessário realizar a limpeza nas vigas, e averiguar a existência de outras patologias.			
		RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.			

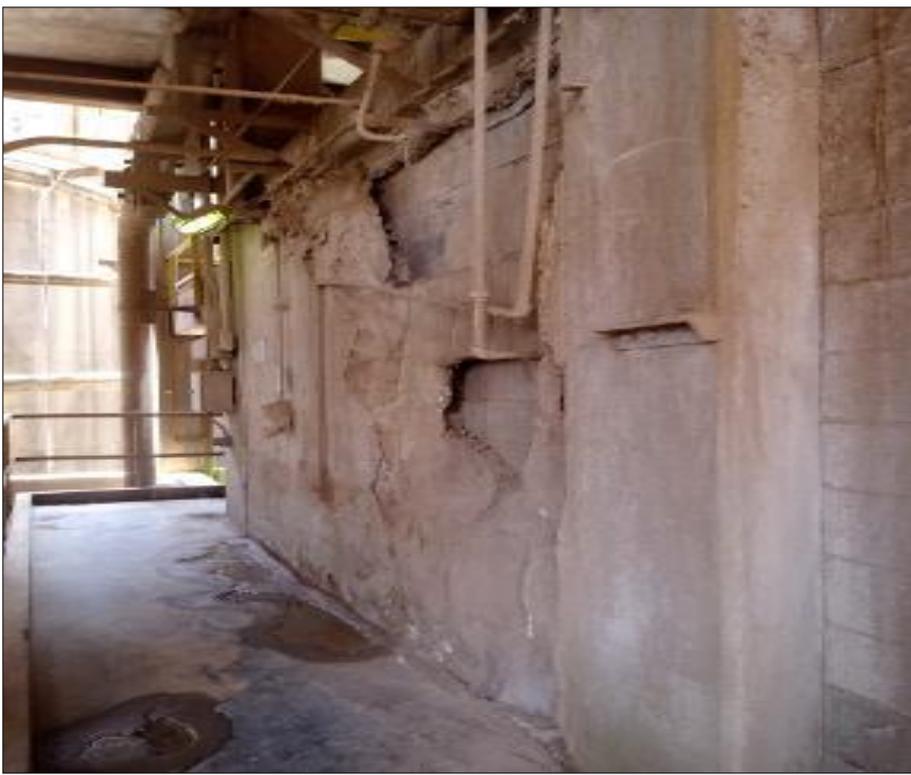
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0	
CMOC - BRASIL			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>	
DATA DO RELATÓRIO			02/02/2023	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
Nº DO RELATÓRIO			5586	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
ÁREA			ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
PATOLOGIA			INCRUSTAÇÃO E DESAGREGAÇÃO	<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
TRATATIVA	FOTO GERAL DA PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3	
LIMPEZA E MANUTENÇÃO ESTRUTURAL			<p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>	
LOCALIZAÇÃO			1 PAV (EQUIP. 03-1308)	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS</p>
RESULTADOS			<p>PRIORIDADE: 2</p> <p>CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3</p>	<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.</p>
DESCRIÇÃO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5		
<p>Durante a presente inspeção foi evidenciado que a laje encontra-se acometido com desagregação e incrustação</p> <p>Necessário realizar limpeza com água e cloro, reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade do laje.</p>		<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.</p>		

CLIENTE		FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0	
CMOC - BRASIL				AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.	
DATA DO RELATÓRIO				RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA	
02/02/2023				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1	
Nº DO RELATÓRIO				AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.	
5586				RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA	
ÁREA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2			
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO		AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.			
PATOLOGIA		RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.			
INCRUSTAÇÃO E DESAGREGAÇÃO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3			
TRATATIVA		FOTO GERAL DA PATOLOGIA		AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.	
LIMPEZA E MANUTENÇÃO ESTRUTURAL				RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.	
LOCALIZAÇÃO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4	
1 PAV (EQUIP. 03-1308)				AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.	
RESULTADOS		RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5	
PRIORIDADE: 2		<p>Durante a presente inspeção foi evidenciado que o pilar e a viga encontram-se afetada por desagregação, incrustação.</p> <p>Necessário realizar a limpeza com água e cloro, e realizar a aplicação de argamassa estrutural a fim de recompor a integridade do pilar e da viga.</p>		AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.	
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3				RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.	
DESCRİÇÃO					

CLIENTE		FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL				<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
DATA DO RELATÓRIO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/02/2023				<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
Nº DO RELATÓRIO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5586				<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
ÁREA				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO				<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
PATOLOGIA				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
DESAGREGAÇÃO E SUJIDADE		<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS</p>		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
TRATATIVA				<p>Durante a presente inspeção foi evidenciado que a alvenaria do local encontra-se acometido por desagregação, incrustação e sujidade.</p>
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL E LIMPEZA				<p>Necessário realizar limpeza e reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade da alvenaria.</p>
LOCALIZAÇÃO				<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.</p>
1 PAV (EQUIP. 03-1308)		DESCRIÇÃO		
RESULTADOS				
PRIORIDADE: 3				
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2				

	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL			AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
DATA DO RELATÓRIO			RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
02/02/2023			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
Nº DO RELATÓRIO			AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
5586			RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO			AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
PATOLOGIA	FOTO GERAL DA PATOLOGIA		RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
DESAGREGAÇÃO E SUJIDADE			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
TRATATIVA			AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL E LIMPEZA			RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
LOCALIZAÇÃO	1 PAV (SALA DA OPERAÇÃO)		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
RESULTADOS			AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.
PRIORIDADE: 2			RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIIS
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
DESCRIÇÃO	RECOMENDAÇÃO		
Durante a presente inspeção foi evidenciado que a alvenaria do local encontra-se acometido por desagregação, esfoliação e sujidade.	Necessário realizar limpeza e reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade da alvenaria.	AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.	
		RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIIS COM URGÊNCIA.	

CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0	
CMOC - BRASIL			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>	
DATA DO RELATÓRIO			02/02/2023	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
Nº DO RELATÓRIO			5586	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
ÁREA			ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
PATOLOGIA			DESAGREGAÇÃO E SUJIDADE	<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
TRATATIVA	FOTO GERAL DA PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3	
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL E LIMPEZA			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>	
LOCALIZAÇÃO			1 PAV (SALA DA OPERAÇÃO)	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
RESULTADOS			<p>PRIORIDADE: 2</p> <p>CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3</p>	<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIIS</p>
DESCRIÇÃO	RECOMENDAÇÃO	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5		
<p>Durante a presente inspeção foi evidenciado que a alvenaria do local encontra-se acometido por desagregação e sujidade.</p>	<p>Necessário realizar limpeza e reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade da alvenaria.</p>	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIIS COM URGÊNCIA.</p>		

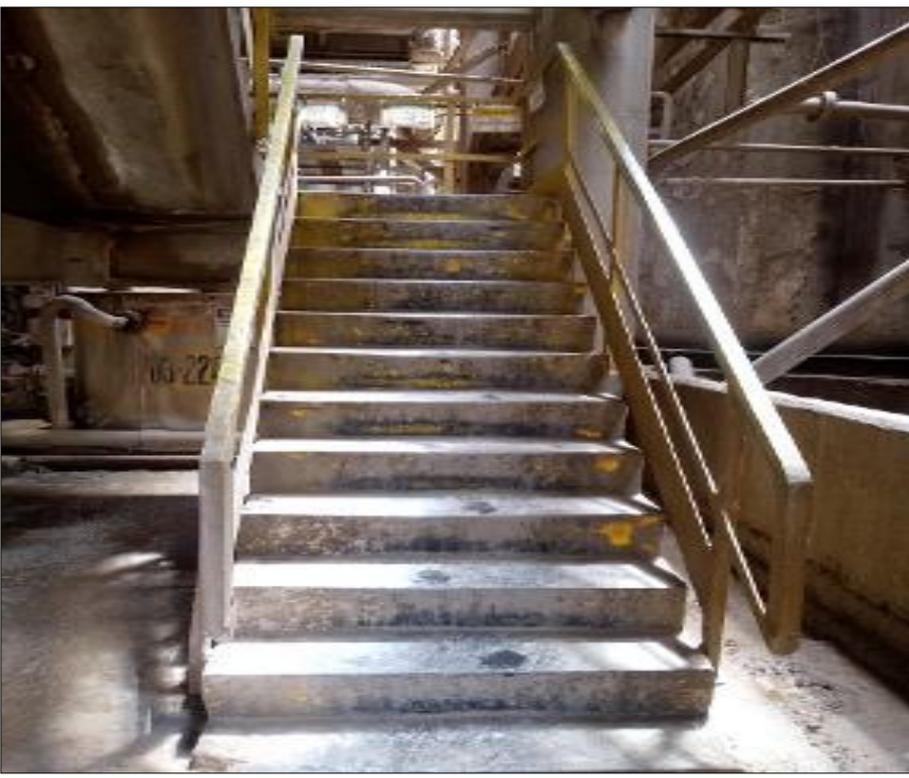
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0	
CMOC - BRASIL			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>	
DATA DO RELATÓRIO			02/02/2023	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
Nº DO RELATÓRIO			5586	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
ÁREA			ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
PATOLOGIA			DESAGREGAÇÃO	<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
TRATATIVA	FOTO GERAL DA PATOLOGIA		<p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>	
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3	
LOCALIZAÇÃO			1 PAV (SALA DA OPERAÇÃO)	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
RESULTADOS			<p>PRIORIDADE: 2</p> <p>CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3</p>	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
			DESCRİÇÃO	RECOMENDAÇÃO
<p>Durante a presente inspeção foi evidenciado que a alvenaria encontra-se acometido com desagregação.</p>		<p>Necessário realizar reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade da alvenaria.</p>	<p>CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5</p> <p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.</p>	

	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL			AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
DATA DO RELATÓRIO			RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
02/02/2023			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
Nº DO RELATÓRIO			AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
5586			RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO			AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
PATOLOGIA	FOTO GERAL DA PATOLOGIA		RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
DESAGREGAÇÃO E INCRUSTAÇÃO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
TRATATIVA			AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL E LIMPEZA			RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
LOCALIZAÇÃO	1 PAV (SALA DA OPERAÇÃO)		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
RESULTADOS			AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.
PRIORIDADE: 2			RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
DESCRIÇÃO	RECOMENDAÇÃO		AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.
Durante a presente inspeção foi evidenciado que a alvenaria e pilar encontram-se afetados por desagregação, incrustação e sujidade.	Necessário realizar a limpeza e realizar a aplicação de argamassa estrutural a fim de recompor a integridade do pilar e da alvenaria.		RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

CLIENTE		FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0	
CMOC - BRASIL				AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA	
DATA DO RELATÓRIO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1	
Nº DO RELATÓRIO				AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA	
5586				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2	
ÁREA				AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.	
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3	
PATOLOGIA				AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.	
DESAGREGAÇÃO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4	
TRATATIVA		FOTO GERAL DA PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5	
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL		Durante a presente inspeção foi evidenciado que o pilar encontra-se acometido com desagregação.		AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS	
LOCALIZAÇÃO				AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.	
1 PAV (EQUIP. 03-2324)				Necessário realizar reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade do pilar.	
RESULTADOS		DESCRİÇÃO			
PRIORIDADE: 3					
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2					

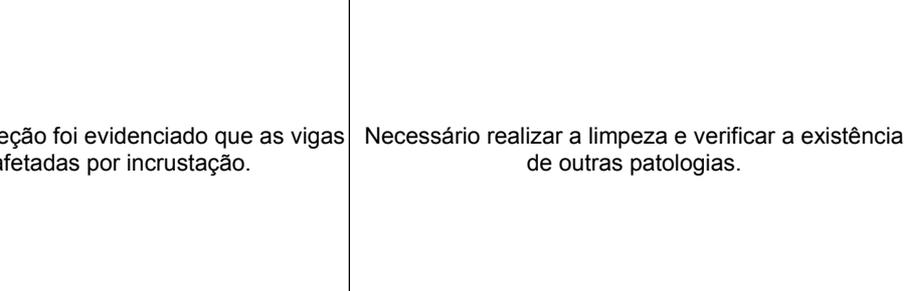
 RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL		<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
DATA DO RELATÓRIO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/02/2023		<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
Nº DO RELATÓRIO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5586		<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
ÁREA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO		<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
DESAGREGAÇÃO	<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS</p>	
TRATATIVA	FOTO GERAL DA PATOLOGIA	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL	<p>Foi evidenciado que a laje encontra-se com sua armadura exposta devido a uma abertura.</p> <p>Necessário realizar o tratamento da armadura exposta por meio de lixamento e aplicação de inibidor de corrosão; e realizar a aplicação de argamassa estrutural ou groute, a fim de recompor a integridade da laje.</p>	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.</p>
LOCALIZAÇÃO		
1 PAV (EQUIP. 03-2324)		
RESULTADOS		
<p>PRIORIDADE: 3</p> <p>CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2</p>		
DESCRIÇÃO		

CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL		<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
DATA DO RELATÓRIO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/02/2023		<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
Nº DO RELATÓRIO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5586		<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
ÁREA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>	
PATOLOGIA	FOTO GERAL DA PATOLOGIA	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
EFLORESCÊNCIA, DESAGREGAÇÃO		<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS</p>
TRATATIVA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL		<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.</p>
LOCALIZAÇÃO		
TÉRREO - ESCADARIA (EQUIP. 032209) ACESSO AO 1 PAV.	DESCRIÇÃO	RECOMENDAÇÃO
<p>PRIORIDADE: 3</p> <p>CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2</p>	<p>Durante a presente inspeção foi evidenciado que a estrutura escada encontra-se afetada por desagregação, e eflorescência.</p>	<p>Necessário realizar a impermeabilização da parte de cima da escada e reconstituição com argamassa estrutural.</p>

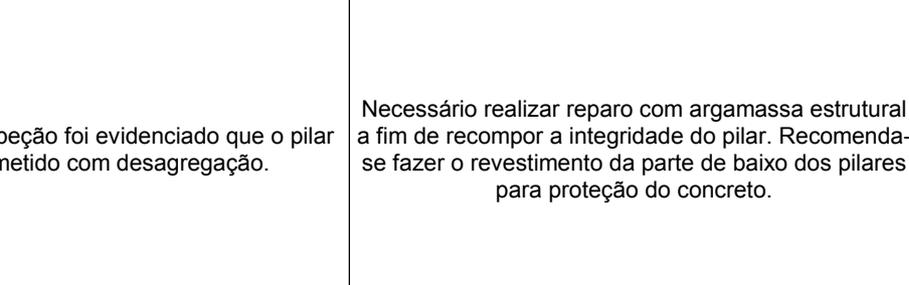
	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL			AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/02/2023			AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
Nº DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5586			AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
ÁREA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO			AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
PATOLOGIA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
DESAGREGAÇÃO	FOTO GERAL DA PATOLOGIA		AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
TRATATIVA	MANUTENÇÃO ESTRUTURAL		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
LOCALIZAÇÃO	TÉRREO - ESCADARIA (EQUIP. 032209) ACESSO AO 1 PAV.		AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.
RESULTADOS	PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2		AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.
DESCRİÇÃO	RECOMENDAÇÃO		
Durante a presente inspeção foi evidenciado que os degraus da escada encontra-se afetada por desagregação e sujidade.	Necessário realizar a limpeza, e aplicação de argamassa estrutural a fim de recompor a integridade dos degraus.		

CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0	
CMOC - BRASIL			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>	
DATA DO RELATÓRIO			02/02/2023	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
Nº DO RELATÓRIO			5586	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
ÁREA			ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
PATOLOGIA			EFLORESCÊNCIA DESAGREGAÇÃO	<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
TRATATIVA	FOTO GERAL DA PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3	
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL			<p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>	
LOCALIZAÇÃO			TÉRREO - ESCADARIA (EQUIP. 032209) ACESSO AO 1 PAV.	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS</p>
RESULTADOS			<p>PRIORIDADE: 2</p> <p>CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3</p>	<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.</p>
DESCRIÇÃO		RECOMENDAÇÃO	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5	
<p>Durante a presente inspeção foi evidenciado que a estrutura escada encontra-se afetada por desagregação, e eflorescência.</p>		<p>Necessário realizar a impermeabilização da parte de cima da escada e reconstituição com argamassa estrutural.</p>	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.</p>	

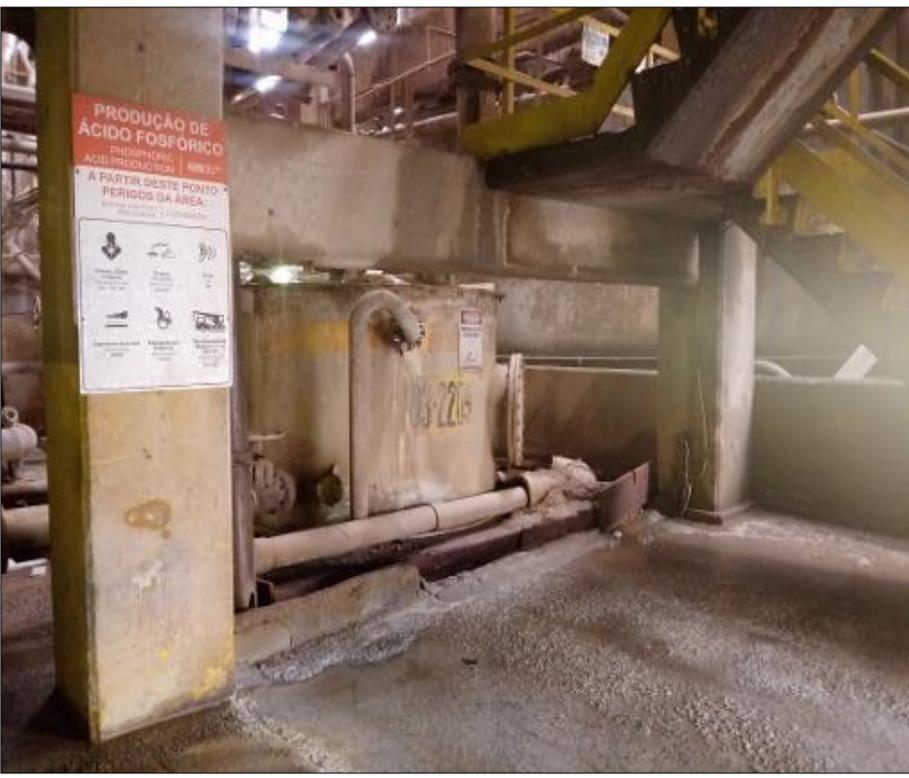
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0	
CMOC - BRASIL			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>	
DATA DO RELATÓRIO			02/02/2023	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
Nº DO RELATÓRIO			5586	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
ÁREA			ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
PATOLOGIA			DESAGREGAÇÃO	<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
TRATATIVA	FOTO GERAL DA PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3	
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>	
LOCALIZAÇÃO			TÉRREO - ESCADARIA (EQUIP. 032209) ACESSO AO 1 PAV.	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
RESULTADOS			<p>PRIORIDADE: 3</p> <p>CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2</p>	<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS</p>
DESCRIÇÃO		RECOMENDAÇÃO	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5	
<p>Durante a presente inspeção foi evidenciado que os degraus da escada encontra-se afetada por desagregação e sujidade.</p>		<p>Necessário realizar a limpeza, e aplicação de argamassa estrutural a fim de recompor a integridade dos degraus.</p>	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.</p>	

	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL			AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/02/2023			AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
Nº DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5586			AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
ÁREA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO			AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
PATOLOGIA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
INCRUSTAÇÃO -			AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
TRATATIVA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
LIMPEZA			AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.
LOCALIZAÇÃO			DESCRIÇÃO
TÉRREO (EQUIP. 03-1102)	RECOMENDAÇÃO	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5	
RESULTADOS	Durante a presente inspeção foi evidenciado que as vigas encontram-se afetadas por incrustação.		AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.
PRIORIDADE: 2 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3	Necessário realizar a limpeza e verificar a existência de outras patologias.		AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL			AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/02/2023			AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
Nº DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5586			AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
ÁREA	FOTO GERAL DA PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO			AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
PATOLOGIA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
ARMADURA EXPOSTA, DISGREGAÇÃO			AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
TRATATIVA	DESCRİÇÃO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL	Foi evidenciado que a viga encontra-se com a sua armadura exposta devido a desagregação.		AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.
LOCALIZAÇÃO	RECOMENDAÇÃO		
TÉRREO (EQUIP. 03-1102)	Necessário realizar o tratamento da armadura exposta por meio de lixamento e realizar a aplicação de argamassa estrutural ou groute, a fim de recompor a integridade da viga. Recomenda-se fazer o revestimento da parte de baixo dos pilares para proteção do concreto.		
RESULTADOS			
PRIORIDADE: 1			
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4			

	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL			AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
DATA DO RELATÓRIO			RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
02/02/2023			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
Nº DO RELATÓRIO			AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
5586	RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2	
ÁREA			AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO			RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
PATOLOGIA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
DISGREGAÇÃO			AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.
TRATATIVA	FOTO GERAL DA PATOLOGIA		RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
LOCALIZAÇÃO			AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.
TÉRREO (EQUIP. 03-1102)			RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
RESULTADOS			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
PRIORIDADE: 2	DESCRIÇÃO		AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3	RECOMENDAÇÃO		RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.
Durante a presente inspeção foi evidenciado que o pilar encontra-se acometido com desagregação.	Necessário realizar reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade do pilar. Recomenda-se fazer o revestimento da parte de baixo dos pilares para proteção do concreto.		

	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL			AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
DATA DO RELATÓRIO			RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
02/02/2023			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
Nº DO RELATÓRIO			AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
5586			RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO			AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
PATOLOGIA			RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
DISGREGAÇÃO	FOTO GERAL DA PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
TRATATIVA			AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL			RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
LOCALIZAÇÃO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
TÉRREO (EQUIP. 03-2210)			AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.
RESULTADOS			RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
PRIORIDADE: 3			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2	DESCRİÇÃO		AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.
	RECOMENDAÇÃO	AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.	
	Durante a presente inspeção foi evidenciado que o pilar encontra-se acometido com desagregação.	Necessário realizar reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade do pilar. Recomenda-se fazer o revestimento da parte de baixo dos pilares para proteção do concreto.	RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL			AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
DATA DO RELATÓRIO			RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
02/02/2023			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
Nº DO RELATÓRIO			AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
5586			RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO			AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
PATOLOGIA			RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
DISGREGAÇÃO	FOTO GERAL DA PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
TRATATIVA	MANUTENÇÃO ESTRUTURAL		AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.
LOCALIZAÇÃO	TÉRREO - ESCADARIA		RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS	<p>PRIORIDADE: 3</p> <p>CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2</p>		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
DESCRÇÃO		RECOMENDAÇÃO	AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.
Durante a presente inspeção foi evidenciado que o pilar encontra-se acometido com desagregação.		Necessário realizar reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade do pilar. Recomenda-se fazer o revestimento da parte de baixo dos pilares para proteção do concreto.	RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
			AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.
			RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
DATA DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/02/2023			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
Nº DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5586			<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
ÁREA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
PATOLOGIA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
DESAGREGAÇÃO	FOTO GERAL DA PATOLOGIA		<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS</p>
TRATATIVA	MANUTENÇÃO ESTRUTURAL		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
LOCALIZAÇÃO	TÉRREO - ESCADARIA		<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.</p>
RESULTADOS	<p>PRIORIDADE: 3</p> <p>CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2</p>		
DESCRÇÃO	RECOMENDAÇÃO		
Durante a presente inspeção foi evidenciado que os degraus da escada encontra-se afetada por desagregação e sujidade.	Necessário realizar a limpeza, e aplicação de argamassa estrutural a fim de recompor a integridade dos degraus. Recomenda-se fazer o revestimento da parte de baixo dos pilares para proteção do concreto.		

	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL			AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/02/2023			AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
Nº DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5586			AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
ÁREA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO			AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
PATOLOGIA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
EFLORESCÊNCIA DESAGREGAÇÃO	TRATATIVA		AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL	FOTO GERAL DA PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
LOCALIZAÇÃO	TÉRREO - ESCADARIA		AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.
RESULTADOS			DESCRIÇÃO
PRIORIDADE: 2 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3	RECOMENDAÇÃO	Durante a presente inspeção foi evidenciado que a estrutura escada encontra-se afetada por desagregação, e eflorescência.	
	Necessário realizar a impermeabilização da parte de cima da escada e reconstituição com argamassa estrutural.		

CLIENTE		FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL				AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
DATA DO RELATÓRIO				RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
02/02/2023				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
Nº DO RELATÓRIO				AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
5586				RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2		AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO		RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.		
PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3		AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.
DESAGREGAÇÃO		RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.		
TRATATIVA		FOTO GERAL DA PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL				AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.
LOCALIZAÇÃO				RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
TÉRREO - ENTRADA				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
RESULTADOS		DESCRIÇÃO		AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.
PRIORIDADE: 2		<p>Durante a presente inspeção foi evidenciado que o pilar encontra-se acometido com desagregação.</p> <p>Necessário realizar reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade do pilar. Recomenda-se fazer o revestimento da parte de baixo dos pilares para proteção do concreto.</p>		RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3				

CLIENTE		FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0	
CMOC - BRASIL				AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.	
DATA DO RELATÓRIO				RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA	
02/02/2023				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1	
Nº DO RELATÓRIO				AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.	
5586				RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA	
ÁREA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2			
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO		AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.			
PATOLOGIA		RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.			
DESAGREGAÇÃO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3			
TRATATIVA		FOTO GERAL DA PATOLOGIA			
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL				RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.	
LOCALIZAÇÃO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4	
TÉRREO - ENTRADA				AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.	
RESULTADOS		RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS			
PRIORIDADE: 2		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5			
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3		DESCRİÇÃO			
Durante a presente inspeção foi evidenciado que o pilar encontra-se acometido com desagregação.		Necessário realizar reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade do pilar. Recomenda-se fazer o revestimento da parte de baixo dos pilares para proteção do concreto.			
		AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.			
		RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.			

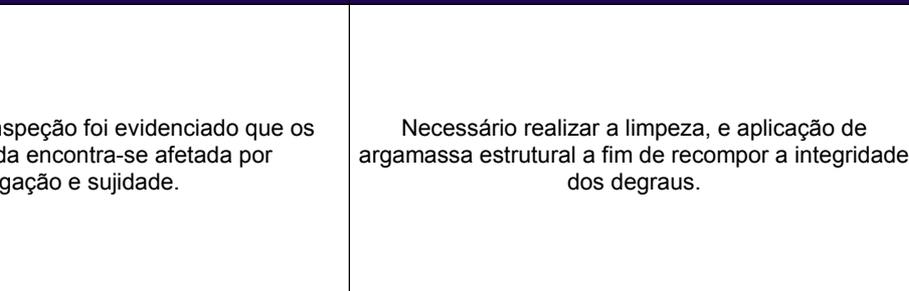
		RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL			
CLIENTE		FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0	
CMOC - BRASIL				AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.	
DATA DO RELATÓRIO				RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA	
02/02/2023				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1	
Nº DO RELATÓRIO				AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.	
5586		RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2	
ÁREA				AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.	
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO				RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.	
PATOLOGIA				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3	
INCRUSTAÇÃO, DESAGREGAÇÃO				AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.	
TRATATIVA		FOTO GERAL DA PATOLOGIA		RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.	
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL E LIMPEZA				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4	
LOCALIZAÇÃO				AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.	
EXTERNO - LATERAL DIREITA (EQUIPAMENTO 03-2303A)				RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS	
RESULTADOS				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5	
PRIORIDADE: 3		DESCRIÇÃO		AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.	
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2				AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.	
Durante a presente inspeção foi evidenciado que a alvenaria e o pilar encontram-se afetada por desagregação, incrustação e sujidade.		Necessário realizar a limpeza com água e cloro, e realizar a aplicação de argamassa estrutural a fim de recompor a integridade da estrutura.		RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.	

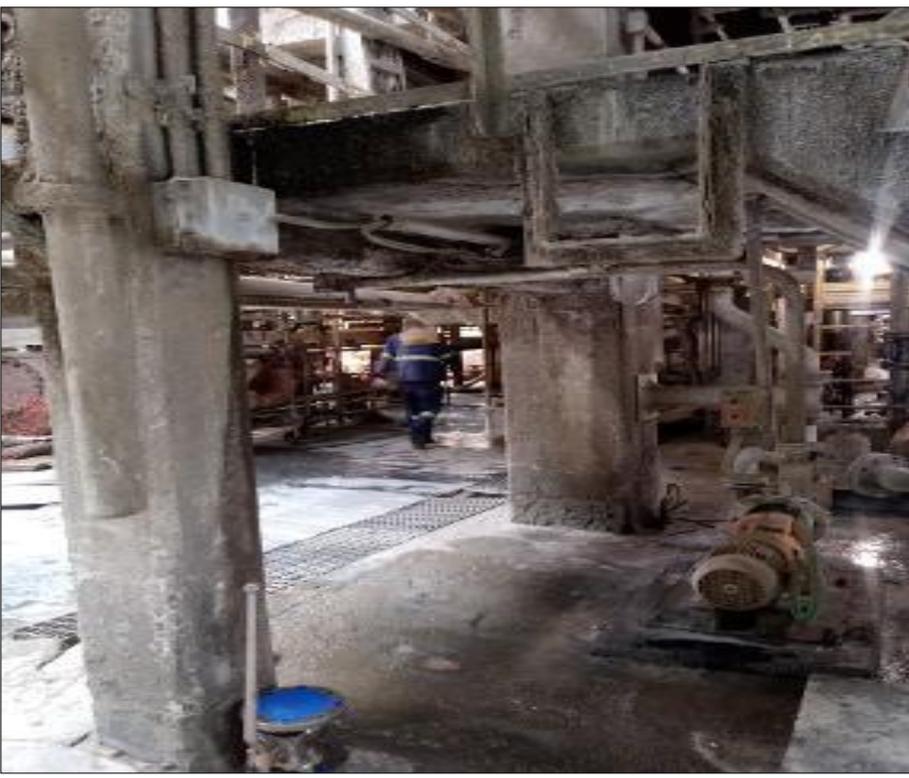
	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL			AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/02/2023			AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
Nº DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5586			AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
ÁREA	FOTO GERAL DA PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO			AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
PATOLOGIA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
DESAGREGAÇÃO			AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
TRATATIVA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL			AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.
LOCALIZAÇÃO	DESCRIÇÃO	RECOMENDAÇÃO	
TÉRREO (EM FRENTE AO EQUIP 03-2314)	Durante a presente inspeção foi evidenciado que o a base do pilar encontra-se acometido com desagregação.	Necessário realizar reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade do pilar. Recomenda-se fazer o revestimento da parte de baixo dos pilares para proteção do concreto.	
RESULTADOS			
PRIORIDADE: 3			
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2			

CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
DATA DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/02/2023			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
Nº DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5586			<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
ÁREA	FOTO GERAL DA PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
PATOLOGIA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
DESAGREGAÇÃO			<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS</p>
TRATATIVA	DESCRIÇÃO	RECOMENDAÇÃO	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL	<p>Durante a presente inspeção foi evidenciado que o a base do pilar encontra-se acometido com desagregação.</p>	<p>Necessário realizar reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade do pilar. Recomenda-se fazer o revestimento da parte de baixo dos pilares para proteção do concreto.</p>	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.</p>
LOCALIZAÇÃO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
TÉRREO (EM FRENTE AO EQUIP 03-2314)			
RESULTADOS	PRIORIDADE: 3		
	CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2		

CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0	
CMOC - BRASIL			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>	
DATA DO RELATÓRIO			02/02/2023	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
Nº DO RELATÓRIO			5586	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
ÁREA			ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
PATOLOGIA			DESAGREGAÇÃO	<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
TRATATIVA	FOTO GERAL DA PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3	
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>	
LOCALIZAÇÃO			TÉRREO - ESCADARIA (EQUIP. 2313E) ACESSO AO 1 PAV.	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
RESULTADOS			<p>PRIORIDADE: 3</p> <p>CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2</p>	<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS</p>
DESCRIÇÃO	RECOMENDAÇÃO	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5		
<p>Durante a presente inspeção foi evidenciado que os degraus da escada encontra-se afetada por desagregação e sujidade.</p>	<p>Necessário realizar a limpeza, e aplicação de argamassa estrutural a fim de recompor a integridade dos degraus.</p>	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.</p>		

	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL			AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/02/2023			AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
Nº DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5586			AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
ÁREA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO			AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
PATOLOGIA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
DESAGREGAÇÃO	TRATATIVA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL	FOTO GERAL DA PATOLOGIA		AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
LOCALIZAÇÃO	TÉRREO - ESCADARIA (EQUIP. 2313E) ACESSO AO 1 PAV.		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
RESULTADOS			AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.
PRIORIDADE: 2 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3	DESCRIÇÃO	RECOMENDAÇÃO	AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.
Durante a presente inspeção foi evidenciado que os degraus da escada encontram-se afetados por desagregação, eflorescência e sujidade.	Durante a presente inspeção foi evidenciado que os degraus da escada encontram-se afetados por desagregação, eflorescência e sujidade.	Necessário realizar a limpeza, impermeabilização da parte de cima da escada e aplicação de argamassa estrutural a fim de recompor a integridade dos degraus.	AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL			AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/02/2023			AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
Nº DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5586			AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
ÁREA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO			AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
PATOLOGIA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
DESAGREGAÇÃO	TRATATIVA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL	FOTO GERAL DA PATOLOGIA		AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
LOCALIZAÇÃO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
TÉRREO - ESCADARIA (EQUIP. 2313E) ACESSO AO 1 PAV.			AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.
RESULTADOS	DESCRIÇÃO	RECOMENDAÇÃO	
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2	Durante a presente inspeção foi evidenciado que os degraus da escada encontra-se afetada por desagregação e sujidade.	Necessário realizar a limpeza, e aplicação de argamassa estrutural a fim de recompor a integridade dos degraus.	

	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
DATA DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/02/2023			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
Nº DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5586			<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
ÁREA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
PATOLOGIA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
DESAGREGAÇÃO	FOTO GERAL DA PATOLOGIA		<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS</p>
TRATATIVA	MANUTENÇÃO ESTRUTURAL		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
LOCALIZAÇÃO	TÉRREO - ESCADARIA (EQUIP. 2313E) ACESSO AO 1 PAV.		<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.</p>
RESULTADOS	<p>PRIORIDADE: 2</p> <p>CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3</p>		<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.</p>
DESCRİÇÃO	RECOMENDAÇÃO	<p>Durante a presente inspeção foi evidenciado que o pilar encontra-se acometido com desagregação.</p> <p>Necessário realizar reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade do pilar. Recomenda-se fazer o revestimento da parte de baixo dos pilares para proteção do concreto.</p>	

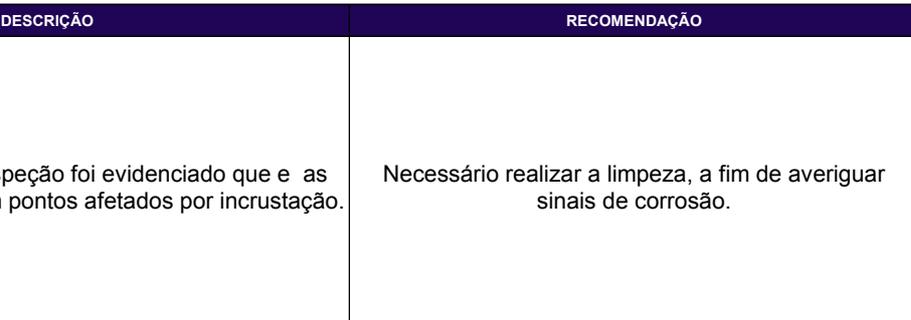
	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL			
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0	
CMOC - BRASIL			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>	
DATA DO RELATÓRIO			02/02/2023	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
Nº DO RELATÓRIO			5586	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
ÁREA			ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
PATOLOGIA	EFLORESCÊNCIA E INFILTRAÇÃO	<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>		
TRATATIVA	FOTO GERAL DA PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3	
IMPERMEABILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ESTRUTURAL			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>	
LOCALIZAÇÃO			TÉRREO - ESCADARIA (EQUIP. 2313E) ACESSO AO 1 PAV.	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
RESULTADOS	<p>PRIORIDADE: 2</p> <p>CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3</p>	<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIIS</p>		
DESCRIÇÃO	RECOMENDAÇÃO	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5		
<p>Durante a presente inspeção foi evidenciado que a estrutura da escada encontram-se com pontos afetados por eflorescência, devido a infiltração.</p>	<p>.Necessário realizar a impermeabilização da parte de cima da escada e limpeza.</p>	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIIS COM URGÊNCIA.</p>		

CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL		<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
DATA DO RELATÓRIO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/02/2023		<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
Nº DO RELATÓRIO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5586		<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
ÁREA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>	
PATOLOGIA	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4	
EFLORESCÊNCIA	<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS</p>	
TRATATIVA	FOTO GERAL DA PATOLOGIA	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
IMPERMEABILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ESTRUTURAL		<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.</p>
LOCALIZAÇÃO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
EXTERNO LADO FRENTE EQUIP. 03-2329)		<p>Durante a presente inspeção foi evidenciado que a laje encontra-se com pontos afetados por eflorescência, devido a infiltração.</p> <p>.Necessário realizar a impermeabilização da laje e reconstituição com argamassa estrutural.</p>
RESULTADOS	DESCRİÇÃO	RECOMENDAÇÃO
<p>PRIORIDADE: 3</p> <p>CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2</p>		

CLIENTE		FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL				<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
DATA DO RELATÓRIO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/02/2023				<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
Nº DO RELATÓRIO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5586				<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
ÁREA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3		
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO		<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>		
PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4		
INCRUSTAÇÃO		<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS</p>		
TRATATIVA		FOTO GERAL DA PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
LIMPEZA				<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.</p>
LOCALIZAÇÃO				
EXTERNO LADO FRENTE EQUIP. 03-2329)				
RESULTADOS				
PRIORIDADE: 3				
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2				
DESCRIÇÃO		RECOMENDAÇÃO		
Durante a presente inspeção foi evidenciado que as vigas do local encontram-se acometido por incrustação.		Necessário realizar a limpeza nas vigas, e averiguar a existência de outras patologias.		

CLIENTE		FOTO GERAL DO AMBIENTE	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
DATA DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/02/2023			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
Nº DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5586			<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
ÁREA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3	
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO		<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>	
PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4	
INCRUSTAÇÃO		<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS</p>	
TRATATIVA		FOTO GERAL DA PATOLOGIA	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
LIMPEZA			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.</p>
LOCALIZAÇÃO			<p>Foi evidenciado que a alvenaria do ambiente encontra-se com incrustação em toda sua extensão.</p>
EXTERNO LADO FRENTE EQUIP. 05-2324)			<p>Necessário realizar a limpeza nas vigas, e averiguar a existência de outras patologias.</p>
RESULTADOS			
PRIORIDADE: 2			
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3			
DESCRIÇÃO		RECOMENDAÇÃO	
Foi evidenciado que a alvenaria do ambiente encontra-se com incrustação em toda sua extensão.		Necessário realizar a limpeza nas vigas, e averiguar a existência de outras patologias.	

CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
DATA DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/02/2023			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
Nº DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5586			<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
ÁREA	FOTO GERAL DA PATOLOGIA		<p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
PATOLOGIA			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
INCRUSTAÇÃO E CORROSÃO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
TRATATIVA			<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS</p>
LIMPEZA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
LOCALIZAÇÃO			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.</p>
TÉRREO (EQUIP.03-1154 ABC)	<p>PRIORIDADE: 2</p> <p>CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3</p>	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.</p>	
RESULTADOS	<p>DESCRÇÃO</p> <p>RECOMENDAÇÃO</p>		
<p>Durante a presente inspeção foi evidenciado que e as vigas encontram-se com pontos afetados por incrustação.</p>	<p>Necessário realizar a limpeza, a fim de averiguar sinais de corrosão.</p>		

CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0	
CMOC - BRASIL		AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.	
DATA DO RELATÓRIO		RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA	
02/02/2023		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1	
Nº DO RELATÓRIO		AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.	
5586		RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA	
ÁREA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2	
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO		AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.	
PATOLOGIA		RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.	
INCRUSTAÇÃO E CORROSÃO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3	
TRATATIVA		AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.	
LIMPEZA	RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.		
LOCALIZAÇÃO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4	
TÉRREO (EQUIP.03-1154 ABC)		AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.	
RESULTADOS		RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS	
PRIORIDADE: 2	DESCRIÇÃO	RECOMENDAÇÃO	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3	Durante a presente inspeção foi evidenciado que e as vigas encontram-se com pontos afetados por incrustação.	Necessário realizar a limpeza, a fim de averiguar sinais de corrosão.	AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.
			RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL			AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
DATA DO RELATÓRIO			RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
02/02/2023			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
Nº DO RELATÓRIO			AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
5586			RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO			AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
PATOLOGIA			RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
INCRUSTAÇÃO	FOTO GERAL DA PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
TRATATIVA			AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.
LIMPEZA			RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
LOCALIZAÇÃO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
TÉRREO (EQUIP.03-1154 ABC)			AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.
RESULTADOS			RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
PRIORIDADE: 3			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2			AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.
DESCRIÇÃO	RECOMENDAÇÃO		
Durante a presente inspeção foi evidenciado que as vigas do local encontram-se acometido por incrustação.	Necessário realizar a limpeza nas vigas, e averiguar a existência de outras patologias.	RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.	

	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL			AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
DATA DO RELATÓRIO			RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
02/02/2023			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
Nº DO RELATÓRIO			AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
5586			RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO			AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
PATOLOGIA			RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
DESAGREGAÇÃO	FOTO GERAL DA PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
TRATATIVA	MANUTENÇÃO ESTRUTURAL		AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.
LOCALIZAÇÃO	TÉRREO (EQUIP.03-1154 ABC)		RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS	PRIORIDADE: 2 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
			AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.
DESCRİÇÃO	RECOMENDAÇÃO	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5	
Durante a presente inspeção foi evidenciado que o pilar encontra-se acometido com desagregação.	Necessário realizar reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade do pilar.	AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.	
		RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.	

CLIENTE		FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL				<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
DATA DO RELATÓRIO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/02/2023				<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
Nº DO RELATÓRIO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5586				<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
ÁREA				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO				<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
PATOLOGIA				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
DESAGREGAÇÃO				<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS</p>
TRATATIVA				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL				<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.</p>
LOCALIZAÇÃO				
TÉRREO (EQUIP.03-1154 ABC)				
RESULTADOS				
PRIORIDADE: 2				
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3				
DESCRIÇÃO	RECOMENDAÇÃO	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5		
Durante a presente inspeção foi evidenciado que o pilar encontra-se acometido com desagregação e umidade.	Necessário realizar reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade do pilar.	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.</p>		

	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL			AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/02/2023			AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
Nº DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5586			AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
ÁREA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
ÁREA 03 - ÁCIDO FOSFÓRICO	FOTO GERAL DA PATOLOGIA		AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
PATOLOGIA	LOCALIZAÇÃO	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4	
DESAGREGAÇÃO	TÉRREO (EQUIP. 03-2313)	AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS	
TRATATIVA	RESULTADOS	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5	
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL	PRIORIDADE: 2 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2	AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.	
DESCRIÇÃO	RECOMENDAÇÃO		
Durante a presente inspeção foi evidenciado que o pilar encontra-se acometido com desagregação.	Necessário realizar reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade do pilar.		

CLIENTE		FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL				<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
DATA DO RELATÓRIO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
05/04/2023				<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
Nº DO RELATÓRIO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5586				<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
ÁREA				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
Área 03 - IMI				<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
PATOLOGIA				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
DESAGREGAÇÃO, SUJIDADE		<p>PRIORIDADE: 2</p> <p>CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3</p>		<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIIS</p>
TRATATIVA				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL				<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIIS COM URGÊNCIA.</p>
LOCALIZAÇÃO				
PRÉDIO IMI - LATERAL ESQUERDA				
RESULTADOS				
DESCRIÇÃO				
<p>Durante a presente inspeção foi evidenciado que a alvenaria e os pilares do local encontra-se acometido por desagregação e sujidade.</p>		<p>Necessário realizar limpeza e reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade dos pilares e alvenaria.</p>		

CLIENTE		FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL				<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
DATA DO RELATÓRIO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
05/04/2023				<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
Nº DO RELATÓRIO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5586				<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
ÁREA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3		
Área 03 - IMI		<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>		
PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4		
INCRUSTAÇÃO, SUJIDADE		<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIIS</p>		
TRATATIVA		FOTO GERAL DA PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
LIMPEZA				<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIIS COM URGÊNCIA.</p>
LOCALIZAÇÃO				<p>Durante a presente inspeção foi evidenciado que as vigas do local encontram-se acometidas por incrustação.</p> <p>Necessário realizar a limpeza nas vigas, e averiguar a existência de outras patologias.</p>
PRÉDIO IMI - LATERAL ESQUERDA				
RESULTADOS				
PRIORIDADE: 3				
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2				
DESCRIÇÃO				

CLIENTE		FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0	
CMOC - BRASIL				<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>	
DATA DO RELATÓRIO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1	
05/04/2023				<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>	
Nº DO RELATÓRIO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2	
5586				<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>	
ÁREA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3			
Área 03 - IMI		<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>			
PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4			
DESAGREGAÇÃO, INCRUSTAÇÃO, SUJIDADE		<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS</p>			
TRATATIVA		FOTO GERAL DA PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5	
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL E LIMPEZA				<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.</p>	
LOCALIZAÇÃO				DESCRİÇÃO	
PRÉDIO IMI - LATERAL ESQUERDA				<p>Durante a presente inspeção foi evidenciado que o pilar encontra-se afetado por desagregação, incrustação e sujidade.</p> <p>Necessário realizar a limpeza com água e cloro, e realizar a aplicação de argamassa estrutural a fim de recompor a integridade do pilar.</p>	
RESULTADOS					
PRIORIDADE: 3					
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2					

CLIENTE		FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0	
CMOC - BRASIL				<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>	
DATA DO RELATÓRIO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1	
05/04/2023				<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>	
Nº DO RELATÓRIO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2	
5586				<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>	
ÁREA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3			
Área 03 - IMI		<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>			
PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4			
DESAGREGAÇÃO, SUJIDADE		<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAI</p>			
TRATATIVA		FOTO GERAL DA PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5	
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL E LIMPEZA				<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAI COM URGÊNCIA.</p>	
LOCALIZAÇÃO				<p>Durante a presente inspeção foi evidenciado que a alvenaria do local encontra-se acometido por desagregação e sujidade.</p> <p>Necessário realizar limpeza e reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade da alvenaria.</p>	
PRÉDIO IMI - LATERAL ESQUERDA					
RESULTADOS					
PRIORIDADE: 2					
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3					
DESCRIÇÃO					

CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0	
CMOC - BRASIL			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>	
DATA DO RELATÓRIO			05/04/2023	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
Nº DO RELATÓRIO			5586	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
ÁREA			Área 03 - IMI	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
PATOLOGIA			DESAGREGAÇÃO, SUJIDADE	<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
TRATATIVA	FOTO GERAL DA PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3	
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>	
LOCALIZAÇÃO			PRÉDIO IMI - PAVIMENTO SUPERIOR - INTERNO	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
RESULTADOS			<p>PRIORIDADE: 3</p> <p>CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2</p>	<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS</p>
DESCRIÇÃO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5	
<p>Durante a presente inspeção foi evidenciado que o pilar encontra-se acometido com desagregação.</p>		<p>Necessário realizar limpeza e reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade do pilar.</p>	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.</p>	

CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0	
CMOC - BRASIL			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>	
DATA DO RELATÓRIO			05/04/2023	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
Nº DO RELATÓRIO			5586	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
ÁREA			Área 03 - IMI	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
PATOLOGIA			DESAGREGAÇÃO, SUJIDADE	<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
TRATATIVA	FOTO GERAL DA PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3	
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>	
LOCALIZAÇÃO			PRÉDIO IMI - PAVIMENTO SUPERIOR - INTERNO	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
RESULTADOS			<p>PRIORIDADE: 3</p> <p>CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2</p>	<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS</p>
DESCRIÇÃO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5	
<p>Durante a presente inspeção foi evidenciado que o pilar encontra-se acometido com desagregação.</p>		<p>Necessário realizar reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade do pilar.</p>	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.</p>	

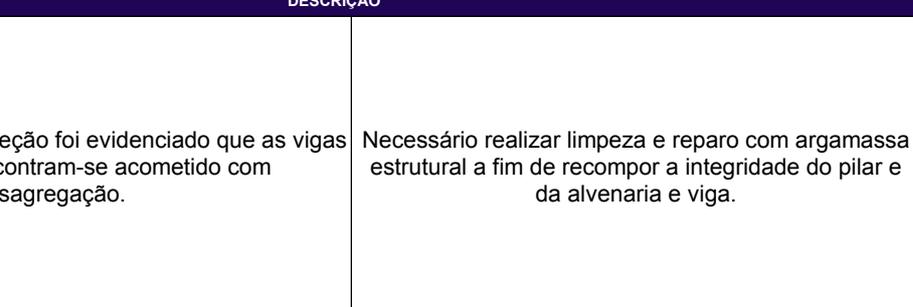
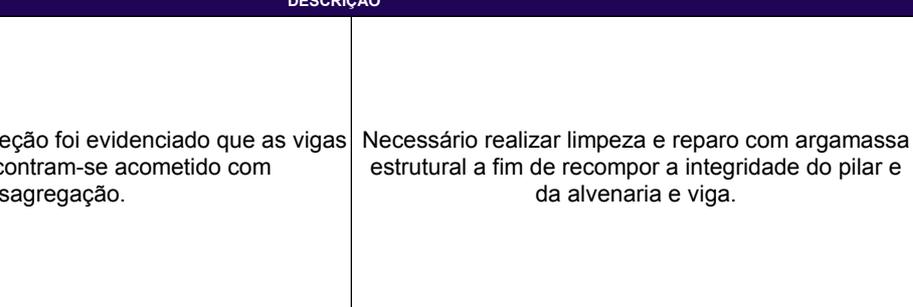
		RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL			
CLIENTE		FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0	
CMOC - BRASIL				AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.	
DATA DO RELATÓRIO				RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA	
05/04/2023				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1	
Nº DO RELATÓRIO				AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.	
5586		RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2	
ÁREA		Área 03 - IMI		AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.	
PATOLOGIA		DESAGREGAÇÃO, SUJIDADE		RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.	
TRATATIVA		FOTO GERAL DA PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3	
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL				AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.	
LOCALIZAÇÃO				RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.	
PRÉDIO IMI - PAVIMENTO SUPERIOR - INTERNO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4	
RESULTADOS		PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2		AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.	
Durante a presente inspeção foi evidenciado que a alvenaria do local encontra-se acometido por desagregação e sujidade.		Necessário realizar limpeza e reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade da alvenaria.		RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS	
DESCRIÇÃO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5		AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.	
Durante a presente inspeção foi evidenciado que a alvenaria do local encontra-se acometido por desagregação e sujidade.		Necessário realizar limpeza e reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade da alvenaria.		RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.	

CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0	
CMOC - BRASIL			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>	
DATA DO RELATÓRIO			06/04/2023	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
Nº DO RELATÓRIO			5586	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
ÁREA			Área 03 - IMI	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
PATOLOGIA			DESAGREGAÇÃO, SUJIDADE	<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
TRATATIVA	FOTO GERAL DA PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3	
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL			<p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>	
LOCALIZAÇÃO			PRÉDIO IMI - FRENTE	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS</p>
RESULTADOS			<p>PRIORIDADE: 2</p> <p>CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3</p>	<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.</p>
DESCRIÇÃO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5	
<p>Durante a presente inspeção foi evidenciado que os pilares encontra-se acometido com desagregação.</p>		<p>Necessário realizar reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade do pilares.</p>	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.</p>	

CLIENTE		FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL				<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTE, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
DATA DO RELATÓRIO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
06/04/2023				<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
Nº DO RELATÓRIO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5586				<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
ÁREA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3		
Área 03 - IMI		<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>		
PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4		
DESAGREGAÇÃO, SUJIDADE		<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS</p>		
TRATATIVA		FOTO GERAL DA PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL				<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.</p>
LOCALIZAÇÃO				<p>Durante a presente inspeção foi evidenciado que a viga encontra-se acometido com desagregação.</p> <p>Necessário realizar reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade da viga.</p>
PRÉDIO IMI - FRENTE				
RESULTADOS				
PRIORIDADE: 2				
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3				
DESCRIÇÃO				

CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0	
CMOC - BRASIL			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>	
DATA DO RELATÓRIO			06/04/2023	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
Nº DO RELATÓRIO			5586	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
ÁREA			Área 03 - IMI	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
PATOLOGIA			DESAGREGAÇÃO	<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
TRATATIVA			MANUTENÇÃO ESTRUTURAL	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
LOCALIZAÇÃO	PRÉDIO IMI - FRENTE	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>		
RESULTADOS	<p>PRIORIDADE: 2</p> <p>CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3</p>	<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIIS</p>		
DESCRIÇÃO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5		
<p>Durante a presente inspeção foi evidenciado que o pilar e a alvenaria encontram-se acometido com desagregação.</p>	<p>Necessário realizar reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade do pilar e da alvenaria.</p>	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIIS COM URGÊNCIA.</p>		

 RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL		<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
DATA DO RELATÓRIO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
06/04/2023		<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
Nº DO RELATÓRIO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5586		<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
ÁREA	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3	
Área 03 - IMI	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>	
PATOLOGIA	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4	
DESAGREGAÇÃO E SUJIDADE	<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIIS</p>	
TRATATIVA	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5	
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL	<p>Durante a presente inspeção foi evidenciado que as vigas e a alvenaria encontram-se acometido com desagregação.</p> <p>Necessário realizar limpeza e reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade do pilar e da alvenaria e viga.</p>	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIIS COM URGÊNCIA.</p>
LOCALIZAÇÃO		
PRÉDIO IMI - FRENTE		
RESULTADOS		
<p>PRIORIDADE: 2</p> <p>CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3</p>		
DESCRIÇÃO		

CLIENTE		FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL				AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
DATA DO RELATÓRIO				RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
06/04/2023				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
Nº DO RELATÓRIO				AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
5586				RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
Área 03 - IMI				AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.
PATOLOGIA				RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
DESAGREGAÇÃO E SUJIDADE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3		AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.
TRATATIVA		FOTO GERAL DA PATOLOGIA		RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
LOCALIZAÇÃO				AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.
PRÉDIO IMI - FRENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5		AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.
RESULTADOS		DESCRÇÃO		RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
PRIORIDADE: 2		<p>Durante a presente inspeção foi evidenciado que as vigas e a alvenaria encontram-se acometido com desagregação.</p> <p>Necessário realizar limpeza e reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade do pilar e da alvenaria e viga.</p>		AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3				RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
DATA DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
06/04/2023			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
Nº DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5586			<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
ÁREA	FOTO GERAL DA PATOLOGIA	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3	
Área 03 - IMI		<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>	
PATOLOGIA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4	
DESAGREGAÇÃO E SUJIDADE		<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIIS</p>	
TRATATIVA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5	
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIIS COM URGÊNCIA.</p>	
LOCALIZAÇÃO			PRÉDIO IMI - FRENTE
RESULTADOS	<p>PRIORIDADE: 2</p> <p>CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3</p>	<p>Durante a presente inspeção foi evidenciado que as vigas e a alvenaria encontram-se acometido com desagregação.</p> <p>Necessário realizar limpeza e reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade do pilar e da alvenaria e viga.</p>	

CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL		<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
DATA DO RELATÓRIO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
06/04/2023		<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
Nº DO RELATÓRIO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5586		<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
ÁREA	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3	
Área 03 - IMI	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>	
PATOLOGIA	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4	
DESAGREGAÇÃO, SUJIDADE	<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS</p>	
TRATATIVA	FOTO GERAL DA PATOLOGIA	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL		<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
LOCALIZAÇÃO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRÉDIO IMI - LATERAL DIREITA		<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS</p>
RESULTADOS	DESCRIÇÃO	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
<p>PRIORIDADE: 3</p> <p>CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2</p>	<p>Durante a presente inspeção foi evidenciado que a alvenaria do local encontra-se acometido por desagregação e sujidade.</p> <p>Necessário realizar limpeza e reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade da alvenaria.</p>	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.</p>

CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
DATA DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
06/04/2023			<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA</p>
Nº DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5586			<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>
ÁREA	FOTO GERAL DA PATOLOGIA	<p>RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>	
Área 03 - IMI	TRATATIVA	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3	
PATOLOGIA		<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.</p> <p>RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.</p>	
DESAGREGAÇÃO, SUJIDADE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4	
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL		<p>AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.</p> <p>RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS</p>	
LOCALIZAÇÃO	PRÉDIO IMI - LATERAL DIREITA	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5	
RESULTADOS	<p>PRIORIDADE: 2</p> <p>CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3</p>	<p>AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.</p> <p>RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.</p>	
DESCRİÇÃO		<p>Durante a presente inspeção foi evidenciado que a alvenaria e os pilares do local encontram-se acometido por desagregação e sujidade.</p> <p>Necessário realizar limpeza e reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade da alvenaria e dos pilares.</p>	

CLIENTE		FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0	
CMOC - BRASIL				AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.	
DATA DO RELATÓRIO				RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA	
06/04/2023				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1	
Nº DO RELATÓRIO				AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.	
5586		RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA			
ÁREA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2			
Área 03 - IMI		AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.			
PATOLOGIA		RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.			
DESAGREGAÇÃO, SUJIDADE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3			
TRATATIVA		FOTO GERAL DA PATOLOGIA			
MANUTENÇÃO ESTRUTURAL E LIMPEZA				AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.	
LOCALIZAÇÃO				RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.	
PRÉDIO IMI - LATERAL DIREITA				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4	
RESULTADOS		AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.			
PRIORIDADE: 2		RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS			
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5			
DESCRÇÃO		AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.			
Durante a presente inspeção foi evidenciado que os degraus da escada encontra-se afetada por desagregação, incrustação e sujeira.		Necessário realizar a limpeza, e realizar a aplicação de argamassa estrutural a fim de recompor a integridade dos degraus.			
		RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.			

		CMOC CUBATÃO/SP	
NR 18 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO		Relatório 5586	Página 15
		Obra 10034	Revisão 0

8.2 – R.R.T

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.



RRT 12989661



Verificar Autenticidade

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: AMANDA FONSECA DE MORAES

Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

Título Complementar: Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)

CPF: 368.XXX.XXX-83

Nº do Registro: 00A1013742

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI12989661I00CT001

Data de Cadastro: 13/04/2023

Data de Registro: 13/04/2023

Tipologia: Industrial

Modalidade: RRT SIMPLES

Forma de Registro: INICIAL

Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R\$115,18

Pago em: 13/04/2023

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: CMOB BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.

Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Valor do Serviço/Honorários: R\$5.000,00

CPF/CNPJ: 26.XXX.XXX/0001-00

Data de Início: 29/03/2023

Data de Previsão de Término:
31/05/2023

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 11573904

Logradouro: CÔNEGO DOMÊNICO
RANGONI, S/N

Bairro: ZONA INDUSTRIAL

UF: SP

Nº: N A

Complemento:

Cidade: CUBATÃO

Longitude:

Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

NR-18 - INSPEÇÃO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - ÁREAS: UNIDADE DE ÁCIDO SÚLFÚRICO; UNIDADE MOAGEM DE ROCHA; CORREIA DE GESSO; UNIDADE DE ÁCIDO FOSFÓRICO; TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE ÁCIDO FOSFÓRICO; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE AMÔNIA; GRANULAÇÃO; UNIDADE DCP; UNIDADE DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VAPOR; ESTAÇÃO TRATAMENTO DE EFLUENTES; UNIDADE SUPER FOSFATO; UNIDADE DE PURIFICAÇÃO DE ÁCIDO FOSFÓRICO E ESTRUTURA CÍVIL DA PONTE FERROVIÁRIA; EDIFÍCIO DO LABORATÓRIO E EDIFÍCIOS DA ADM, BALANÇA, RESTAURANTE E ALMOXARIFADO.

NR-18 - INSPEÇÃO EM ESTRUTURAS DE MADEIRA - ÁREAS: ARMAZÉNS DE FERTILIZANTES E ARMAZÉNS DE ROCHA.

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro a não exigibilidade de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015.



RRT 12989661



Verificar Autenticidade

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: ATIVIDADES ESPECIAIS EM ARQUITETURA E URBANISMO
Atividade: 5.4 - VISTORIA

Quantidade: 1
Unidade: unidade

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI12989661I00CT001	CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	INICIAL	13/04/2023

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista AMANDA FONSECA DE MORAES, registro CAU nº 00A1013742, na data e hora: 13/04/2023 07:45:29, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (**LGPD**)

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, ou via QRCode.