

## RELATÓRIO DE RECOMENDAÇÕES



Cliente: Yara Fertilzantes Cambé/PR

Equipamento: Talha dos Bags Nº Relatório: 2332

PRIORIDADE: P0 - Crítico P1 - Prioridade Alta P3 - Prioridade Baixa

| Avaliação de Inspeção |  |            |            | P3 - Prioridade Baixa Controle do Cliente |                        |               |     |
|-----------------------|--|------------|------------|---|------------------------|---------------|-----|
| N°                    | Descrição da Recomendação  | Item Norma | Prioridade | Instrução de<br>Segurança                 | Data de<br>Programação | Nº<br>Serviço | OBS |
| 1                     | Providenciar em local visível a identificação da carga máxima de trabalho permitida a fim de atender o subitem 11.1.3.2 da NR-11.  | 11.1.3.2   | P1         |   |                        |               |     |
| 2                     | Necessário elaboração do cálculo estrutural da talha de maneira que possa garantir resistência e segurança.  | 11.1.3     | P0         |   |                        |               |     |
| 3                     | Necessário reparo na viga de sustentação do piso de acesso a talha.  |            | P0         |   |                        |               |     |
| 4                     | Providenciar substituição do guarda-corpo.   |            | P0         |   |                        |               |     |
| 5                     | Providenciar limpeza periódica na talha a fim de atender o subitem 11.1.3 da NR-11.  |            | P3         |   |                        |               |     |
|                       | Providenciar substuição do piso de acesso da talha.  |            | P1         |   |                        |               |     |
|                       | Faz-se necessária a substituição das correntes conforme subitem 11.1.3.1. "Especial atenção será dada aos cabos de aço, cordas, correntes, roldanas e ganchos que deverão ser inspecionados, permanentemente, substituindo-se as suas partes defeituosas.  | 11.1.3.1   | P0         |   |                        |               |     |
|                       | Faz-se necessária a substituição do cabo de aço conforme subitem 11.1.3.1. "Especial atenção será dada aos cabos de aço, cordas, correntes, roldanas e ganchos que deverão ser inspecionados, permanentemente, substituindo-se as suas partes defeituosas. | 11.1.3.1   | P0         |   |                        |               |     |
|                       | Providenciar tratamento e pintura na estrutura metálica do equipamento.  |            | P3         |   |                        |               |     |
|                       | Providenciar treinamento específico aos operadores ,habilitando - os para execução da função conforme subitem 11.1.5.  | 11.1.5     | P1         |   |                        |               |     |
|                       | Providenciar evidência de documentação de manutenção para que seja possível em caso de necessidade identificar o responsável pela verificação e reparos.   | 11.1.8     | P1         |   |                        |               |     |
|                       | Providenciar junto a construção civil reparo na base de concreto.  |            | P3         |   |                        |               |     |
|                       | Necessário tratamento e pintura na estrutura metálica.   |            | P3         |   |                        |               |     |
|                       | Providenciar tratamento e pintura na carcaça a fim de mante-la em bom estado de conservação conforme subitem 11.1.3 da NR-11.  | 11.1.3     | P3         |   |                        |               |     |
|                       | Providenciar substituição do gancho atendendo o subitem 11.1.3.1 da NR-11.   | 11.1.3.1   | P0         |   |                        |               |     |
|                       |  |            |            |   |                        |               |     |

FOR-140-01 Relatório de Recomendações B - pg 1