

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS		SUZANO PAPEL E CELULOSE	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11		Relatório 11-00382	Página 1
		Obra 2183/20	Revisão 0

INSPEÇÃO DE INTEGRIDADE CONFORME NR-11

(Conforme Portaria MTPS 505, de 29 de abril de 2016)

SUZANO PAPEL E CELULOSE



BAUMA 8 TON COATER 2

Este Relatório de Inspeção em Ponte Rolante segue os mais rigorosos padrões de qualidade e obediência a Norma Regulamentadora - NR-11. Os serviços e resultados aqui contidos foram previamente revisados, analisados e aprovados por um Engenheiro Mecânico (Profissional Legalmente Habilitado) e Engenheiro de Segurança do Trabalho.

Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

 GRUPO CONERGE SINCE 1998 WITH YOU NORMAS REGULAMENTADORAS	 suzano	SUZANO PAPEL E CELULOSE	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11		Relatório 11-00382	Página 3
		Obra 2183/20	Revisão 0

ÍNDICE

1.0 APRESENTAÇÃO	4
2.0 OBJETIVO	5
3.0 INTRODUÇÃO	5
4.0 NORMAS DE REFERÊNCIA	5
5.0 ESPECIFICAÇÕES DA PONTE	6
6.0 TABELA DE REFERÊNCIA DE PRIORIDADES	6
7.0 REQUISITOS LEGAIS – TABELA DE REFERÊNCIA	7
8.0 GRÁFICO DE PRIORIDADES	7
9.0 TABELA DE REFERÊNCIA DE INFRAÇÕES	8
10.0 TABELA DE GRAU DE CORROSÃO	8
11.0 CONCLUSÃO	9
11.1 PRÓXIMAS INSPEÇÕES	10
12.0 DADOS CONTRATUAIS	10
13.0 ANEXOS	11
13.1 - PLANILHA DE INSPEÇÃO	12
13.2 CONTROLE DIMENSIONAL	13
13.3 CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO	14
13.4 ENSAIO DE LÍQUIDO PENETRANTE.....	15
13.5 A.R.T	16

Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

		SUZANO PAPEL E CELULOSE	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11		Relatório 11-00382	Página 4
		Obra 2183/20	Revisão 0

1.0 APRESENTAÇÃO

PROPOSTA DE SERVIÇO

Avaliar através de inspeção de integridade estrutural as linhas de vida, conforme exigência da **Portaria MTPS 505, de 29 de abril de 2016**, da NR-11, fins de certificação das atuais condições de segurança.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

A fim de verificar os aspectos físicos estruturais, instalações, manutenção, grau de corrosão existente, soldas e documentações do equipamento, fornecendo as recomendações necessárias para a recuperação ou para a liberação do uso do elevador com segurança.

ESCOPO DETALHADO

- Acompanhamento fotográfico do serviço realizado;
- Inspeção Visual para verificação de corrosão, trincas e desgastes;
- Inspeção Visual das estruturas metálicas, parafusos, para corpo, roldanas;
- Inspeção dos Trilhos, aonde possuir acessos;
- Inspeção Visual no sistema de acionamento e do freio;
- Inspeção das Vigas de apoio dos equipamentos;
- Inspeção dimensional das correntes e cabos de aço;
- Inspeção dos ganchos e travas;
- Verificação se os equipamentos de guindar e seus acessórios possuem manutenção preventiva e sua respectiva evidencia;
- Verificar as evidencia das inspeções periódicas realizadas em cabos de aço, correntes, roldanas e ganchos dos equipamentos de guindar;
- Verificar se os operadores de equipamentos de guindar estão habilitados;
- Verificar se os itens e subitens obrigatórios da NR-11 estão sendo atendidos;
- Testemunho do Teste de carga, com fornecimento de peso de 10 ton. pela contratante;
- Teste do funcionamento dos sistemas de segurança; se os itens e subitens obrigatórios da NR-35 estão sendo atendidos.

Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

		SUZANO PAPEL E CELULOSE	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11		Relatório 11-00382	Página 5
		Obra 2183/20	Revisão 0

2.0 OBJETIVO

Através dos dados coletados e utilizando como referência a norma NR-11, forneceremos um laudo técnico referente à situação de integridade da BAUMA 8 TON COATER 2 a fim de indicar as adequações quanto à segurança estrutural e suas respectivas recomendações e soluções de conservação. A inspeção visual e análise em conjunto com a avaliação das características estruturais dos elementos formam uma parte essencial e importante no processo de reabilitação e conservação da integridade da ponte rolante, sendo que o este relatório de Inspeção é composto por:

- Planilha de Inspeção NR-11.
- Levantamento Dimensional (Cabos de Aço).
- Teste de Carga Operacional.

3.0 INTRODUÇÃO

Executado Inspeção por Ensaio Visual em todas as estruturas da Ponte Rolante, verificação de corrosão, trincas e desgastes, sistema de acionamento e do freio, inspeção dos ganchos e travas, dimensional dos cabos de aço e teste de carga operacional. O resultado encontrado consta em planilha de inspeção de auditoria NR11 em anexo, a fim de executar um planejamento de manutenção.

4.0 NORMAS DE REFERÊNCIA

- ASME V
- NBR ISO 4309: 2009 – Cabo de Aço – Inspeção e Descarte
- NR-11

Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

		SUZANO PAPEL E CELULOSE
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11	Relatório 11-00382	Página 6
	Obra 2183/20	Revisão 0

5.0 ESPECIFICAÇÕES DA PONTE

Área de instalação:..... L1PC01-917PTR003

Capacidade de carga:.....8t

Número de série:.....NADA CONSTA

Fabricante:..... BAUMA

Desenho de projeto:.....NADA CONSTA

6.0 TABELA DE REFERÊNCIA DE PRIORIDADES

TIPO DE PRIORIDADE	CONDIÇÃO DA PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
P0	PRESERVAR A SEGURANÇA A VIDA E EQUIPAMENTOS, COM PLANEJAMENTO IMEDIATO DE INTERVENÇÃO
P1	AUMENTAR A VIDA ÚTIL DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
P2	AUMENTAR A VIDA ÚTIL DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS, VERIFICANDO A EVOLUÇÃO DA ANOMALIAS
P3	AUMENTAR A VIDA ÚTIL DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS, VERIFICANDO A EVOLUÇÃO DA ANOMALIAS, PARA CONSERVAÇÃO ORIGINAL DAS PEÇAS CONSTRUTIVAS

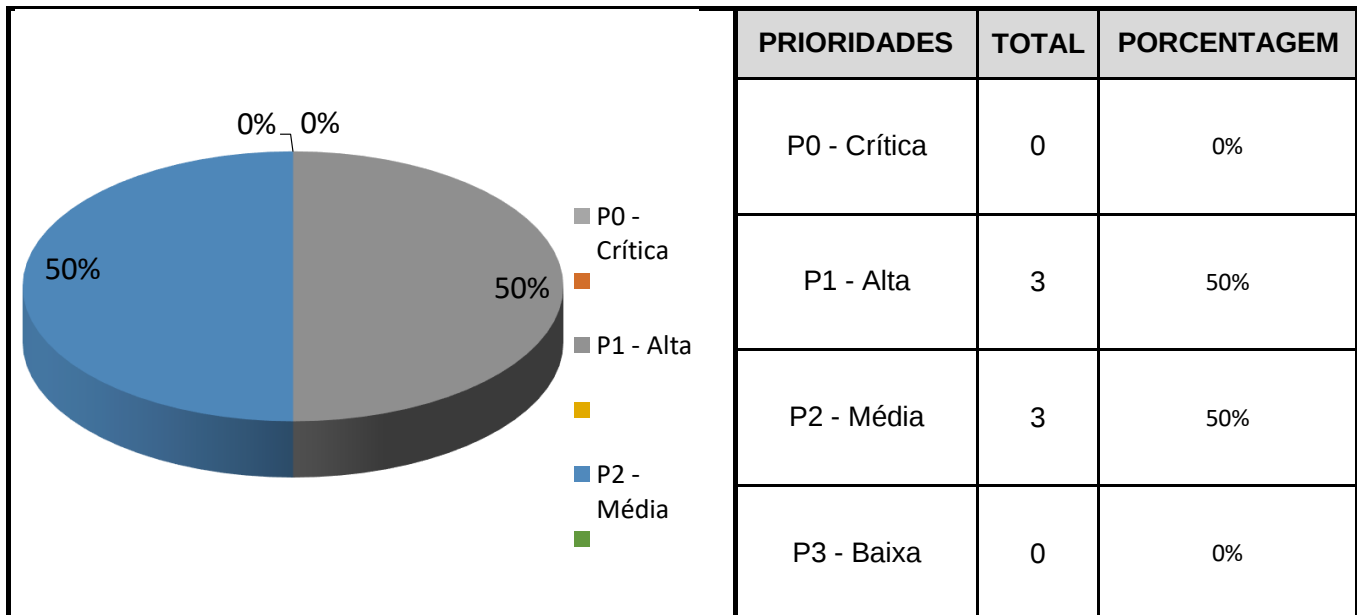
Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

GRUPO CONERGE SINCE 1998 WITH YOU NORMAS REGULAMENTADORAS		SUZANO PAPEL E CELULOSE
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11	Relatório 11-00382	Página 7
	Obra 2183/20	Revisão 0

7.0 REQUISITOS LEGAIS – TABELA DE REFERÊNCIA

Nº	Requisitos Legais	Itens da Norma
1	Operação de Elevadores, Guindastes, transportadores Industriais e Máquinas Transportadoras	11.1.1 à 11.1.3
2	Trabalho em Atividades de Transporte de Sacas	11.2. à 11.2.11
3	Armazenamento de Materiais	11.3 à 11.3.5
4	Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Chapas de Mármore, Granito e outras Rochas.	11.4 à 11.4.1

8.0 GRÁFICO DE PRIORIDADES



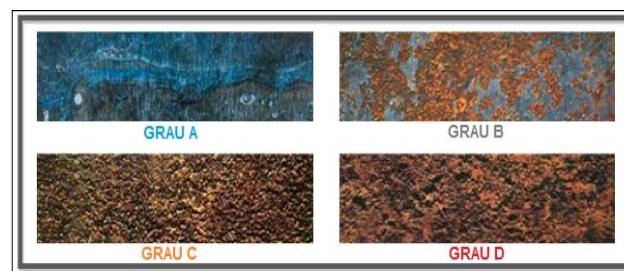
Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS		SUZANO PAPEL E CELULOSE	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11	Relatório	11-00382	Página 8
	Obra	2183/20	Revisão 0

9.0 TABELA DE REFERÊNCIA DE INFRAÇÕES

TABELA DE REFERÊNCIA PRIORIDADE/INFRAÇÃO		
TIPO DE PRIORIDADE	INFRAÇÃO EQUIVALENTE	
P0	→	I-4
P1	→	I-3
P2	→	I-2
P3	→	I-1

10.0 TABELA DE GRAU DE CORROSÃO



- **Grau A** – Superfície de aço com a carepa de laminação praticamente intacta em toda a superfície e sem corrosão. Representa a superfície de aço recentemente laminada, (limpeza periódica).
- **Grau B** – Superfície de aço com princípio de corrosão, quando a carepa de laminação começa a desprender-se, (tratamento e pintura).
- **Grau C** – Superfície de aço onde a carepa de laminação foi eliminada pela corrosão ou poderá ser removida por raspagem ou jateamento, desde que não tenha formado ainda cavidades muito visíveis (pites) em grande escala, (aprovada com ressalvas).
- **Grau D** – Superfície de aço onde a carepa de laminação foi eliminada pela corrosão com formação de cavidades visíveis em grande escala, (situação reprovada).

Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

		SUZANO PAPEL E CELULOSE	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11		Relatório 11-00382	Página 9
		Obra 2183/20	Revisão 0

11.0 CONCLUSÃO

Essa vistoria tem validade de 12 meses para a BAUMA 8 TON COATER 2 localizada no COATER – INTRODUTOR DE ESTANGA, inspecionada conforme a NR-11, está sendo LIBERADA para operação, porém necessário atender os prazos estabelecidos e as recomendações citadas em função da Planilha de Inspeção NR-11.

Nota técnica: Após a inspeção do equipamento ou elemento de sustentação, deve ser emitido “Relatório de Inspeção”, com periodicidade anual, elaborado por profissional legalmente habilitado com ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - recolhida, que passa a fazer parte da documentação do equipamento conforme item 1.3.1 do Anexo 01 da NR-11.

Nota técnica: Deve ser dada a atenção especial ao item 11.1.8 da NR-11 que define que ao ser detectado alguma peça defeituosa ou que apresente deficiência durante a operação, deverá ser substituída imediatamente. Toda manutenção deve ser feita, conforme fabricante do equipamento, sempre por profissionais capacitados para esta finalidade e devem ser geradas vidências documentadas a fim de atenderem aos planos de manutenções preventivas e que se necessário identificar os responsáveis pelas verificações e reparos.

Nota técnica: 3.4.1.3 (ABNT NBR ISO 4309, inspeção em cabo de aço) O cabo deve ser examinado se ocorrer um incidente que possa ter causado danos ao cabo e/ou à sua extremidade, ou sempre que um cabo for novamente utilizado após a desmontagem seguida de reinstalação, o cabo deve ser examinado.

Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

		SUZANO PAPEL E CELULOSE
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11	Relatório 11-00382	Página 10
	Obra 2183/20	Revisão 0

11.1 PRÓXIMAS INSPEÇÕES

Próxima Inspeção: 06/12/2024

12.0 DADOS CONTRATUAIS

Contratante:..... *Suzano Papel e Celulose – Limeira / SP*
Responsável/Representante:..... *Alexandre Queiroz*
Número da obra:..... *2183/20*
Número do Relatório:..... *11-00382*
Tipo de inspeção:..... *Inspeção NR-11 em Ponte Rolante*
Início da inspeção:..... *06/12/2023*
Término da inspeção:..... *11/12/2023*
Data do relatório:..... *10/01/2024*
Equipe técnica envolvida:..... *Aux. De Inspeção: Gabriel Mayeda*
Ass. Técnico de Engenharia : Celso Sampaio
Eng. Responsável: Carlos Henrique de Moraes

CONTROLE DE EMISSÃO			
Profissional Habilitado NR-11	CARLOS HENRIQUE DE MORAES CREA SP 0640977984	 Assinatura	10/01/2024 Data

"Inspeção com Segurança e Qualidade é nossa Prioridade"

Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS		SUZANO PAPEL E CELULOSE	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11	Relatório	11-00382	Página
			11
	Obra	2183/20	Revisão
			0

13.0 - ANEXOS

Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS		SUZANO PAPEL E CELULOSE	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11	Relatório	11-00382	Página
			12
	Obra	2183/20	Revisão
			0

13.1 - PLANILHA DE INSPEÇÃO

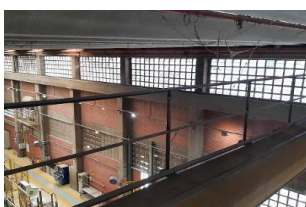
Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

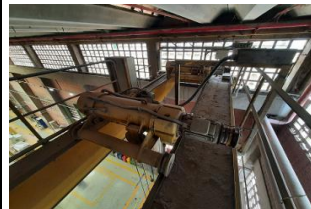
		RELATÓRIO DE INSPEÇÃO				
Ciente: Suzano Papeis e Celulose Identificação / Tag: BAUMA 8 TON COATER 2 Serviço: NR-11		Data: 10/01/2024 Nº do Relatório: 11-00382 Norma de Ref.: Conforme Portaria MTPS 505, de 29 de abril de 2016	LEGENDA DE PRIORIDADE: P0 = Crítico P1 = Prioridade Alta P2 = Prioridade Média P3 = Prioridade Baixa			
Nº	LOCAL INSPECIONADO	TIPO DE INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	PONTE ROLANTE - INTEGRIDADE	EXTERNO	Foi evidenciado que a ponte rolante está em boas condições de uso.	NADA CONSTA	-	
2	PAINEL ELÉTRICO - INTERGRIDADE	EXTERNO	Foi evidenciado que o painel elétrico não está em boas condições de uso.	Necessário realizar a substituição do painel elétrico.	P-1	
3	INTERIOR DO PAINEL	EXTERNO	Foi evidenciado que o interior do painel está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
4	DEMARCAÇÃO DA ÁREA - TRANSPORTE DE CARGA	EXTERNO	Foi evidenciado que não possui demarcação de transporte de carga.	Necessário providenciar demarcação adequada.	P-2	
5	PISO	EXTERNO	Foi evidenciado que o piso está em condições adequadas.	NADA CONSTA	-	

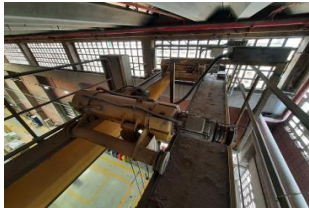
GRUPO  SINCE 1988 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS		RELATÓRIO DE INSPEÇÃO				
						LEGENDA DE PRIORIDADE:
Cliente:		Suzano Papeis e Celulose	Data:	10/01/2024	P0 = Crítico	
Identificação / Tag:		BAUMA 8 TON COATER 2	Nº do Relatório:	11-00382	P1 = Prioridade Alta	
Serviço:		NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTPS 505, de 29 de abril de 2016	P2 = Prioridade Média	
						P3 = Prioridade Baixa
Nº	LOCAL INSPECIONADO	TIPO DE INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
6	GANCHO DO BALANCIM	EXTERNO	Foi evidenciado que os ganchos estão em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
7	GANCHO DO MOITÃO	EXTERNO	Foi verificado que os ganchos estão em conformidade.	NADA CONSTA	-	
8	ROLDANAS	EXTERNO	Foi verificado que as roldanas estão em boas condições.	NADA CONSTA	-	
9	GANCHO MOITÃO - IDENTIFICAÇÃO CAPACIDADE	EXTERNO	Foi verificado que os ganchos não estão com identificação de capacidade.	Necessário providenciar identificação de capacidade nos ganchos.	P-1	
10	GANCHO MOITÃO - TRAVA	EXTERNO	Foi verificado que os ganchos possuem trava adequada.	NADA CONSTA	-	

GRUPO  SINCE 1988 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS		RELATÓRIO DE INSPEÇÃO				
						LEGENDA DE PRIORIDADE:
Cliente:		Suzano Papeis e Celulose	Data:	10/01/2024	P0 = Crítico	
Identificação / Tag:		BAUMA 8 TON COATER 2	Nº do Relatório:	11-00382	P1 = Prioridade Alta	
Serviço:		NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTPS 505, de 29 de abril de 2016	P2 = Prioridade Média	
						P3 = Prioridade Baixa
Nº	LOCAL INSPECIONADO	TIPO DE INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
11	DROMO	EXTERNO	Foi verificado que o dromo está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
12	SINAL SONORO	EXTERNO	Foi verificado que possui sinal sonoro, porém não está funcionando.	Necessário adequação para que o sinal sonoro funcione enquanto estiver operando.	P-2	
13	SINAL LUMINOSO	EXTERNO	Foi verificado que não sinal luminoso.	Necessário instalar sinal luminoso	P-2	
14	PASSARELA	EXTERNO	Foi verificado que a passarela não está em condições seguras.	Necessário realizar a substituição da passarela.	P-1	
15	RODAS	EXTERNO	Foi verificado que as rodas estão em condições seguras.	NADA CONSTA	-	

GRUPO  SINCE 1988 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS		RELATÓRIO DE INSPEÇÃO					
						LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Cliente:		Suzano Papeis e Celulose	Data:	10/01/2024		P0 = Crítico	
Identificação / Tag:		BAUMA 8 TON COATER 2	Nº do Relatório:	11-00382		P1 = Prioridade Alta	
Serviço:		NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTPS 505, de 29 de abril de 2016		P2 = Prioridade Média	
						P3 = Prioridade Baixa	
Nº	LOCAL INSPECIONADO	TIPO DE INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO	
16	ESCADA DE MARINHEIRO	EXTERNO	Foi verificado que as vigas estão em boas condições.	NADA CONSTA	-		
17	MOTOR	EXTERNO	Foi verificado que o motor está em condições seguras.	NADA CONSTA	-		
18	CONTROLE DE COMANDO	EXTERNO	Foi verificado que o controle de comando está funcionando corretamente.	NADA CONSTA	-		
19	EXTINTOR DE INCÊNDIO	EXTERNO	Foi verificado que possui extintor de incêndio no local.	NADA CONSTA	-		
20	FIM DO CURSO DE IÇAMENTO	EXTERNO	Foi verificado que o fim do curso de içamento está funcionando corretamente.	NADA CONSTA	-		

GRUPO  SINCE 1988 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS		RELATÓRIO DE INSPEÇÃO				 suzano
						LEGENDA DE PRIORIDADE:
Cliente:		Suzano Papeis e Celulose	Data:	10/01/2024	P0 = Crítico	
Identificação / Tag:		BAUMA 8 TON COATER 2	Nº do Relatório:	11-00382	P1 = Prioridade Alta	
Serviço:		NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTPS 505, de 29 de abril de 2016	P2 = Prioridade Média	
						P3 = Prioridade Baixa
Nº	LOCAL INSPECIONADO	TIPO DE INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
21	BOTÃO DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Foi verificado que o botão de emergência está funcionando corretamente.	NADA CONSTA	-	
22	IDENTIFICAÇÃO DE CAPACIDADE	EXTERNO	Foi verificado que a capacidade da carga está de acordo com sua identificação.	NADA CONSTA	-	
23	IDENTIFICAÇÃO EM LOCAL VISÍVEL	EXTERNO	Foi verificado que não possui identificação em local visível.	Necessário providenciar identificação em local visível.	P-2	
24	TRILHOS LADO ESQUERDO	EXTERNO	Foi evidenciado que o os trilhos estão em boas condições.	NADA CONSTA	-	
25	TRILHOS LADO DIREITO	EXTERNO	Foi evidenciado que o os trilhos estão em boas condições.	NADA CONSTA	-	

GRUPO  SINCE 1988 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS		RELATÓRIO DE INSPEÇÃO				
						LEGENDA DE PRIORIDADE:
Cliente:		Suzano Papeis e Celulose	Data:	10/01/2024	P0 = Crítico	
Identificação / Tag:		BAUMA 8 TON COATER 2	Nº do Relatório:	11-00382	P1 = Prioridade Alta	
Serviço:		NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTPS 505, de 29 de abril de 2016	P2 = Prioridade Média	
					P3 = Prioridade Baixa	
Nº	LOCAL INSPECIONADO	TIPO DE INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
26	INTEGRIDADE CABOS DE AÇO	EXTERNO	Foi evidenciado que a ponte rolante está em boas condições de uso.	NADA CONSTA	-	
27	BATENTE ESQUERDO	EXTERNO	Foi evidenciado que o batente está em boas condições.	NADA CONSTA	-	
28	BATENTE DIREITO	EXTERNO	Foi evidenciado que o batente está em boas condições.	NADA CONSTA	-	
29	VIGAS	EXTERNO	Foi verificado que as vigas estão em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
30	GUARDA CORPO	EXTERNO	Foi verificado que guarda-corpo está em condições seguras.	NADA CONSTA	-	

		RELATÓRIO DE INSPEÇÃO					
						LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Cliete:		Suzano Papeis e Celulose		Data:		10/01/2024	
Identificação / Tag:		BAUMA 8 TON COATER 2		Nº do Relatório:		11-00382	
Serviço:		NR-11		Norma de Ref.:		Conforme Portaria MTPS 505, de 29 de abril de 2016	
						P0 = Crítico P1 = Prioridade Alta P2 = Prioridade Média P3 = Prioridade Baixa	
Nº	LOCAL INSPECIONADO	TIPO DE INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO	
31	FOTOS EXTRAS	EXTERNO	sem iluminação na ponte	-	-		

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS		SUZANO PAPEL E CELULOSE	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11	Relatório	11-00382	Página
			13
	Obra	2183/20	Revisão
			0

13.2 CONTROLE DIMENSIONAL

Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.


 CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS	RELATÓRIO DE CONTROLE DIMENSIONAL EM CABO DE AÇO	 suzano
---	---	--

CLIENTE:	SUZANO PAPEL E CELULOSE	LOCALIZAÇÃO:	LIMEIRA/SP
TAG:	BAUMA 8 TON COATER 2	OBRA:	10086
DESCRIÇÃO:	PONTE ROLANTE	DATA EXECUÇÃO:	11/12/2023

<i>Equipamentos:</i>	<i>Normas e procedimentos aplicáveis:</i>	<i>Material:</i>
PAQ-002	N-2161 e NBR ISO 4309	AÇO CARBONO
<i>Especificação do cabo de aço:</i>	<i>Desenho de referencia:</i>	<i>Método utilizado:</i>
NADA CONSTA	NADA CONSTA	MEDICÇÃO POR PAQUIMETRO
<i>Aplicação do cabo:</i>	<i>Temperatura (° C):</i>	<i>Condição superficial:</i>
IÇAMENTO	25	POLIDO

RESULTADO Foi realizada a medição do diâmetro do cabo através do paquímetro conforme normas N-2161 e a NBR ISO 4309, e as mesmas constam na tabela abaixo. RESULTADO: APROVADO

CABO DE AÇO			
PONTO MEDIDO Cabo 01	Ponto Medido (mm)	PONTO MEDIDO Cabo 02	Ponto Medido (mm)
A	19,8	A	19,9
B	19,8	B	19,6
C	19,8	C	19,9
D	19,4	D	19,4
E	19,8	E	19,6
F	19,9	F	19,9

Relatório:	Data do relatório:	Engenheiro: Carlos Henrique de Moraes
11-00382	10/01/2024	 Carlos Henrique de Moraes Engenheiro Mecânico CREA-SP 0640977984

Propriedade Exclusiva da CONERGE - INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia. Rua Dr. Manoel Tourinho, 10 * CEP: 11.015-030 * Santos - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187 comercial@conerge-engenharia.com.br www.conerge-engenharia.com.br Deus é fiel
--

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS		SUZANO PAPEL E CELULOSE	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11	Relatório	11-00382	Página 14
	Obra	2183/20	Revisão 0

13.3 CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

**LABORATÓRIO
DE
METROLOGIA**

REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO

Pag.: 1 / 3

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº. 00646/21**Cliente : " CONERGE INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA."****Endereço : Avenida Presidente Wilson, 1.473 - São Vicente - SP****Ordem de serviço: 101.821****1 - Objeto calibrado:****PAQUÍMETRO**

Fabricante: Mitutoyo

Código: 530-321

Nº. de série: 19237030

Faixa nominal: 200 mm

Valor de uma divisão : 0,05 mm

Identificação do proprietário: CNG-599

2 - Padrões utilizados na calibração:

Jogo de blocos padrão

Certificado N.º 00092/21 - RBC - Mitutoyo

Número: 15005

Validade: 07/2021

Relógio apalpador

Certificado N.º 00523/21 - RBC - Mitutoyo

Número: PTM656

Validade: 07/2021

Padrão escalonado para paquímetro

Certificado N.º 00524/21 - RBC - Mitutoyo

Número: 010259

Validade: 07/2021

3 - Procedimento de medição: PML-0013 Revisão 8

O paquímetro foi calibrado com blocos padrão e padrão escalonado. As leituras das indicações foram efetuadas no próprio instrumento. O paralelo da boca e da orelha foram calibrados com relógio apalpador.

Data da calibração: 05 de Fevereiro de 2021

Data da emissão: 08 de Fevereiro de 2021



Cláudio Bueno de Moraes
Signatário autorizado

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº. 00646/21**REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO**Laboratório de calibração acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025,
sob número CAL 0031

Pag.: 2 / 3

4 - Resultado da calibração: O resultado é a média das calibrações.**Medida externa**

Padrão (mm)	Indicação no instrumento (mm)	Incerteza de medição (mm)
0,0	0,00	0,04
1,1	1,10	
1,5	1,50	
1,9	1,90	
4,0	4,00	
8,0	8,00	
16,0	16,00	
20,0	20,00	
50,0	50,00	
75,0	75,00	
100,0	100,00	
150,0	150,00	
200,0	200,00	

Fator de abrangência (k)	2,00
Graus de liberdade (V_{eff})	infinito

Medida interna

Padrão (mm)	Indicação no instrumento (mm)	Incerteza de medição (mm)
20,0	20,00	0,04
50,0	50,00	
100,0	100,00	
150,0	150,00	
200,0	200,00	

Fator de abrangência (k)	2,00
Graus de liberdade (V_{eff})	infinito

Item	Padrão (mm)	Indicação no instrumento (mm)	Incerteza de medição (mm)	Fator de abrangência (k)	Graus de liberdade (V_{eff})
Ressalto	20,0	20,00	0,04	2,00	infinito
Profundidade	20,0	20,00	0,04	2,00	infinito



CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº. 00646/21**REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO**

Laboratório de calibração acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob número CAL 0031

Pag.: 3 / 3

Outros itens

Item	Resultado (mm)	Incerteza de medição (mm)	Fator de abrangência (k)	Graus de liberdade (Veff)
Paralelo da boca	0,00	0,01	2,00	infinito
Paralelo da orelha	0,00	0,01	2,00	infinito

5 - Incerteza de medição:

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência k , o qual para uma distribuição t com V_{eff} graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.

A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

6 - Nota : Temperatura ambiente: $(20,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$.



GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS		SUZANO PAPEL E CELULOSE	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11	Relatório	11-00382	Página 15
	Obra	2183/20	Revisão 0

13.4 ENSAIO DE LÍQUIDO PENETRANTE

Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

GRUPO  SINCE 1988 WITH YOU NORMAS REGULAMENTADORAS		RELATÓRIO ENSAIO POR LÍQUIDO PENETRANTE				
CLIENTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE			LOCALIZAÇÃO: LIMEIRA/SP			
TAG: BAUMA 8 TON COATER 2			OBRA: 10066			
DESCRIÇÃO: PONTE ROLANTE			DATA EXECUÇÃO: 08/12/2023			
Norma de referência / Critério de aceitação:		Nº do procedimento		/ Revisão		
ASME VIII DIV 1 AP. 8		PTP-001		1		
Removedor (Marca / Tipo / Lote):		Penetrante (Marca / Tipo / Lote)		Revelador (Marca / Tipo / Lote):		
ÁGUA		Metal Check / VP 30 / LT 20-0069		Metal Check / Não Aquoso D 70 / LT-21-0373		
Acabamento superficial:		Temperatura (° C):		Iluminação		
ESCOVADO		25		/ lux		
AMBIENTE				-		
RESULTADO						
Foi realizado Líquido Penetrante conforme consta na tabela abaixo.						
LAUDO: APROVADO						
LOCAL EXAMINADO		LOCALIZAÇÃO		TIPO DE DESCONTINUIDADE		
Junta 1		ACABAMENTO		ND		
LARGURA (mm)		COMPRIMENTO (mm)		LAUDO		
				A R		
-		-		X		
DESCONTINUIDADES						
A - Aprovado		TL- Trinca Longitudinal		PO - Porosidade		
R- Reprovado		TT - Trinca Transversal		FF - Falta de Fusão		
		SP - Sobreposição		ND - Nenhuma Descontinuidade		
LOCALIZAÇÃO						
RAIZ		ENCHIMENTO		ACABAMENTO		
OBS: CROQUI EM ANEXO						
Relatório:		Data do relatório:		Engº Responsável : Carlos Henrique de Moraes		
123		10/01/2024		Carlos Henrique de Moraes Engenheiro Mecânico CREA-SP 0640977984		

GRUPO  SINCE 1988 WITH YOU NORMAS REGULAMENTADORAS		RELATÓRIO ENSAIO POR LÍQUIDO PENETRANTE								
CLIENTE:		SUZANO PAPEL E CELULOSE		LOCALIZAÇÃO:		LIMEIRA/SP				
TAG:		BAUMA 8 TON COATER 2		OBRA:		10066				
DESCRIÇÃO:		PONTE ROLANTE		DATA EXECUÇÃO:		08/12/2023				
							LAUDO			
							AP		RE	
							X			
										
ANTES		DURANTE		DEPOIS						
ANTES		DURANTE		DEPOIS						
Relatório:		Data do relatório:		Engº Responsável : Carlos Henrique de Moraes						
11-00382		10/01/2024								
Propriedade Exclusiva da CONERGE - INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.										
Rua Dr. Manoel Tourinho, 10 * CEP: 11.015-030 * Santos - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187										
comercial@conerge-engenharia.com.br www.conerge-engenharia.com.br										
SGI_Conerge\Formulários SGI\FOR-000-00 Relatório Controle Dimensional .xls										
Oss e fia										

GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS		SUZANO PAPEL E CELULOSE	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11	Relatório	11-00382	Página
			16
	Obra	2183/20	Revisão
			0

13.5 A.R.T

Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
2620240009708

1. Responsável Técnico

CARLOS HENRIQUE DE MORAES

Título Profissional: **Engenheiro Industrial - Mecânica, Engenheiro de Segurança do Trabalho**

RNP: **2603421441**

Empresa Contratada: **CONERGE CONSULTORIA TREINAMENTOS E VENDAS EIRELI**

Registro: **0640977984-SP**

Registro: **2317311-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Suzano S.A.**

CPF/CNPJ: **16.404.287/0156-91**

Endereço: **Rodovia ANHANGUERA**

Nº:

Complemento:

Bairro: **JARDIM NOVA LIMEIRA**

Cidade: **Limeira**

UF: **SP**

CEP: **13486-199**

Contrato: **Obras 10066 / 10069 / 10076**

Celebrado em: **08/08/2023**

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ **5.000,00**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Rodovia ANHANGUERA**

Nº:

Complemento:

Bairro: **JARDIM NOVA LIMEIRA**

Cidade: **Limeira**

UF: **SP**

CEP: **13486-199**

Data de Início: **05/12/2023**

Previsão de Término: **31/01/2024**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Industrial**

Código:

Proprietário: **Suzano S.A.**

CPF/CNPJ: **16.404.287/0156-91**

4. Atividade Técnica

Supervisão

			Quantidade	Unidade
1	Inspeção	de instalações mecânicas industriais	16,00000	unidade
	Inspeção	de instalações mecânicas industriais	22,00000	unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

-ELEV.: VOITH A,VOITH B,ATLAS1,ATLAS2,ATLAS3,FAMASA1,FAMASA2,BOBINAS PISO1/2/3 2021,PALLETS/RESMAS PISO1/2/3 2021,ADITIVOS,PLAT. ENTRADA,PLAT. SAIDA,DIGESTOR,CALDEIRA CRA/B,CALDEIRA CRC,CHAMINÉ B. -PR's: L1CC20-501PTR109 PICADOR CARTHAGE A PRODCEL,L1CC40-503PTR101 ALCALINA B PRODCEL,L1CC40-503PTR102 ALCALINA A PRODCEL,L1CC40-504PTR103 BRANQ FILTRO EP PRODCEL,L1CC70-506PTR107 RIPASA PRED FEDERAL PRODCEL,L1CU70-723PTR001 TURBO GERADOR III UTILREC,L1GB01-200PTR001 MELT CESEMAN CTM,L1GB01-200PTR002 MELT CESEMAN CTM PDI,L2CA40-160PTR001 DOCA ALMOXARIFADO CTM,L1CU70-720PTR001 ALSTOM TURBO GERADII UTILREC,L1CU10-712PTR5001 BAUMA S. -PR's: L1CS03-513PTR001 MAQ SECADORA,L1PC01-917PTR001 BAUMA COATER 1,L1PC20-917PTR002 STAHL INTROD ESTANG COATER A,L1PR01-309PTR001 MUNCK MP1 P UMIDA,L1PR01-309PTR002 DEMAGMP1 P.SECA, L1PR01-309PTR003 DEMAG MP1 SAI ENROLADEIRA,L1PM01-302PTR001 DEMAG MP2 P.SECA,L1PM01-302PTR002 DEMAG MP2 P.UMIDA,L1PA01-904PTR001 EMB. VOITH, BL1PC20-917PTR002 STAHL ESTANG COATER B

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Santos 08 de janeiro de 2023

Local data

CARLOS HENRIQUE DE MORAES - CPF: 926.902.118-15

Suzano S.A. - CPF/CNPJ: 16.404.287/0156-91

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confes.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br

Tel: 0800 017 18 11

E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

**CREA-SP**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

Valor ART R\$ 96,62

Registrada em: 08/01/2024

Valor Pago R\$ 96,62

Nosso Número: 2620240009708

Versão do sistema

Impresso em: 15/01/2024 13:52:47