

 CONERGE A Engenharia das NRs	 COPERSUCAR	COPERSUCAR - SANTOS / SP	
NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS	Relatório NR-11	Página 1	
	Obra 2490	Revisão 0	

INSPEÇÃO NR-11

(Conforme Portaria MTPS n° 505 de 29 de abril de 2016)

COPERSUCAR



NR-11 - ELEVADORES

Este Relatório de Inspeção NR-11 do ELEVADOR segue os mais rigorosos padrões de qualidade. Os serviços aqui contidos foram previamente revisados, analisados e aprovados por um Engenheiro Mecânico e Engenheiro de Segurança do Trabalho "Profissional Legalmente Habilitado NR-11".

Propriedade Exclusiva do GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

 CONERGE A Engenharia das NRs	 COPERSUCAR	COPERSUCAR - SANTOS / SP	
NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS	Relatório NR-11	Página 3	
	Obra 2490	Revisão 0	

SUMÁRIO

1.0 - OBJETIVO	4
2.0 - ESCOPO DETALHADO	4
3.0 - TABELA DE DADOS TÉCNICOS	5
4.0 - REQUISITOS LEGAIS	5
5.0 - TABELA DE REFERÊNCIA DE PRIORIDADES	5
6.0 - TABELA DE REFERÊNCIA DE INFRAÇÕES	6
7.0 - GRÁFICO DE PRIORIDADES	6
8.0 - TABELA DE GRAU DE CORROSÃO	7
9.0 - DADOS CONTRATUAIS	7
10.0 - PRÓXIMA INSPEÇÃO	8
11.0 - CONCLUSÃO.....	8
12.0 - ANEXOS	9
12.1 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - ELG01 / ELG02	10
12.2 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - ELG03 / ELG04	11
12.3 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - ELG05 / ELG06	12
12.4 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - ELG07 / ELG08	13
12.5 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - ELG09 / ELG10	14
12.6 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - ELG11 / ELG12	15
12.7 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - ELG13	16
12.8 - A.R.T.	17

Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

 CONERGE A Engenharia das NRs	 COPERSUCAR	COPERSUCAR - SANTOS / SP	
NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS	Relatório	NR-11	Página
	Obra	2490	Revisão

1.0 - OBJETIVO

Verificar os aspectos físicos estruturais, instalações, manutenção, grau de corrosão existente, testes dos funcionamentos dos sistemas de segurança sonoros e luminosos, soldas e documentações do ELEVADOR para a liberação do uso do equipamento com segurança, conforme exigência da Portaria MTPS nº 505 da NR-11 de 29 de abril de 2016.

2.0 - ESCOPO DETALHADO

- Acompanhamento fotográfico do serviço realizado;
- Análise da documentação existente, pertinentes aos requisitos exigidos pela NR-11;
- Inspeção Visual para verificação de corrosão, trincas e desgastes;
- Inspeção Visual das estruturas metálicas, parafusos, para-corpo e roldanas;
- Inspeção dos Trilhos, onde possuir acessos;
- Inspeção das Vigas de apoio das talhas;
- Inspeção dos ganchos e travas;
- Inspeção dimensional das correntes e cabos de aço;
- Inspeção Visual no sistema de acionamento e do freio;
- Realizar Inspeção Visual das peças de içamento;
- Verificação se os equipamentos de guindar e seus acessórios possuem manutenção preventiva e sua respectiva evidência;
- Verificar as evidências das inspeções periódicas realizadas em cabos de aço, correntes, roldanas e ganchos dos equipamentos de guindar;
- Verificar se os itens e subitens obrigatórios da NR-11 estão sendo atendidos; e
- Verificar se os operadores de equipamentos de guindar estão habilitados.

Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

 CONERGE A Engenharia das NRs	 COPERSUCAR	COPERSUCAR - SANTOS / SP	
NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS	Relatório	NR-11	Página
	Obra	2490	Revisão
			5
			0

3.0 - TABELA DE DADOS TÉCNICOS

TAG / Identificação : ELEVADOR

Área de Instalação : Nada Consta

Nº de Série : Nada Consta

Capacidade Máxima de Carga e Elevação : Nada Consta

4.0 - REQUISITO LEGAL

Nº	Requisitos Legais	Item da Norma
1	Todos os transportadores industriais serão permanentemente inspecionados e as peças defeituosas, ou que apresentem deficiências, deverão ser imediatamente substituídas.	11.1.8

5.0 - TABELA DE REFERÊNCIA DE PRIORIDADES

TIPO DE PRIORIDADE	CONDIÇÃO DA PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
P0	PRESERVAR A SEGURANÇA A VIDA E EQUIPAMENTOS, COM PLANEJAMENTO IMEDIATO DE INTERVENÇÃO
P1	AUMENTAR A VIDA ÚTIL DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIIS
P2	AUMENTAR A VIDA ÚTIL DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIIS, VERIFICANDO A EVOLUÇÃO DA ANOMALIAS
P3	AUMENTAR A VIDA ÚTIL DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIIS, VERIFICANDO A EVOLUÇÃO DA ANOMALIAS, PARA CONSERVAÇÃO ORIGINAL DAS PEÇAS CONSTRUTIVAS

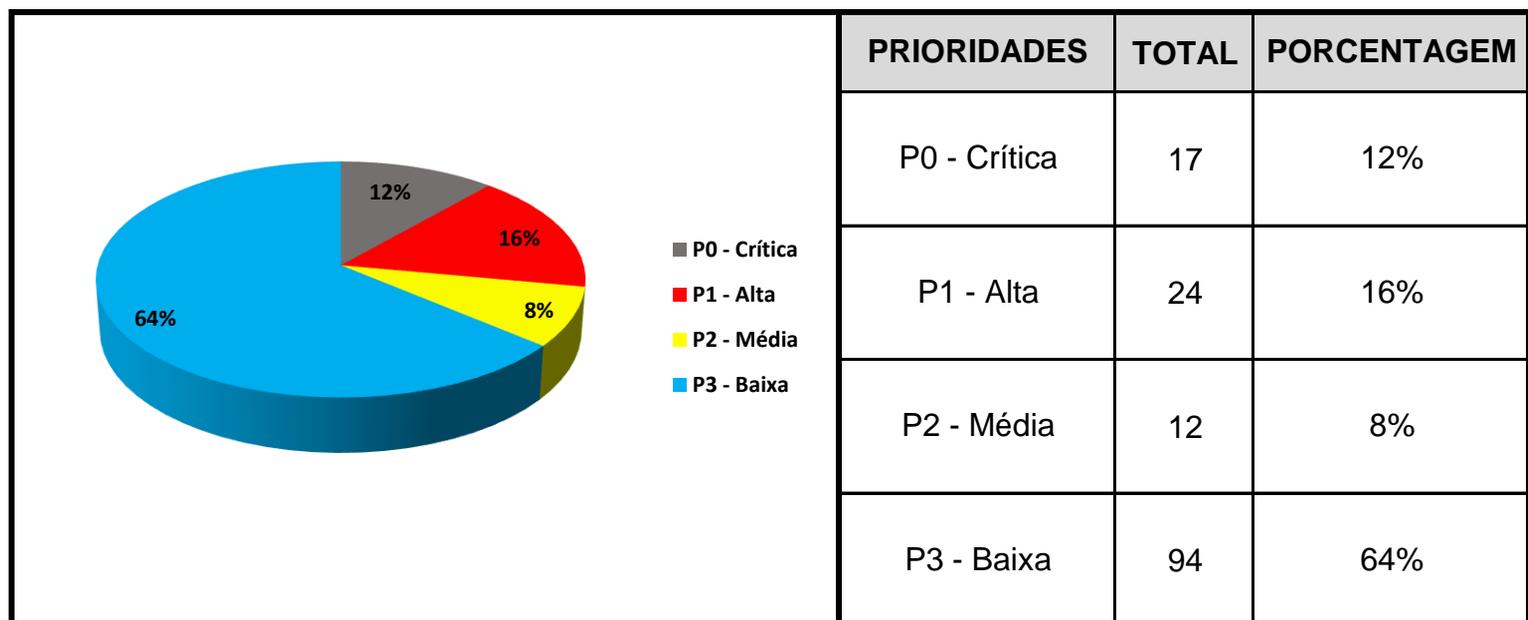
Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

 CONERGE A Engenharia das NRs	 COPERSUCAR	COPERSUCAR - SANTOS / SP	
		Relatório NR-11	Página 6
NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS		Obra 2490	Revisão 0

6.0 - TABELA DE REFERÊNCIA DE INFRAÇÕES

TABELA DE REFERÊNCIA PRIORIDADE / INFRAÇÃO	
TIPO DE PRIORIDADE	INFRAÇÃO EQUIVALENTE
P0	→ I-4
P1	→ I-3
P2	→ I-2
P3	→ I-1

7.0 - GRÁFICO DE PRIORIDADES



Propriedade Exclusiva do GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

 CONERGE A Engenharia das NRs	 COPERSUCAR	COPERSUCAR - SANTOS / SP		
NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS	Relatório	NR-11	Página	7
	Obra	2490	Revisão	0

8.0 - TABELA DE GRAU DE CORROSÃO



- o **Grau A** – Superfície de aço com a carepa de laminação praticamente intacta em toda a superfície e sem corrosão. Representa a superfície de aço recentemente laminada, (limpeza periódica).
- o **Grau B** – Superfície de aço com princípio de corrosão, quando a carepa de laminação começa a desprender-se, (tratamento e pintura).
- o **Grau C** – Superfície de aço onde a carepa de laminação foi eliminada pela corrosão ou poderá ser removida por raspagem ou jateamento, desde que não tenha formado ainda cavidades muito visíveis (pites) em grande escala, (aprovada com ressalvas).
- o **Grau D** – Superfície de aço onde a carepa de laminação foi eliminada pela corrosão com formação de cavidades visíveis em grande escala, (situação reprovada).

9.0 DADOS CONTRATUAIS

Contratante : Copersucar Santos / SP
Responsável/Representante : Sr. Harrisson Henrique de Souza
Relatório : NR-11
Obra : 2490
Equipamento : ELEVADOR
Data do Relatório : 17/10/2024
Data do Início da Inspeção : 02/10/2024
Data do Término da Inspeção : 30/10/2024
Tipo de Inspeção : Relatório de Inspeção NR-11
Equipe Técnica Envolvida : Ass. Técnico: Guilherme M. Jannuzzi
Ass. Técnico: Fernando Wisniewski
Engenheiro: Carlos H. de Moraes

Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

 A Engenharia das NRs		COPERSUCAR - SANTOS / SP	
NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS	Relatório	NR-11	Página
	Obra	2490	Revisão
			8
			0

10.0 - PRÓXIMA INSPEÇÃO

Próxima Inspeção Periódica: 30/10/2025

11.0 CONCLUSÃO

Os equipamentos de propriedade da empresa Copersucar, inspecionado conforme a norma NR-11, encontra-se **LIBERADO** para operação, porém se faz necessário atender aos itens de recomendações citados na Planilha de Inspeção, nos anexos deste relatório.

12.0 ANEXOS

12.1 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - ELG01 / ELG02

12.2 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - ELG03 / ELG04

12.3 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - ELG05 / ELG06

12.4 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - ELG07 / ELG08

12.5 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - ELG09 / ELG10

12.6 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - ELG11 / ELG12

12.7 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - ELG13

12.8 - A.R.T.

Profissional Legalmente Habilitado NR-11	CARLOS HENRIQUE DE MORAES CREA SP 0640977984	 Assinatura	22/11/2024 Data
---	--	--	--------------------------------------

"Inspeção com Segurança e Qualidade é nossa Prioridade"

Propriedade Exclusiva do GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

 CONERGE A Engenharia das NRs	 COPERSUCAR	COPERSUCAR - SANTOS / SP	
NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS	Relatório NR-11	Página 9	
	Obra 2490	Revisão 0	

12.0 ANEXOS

Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

 CONERGE A Engenharia das NRs	 COPERSUCAR	COPERSUCAR - SANTOS / SP	
NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS	Relatório NR-11	Página 10	
	Obra 2490	Revisão 0	

12.1 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - ELG01 / ELG02

Propriedade Exclusiva do GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	ELG 01	Nº do Relatório:	11-0910	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	FOTO E ESTADO DA TAG - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
2	CARGA MÁXIMA - INFERIOR	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA - INFERIOR	EXTERNO	Foi verificado que a estrutura metálica da base do equipamento encontra-se com buraco na estrutura.	Necessário realizar reparo na estrutura do equipamento.	P-1	
4	PROTEÇÃO (PÉ) - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o eixo do rolo não possui a proteção adequada.	Necessário adequar proteção do eixo do rolo de acordo com NR-12.	P-0	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	ELG 01	Nº do Relatório:	11-0910	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	PROTEÇÃO (PÉ) - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o piso não possui a proteção adequada.	Necessário readequar proteção do piso.	P-1	
6	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA - INFERIOR	EXTERNO	Foi observado que o dispositivo de parada de emergência encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica no dispositivo de emergência.	P-3	
7	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA - INFERIOR	EXTERNO	Foi observado que no ambiente de instalação do equipamento, não há placa de identificação de saída.	Necessário efetuar a instalação da placa de identificação de saída para facilitar a orientação dos usuários.	P-2	
8	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que a iluminação de emergência encontra-se conforme.	NADA CONSTA	-	

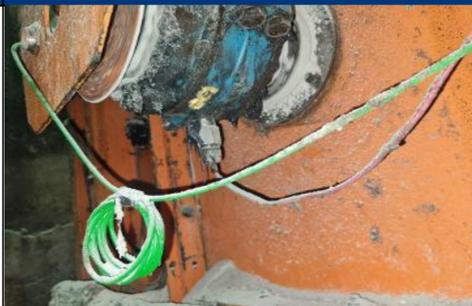
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	ELG 01	Nº do Relatório:	11-0910	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE - INFERIOR	EXTERNO	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	
10	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - INFERIOR	EXTERNO	Foi observado que nas proximidades da instalação do equipamento, não há sistema de combate a incêndio.	Necessário implementar sistema de combate a incêndio nas adjacências da instalação do equipamento	P-1	
11	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra organizado.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	
12	LIMPEZA - INFERIOR	EXTERNO	Foi verificado que a base do elevador de canecas encontra-se com excesso de sujidade.	Necessário providenciar limpeza periódica no ambiente.	P-3	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	ELG 01	Nº do Relatório:	11-0910	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de temperatura em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
14	SENSOR DE VELOCIDADE - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de velocidade em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
16	SENSOR DE ALINHAMENTO - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de alinhamento em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
17	FOTO E ESTADO DA TAG - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	ELG 01	Nº do Relatório:	11-0910	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
18	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica no ambiente.	P-3	
19	SENSOR DE TEMPERATURA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
20	SENSOR DE EMBUCHAMENTO - INFERIOR/SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o sensor de embuchamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
21	MOTOR - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento necessita adequar proteção de NR -12 no eixo do motor.	Necessário providenciar adequação do eixo do equipamento conforme NR-12.	P-0	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	ELG02	Nº do Relatório:	11-0900	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	FOTO GERAL - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periodica no equipamento	P-3	
2	FOTO E ESTADO DA TAG - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
3	CARGA MÁXIMA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
4	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi verificado que a estrutura metálica da base dos roletes encontra-se em boas condições.	Necessário providenciar limpeza na estrutura do equipamento.	P-3	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	ELG02	Nº do Relatório:	11-0900	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	PROTEÇÃO (PISO) - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado vão no piso por não possuir a proteção adequada.	Necessário readequar proteção da área.	P-1	
6	PROTEÇÃO (PISO) - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado vão no piso por não possuir a proteção adequada.	Necessário readequar proteção da área.	P-1	
7	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA - SUPERIOR	EXTERNO	O equipamento possui sistema de segurança através de dispositivo de emergência porém encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza no dispositivo.	P-3	
8	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - SUPERIOR	EXTERNO	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	ELG02	Nº do Relatório:	11-0900	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - SUPERIOR	EXTERNO	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com excesso de sujeira no ambiente.	Necessário providenciar limpeza na iluminação de emergência.	P-3	
10	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE - SUPERIOR	EXTERNO	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	Necessário providenciar limpeza na iluminação do ambiente.	P-3	
11	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente de instalação do equipamento possui extintores de combate a incêndio.	NADA CONSTA	-	
12	LIMPEZA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra limpo.	Necessário providenciar limpeza no ambiente.	P-3	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	ELG02	Nº do Relatório:	11-0900	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de temperatura com excesso de sujeidade.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	
14	SENSOR DE VELOCIDADE - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de velocidade com excesso de sujeidade.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	
15	SENSOR DE ALINHAMENTO - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de alinhamento com excesso de sujeidade.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	
16	FOTO GERAL - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com excesso de sujeidade.	Necessário providenciar a limpeza periódica do equipamento.	P-3	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	ELG02	Nº do Relatório:	11-0900	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
17	FOTO E ESTADO DA TAG - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
18	CARGA MÁXIMA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
19	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
20	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento de iluminação de emergência encontra-se em estado de não funcionamento	Necessário providenciar manutenção adequada do equipamento.	P-0	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	ELG02	Nº do Relatório:	11-0900	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
21	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui sistema de combate ao incêndio.	NADA CONSTA	-	
22	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
23	LIMPEZA - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periodica da área.	P-3	
24	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	ELG02	Nº do Relatório:	11-0900	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
25	SENSOR DE VELOCIDADE - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
26	SENSOR DE EMBUCHAMENTO - INFERIOR/SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em estado de não funcionamento.	Necessário providenciar manutenção ou troca do sensor de embuchamento.	P-0	
27	ESCADA DE ACESSO - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

 CONERGE A Engenharia das NRs	 COPERSUCAR	COPERSUCAR - SANTOS / SP	
NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS	Relatório NR-11	Página 11	
	Obra 2490	Revisão 0	

12.2 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - ELG03 / ELG04

Propriedade Exclusiva do GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	ELG03	Nº do Relatório:	11-0901	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	TIPO	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	FOTO E ESTADO DA TAG - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui placa da TAG de identificação com acúmulo de sujeidade	Necessário providenciar limpeza periódica na placa de identificação	P-3	
2	CARGA MÁXIMA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi observado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho com acúmulo de sujeidade.	Necessário providenciar limpeza periódica na placa de identificação	P-3	
3	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi verificado que a estrutura metálica do equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
4	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi observado que o dispositivo de parada de emergência encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	ELG03	Nº do Relatório:	11-0901	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	TIPO	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi observado que no ambiente de instalação do equipamento, não há placa de identificação de saída.	Necessário efetuar a instalação da placa de identificação de saída para facilitar a orientação dos usuários.	P-2	
6	PROTEÇÃO (PISO) - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado a presença de um vão no piso do equipamento.	Necessário adequar vão do piso do equipamento.	P-1	
7	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi observado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE - SUPERIOR	EXTERNO	Foi observado que a iluminação do ambiente está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	ELG03	Nº do Relatório:	11-0901	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	TIPO	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente de instalação do equipamento possui extintores de combate a incêndio.	NADA CONSTA	-	
10	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra organizado.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	
11	LIMPEZA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra limpo.	Necessário providenciar limpeza no ambiente.	P-3	
12	LIMPEZA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra limpo.	Necessário providenciar limpeza no ambiente.	P-3	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	ELG03	Nº do Relatório:	11-0901	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	TIPO	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	LIMPEZA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra limpo.	Necessário providenciar limpeza no ambiente.	P-3	
14	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi observado que o sensor de temperatura está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
15	SENSOR DE VELOCIDADE - SUPERIOR	EXTERNO	Foi observado que o sensor de velocidade está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
16	SENSOR DE EMBUCHAMENTO INFERIOR/SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de embuchamento com excesso de sujeira.	Necessário realizar a limpeza do sensor de embuchamento.	P-3	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	ELG03	Nº do Relatório:	11-0901	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	TIPO	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
17	SENSOR DE ALINHAMENTO - SUPERIOR	EXTERNO	Foi observado que o sensor de alinhamento está em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	
18	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - INFERIOR	EXTERNO	Foi observado que no ambiente de instalação do equipamento, não há luz de emergência.	Necessário instalar luminárias de emergência para garantir a visibilidade em situações de emergência.	P-3	
19	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente de instalação do equipamento possui extintores de combate a incêndio.	NADA CONSTA	-	
20	LIMPEZA - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica da área inferior	P-3	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	ELG03	Nº do Relatório:	11-0901	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	TIPO	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
21	ESTRUTURA ELEVADOR - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que a talha encontra-se fixada na estrutura do elevador.	Necessário providenciar a remoção da talha da estrutura do elevador.	P-3	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	ELG04	Nº do Relatório:	11-0905	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	FOTO E ESTADO DA TAG - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
2	CARGA MÁXIMA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi verificado que a estrutura metálica da base dos roletes encontra-se em boas condições.	Necessário providenciar limpeza periódica na estrutura do equipamento.	P-3	
4	PROTEÇÃO - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o eixo do motor não possui a proteção.	Necessário instalar proteção do eixo.	P-0	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	ELG04	Nº do Relatório:	11-0905	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	PROTEÇÃO - SUPERIOR	EXTERNO	Foi observado que o eixo do mancal está exposto.	Necessário adequar a proteção do eixo do mancal conforme NR-12	P-0	
6	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi observado que o dispositivo de parada de emergência encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
7	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi observado que a placa de identificação encontra-se com partes danificadas.	Necessário providenciar adequação na placa de identificação.	P-3	
8	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi observado que a iluminação de emergência encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024
Identificação / Tag:	ELG04	Nº do Relatório:	11-0905
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016

LEGENDA DE PRIORIDADE:

P0 = Crítico
P1 = Prioridade Alta
P2 = Prioridade Média
P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE - SUPERIOR	EXTERNO	Foi observado que a iluminação do ambiente encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
10	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - SUPERIOR	EXTERNO	Foi observado que o sistema de combate a incêndio está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
11	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra organizado.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	
12	LIMPEZA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica no ambiente.	P-3	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	ELG04	Nº do Relatório:	11-0905	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de temperatura com excesso de sujeidade.	Necessário realizar a limpeza periódica no sensor de temperatura.	P-3	
14	SENSOR DE VELOCIDADE - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o sensor de velocidade está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
15	SENSOR DE EMBUCHAMENTO INFERIOR/SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de embuchamento inferior/superior com excesso de sujeidade.	Necessário realizar a limpeza periódica no sensor de embuchamento.	P-3	
16	SENSOR DE DESALINHAMENTO - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de desalinhamento com excesso de sujeidade.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	ELG04	Nº do Relatório:	11-0905	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
17	FOTO GERAL - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
18	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário realizar limpeza periódica do equipamento.	P-3	
19	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
20	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	ELG04	Nº do Relatório:	11-0905	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
21	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento foi retirado devido ao excesso de sujeira.	Necessário realizar limpeza periódica do equipamento e providenciar reinstalação.	P-1	
22	LIMPEZA - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que a área encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário realizar limpeza periódica da área.	P-3	
23	LIMPEZA - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que a área encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário realizar limpeza periódica da área.	P-3	
24	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

 CONERGE A Engenharia das NRs	 COPERSUCAR	COPERSUCAR - SANTOS / SP	
NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS	Relatório NR-11	Página 12	
	Obra 2490	Revisão 0	

12.3 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - ELG05 / ELG06

Propriedade Exclusiva do GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	ELG05	Nº do Relatório:	11-0906	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	FOTO E ESTADO DA TAG - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
2	CARGA MÁXIMA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi observado que a estrutura metálica encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica na estrutura do equipamento.	P-3	
4	PROTEÇÃO - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o eixo do acoplamento não possui proteção adequada.	Necessário instalar proteção no eixo do acoplamento.	P-0	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024
Identificação / Tag:	ELG05	Nº do Relatório:	11-0906
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016

LEGENDA DE PRIORIDADE:

P0 = Crítico
P1 = Prioridade Alta
P2 = Prioridade Média
P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi observado que o dispositivo de parada de emergência encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
6	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi observado que a placa de identificação encontra-se com partes danificadas.	Necessário providenciar adequação na placa de identificação.	P-3	
7	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi observado que a iluminação de emergência está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE - SUPERIOR	EXTERNO	Foi observado que a iluminação de ambiente está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024
Identificação / Tag:	ELG05	Nº do Relatório:	11-0906
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016

LEGENDA DE PRIORIDADE:

P0 = Crítico
P1 = Prioridade Alta
P2 = Prioridade Média
P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o sistema de combate de incêndio está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
10	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra organizado.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	
11	LIMPEZA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra limpo.	Necessário providenciar limpeza no ambiente.	P-3	
12	LIMPEZA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra limpo.	Necessário providenciar limpeza no ambiente.	P-3	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	ELG05	Nº do Relatório:	11-0906	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de temperatura com excesso de sujeira.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	
14	SENSOR DE VELOCIDADE - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de velocidade com excesso de sujeira.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	
15	SENSOR DE ALINHAMENTO - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de alinhamento com excesso de sujeira.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	
16	FOTO E ESTADO DA TAG - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024
Identificação / Tag:	ELG05	Nº do Relatório:	11-0906
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016

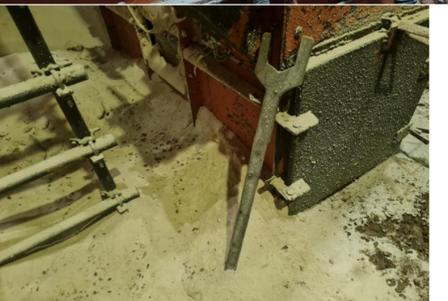
LEGENDA DE PRIORIDADE:

P0 = Crítico
P1 = Prioridade Alta
P2 = Prioridade Média
P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
17	CARGA MÁXIMA - INFERIOR	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
18	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário realizar limpeza periódica do equipamento.	P-3	
19	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
20	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	ELG05	Nº do Relatório:	11-0906	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
21	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
22	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento foi retirado devido ao acúmulo de sujeira na extremidade.	Necessário realizar limpeza periódica do equipamento e reinstalação.	P-1	
23	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que a área encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário realizar limpeza periódica da área.	P-3	
24	LIMPEZA - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o local se encontra com excesso de sujeira.	Necessário realizar limpeza periódica do local.	P-3	

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	ELG05	Nº do Relatório:	11-0906	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
25	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
26	SENSOR DE VELOCIDADE - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
27	SENSOR DE EMBUCHAMENTO - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
28	SENSOR DE DESALINHAMENTO - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024
Identificação / Tag:	ELG06	Nº do Relatório:	11-0908
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016

LEGENDA DE PRIORIDADE:

P0 = Crítico
P1 = Prioridade Alta
P2 = Prioridade Média
P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	FOTO E ESTADO DA TAG - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
2	CARGA MÁXIMA - INFERIOR	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA - INFERIOR	EXTERNO	Foi observado que a estrutura metálica do equipamento encontra-se com acúmulo de sujidade.	Necessário providenciar limpeza periódica na estrutura do equipamento.	P-3	
4	PROTEÇÃO (PÉ) - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o eixo do equipamento não possui a proteção.	Necessário instalar a proteção do equipamento.	P-0	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	ELG06	Nº do Relatório:	11-0908	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	PROTEÇÃO (PÉ) - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o eixo do equipamento não possui a proteção.	Necessário instalar a proteção do equipamento.	P-0	
6	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA - INFERIOR	EXTERNO	Foi observado que o dispositivo de parada de emergência entronca-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
7	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA - INFERIOR	EXTERNO	Foi observado que no ambiente de instalação do equipamento, não há placa de identificação de saída.	Necessário efetuar a instalação da placa de identificação de saída para facilitar a orientação dos usuários.	P-2	
8	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - INFERIOR	EXTERNO	Foi observado que a iluminação de emergência encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	ELG06	Nº do Relatório:	11-0908	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE - INFERIOR	EXTERNO	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	Necessário providenciar limpeza na iluminação do ambiente.	P-3	
10	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - INFERIOR	EXTERNO	Foi observado que o ambiente possui sistema de combate a incêndio.	NADA CONSTA	-	
11	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra organizado.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	
12	LIMPEZA - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente encontra-se com acúmulo de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica no ambiente.	P-3	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	ELG06	Nº do Relatório:	11-0908	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA - INFERIOR	EXTERNO	Foi observado que o sensor de temperatura está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
14	SENSOR DE VELOCIDADE - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o sensor de velocidade está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
15	SENSOR DE EMBUCHAMENTO - INFERIOR/SUPERIOR	EXTERNO	Foi observado que o sensor de embuchamento está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
16	FOTO GERAL - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	ELG06	Nº do Relatório:	11-0908	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
17	FOTO E ESTADO DA TAG - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
18	CARGA MÁXIMA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
19	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
20	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	ELG06	Nº do Relatório:	11-0908	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
21	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
22	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
23	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
24	SENSOR DE ALINHAMENTO - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	ELG06	Nº do Relatório:	11-0908	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
25	PROTEÇÃO (PÉ) - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o eixo do rolo não possui a proteção adequada.	Necessário adequar proteção do eixo de acordo com a NR-12.	P-0	
26	PROTEÇÃO (PÉ) - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o eixo do rolo não possui a proteção adequada.	Necessário adequar proteção do eixo de acordo com a NR-12.	P-0	

 CONERGE A Engenharia das NRs	 COPERSUCAR	COPERSUCAR - SANTOS / SP	
NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS	Relatório NR-11	Página 13	
	Obra 2490	Revisão 0	

12.4 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - ELG07 / ELG08

Propriedade Exclusiva do GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	ELG07	Nº do Relatório:	11-0909	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	FOTO E ESTADO DA TAG - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que a TAG de identificação, do equipamento encontra-se com acúmulo de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica na identificação do equipamento.	P-3	
2	CARGA MÁXIMA - INFERIOR	EXTERNO	Foi verificado que a identificação de carga máxima de trabalho permitida encontra-se com sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica na identificação do equipamento.	P-3	
3	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA - INFERIOR	EXTERNO	Foi observado acúmulo de sujeira na estrutura metálica do equipamento.	Necessário providenciar limpeza periódica na estrutura do equipamento.	P-3	
4	PROTEÇÃO - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o eixo do motor não possui a proteção.	Necessário instalar proteção no eixo do equipamento de acordo com NR-12.	P-0	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024
Identificação / Tag:	ELG07	Nº do Relatório:	11-0909
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016

LEGENDA DE PRIORIDADE:

P0 = Crítico
P1 = Prioridade Alta
P2 = Prioridade Média
P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o dispositivo de parada de emergência está com acúmulo de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica no dispositivo.	P-3	
6	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que a iluminação de emergência encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza na iluminação de emergência.	P-3	
7	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE - INFERIOR	EXTERNO	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	Necessário providenciar limpeza na iluminação do ambiente.	P-3	
8	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não possui instalação do equipamento de combate a incêndio.	Necessário providenciar equipamento de combate a incêndio na parte inferior.	P-1	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	ELG07	Nº do Relatório:	11-0909	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	LIMPEZA - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra limpo.	Necessário providenciar limpeza no ambiente.	P-3	
10	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o sensor de temperatura encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário realizar a limpeza periódica do sensor de temperatura.	P-3	
11	SENSOR DE VELOCIDADE - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o sensor de velocidade encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário realizar a limpeza periódica no sensor de velocidade.	P-3	
12	SENSOR DE EMBUCHAMENTO - INFERIOR/SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o sensor de embuchamento encontra-se bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

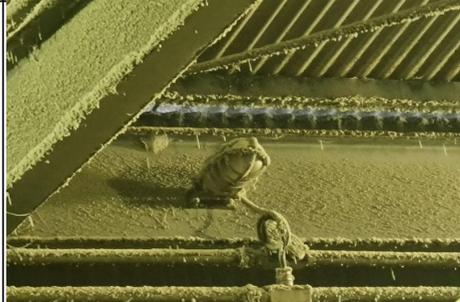
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	ELG07	Nº do Relatório:	11-0909	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	FOTO GERAL DO AMBIENTE - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
14	FOTO E ESTADO DA TAG - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
15	CARGA MÁXIMA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
16	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário realizar limpeza periódica do equipamento.	P-3	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	ELG07	Nº do Relatório:	11-0909	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
17	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
18	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
19	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
20	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	ELG07	Nº do Relatório:	11-0909	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
21	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o local encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	
22	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica do equipamento.	P-3	
23	SENSOR DE DESALINHAMENTO - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024
Identificação / Tag:	ELG08	Nº do Relatório:	11-0907
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016

LEGENDA DE PRIORIDADE:

P0 = Crítico
P1 = Prioridade Alta
P2 = Prioridade Média
P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	FOTO E ESTADO DA TAG - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
2	CARGA MÁXIMA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi verificado que a estrutura metálica do equipamento encontra-se em boas condições.	NADA CONSTA	-	
4	ESTRUTURA METÁLICA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi observado a presença de uma corrente presa na estrutura do elevador com a finalidade de evitar o contato da estrutura com os canecos internos.	Necessário averiguar sobre a presença dessa corrente presa na estrutura, pois essa situação pode provocar tensões indesejadas em outros componentes do equipamento.	P-2	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	ELG08	Nº do Relatório:	11-0907	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	ESTRUTURA METÁLICA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi observada a presença de uma marca externa na estrutura do elevador, resultante do aquecimento causado pelo contato dos canecos internos.	Necessário monitorar a área afetada e realizar uma avaliação detalhada para identificar a causa do aquecimento	P-2	
6	PROTEÇÃO - SUPERIOR	EXTERNO	Foi observado falta de proteção no eixo do equipamento.	Necessário adequar a proteção no eixo do equipamento de acordo com NR-12	P-0	
7	PROTEÇÃO - SUPERIOR	EXTERNO	Foi observado falta de proteção no eixo do equipamento.	Necessário instalar proteção no eixo do equipamento de acordo com NR-12	P-0	
8	PROTEÇÃO (PISO)	EXTERNO	Foi evidenciado a presença de um vão no piso do equipamento.	Necessário adequar vão do piso do equipamento.	P-1	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	ELG08	Nº do Relatório:	11-0907	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	PROTEÇÃO (PISO)	EXTERNO	Foi evidenciado a existência de vão no piso por não possuir a proteção adequada.	Necessário readequar proteção adequada	P-1	
10	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi observado que o dispositivo de parada de emergência está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
11	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi observado que no ambiente de instalação do equipamento, não há placa de identificação de saída.	Necessário efetuar a instalação da placa de identificação de saída para facilitar a orientação dos usuários.	P-2	
12	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - SUPERIOR	EXTERNO	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	ELG08	Nº do Relatório:	11-0907	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE - SUPERIOR	EXTERNO	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	
14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente de instalação do equipamento possui extintores de combate a incêndio.	NADA CONSTA	-	
15	LIMPEZA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi observado que o ambiente encontra-se com acúmulo de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica no ambiente.	P-3	
16	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de temperatura com excesso de sujeira.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	ELG08	Nº do Relatório:	11-0907	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
17	SENSOR DE VELOCIDADE - SUPERIOR	EXTERNO	Foi observado que o sensor de velocidade do equipamento está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
18	SENSOR DE EMBUCHAMENTO - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de embuchamento inferior/superior.	NADA CONSTA	-	
19	FOTO GERAL - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em estado de funcionamento.	NADA CONSTA	-	
20	CARGA MÁXIMA - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se e bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE: P0 = Crítico P1 = Prioridade Alta P2 = Prioridade Média P3 = Prioridade Baixa
Identificação / Tag:	ELG08	Nº do Relatório:	11-0907	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
21	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário realizar limpeza periódica do equipamento.	P-3	
22	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

 CONERGE A Engenharia das NRs	 COPERSUCAR	COPERSUCAR - SANTOS / SP	
NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS	Relatório NR-11	Página 14	
	Obra 2490	Revisão 0	

12.5 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - ELG09 / ELG10

Propriedade Exclusiva do GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	ELG09	Nº do Relatório:	11-0902	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	FOTO E ESTADO DA TAG - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
2	CARGA MÁXIMA - INFERIOR	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado acúmulo de sujeira na estrutura do equipamento.	Necessário providenciar limpeza periódica na estrutura do equipamento.	P-3	
4	PROTEÇÃO	EXTERNO	Foi observado partes expostas no eixo do equipamento.	Necessário readequar proteção do eixo do equipamento conforme NR-12	P-0	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024
Identificação / Tag:	ELG09	Nº do Relatório:	11-0902
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016

LEGENDA DE PRIORIDADE:

P0 = Crítico
P1 = Prioridade Alta
P2 = Prioridade Média
P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	PROTEÇÃO (PISO)	EXTERNO	Foi evidenciado vão no piso do equipamento.	Necessário readequar proteção no piso do equipamento.	P-1	
6	PROTEÇÃO (PISO)	EXTERNO	Foi evidenciado vão na grade de piso do equipamento.	Necessário readequar proteção no piso do equipamento.	P-1	
7	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA - INFERIOR	EXTERNO	Foi observado que o equipamento está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA - INFERIOR	EXTERNO	Foi observado que no ambiente de instalação do equipamento, não há placa de identificação de saída.	Necessário efetuar a instalação da placa de identificação de saída para facilitar a orientação dos usuários.	P-1	

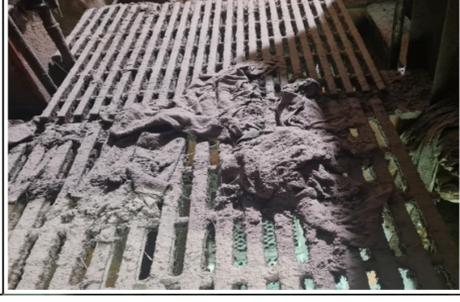
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	ELG09	Nº do Relatório:	11-0902	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - INFERIOR	EXTERNO	Foi observado que no ambiente de instalação do equipamento, não há luz de emergência.	Necessário instalar luminárias de emergência para garantir a visibilidade em situações de emergência.	P-1	
10	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE - INFERIOR	EXTERNO	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	
11	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente de instalação do equipamento possui extintores de combate a incêndio.	NADA CONSTA	-	
12	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE - INFERIOR	EXTERNO	Foi observado que o ambiente não se encontra organizado.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	ELG09	Nº do Relatório:	11-0902	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE - INFERIOR	EXTERNO	Foi observado que o ambiente não se encontra organizado.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	
14	PLAQUETA - INFERIOR	EXTERNO	Foi observado que no ambiente de instalação do equipamento, não há placa de identificação de saída.	Necessário efetuar a instalação da placa de identificação de saída para facilitar a orientação dos usuários.	P-2	
15	LIMPEZA - INFERIOR	EXTERNO	Foi observado acúmulo de sujeira no ambiente do equipamento.	Necessário providenciar limpeza periódica no ambiente do equipamento.	P-3	
16	LIMPEZA - INFERIOR	EXTERNO	Foi observado acúmulo de sujeira no ambiente do equipamento.	Necessário providenciar limpeza periódica no ambiente do equipamento.	P-3	

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	ELG09	Nº do Relatório:	11-0902	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
17	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o sensor de temperatura está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
18	SENSOR DE VELOCIDADE - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o sensor de velocidade está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
19	SENSOR DE EMBUCHAMENTO - INFERIOR/SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o sensor de embuchamento está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
20	SENSOR DE ALINHAMENTO - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o sensor de alinhamento está soltando da estrutura.	Necessário realizar o aperto do sensor na estrutura.	P-2	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	ELG09	Nº do Relatório:	11-0902	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
19	FOTO GERAL - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em estado de funcionamento.	NADA CONSTA	-	
20	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi observado a presença de uma corrente presa na estrutura do elevador com a finalidade de evitar o contato da estrutura com os canecos internos.	Necessário averiguar sobre a presença dessa corrente presa na estrutura, pois essa situação pode provocar tensões indesejadas em outros componentes do equipamento.	P-2	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	ELG10	Nº do Relatório:	11-0899	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	FOTO E ESTADO DA TAG - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
2	CARGA MÁXIMA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi observado que a estrutura metálica do equipamento encontra-se com acúmulo sujidade.	Necessário providenciar limpeza periódica na estrutura do equipamento.	P-3	
4	PROTEÇÃO	EXTERNO	Foi observado que o eixo do motor não está com a proteção adequada.	Necessário readequar proteção do eixo do motor de acordo com NR-12	P-0	

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024
Identificação / Tag:	ELG10	Nº do Relatório:	11-0899
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016

LEGENDA DE PRIORIDADE:

P0 = Crítico
P1 = Prioridade Alta
P2 = Prioridade Média
P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	PROTEÇÃO (PISO)	EXTERNO	Foi observado um vão na grade de piso da área do equipamento.	Necessário readequar grade de piso da área do equipamento.	P-1	
6	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi observado que o dispositivo de parada de emergência está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
7	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi observado que no ambiente de instalação do equipamento, não há placa de identificação de saída.	Necessário efetuar a instalação da placa de identificação de saída para facilitar a orientação dos usuários.	P-2	
8	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi observado que a iluminação de emergência está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	ELG10	Nº do Relatório:	11-0899	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE - SUPERIOR	EXTERNO	Foi observado que a iluminação do ambiente encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
10	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente de instalação do equipamento possui extintores de combate a incêndio.	NADA CONSTA	-	
11	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra organizado.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	
12	LIMPEZA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra limpo.	Necessário providenciar limpeza no ambiente.	P-3	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024
Identificação / Tag:	ELG10	Nº do Relatório:	11-0899
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016

LEGENDA DE PRIORIDADE:

P0 = Crítico
P1 = Prioridade Alta
P2 = Prioridade Média
P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de temperatura com excesso de sujeidade.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	
14	SENSOR DE DESALINHAMENTO - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de desalinhamento com excesso de sujeidade.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	
15	FOTO GERAL - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
16	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

Cliente: COPERSUCAR - Santos		Data: 17/10/2024		LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag: ELG10		Nº do Relatório: 11-0899		P0 = Crítico	
Tipo de equipamento: NR-11		Norma de Ref.: Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016		P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
17	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
18	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
19	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
20	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que a área encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário realizar a limpeza periódica da área.	P-3	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	ELG10	Nº do Relatório:	11-0899	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
21	EIXO - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
22	CONDIÇÃO DA PINTURA - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que a pintura do equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
23	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
24	SENSOR DE VELOCIDADE - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	ELG10	Nº do Relatório:	11-0899	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
25	SENSOR DE EMBUCHAMENTO - INFERIOR/SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
26	SENSOR DE DESALINHAMENTO - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

 CONERGE A Engenharia das NRs	 COPERSUCAR	COPERSUCAR - SANTOS / SP	
NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS	Relatório NR-11	Página 15	
	Obra 2490	Revisão 0	

12.6 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - ELG11 / ELG12

Propriedade Exclusiva do GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	ELG11	Nº do Relatório:	11-0898	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	FOTO E ESTADO DA TAG - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
2	CARGA MÁXIMA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi observado que a estrutura metálica do equipamento encontra-se em boas condições.	NADA CONSTA	-	
4	PROTEÇÃO	EXTERNO	Foi observado pontos de exposição do eixo do equipamento.	Necessário readequar proteção do eixo do equipamento de acordo com NR-12.	P-0	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	ELG11	Nº do Relatório:	11-0898	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi observado que o dispositivo de parada de emergência está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
6	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi observado que no ambiente de instalação do equipamento, não há placa de identificação de saída.	Necessário efetuar a instalação da placa de identificação de saída para facilitar a orientação dos usuários.	P-2	
7	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - SUPERIOR	EXTERNO	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	Necessário providenciar limpeza na iluminação de emergência.	P-3	
8	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE - SUPERIOR	EXTERNO	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	Necessário providenciar limpeza na iluminação do ambiente.	P-3	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	ELG11	Nº do Relatório:	11-0898	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente de instalação do equipamento possui extintores de combate a incêndio.	NADA CONSTA	-	
10	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra organizado.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	
11	LIMPEZA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra limpo.	Necessário providenciar limpeza no ambiente.	P-3	
12	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o monitoramento através de câmeras esta conforme.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	ELG11	Nº do Relatório:	11-0898	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	FOTO GERAL - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em estado de funcionamento.	NADA CONSTA	-	
14	FOTO E ESTADO DA TAG - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação, mas encontra-se em estado de difícil visualização.	Necessário adequar o estado da TAG.	P-1	
15	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
16	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	ELG11	Nº do Relatório:	11-0898	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
17	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
18	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que a área encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica da área.	P-3	
19	LIMPEZA - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que a área encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica da área.	P-3	
20	EIXO - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	ELG11	Nº do Relatório:	11-0898	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
21	CONDIÇÃO DA PINTURA - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que a pintura do equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
22	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
23	SENSOR DE VELOCIDADE - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
24	SENSOR DE EMBUCHAMENTO - INFERIOR/SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	ELG11	Nº do Relatório:	11-0898	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
25	SENSOR DE DESALINHAMENTO - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	ELG12	Nº do Relatório:	11-0904	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	FOTO E ESTADO DA TAG - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
2	CARGA MÁXIMA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi verificado que a estrutura metálica da base dos roletes encontra-se em boas condições.	Necessário providenciar limpeza na estrutura do equipamento.	P-3	
4	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA - SUPERIOR	EXTERNO	O equipamento possui sistema de segurança através de dispositivo de emergência.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	ELG12	Nº do Relatório:	11-0904	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi observado que o equipamento possui placa de identificação de saída.	NADA CONSTA	-	
6	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi observado que no ambiente de instalação do equipamento, não há luz de emergência.	Necessário instalar luminárias de emergência para garantir a visibilidade em situações de emergência.	P-1	
7	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE - SUPERIOR	EXTERNO	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	
8	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente de instalação do equipamento possui extintores de combate a incêndio.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024
Identificação / Tag:	ELG12	Nº do Relatório:	11-0904
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016

LEGENDA DE PRIORIDADE:

P0 = Crítico
P1 = Prioridade Alta
P2 = Prioridade Média
P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra organizado.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	
10	LIMPEZA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra limpo.	Necessário providenciar limpeza no ambiente.	P-3	
11	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi observado que o sensor de temperatura está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
12	SENSOR DE VELOCIDADE - SUPERIOR	EXTERNO	Foi observado que o sensor de velocidade está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	ELG12	Nº do Relatório:	11-0904	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	SENSOR DE EMBUCHAMENTO - INFERIOR/SUPERIOR	EXTERNO	Foi observado que o sensor de embuchamento está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
14	SENSOR DE ALINHAMENTO - SUPERIOR	EXTERNO	Foi observado que o sensor de alinhamento está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
15	FOTO GERAL - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em estado de funcionamento.	NADA CONSTA	-	
16	FOTO E ESTADO DA TAG - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	ELG12	Nº do Relatório:	11-0904	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
17	CARGA MÁXIMA - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	
18	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica do equipamento.	P-3	
19	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	
20	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	ELG12	Nº do Relatório:	11-0904	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
21	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	
22	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	
23	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que a área encontra-se com excesso de sujeira e desorganização.	Necessário providenciar limpeza periódica da área.	P-3	
24	LIMPEZA - INFERIOR	EXTERNO	Foi verificado que o local encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	ELG12	Nº do Relatório:	11-0904	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
25	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	
26	SENSOR DE VELOCIDADE - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	
27	SENSOR DE DESALINHAMENTO - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	

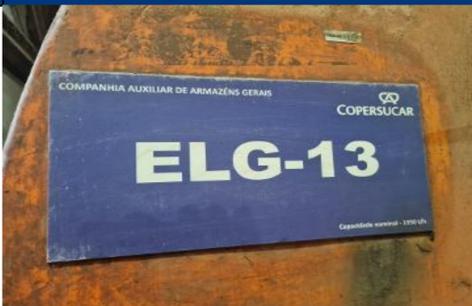
 CONERGE A Engenharia das NRs	 COPERSUCAR	COPERSUCAR - SANTOS / SP	
NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS	Relatório NR-11	Página 16	
	Obra 2490	Revisão 0	

12.7 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - ELG13

Propriedade Exclusiva do GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	ELG13	Nº do Relatório:	11-0903	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	FOTO E ESTADO DA TAG - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
2	CARGA MÁXIMA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi observado que a estrutura metálica encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza na estrutura do equipamento.	P-3	
4	PROTEÇÃO	EXTERNO	Foi observado parte exposta do eixo do motor	Necessário adequar proteção do eixo do motor.	P-1	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024
Identificação / Tag:	ELG13	Nº do Relatório:	11-0903
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016

LEGENDA DE PRIORIDADE:

P0 = Crítico
P1 = Prioridade Alta
P2 = Prioridade Média
P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	PROTEÇÃO	EXTERNO	Foi evidenciado vão na grade de piso do equipamento.	Necessário readequar proteção da grade de piso do equipamento.	P-1	
6	PROTEÇÃO	EXTERNO	Foi observado vão no piso do equipamento submerso em água.	Necessário adequar piso do equipamento.	P-1	
7	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA - SUPERIOR	EXTERNO	O equipamento possui sistema de segurança através de dispositivo de emergência.	NADA CONSTA	-	
8	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi observado que o equipamento possui placa de identificação de saída.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	ELG13	Nº do Relatório:	11-0903	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Foi observado que no ambiente de instalação do equipamento, não há luz de emergência.	Necessário instalar luminárias de emergência para garantir a visibilidade em situações de emergência.	P-1	
10	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE - SUPERIOR	EXTERNO	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	
11	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente de instalação do equipamento possui extintores de combate a incêndio.	NADA CONSTA	-	
12	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra organizado.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	ELG13	Nº do Relatório:	11-0903	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra organizado.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	
14	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra organizado.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	
15	LIMPEZA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra limpo.	Necessário providenciar limpeza no ambiente.	P-3	
16	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE CÂMERAS - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o monitoramento através de câmeras esta conforme.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	ELG13	Nº do Relatório:	11-0903	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
17	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o sensor de temperatura está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
18	SENSOR DE VELOCIDADE - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o sensor de velocidade está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
19	SENSOR DE EMBUCHAMENTO - INFERIOR/SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de embuchamento com excesso de sujeira.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-2	
20	SENSOR DE ALINHAMENTO - SUPERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o sensor de alinhamento está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	ELG13	Nº do Relatório:	11-0903	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
21	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o local encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	
22	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui sistema de combate a incêndio, mas o mesmo não se encontra fixado corretamente.	Necessário realizar fixação adequada do extintor de incêndio	P-1	
23	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
24	SENSOR DE EMBUCHAMENTO - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	ELG13	Nº do Relatório:	11-0903	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
25	BURACO PARA BOMBA SAPO - INFERIOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o local não possui sinalização da área.	Necessário providenciar instalação de sinalização da área.	P-1	

 CONERGE A Engenharia das NRs	 COPERSUCAR	COPERSUCAR - SANTOS / SP	
NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS	Relatório NR-11	Página 17	
	Obra 2490	Revisão 0	

12.8 - A.R.T.

Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
2620242038306

1. Responsável Técnico

CARLOS HENRIQUE DE MORAES

Título Profissional: **Engenheiro Industrial - Mecânica, Engenheiro de Segurança do Trabalho**

RNP: **2603421441**

Empresa Contratada: **CONERGE INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**

Registro: **0640977984-SP**

Registro: **0548001-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZÉNS GERAIS**

CPF/CNPJ: **61.145.488/0003-00**

Endereço: **Avenida CÂNDIDO GAFFRÉE**

Nº:

Complemento:

Bairro: **DOCAS**

Cidade: **Santos**

UF: **SP**

CEP: **11013-240**

Contrato: **PR. 5164/21 - OBRA 2490**

Celebrado em: **01/01/2024**

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ **4.000,00**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Avenida CÂNDIDO GAFFRÉE**

Nº:

Complemento:

Bairro: **DOCAS**

Cidade: **Santos**

UF: **SP**

CEP: **11013-240**

Data de Início: **02/10/2024**

Previsão de Término: **31/12/2024**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Industrial**

Código:

Proprietário: **COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZÉNS GERAIS**

CPF/CNPJ: **61.145.488/0003-00**

4. Atividade Técnica

			Quantidade	Unidade
Supervisão				
1	Inspeção	de máquinas e equipamentos industriais	55,00000	unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

OBRA 2490 - COPERSUCAR SANTOS/SP - NR-11 - INSPEÇÃO EM EQUIPAMENTOS: CN1 - Correia Boom, CN2 - Correia Boom, CN3 - TC2, CN3 - TC1, TCG-1, TCG-2, TCG-3, TCG-4, TCG-5, TCG-6, TCG-7, TCG-8, TCG-9, TCG-10, TCG-11, TCG-12, TCG-13, TCG-15/16, TCG-17, TC-18, TC-19, TCG-18/19, TCG-20, TCG-22, TCG-23, TCG-24, TCG-25, TCG-26, TCG-27, TCG-30, TCG-31, TCG-32, TCG-33, TCG-34, TCG-35, TCG-36, TCG-37, TCG-38, TCG-39, TCG-46, TCG-47, TCG-48, ELG-1, ELG-2, ELG-3, ELG-4, ELG-5, ELG-6, ELG-7, ELG-8, ELG-9, ELG-10, ELG-11, ELG-12, ELG-13.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

SANTOS 22 de NOVEMBRO de 2024

Local data

CARLOS HENRIQUE DE MORAES - CPF: 926.902.118-15

COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZÉNS GERAIS - CPF/CNPJ:
61.145.488/0003-00

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confex.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima



Valor ART R\$ 99,64

Registrada em: 22/11/2024

Valor Pago R\$ 99,64

Nosso Numero: 2620242038306

Versão do sistema

Impresso em: 27/11/2024 12:28:21