

 CONERGE A Engenharia das NRs	 COPERSUCAR	COPERSUCAR - SANTOS / SP	
NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS	Relatório	NR-11	Página
	Obra	2490	Revisão

INSPEÇÃO NR-11

(Conforme Portaria MTPS n° 505 de 29 de abril de 2016)

COPERSUCAR



NR-11 - CORREIAS TRANSPORTADORAS

Este Relatório de Inspeção NR-11 do CORREIAS TRANSPORTADORAS segue os mais rigorosos padrões de qualidade. Os serviços aqui contidos foram previamente revisados, analisados e aprovados por um Engenheiro Mecânico e Engenheiro de Segurança do Trabalho "Profissional Legalmente Habilitado NR-11".

Propriedade Exclusiva do GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

 CONERGE A Engenharia das NRs	 COPERSUCAR	COPERSUCAR - SANTOS / SP	
NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS	Relatório	NR-11	Página
	Obra	2490	Revisão

SUMÁRIO

1.0 - OBJETIVO	5
2.0 - ESCOPO DETALHADO	5
3.0 - TABELA DE DADOS TÉCNICOS	6
4.0 - REQUISITOS LEGAIS	6
5.0 - TABELA DE REFERÊNCIA DE PRIORIDADES	6
6.0 - TABELA DE REFERÊNCIA DE INFRAÇÕES	7
7.0 - GRÁFICO DE PRIORIDADES	7
8.0 - TABELA DE GRAU DE CORROSÃO	8
9.0 - DADOS CONTRATUAIS	8
10.0 - PRÓXIMA INSPEÇÃO	9
11.0 - CONCLUSÃO.....	9
12.0 - ANEXOS	11
12.1 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - CN1-CORREIA BOOM / CN2-C	12
12.2 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - CN3-TC01 / CN3-TC02	13
12.3 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TC18 / TC19	14
12.4 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TCG01 / TCG02	15
12.5 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TCG03 / TCG04	16
12.6 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TCG05 / TCG06	17
12.7 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TCG07 / TCG08	18
12.8 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TCG09 / TCG10	19

Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

 CONERGE A Engenharia das NRs	 COPERSUCAR	COPERSUCAR - SANTOS / SP	
NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS	Relatório NR-11	Página 4	
	Obra 2490	Revisão 0	

SUMÁRIO

12.9 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TCG11 / TCG12	20
12.10 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TCG13 / TCG15-16	21
12.11 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TCG17 / TCG18-19	22
12.12 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TCG20 / TCG22	23
12.13 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TCG23 / TCG24	24
12.14 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TCG25 / TCG26	25
12.15 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TCG27 / TCG30	26
12.16 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TCG31 / TCG32	27
12.17 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TCG33 / TCG34	28
12.18 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TCG35 / TCG36	29
12.19 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TCG37 / TCG38	30
12.20 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TCG39 / TCG46	31
12.21 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TCG47 / TCG48	32
12.22 - A.R.T.	33

Propriedade Exclusiva do GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

 CONERGE A Engenharia das NRs	 COPERSUCAR	COPERSUCAR - SANTOS / SP	
NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS	Relatório	NR-11	Página
	Obra	2490	Revisão

1.0 - OBJETIVO

Verificar os aspectos físicos estruturais, instalações, manutenção, grau de corrosão existente, testes dos funcionamentos dos sistemas de segurança sonoros e luminosos, soldas e documentações do CORREIAS TRANSPORTADORAS para a liberação do uso do equipamento com segurança, conforme exigência da Portaria MTPS nº 505 da NR-11 de 29 de abril de 2016.

2.0 - ESCOPO DETALHADO

- Acompanhamento fotográfico do serviço realizado;
- Análise da documentação existente, pertinentes aos requisitos exigidos pela NR-11;
- Inspeção Visual para verificação de corrosão, trincas e desgastes;
- Inspeção Visual das estruturas metálicas, parafusos, para-corpo e roldanas;
- Inspeção dos Trilhos, onde possuir acessos;
- Inspeção das Vigas de apoio das talhas;
- Inspeção dos ganchos e travas;
- Inspeção dimensional das correntes e cabos de aço;
- Inspeção Visual no sistema de acionamento e do freio;
- Realizar Inspeção Visual das peças de içamento;
- Verificação se os equipamentos de guindar e seus acessórios possuem manutenção preventiva e sua respectiva evidência;
- Verificar as evidências das inspeções periódicas realizadas em cabos de aço, correntes, roldanas e ganchos dos equipamentos de guindar;
- Verificar se os itens e subitens obrigatórios da NR-11 estão sendo atendidos; e
- Verificar se os operadores de equipamentos de guindar estão habilitados.

Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

 CONERGE A Engenharia das NRs	 COPERSUCAR	COPERSUCAR - SANTOS / SP	
NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS	Relatório	NR-11	Página
	Obra	2490	Revisão
			6
			0

3.0 - TABELA DE DADOS TÉCNICOS

TAG / Identificação : CORREIAS TRANSPORTADORAS

Área de Instalação : Nada Consta

Nº de Série : Nada Consta

Capacidade Máxima de Carga e Elevação : Nada Consta

4.0 - REQUISITO LEGAL

Nº	Requisitos Legais	Item da Norma
1	Todos os transportadores industriais serão permanentemente inspecionados e as peças defeituosas, ou que apresentem deficiências, deverão ser imediatamente substituídas.	11.1.8

5.0 - TABELA DE REFERÊNCIA DE PRIORIDADES

TIPO DE PRIORIDADE	CONDIÇÃO DA PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
P0	PRESERVAR A SEGURANÇA A VIDA E EQUIPAMENTOS, COM PLANEJAMENTO IMEDIATO DE INTERVENÇÃO
P1	AUMENTAR A VIDA ÚTIL DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIIS
P2	AUMENTAR A VIDA ÚTIL DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIIS, VERIFICANDO A EVOLUÇÃO DA ANOMALIAS
P3	AUMENTAR A VIDA ÚTIL DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIIS, VERIFICANDO A EVOLUÇÃO DA ANOMALIAS, PARA CONSERVAÇÃO ORIGINAL DAS PEÇAS CONSTRUTIVAS

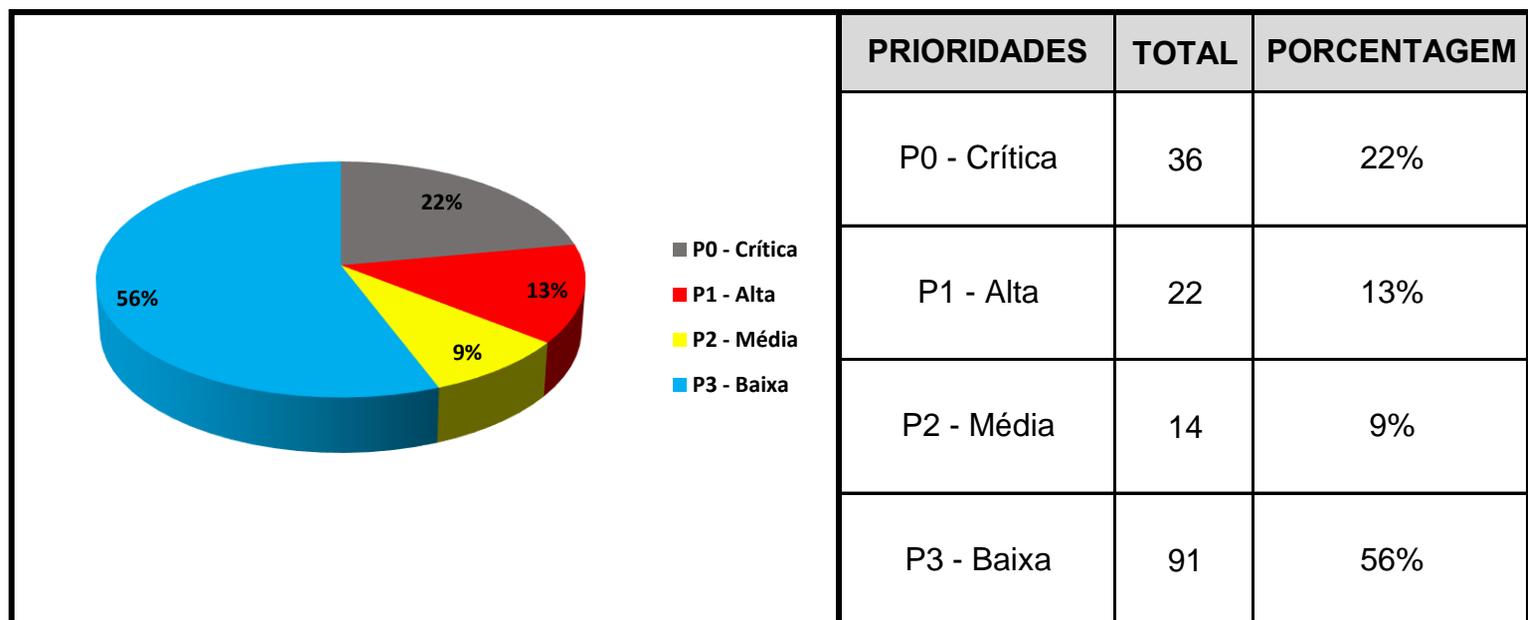
Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

 A Engenharia das NRs		COPERSUCAR - SANTOS / SP			
		Relatório	NR-11	Página	7
NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS		Obra	2490	Revisão	0

6.0 - TABELA DE REFERÊNCIA DE INFRAÇÕES

TABELA DE REFERÊNCIA PRIORIDADE / INFRAÇÃO	
TIPO DE PRIORIDADE	INFRAÇÃO EQUIVALENTE
P0	→ I-4
P1	→ I-3
P2	→ I-2
P3	→ I-1

7.0 - GRÁFICO DE PRIORIDADES



Propriedade Exclusiva do GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

 CONERGE A Engenharia das NRs	 COPERSUCAR	COPERSUCAR - SANTOS / SP	
		Relatório NR-11	Página 8
NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS		Obra 2490	Revisão 0

8.0 - TABELA DE GRAU DE CORROSÃO



- o **Grau A** – Superfície de aço com a carepa de laminação praticamente intacta em toda a superfície e sem corrosão. Representa a superfície de aço recentemente laminada, (limpeza periódica).
- o **Grau B** – Superfície de aço com princípio de corrosão, quando a carepa de laminação começa a desprender-se, (tratamento e pintura).
- o **Grau C** – Superfície de aço onde a carepa de laminação foi eliminada pela corrosão ou poderá ser removida por raspagem ou jateamento, desde que não tenha formado ainda cavidades muito visíveis (pites) em grande escala, (aprovada com ressalvas).
- o **Grau D** – Superfície de aço onde a carepa de laminação foi eliminada pela corrosão com formação de cavidades visíveis em grande escala, (situação reprovada).

9.0 DADOS CONTRATUAIS

Contratante : Copersucar Santos / SP
Responsável/Representante : Sr. Harrisson Henrique de Souza
Relatório : NR-11
Obra : 2490
Equipamento : CORREIAS TRANSPORTADORAS
Data do Relatório : 17/10/2024
Data do Início da Inspeção : 02/10/2024
Data do Término da Inspeção : 30/10/2024
Tipo de Inspeção : Relatório de Inspeção NR-11
Equipe Técnica Envolvida : Ass. Técnico: Guilherme M. Jannuzzi
Ass. Técnico: Fernando Wisniewski
Engenheiro: Carlos H. de Moraes

Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

 CONERGE A Engenharia das NRs	 COPERSUCAR	COPERSUCAR - SANTOS / SP	
NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS	Relatório NR-11	Página 9	
	Obra 2490	Revisão 0	

10.0 - PRÓXIMA INSPEÇÃO

Próxima Inspeção Periódica: 30/10/2025

11.0 CONCLUSÃO

Os equipamentos de propriedade da empresa Copersucar, inspecionado conforme a norma NR-11, encontra-se **LIBERADO** para operação, porém se faz necessário atender aos itens de recomendações citados na Planilha de Inspeção, nos anexos deste relatório.

12.0 ANEXOS

12.1 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - CN1-CORREIA BOOM / CN2-CORREIA BOOM

12.2 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - CN3-TC01 / CN3-TC02

12.3 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TC18 / TC19

12.4 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TCG01 / TCG02

12.5 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TCG03 / TCG04

12.6 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TCG05 / TCG06

12.7 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TCG07 / TCG08

12.8 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TCG09 / TCG10

12.9 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TCG11 / TCG12

12.10 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TCG13 / TCG15-16

12.11 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TCG17 / TCG18-19

12.12 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TCG20 / TCG22

12.13 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TCG23 / TCG24

12.14 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TCG25 / TCG26

Propriedade Exclusiva do GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

 CONERGE A Engenharia das NRs	 COPERSUCAR	COPERSUCAR - SANTOS / SP	
NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS	Relatório NR-11	Página 10	
	Obra 2490	Revisão 0	

12.0 ANEXOS

12.15 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TCG27 / TCG30

12.16 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TCG31 / TCG32

12.17 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TCG33 / TCG34

12.18 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TCG35 / TCG36

12.19 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TCG37 / TCG38

12.20 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TCG39 / TCG46

12.21 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TCG47 / TCG48

12.22 - A.R.T.

Profissional Legalmente Habilitado NR-11	CARLOS HENRIQUE DE MORAES CREA SP 0640977984	 Assinatura	22/11/2024 Data
---	--	--	--------------------------------------

"Inspeção com Segurança e Qualidade é nossa Prioridade"

Propriedade Exclusiva do GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

 CONERGE A Engenharia das NRs	 COPERSUCAR	COPERSUCAR - SANTOS / SP	
NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS	Relatório NR-11	Página 11	
	Obra 2490	Revisão 0	

12.0 ANEXOS

Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

 CONERGE A Engenharia das NRs	 COPERSUCAR	COPERSUCAR - SANTOS / SP	
NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS	Relatório	NR-11	Página
	Obra	2490	Revisão

12.1 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - CN1- CORREIA BOOM / CN2- CORREIA BOOM

Propriedade Exclusiva do GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	CN1 - Correia Boom	Nº do Relatório:	11-0856	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	FOTO E ESTADO DA TAG	EXTERNO	Foi observado que o equipamento não possui TAG de identificação.	Necessário providenciar instalação da TAG no equipamento.	P-1	
2	CARGA MÁXIMA	EXTERNO	Foi observado que na estrutura do equipamento não há descrição de carga máxima.	Necessário providenciar a instalação da identificação de carga máxima de trabalho permitida.	P-1	
3	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA	EXTERNO	Foi verificado que a estrutura metálica da base dos roletes encontra-se com acúmulo de sujidade.	Necessário providenciar limpeza na estrutura do equipamento.	P-3	
4	CAVALETE DE CARGA	EXTERNO	Foi evidenciado que o cavalete de carga encontra-se com excesso de umidade	Necessário efetuar limpeza periódica para garantir a integridade e segurança do equipamento.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	CN1 - Correia Boom	Nº do Relatório:	11-0856	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Foi observado que o dispositivo de parada de emergência está em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	
6	BUZINA DE ADVERTÊNCIA	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonora.	Necessário a instalação de advertência sonora para a sinalização de eventos.	P-1	
7	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA	EXTERNO	Foi observado que no ambiente de instalação do equipamento, não há placa de identificação de saída.	Necessário efetuar a instalação da placa de identificação de saída para facilitar a orientação dos usuários.	P-2	
8	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Foi observado que no ambiente de instalação do equipamento, não há luz de emergência.	Necessário instalar luminárias de emergência para garantir a visibilidade em situações de emergência.	P-0	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	CN1 - Correia Boom	Nº do Relatório:	11-0856	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi evidenciado que a iluminação de ambiente encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
10	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente de instalação do equipamento possui extintores de combate a incêndio.	NADA CONSTA	-	
11	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra organizado.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	
12	LIMPEZA	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra limpo.	Necessário providenciar limpeza periódica no ambiente.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	CN1 - Correia Boom	Nº do Relatório:	11-0856	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de temperatura.	NADA CONSTA	-	
14	SENSOR DE VELOCIDADE	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de velocidade com excesso de sujidade.	Necessário providenciar limpeza periódica no sensor de velocidade	P-3	
15	SENSOR DE DESALINHAMENTO	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de desalinhamento.	NADA CONSTA	-	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	CN2- Correia do Boom	Nº do Relatório:	11-0857	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	FOTO E ESTADO DA TAG	EXTERNO	Foi observado que o equipamento não possui TAG de identificação.	Necessário providenciar instalação da TAG no equipamento.	P-1	
2	CARGA MÁXIMA	EXTERNO	Foi observado que na estrutura do equipamento não há descrição de carga máxima.	Necessário providenciar a instalação da identificação de carga máxima de trabalho permitida.	P-1	
3	PROTEÇÃO	EXTERNO	Foi observado falta de proteção nas partes móveis do equipamento.	Necessário instalar proteção nas partes móveis do equipamento.	P-0	
4	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Foi observado que o dispositivo de parada de emergência está em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	CN2- Correia do Boom	Nº do Relatório:	11-0857	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA	EXTERNO	Foi observado que no ambiente de instalação do equipamento, não há placa de identificação de saída.	Necessário efetuar a instalação da placa de identificação de saída para facilitar a orientação dos usuários.	P-2	
6	BUZINA DE ADVERTÊNCIA	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonora.	Necessário a instalação de advertência sonora para a sinalização de eventos.	P-1	
7	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Foi observado que no ambiente de instalação do equipamento, não há luz de emergência.	Necessário instalar luminárias de emergência para garantir a visibilidade em situações de emergência.	P-0	
8	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi evidenciado que a iluminação de ambiente encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	CN2- Correia do Boom	Nº do Relatório:	11-0857	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente de instalação do equipamento possui extintores de combate a incêndio.	NADA CONSTA	-	
10	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra organizado.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	
11	LIMPEZA	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra limpo.	Necessário providenciar limpeza periódica no ambiente.	P-3	
12	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA	EXTERNO	Foi observado que o sensor de temperatura está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	CN2- Correia do Boom	Nº do Relatório:	11-0857	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	SENSOR DE VELOCIDADE	EXTERNO	Foi evidenciado que o sensor de velocidade está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
14	MODO DE SEGURANÇA	EXTERNO	Foi evidenciado que as CN2 estava em modo de segurança.	NADA CONSTA	-	

 CONERGE A Engenharia das NRs	 COPERSUCAR	COPERSUCAR - SANTOS / SP	
NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS	Relatório NR-11	Página 13	
	Obra 2490	Revisão 0	

12.2 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - CN3- TC01 / CN3-TC02

Propriedade Exclusiva do GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	Cn3 - TC01	Nº do Relatório:	11-0859	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	FOTO E ESTADO DA TAG	EXTERNO	Foi observado que o equipamento não possui TAG de identificação.	Necessário providenciar instalação da TAG no equipamento.	P-1	
2	CARGA MÁXIMA	EXTERNO	Foi observado que na estrutura do equipamento não há descrição de carga máxima.	Necessário providenciar a instalação da identificação de carga máxima de trabalho permitida.	P-1	
3	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA	EXTERNO	Foi verificado que a estrutura metálica da base dos roletes encontra-se em boas condições.	Necessário providenciar limpeza na estrutura do equipamento.	P-3	
4	CAVALETE DE CARGA	EXTERNO	Foi evidenciado que o cavalete de carga encontra-se com excesso de sujidade	Necessário efetuar limpeza periódica para garantir a integridade e segurança do equipamento.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	Cn3 - TC01	Nº do Relatório:	11-0859	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	PROTEÇÃO	EXTERNO	Foi observado falta de proteção no eixo do mancal.	Necessário adequar a proteção do eixo do mancal.	P-0	
6	RASPADOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o raspador encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
7	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Foi observado que o dispositivo de parada de emergência está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	PROTEÇÃO NR-18 (PISO)	EXTERNO	Foi evidenciado vão no piso por não possuir a proteção adequada.	Necessário readequar proteção conforme NR-18.	P-0	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	Cn3 - TC01	Nº do Relatório:	11-0859	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA	EXTERNO	Foi observado que no ambiente de instalação do equipamento, não há placa de identificação de saída.	Necessário efetuar a instalação da placa de identificação de saída para facilitar a orientação dos usuários.	P-2	
10	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Foi observado que no ambiente de instalação do equipamento, não há luz de emergência.	Necessário instalar luminárias de emergência para garantir a visibilidade em situações de emergência.	P-0	
11	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi observado que a iluminação do ambiente encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
12	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente de instalação do equipamento possui extintores de combate a incêndio.	NADA CONSTA	-	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	Cn3 - TC01	Nº do Relatório:	11-0859	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra organizado.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	
14	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra organizado.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	
15	LIMPEZA	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra limpo.	Necessário providenciar limpeza no ambiente.	P-3	
16	BUZINA DE ADVERTÊNCIA	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonora.	Necessário a instalação de advertência sonora para a sinalização de eventos.	P-1	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	Cn3 - TC01	Nº do Relatório:	11-0859	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
17	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de temperatura com excesso de sujeidade.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	
18	SENSOR DE VELOCIDADE	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de velocidade com excesso de sujeidade.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	CN3-TC2	Nº do Relatório:	11-0858	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	FOTO E ESTADO DA TAG	EXTERNO	Foi observado que o equipamento não possui TAG de identificação.	Necessário providenciar instalação da TAG no equipamento.	P-1	
2	CARGA MÁXIMA	EXTERNO	Foi observado que na estrutura do equipamento não há descrição de carga máxima.	Necessário providenciar a instalação da identificação de carga máxima de trabalho permitida.	P-1	
3	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA	EXTERNO	Foi verificado que a estrutura metálica da base dos roletes encontra-se em boas condições.	Necessário providenciar limpeza na estrutura do equipamento.	P-3	
4	PROTEÇÃO	EXTERNO	Foi evidenciado falta da proteção no eixo do mancal.	Necessário adequar a proteção no eixo do mancal.	P-0	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	CN3-TC2	Nº do Relatório:	11-0858	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	PROTEÇÃO	EXTERNO	Foi observado falta de proteção no eixo do acoplamento.	Necessário adequar a proteção do eixo do acoplamento.	P-0	
6	PROTEÇÃO	EXTERNO	Foi observado a presença de não conformidades na escada de acesso..	Necessário instalar proteção adequada na escada de acesso.	P-0	
7	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	O equipamento possui sistema de segurança através de dispositivo de emergência.	Necessário providenciar limpeza no dispositivo do equipamento.	P-3	
8	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA	EXTERNO	Foi observado que no ambiente de instalação do equipamento, não há placa de identificação de saída.	Necessário efetuar a instalação da placa de identificação de saída para facilitar a orientação dos usuários.	P-2	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	CN3-TC2	Nº do Relatório:	11-0858	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Foi observado que no ambiente de instalação do equipamento, não há luz de emergência.	Necessário instalar luminárias de emergência para garantir a visibilidade em situações de emergência.	P-0	
10	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi observado que o ambiente de instalação do equipamento encontra-se em boas condições.	NADA CONSTA	-	
11	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente de instalação do equipamento possui extintores de combate a incêndio.	NADA CONSTA	-	
12	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi observado que o ambiente encontra-se organizado.	NADA CONSTA	-	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	CN3-TC2	Nº do Relatório:	11-0858	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	LIMPEZA	EXTERNO	Foi verificado que o ambiente não está em condições de limpeza adequadas	Necessário providenciar limpeza do local.	P-3	
14	BUZINA DE ADVERTÊNCIA	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonora.	Necessário a instalação de advertência sonora para a sinalização de eventos.	P-1	
15	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA	EXTERNO	Foi observado que o sensor de temperatura está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
16	SENSOR DE VELOCIDADE	EXTERNO	Foi evidenciado que o sensor de velocidade está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

 CONERGE A Engenharia das NRs	 COPERSUCAR	COPERSUCAR - SANTOS / SP	
NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS	Relatório NR-11	Página 14	
	Obra 2490	Revisão 0	

12.3 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TC18 / TC19

Propriedade Exclusiva do GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TC18	Nº do Relatório:	11-0881	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	FOTO GERAL	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica no equipamento	P-3	
2	FOTO E ESTADO DA TAG	EXTERNO	Foi observado que o equipamento não possui TAG de identificação	Necessário providenciar instalação da TAG do equipamento.	P-1	
3	CARGA MÁXIMA	EXTERNO	Foi observado que o equipamento não possui especificação de carga máxima.	Necessário providenciar a instalação da carga máxima do equipamento.	P-1	
4	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA	EXTERNO	Foi verificado que a estrutura metálica da base dos roletes encontra-se em boas condições.	Necessário providenciar limpeza na estrutura do equipamento.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TC18	Nº do Relatório:	11-0881	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	PROTEÇÃO	EXTERNO	Foi observado que o rolo movido não está com a proteção adequada.	Necessário readequar proteção do rolo movido.	P-0	
6	ROLETES	EXTERNO	Foi evidenciado que o cavalete de carga encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
7	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Foi evidenciado que o dispositivo de parada de emergência está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA	EXTERNO	Foi observado que no ambiente de instalação do equipamento, não há placa de identificação de saída.	Necessário efetuar a instalação da placa de identificação de saída para facilitar a orientação dos usuários.	P-2	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TC18	Nº do Relatório:	11-0881	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Foi observado que no ambiente de instalação do equipamento, não há luz de emergência.	Necessário instalar luminárias de emergência para garantir a visibilidade em situações de emergência.	P-0	
10	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	Necessário providenciar limpeza na iluminação do ambiente.	P-3	
11	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente de instalação do equipamento possui extintores de combate a incêndio.	NADA CONSTA	-	
12	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra organizado.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TC18	Nº do Relatório:	11-0881	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra organizado.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	
14	LIMPEZA	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra limpo.	Necessário providenciar limpeza no ambiente.	P-3	
15	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA	EXTERNO	Foi evidenciado que o sensor de temperatura está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
16	SENSOR DE VELOCIDADE	EXTERNO	Foi evidenciado que o sensor de velocidade está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	TC18	Nº do Relatório:	11-0881	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
17	SENSOR DE DESNÍVEL	EXTERNO	Foi observado que o sensor de desnível está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TC19	Nº do Relatório:	11-0882	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	FOTO E ESTADO DA TAG	EXTERNO	Foi observado que a TAG do equipamento encontra-se com baixa visibilidade .	Necessário providenciar readequação da TAG de identificação.	P-1	
2	CARGA MÁXIMA	EXTERNO	Foi observado que a identificação de carga máxima de trabalho encontra-se com baixa visibilidade.	Necessário providenciar a readequação da carga máxima de trabalho permitida	P-1	
3	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA	EXTERNO	Foi verificado que a estrutura metálica da base do equipamento encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica no equipamento	P-3	
4	PROTEÇÃO	EXTERNO	Foi evidenciado que o rolo movido não possui proteção adequada que evite o contato com as partes móveis.	Necessário a instalação de proteção adequada.	P-0	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TC19	Nº do Relatório:	11-0882	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	PROTEÇÃO	EXTERNO	Foi observado falta de proteção no eixo do equipamento.	Necessário instalar proteção no eixo do equipamento.	P-0	
6	PROTEÇÃO (ROLO MOVIDO BOOM CN1)	EXTERNO	Foi observado que o rolo movido do BOOM do CN1 está posicionado acima da passarela de acesso do TC19.	Necessário instalar proteção na parte exposta.	P-0	
7	PROTEÇÃO (PISO)	EXTERNO	Foi evidenciado a presença de um vão no piso do equipamento.	Necessário adequar vão do piso do equipamento.	P-1	
8	RASPADOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o raspador encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TC19	Nº do Relatório:	11-0882	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Foi observado que o dispositivo de parada de emergência encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
10	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA	EXTERNO	Foi observado que no ambiente de instalação do equipamento, não há placa de identificação de saída.	Necessário efetuar a instalação da placa de identificação de saída para facilitar a orientação dos usuários.	P-2	
11	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Foi observado que no ambiente de instalação do equipamento, não há luz de emergência.	Necessário instalar luminárias de emergência para garantir a visibilidade em situações de emergência.	P-0	
12	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi observado que a iluminação ambiente está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TC19	Nº do Relatório:	11-0882	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente de instalação do equipamento possui sistema de combate a incêndio.	NADA CONSTA	-	
14	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra organizado.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	
15	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra organizado.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	
16	LIMPEZA	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra limpo.	Necessário providenciar limpeza no ambiente.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TC19	Nº do Relatório:	11-0882	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
17	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de temperatura com excesso de sujeidade.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	
18	SENSOR DE VELOCIDADE	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de velocidade com excesso de sujeidade.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	

 CONERGE A Engenharia das NRs	 COPERSUCAR	COPERSUCAR - SANTOS / SP	
NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS	Relatório NR-11	Página 15	
	Obra 2490	Revisão 0	

12.4 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TCG01 / TCG02

Propriedade Exclusiva do GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG01	Nº do Relatório:	11-0896	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	FOTO E ESTADO DA TAG	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
2	CARGA MÁXIMA	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA	EXTERNO	Foi verificado que a estrutura metálica do equipamento encontra-se com excesso de sujeidade.	Necessário providenciar limpeza periódica na estrutura do equipamento.	P-3	
4	ROLO MOTRIZ	EXTERNO	Foi evidenciado que os componentes do rolo motriz encontram-se com excesso de sujeidade.	Necessário realizar a limpeza periódica nos componentes do rolo motriz.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG01	Nº do Relatório:	11-0896	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	PROTEÇÃO (EIXO DO MOTOR)	EXTERNO	Foi evidenciado que o eixo do motor não possui a proteção adequada.	Necessário instalar proteção no eixo do motor.	P-0	
6	RASPADOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o raspador encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
7	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Foi observado que o dispositivo de parada de emergência está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA	EXTERNO	Foi observado que no ambiente de instalação do equipamento, não há placa de identificação de saída.	Necessário efetuar a instalação da placa de identificação de saída para facilitar a orientação dos usuários.	P-2	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG01	Nº do Relatório:	11-0896	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Foi evidenciado que a iluminação de emergência encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
10	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	Necessário providenciar limpeza na iluminação do ambiente.	P-3	
11	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente de instalação do equipamento possui extintores de combate a incêndio.	NADA CONSTA	-	
12	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra organizado.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	TCG01	Nº do Relatório:	11-0896	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	LIMPEZA	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra limpo.	Necessário providenciar limpeza no ambiente.	P-3	
14	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA	EXTERNO	Foi evidenciado que o sensor de temperatura encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
15	SENSOR DE VELOCIDADE	EXTERNO	Foi evidenciado que o sensor de velocidade encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
16	SENSOR DE DESALINHAMENTO	EXTERNO	Foi observado que o sensor de desalinhamento encontra-se com acúmulo de sujeira	Necessário providenciar limpeza periódica no sensor de desalinhamento.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG02	Nº do Relatório:	11-0895	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	FOTO E ESTADO DA TAG	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
2	CARGA MÁXIMA	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA	EXTERNO	Foi observado acúmulo de sujeira na estrutura do equipamento	Necessário providenciar limpeza periódica na estrutura do equipamento.	P-3	
4	RASPADOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o raspador encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG02	Nº do Relatório:	11-0895	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	PROTEÇÃO (EIXO DO MOTOR)	EXTERNO	Foi evidenciado que o eixo do motor não possui a proteção.	Necessário providenciar proteção do eixo do motor.	P-0	
6	ROLO MOTRIZ	EXTERNO	Foi observado falta de proteção nas partes vivas do rolo motriz.	Necessário providenciar a instalação de proteção para evitar o acesso às partes móveis do equipamento.	P-0	
7	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Foi observado que o dispositivo de parada de emergência encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA	EXTERNO	Foi observado que a placa de identificação de saída encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG02	Nº do Relatório:	11-0895	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Foi observado que a iluminação de emergência encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
10	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi observado que a iluminação do ambiente encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
11	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	EXTERNO	Foi evidenciado que o sistema de combate a incêndio encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
12	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra organizado.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG02	Nº do Relatório:	11-0895	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra organizado.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	
14	LIMPEZA	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra limpo.	Necessário providenciar limpeza no ambiente.	P-3	
15	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de temperatura em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
16	SENSOR DE VELOCIDADE	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de velocidade em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG02	Nº do Relatório:	11-0895	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
17	SENSOR DE DESALINHAMENTO	EXTERNO	Foi evidenciado que o sensor de desalinhamento encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	

 CONERGE A Engenharia das NRs	 COPERSUCAR	COPERSUCAR - SANTOS / SP	
NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS	Relatório	NR-11	Página 16
	Obra	2490	Revisão 0

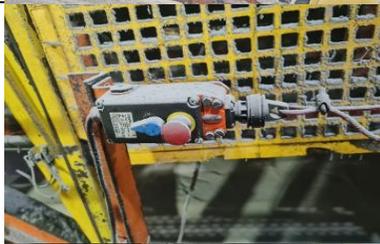
12.5 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TCG03 / TCG04

Propriedade Exclusiva do GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG03	Nº do Relatório:	11-0897	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

L	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	FOTO E ESTADO DA TAG	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
2	CARGA MÁXIMA	EXTERNO	Foi observado que não há descrito a capacidade de carga máxima no equipamento.	Necessário instalar a placa com a capacidade de carga máxima no equipamento.	P-1	
3	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA	EXTERNO	Foi verificado que a estrutura metálica da base dos motores do elevador de canecas encontra-se em boas condições.	Necessário providenciar limpeza periódica na estrutura metálica do equipamento.	P-3	
4	PROTEÇÃO (EIXO DO ROLO MOTRIZ)	EXTERNO	Foi evidenciado que o eixo do rolo motriz não possui a proteção adequada.	Necessário providenciar proteção do eixo do rolo motriz.	P-0	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG03	Nº do Relatório:	11-0897	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

L	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	RASPADOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o raspador encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
6	ROLO MOVIDO	EXTERNO	Foi verificado que o rolo movido encontra-se com excesso de sujidade.	Necessário providenciar limpeza periódica no equipamento.	P-3	
7	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Foi observado que o dispositivo de parada de emergência encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA	EXTERNO	Foi evidenciado que a placa de identificação de saída encontra-se em bom estado de conservação íntegra.	NADA CONSTA	-	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	TCG03	Nº do Relatório:	11-0897	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

L	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Foi evidenciado que a iluminação de emergência encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
10	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi evidenciado que a iluminação ambiente encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
11	SEPARADOR MAGNÉTICO	EXTERNO	Foi evidenciado que o separador magnético encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
12	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	EXTERNO	Foi evidenciado que o sistema de combate a incêndio encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG03	Nº do Relatório:	11-0897	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

L	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra organizado.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	
14	LIMPEZA	EXTERNO	Foi verificado que a área do equipamento encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica no ambiente.	P-3	
15	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de temperatura com excesso de sujeira.	Necessário realizar a limpeza periódica no sensor de temperatura.	P-3	
16	SENSOR DE VELOCIDADE	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de velocidade com excesso de sujeira.	Necessário realizar a limpeza periódica no sensor de velocidade.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG03	Nº do Relatório:	11-0897	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

L	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
17	SENSOR DE DESALINHAMENTO	EXTERNO	Foi verificado que o sensor de desalinhamento encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica no sensor de desalinhamento.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG04	Nº do Relatório:	11-0894	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	FOTO E ESTADO DA TAG	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
2	CARGA MÁXIMA	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA	EXTERNO	Foi verificado que a estrutura metálica da base dos motores do elevador de canecas encontra-se em boas condições.	Necessário providenciar limpeza na estrutura do equipamento.	P-3	
4	PROTEÇÃO	EXTERNO	Foi observado que partes da proteção do equipamento não estão adequadas.	Necessário realizar ajustes nas proteções do equipamento.	P-0	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	TCG04	Nº do Relatório:	11-0894	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	PROTEÇÃO	EXTERNO	Foi observado falta de proteção no eixo do motor	Necessário instalar proteção no eixo do equipamento	P-0	
6	RASPADOR	EXTERNO	Foi observado que o raspador encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
7	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Foi observado que o equipamento encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica no dispositivo de parada de emergência.	P-3	
8	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA	EXTERNO	Foi observado que no ambiente de instalação do equipamento, não há placa de identificação de saída.	Necessário efetuar a instalação da placa de identificação de saída para facilitar a orientação dos usuários.	P-2	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG04	Nº do Relatório:	11-0894	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Foi observado que a iluminação de emergência encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
10	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi observado que a iluminação do ambiente encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
11	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente de instalação do equipamento possui sistema de combate a incêndio.	NADA CONSTA	-	
12	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra organizado.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG04	Nº do Relatório:	11-0894	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	LIMPEZA	EXTERNO	Foi verificado que a base do elevador de canecas encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica no ambiente.	P-3	
14	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de temperatura com excesso de sujeira.	Necessário realizar a limpeza periódica do sensor de temperatura.	P-3	
15	SENSOR DE VELOCIDADE	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de velocidade com excesso de sujeira.	Necessário realizar a limpeza periódica do sensor de velocidade.	P-3	

 CONERGE A Engenharia das NRs	 COPERSUCAR	COPERSUCAR - SANTOS / SP	
NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS	Relatório NR-11	Página 17	
	Obra 2490	Revisão 0	

12.6 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TCG05 / TCG06

Propriedade Exclusiva do GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG06	Nº do Relatório:	11-0892	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	FOTO E ESTADO DA TAG	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
2	CARGA MÁXIMA	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA	EXTERNO	Foi verificado que a estrutura metálica encontra-se com excesso de sujidade.	Necessário providenciar limpeza periódica na estrutura metálica.	P-3	
4	PROTEÇÃO (ROLO MÓTRIZ)	EXTERNO	Foi observado falta de proteção as partes moveis do rolo motriz.	Necessário instalar proteção do rolo motriz conforme NR-12.	P-0	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG06	Nº do Relatório:	11-0892	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	RASPADOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o raspador encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
6	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Foi observado que o dispositivo de parada de emergência encontra-se com acúmulo de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica no dispositivo de parada de emergência.	P-3	
7	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA	EXTERNO	Foi observado que no ambiente de instalação do equipamento, não há placa de identificação de saída.	Necessário efetuar a instalação da placa de identificação de saída para facilitar a orientação dos usuários.	P-2	
8	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Foi evidenciado que a iluminação de emergência encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica na iluminação de emergência.	P-3	

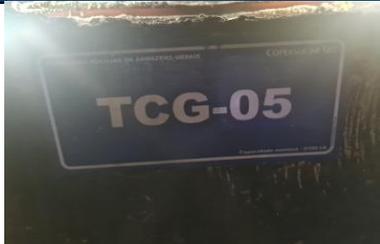
Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG06	Nº do Relatório:	11-0892	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi observado que a iluminação ambiente encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
10	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente de instalação do equipamento possui extintores de combate a incêndio.	NADA CONSTA	-	
11	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra organizado.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	
12	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA	EXTERNO	Foi observado que o sensor de temperatura encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar a limpeza periódica no sensor de temperatura.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG06	Nº do Relatório:	11-0892	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	SENSOR DE VELOCIDADE	EXTERNO	Foi observado que o sensor de velocidade encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário realizar a limpeza periódica no sensor de velocidade.	P-3	
14	SENSOR DE DESALINHAMENTO	EXTERNO	Foi observado que o sensor de desalinhamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG05	Nº do Relatório:	11-0893	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	FOTO E ESTADO DA TAG	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
2	CARGA MÁXIMA	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA	EXTERNO	Foi observado que a placa de identificação está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
4	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA	EXTERNO	Foi verificado que a estrutura metálica encontra-se em boas condições.	NADA CONSTA	-	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG05	Nº do Relatório:	11-0893	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	PROTEÇÃO (MOTOR)	EXTERNO	Foi evidenciado que o eixo do motor não possui a proteção.	Necessário instalar proteção do eixo conforme NR-12	P-0	
6	PROTEÇÃO (ROLETES DA CORREIA)	EXTERNO	Foi evidenciado que o roletes da correia possuem corda entre eles evidenciando a falta de proteção adequada.	Necessário instalar proteção dos roletes.	P-0	
7	PROTEÇÃO (PISO)	EXTERNO	Foi evidenciado que o piso não possui a proteção adequada.	Necessário adequar grade de piso.	P-1	
8	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Foi observado que o dispositivo de parada de emergência encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG05	Nº do Relatório:	11-0893	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Foi evidenciado que a iluminação de emergência encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica na iluminação de emergência.	P-3	
10	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi observado que a iluminação ambiente está em bom estado de conservado.	NADA CONSTA	-	
11	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente de instalação do equipamento possui extintores de combate a incêndio.	NADA CONSTA	-	
12	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente encontra-se organizado.	NADA CONSTA	-	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG05	Nº do Relatório:	11-0893	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA	EXTERNO	Foi evidenciado que o sensor de temperatura encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
14	SENSOR DE VELOCIDADE	EXTERNO	Foi evidenciado que o sensor de velocidade encontra-se em bom estado de conservação.	Necessário realizar a limpeza do sensor de velocidade.	P-3	
15	SENSOR DE DESALINHAMENTO	EXTERNO	Foi evidenciado que o sensor de desalinhamento está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

 CONERGE A Engenharia das NRs	 COPERSUCAR	COPERSUCAR - SANTOS / SP	
NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS	Relatório NR-11	Página 18	
	Obra 2490	Revisão 0	

12.7 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TCG07 / TCG08

Propriedade Exclusiva do GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	TCG07	Nº do Relatório:	11-0885	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	FOTO E ESTADO DA TAG	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
2	CARGA MÁXIMA	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA	EXTERNO	Foi verificado que a estrutura metálica do equipamento encontra-se com excesso de sujidade.	Necessário providenciar limpeza periódica no equipamento.	P-3	
4	RASPADOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o raspador encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG07	Nº do Relatório:	11-0885	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	ROLO MOTRIZ	EXTERNO	Foi observado que o rolo motriz encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
6	ROLO MOVIDO	EXTERNO	Foi observado que as proteções do equipamento não foram recolocadas.	Necessário recolocar as proteções para evitar o contato com as partes móveis dos equipamentos.	P-0	
7	ROLO MOVIDO	EXTERNO	Foi observado que a estrutura de fixação da proteção encontra-se fora de prumo.	Necessário realizar a correção da estrutura de fixação da proteção.	P-0	
8	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Foi observado que o dispositivo de emergência encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	TCG07	Nº do Relatório:	11-0885	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA	EXTERNO	Foi evidenciado que a placa de identificação de saída encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica na placa de identificação.	P-3	
10	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Foi observado que a iluminação de emergência está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
11	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi observado que a iluminação do ambiente encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
12	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente de instalação do equipamento possui sistema de combate a incêndio.	NADA CONSTA	-	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG07	Nº do Relatório:	11-0885	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra organizado.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	
14	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA	EXTERNO	Foi evidenciado que o sensor de temperatura encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário realizar a limpeza periódica no sensor de temperatura.	P-3	
15	SENSOR DE VELOCIDADE	EXTERNO	Foi evidenciado que o sensor de velocidade está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
16	SENSOR DE DESALINHAMENTO	EXTERNO	Foi evidenciado que o sensor de desalinhamento encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário realizar a limpeza periódica no sensor de desalinhamento.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG08	Nº do Relatório:	11-0886	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	FOTO E ESTADO DA TAG	EXTERNO	Foi observado que a TAG de identificação do equipamento demonstra sinais de desgaste.	Necessário providenciar adequação da TAG de identificação no equipamento.	P-1	
2	CARGA MÁXIMA	EXTERNO	Foi verificado que a descrição de carga máxima encontra-se com desgaste.	Necessário providenciar adequação da identificação de carga máxima no equipamento.	P-1	
3	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA	EXTERNO	Foi verificado que a estrutura metálica encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica na estrutura metálica do equipamento.	P-3	
4	RASPADOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o raspador encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário realizar a limpeza do raspador.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG08	Nº do Relatório:	11-0886	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	ROLO MOVIDO	EXTERNO	Foi verificado que o rolo movido encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica no equipamento.	P-3	
6	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Foi observado que o dispositivo de emergência encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
7	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA	EXTERNO	Foi evidenciado que a placa de identificação de saída encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Foi evidenciado que a iluminação de emergência encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG08	Nº do Relatório:	11-0886	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi evidenciado que a iluminação de emergência está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
10	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente de instalação do equipamento possui sistema de combate a incêndio.	NADA CONSTA	-	
11	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra organizado.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	
12	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra organizado.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG08	Nº do Relatório:	11-0886	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi observado que o as grades de proteção não estão fixadas em seu local de origem	Necessário fixar as grades de proteção em seus locais de origem.	P-0	
14	LIMPEZA	EXTERNO	Foi verificado que a área do equipamento encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica no ambiente.	P-3	
15	LIMPEZA	EXTERNO	Foi observado que o meio de acesso está coberto de água aproximadamente 50mm de profundidade.	Necessário eliminar o acúmulo de água no meio de acesso, visando prevenir acidentes e garantir a segurança no local	P-2	
16	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA	EXTERNO	Foi observado que o sensor de temperatura encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG08	Nº do Relatório:	11-0886	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
17	SENSOR DE VELOCIDADE	EXTERNO	Foi evidenciado que o sensor de velocidade encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
18	SENSOR DE DESALINHAMENTO	EXTERNO	Foi evidenciado que o sensor de desalinhamento está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

 CONERGE A Engenharia das NRs	 COPERSUCAR	COPERSUCAR - SANTOS / SP	
NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS	Relatório NR-11	Página 19	
	Obra 2490	Revisão 0	

12.8 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TCG09 / TCG10

Propriedade Exclusiva do GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG09	Nº do Relatório:	11-0884	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	FOTO E ESTADO DA TAG	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
2	CARGA MÁXIMA	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA	EXTERNO	Foi verificado que a estrutura metálica da base do equipamento encontra-se com excesso de sujeidade.	Necessário providenciar limpeza periódica no equipamento.	P-3	
4	ROLO MOVIDO	EXTERNO	Foi evidenciado que o rolo movido encontra-se com excesso de sujeidade.	Necessário realizar a limpeza periódica do rolo movido.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG09	Nº do Relatório:	11-0884	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Foi observado que o dispositivo de parada de emergência encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
6	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA	EXTERNO	Foi observado que no ambiente de instalação do equipamento, não há placa de identificação de saída.	Necessário efetuar a instalação da placa de identificação de saída para facilitar a orientação dos usuários.	P-2	
7	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Foi observado que no ambiente de instalação do equipamento, não há luz de emergência.	Necessário instalar luminárias de emergência para garantir a visibilidade em situações de emergência.	P-0	
8	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi observado que a iluminação está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG09	Nº do Relatório:	11-0884	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente de instalação do equipamento possui sistema de combate a incêndio.	NADA CONSTA	-	
10	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE CÂMERAS	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui monitoramento de câmeras.	NADA CONSTA	-	
11	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA	EXTERNO	Foi evidenciado que o sensor de temperatura encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
12	SENSOR DE VELOCIDADE	EXTERNO	Foi evidenciado que o sensor de velocidade encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG10	Nº do Relatório:	11-0883	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	FOTO E ESTADO DA TAG	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
2	CARGA MÁXIMA	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA	EXTERNO	Foi verificado que a estrutura metálica da base do equipamento encontra-se com excesso de sujidade.	Necessário providenciar limpeza periódica no equipamento	P-3	
4	RASPADOR	EXTERNO	Foi observado que o raspador está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG10	Nº do Relatório:	11-0883	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	PROTEÇÃO	EXTERNO	Foi observado falta de proteção no eixo do motor.	Necessário instalar proteção no eixo do motor.	P-0	
6	PROTEÇÃO	EXTERNO	Foi observado um vão no guarda-corpo do meio de acesso ao equipamento.	Necessário providenciar adequação do vão no guarda-corpo do meio de acesso ao equipamento.	P-0	
7	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Foi observado que o dispositivo de parada de emergência está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA	EXTERNO	Foi observado a falta de sinalização que indique a saída.	Necessário instalar sinalização que indique a saída.	P-2	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG10	Nº do Relatório:	11-0883	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Foi observado que no ambiente de instalação do equipamento, não há luz de emergência.	Necessário instalar luminárias de emergência para garantir a visibilidade em situações de emergência.	P-0	
10	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi observado que o ambiente possui iluminação ambiente.	NADA CONSTA	-	
11	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente de instalação do equipamento possui sistema de combate a incêndio.	NADA CONSTA	-	
12	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA	EXTERNO	Foi evidenciado que o sensor de temperatura está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG10	Nº do Relatório:	11-0883	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	SENSOR DE VELOCIDADE	EXTERNO	Foi evidenciado que o sensor de velocidade está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
14	SENSOR DE DESALINHAMENTO	EXTERNO	Foi evidenciado que o sensor de desalinhamento está com descascamento de tinta.	Necessário realizar a tratamento e pintura no sensor de desalinhamento.	P-3	

 CONERGE A Engenharia das NRs	 COPERSUCAR	COPERSUCAR - SANTOS / SP	
NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS	Relatório NR-11	Página 20	
	Obra 2490	Revisão 0	

12.9 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TCG11 / TCG12

Propriedade Exclusiva do GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG11	Nº do Relatório:	11-0868	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	FOTO E ESTADO DA TAG	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
2	CARGA MÁXIMA	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA	EXTERNO	Foi verificado que a estrutura metálica encontra-se com excesso de sujidade.	Necessário providenciar limpeza periódica na estrutura metálica.	P-3	
4	RASPADOR	EXTERNO	Foi observado que o raspador encontra-se com excesso de sujidade.	Necessário realizar a limpeza periódica do raspador.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG11	Nº do Relatório:	11-0868	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Foi observado que o dispositivo de parada de emergência encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica no dispositivo de parada de emergência.	P-3	
6	PROTEÇÃO	EXTERNO	Foi observado a falta de proteção no eixo do equipamento.	Necessário instalar proteção no eixo do equipamento.	P-0	
7	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA	EXTERNO	Foi observado que no ambiente de instalação do equipamento, não há placa de identificação de saída.	Necessário efetuar a instalação da placa de identificação de saída para facilitar a orientação dos usuários.	P-2	
8	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Foi observado que no ambiente de instalação do equipamento, não há luz de emergência.	Necessário instalar luminárias de emergência para garantir a visibilidade em situações de emergência.	P-0	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG11	Nº do Relatório:	11-0868	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi observado que a iluminação ambiente encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
10	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente de instalação do equipamento possui extintores de combate a incêndio.	NADA CONSTA	-	
11	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra organizado.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	
12	LIMPEZA	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra limpo.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG11	Nº do Relatório:	11-0868	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA	EXTERNO	Foi evidenciado que o sensor de temperatura está com excesso de sujeira.	Necessário realizar a limpeza periódica do sensor de temperatura.	P-3	
14	SENSOR DE VELOCIDADE	EXTERNO	Foi evidenciado que o sensor de velocidade está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
15	SENSOR DE DESALINHAMENTO	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de desalinhamento com excesso de sujeira.	Necessário realizar a limpeza do sensor do sensor de desalinhamento.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG12	Nº do Relatório:	11-0867	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	FOTO E ESTADO DA TAG	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
2	CARGA MÁXIMA	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA	EXTERNO	Foi verificado que a estrutura metálica encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica na estrutura do equipamento.	P-3	
4	PROTEÇÃO	EXTERNO	Foi observado a falta de proteção no eixo do equipamento.	Necessário instalar proteção no eixo do equipamento.	P-0	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG12	Nº do Relatório:	11-0867	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Foi observado que o dispositivo de parada de emergência possui sistema de segurança através de dispositivo de emergência porém encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza no dispositivo.	P-3	
6	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA	EXTERNO	Foi observado que no ambiente de instalação do equipamento, não há placa de identificação de saída.	Necessário efetuar a instalação da placa de identificação de saída para facilitar a orientação dos usuários.	P-2	
7	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Foi observado que a iluminação de emergência encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	Necessário providenciar limpeza na iluminação do ambiente.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG12	Nº do Relatório:	11-0867	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	SEPARADOR MAGNÉTICO	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente de instalação do equipamento possui separador magnético.	Necessário providenciar limpeza no separador magnético.	P-3	
10	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente de instalação do equipamento possui extintores de combate a incêndio.	NADA CONSTA	-	
11	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra organizado.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	
12	LIMPEZA	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra limpo.	Necessário providenciar limpeza no ambiente.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG12	Nº do Relatório:	11-0867	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	BUZINA DE ADVERTÊNCIA	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonora.	Necessário a instalação de advertência sonora para a sinalização de eventos.	P-1	
14	CONDIÇÃO DA PINTURA	EXTERNO	Foi verificado que a pintura do equipamento encontra-se conforme.	NADA CONSTA	-	
15	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de temperatura com excesso de sujeira.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	
16	SENSOR DE VELOCIDADE	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de velocidade com excesso de sujeira.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	

 CONERGE A Engenharia das NRs	 COPERSUCAR	COPERSUCAR - SANTOS / SP	
NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS	Relatório NR-11	Página 21	
	Obra 2490	Revisão 0	

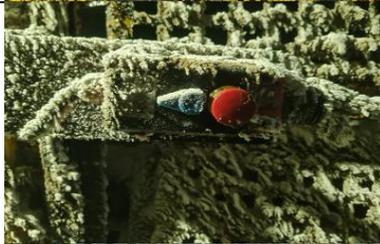
12.10 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TCG13 / TCG15-16

Propriedade Exclusiva do GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / TAG:	TCG13	Nº do Relatório:	11-0877	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	FOTO GERAL	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com excesso de sujeidade na parte inferior.	Necessário providenciar limpeza periódica no equipamento	P-3	
2	FOTO E ESTADO DA TAG	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
3	CARGA MÁXIMA	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
4	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA	EXTERNO	Foi verificado que a estrutura metálica da base dos roletes encontra-se em boas condições.	Necessário providenciar limpeza na estrutura do equipamento.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / TAG:	TCG13	Nº do Relatório:	11-0877	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	CONDIÇÃO DA PINTURA	EXTERNO	Foi verificado que a pintura do equipamento encontra-se conforme.	NADA CONSTA	-	
6	PROTEÇÃO NR-12 (ROLO MOVIDO)	EXTERNO	Foi evidenciado que o rolo movido não possui a proteção adequada.	Necessário adequar proteção conforme NR-12.	P-0	
7	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	O elevador de canecas possui sistema de segurança através de dispositivo de emergência encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica no dispositivo de emergência.	P-3	
8	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA	EXTERNO	O elevador de canecas possui placa de identificação de saída encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica no dispositivo de identificação.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / TAG:	TCG13	Nº do Relatório:	11-0877	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Ambiente de instalação da iluminação de emergência encontra-se com excesso de sujeidade.	Necessário providenciar limpeza periódica na iluminação.	P-3	
10	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com excesso de sujeidade.	Necessário providenciar limpeza periódica na iluminação do ambiente.	P-3	
11	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente de instalação do equipamento possui sistema de combate a incêndio.	NADA CONSTA	-	
12	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra organizado.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / TAG:	TCG13	Nº do Relatório:	11-0877	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	LIMPEZA	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra limpo.	Necessário providenciar limpeza no ambiente.	P-3	
14	BUZINA DE ADVERTÊNCIA	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonora.	Necessário a instalação de advertência sonora para a sinalização de eventos.	P-1	
15	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de temperatura com excesso de sujidade.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	
16	SENSOR DE VELOCIDADE	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de velocidade com excesso de sujidade.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	TCG 15/16	Nº do Relatório:	11-0888	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	FOTO GERAL	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica no equipamento	P-3	
2	FOTO E ESTADO DA TAG	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
3	CARGA MÁXIMA	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
4	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA	EXTERNO	Foi verificado que a estrutura metálica da base dos roletes encontra-se em boas condições.	Necessário providenciar limpeza na estrutura do equipamento.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	TCG 15/16	Nº do Relatório:	11-0888	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	RASPADOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o raspador encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
6	ROLO MOTRIZ	EXTERNO	Foi evidenciado que o rolo motriz encontra-se com excesso de sujidade.	Necessário realizar a limpeza do rolo motriz.	P-3	
7	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Foi observado que o dispositivo de parada de emergência está em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	
8	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA	EXTERNO	Foi observado que o equipamento possui placa de identificação de saída .	NADA CONSTA	-	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	TCG 15/16	Nº do Relatório:	11-0888	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Foi evidenciado que a iluminação de emergência encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
10	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi evidenciado que a iluminação de ambiente encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
11	SEPARADOR MAGNÉTICO	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui separador magnético.	NADA CONSTA	-	
12	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente de instalação do equipamento possui extintores de combate a incêndio.	NADA CONSTA	-	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG 15/16	Nº do Relatório:	11-0888	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra organizado.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	
14	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA	EXTERNO	Foi observado que o sensor de temperatura está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
15	SENSOR DE VELOCIDADE	EXTERNO	Foi evidenciado que o sensor de velocidade está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
16	SENSOR DE DESALINHAMENTO	EXTERNO	Foi evidenciado que o sensor de desalinhamento está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

 CONERGE A Engenharia das NRs	 COPERSUCAR	COPERSUCAR - SANTOS / SP	
NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS	Relatório NR-11	Página 22	
	Obra 2490	Revisão 0	

12.11 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TCG17 / TCG18-19

Propriedade Exclusiva do GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG17	Nº do Relatório:	11-0890	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	FOTO GERAL	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica no equipamento	P-3	
2	FOTO E ESTADO DA TAG	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
3	CARGA MÁXIMA	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
4	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA	EXTERNO	Foi verificado que a estrutura metálica da base dos roletes encontra-se em boas condições.	Necessário providenciar limpeza na estrutura do equipamento.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	TCG17	Nº do Relatório:	11-0890	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	PROTEÇÃO NR-12 (EIXO DO MOTOR)	EXTERNO	Foi evidenciado que o eixo do motor não possui a proteção adequada.	Necessário readequar proteção do eixo conforme NR-12.	P-0	
6	PROTEÇÃO NR-12 (ROLETE DE CARGA)	EXTERNO	Foi evidenciado que o rolete de carga não possui a proteção adequada.	Necessário readequar proteção do rolete conforme NR-12.	P-0	
7	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Foi observado que o dispositivo de parada de emergência está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA	EXTERNO	Foi observado a falta de sinalização que indique a saída.	Necessário instalar sinalização que indique a saída.	P-3	

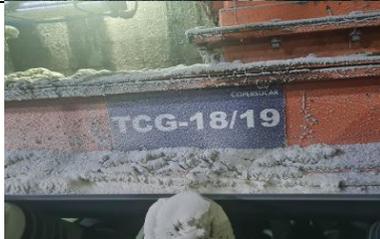
Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG17	Nº do Relatório:	11-0890	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Foi evidenciado que a iluminação de emergência está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
10	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	Necessário providenciar limpeza na iluminação do ambiente.	P-3	
11	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente de instalação do equipamento possui extintores de combate a incêndio.	NADA CONSTA	-	
12	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra organizado.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG17	Nº do Relatório:	11-0890	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	LIMPEZA	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra limpo.	Necessário providenciar limpeza no ambiente.	P-3	
14	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA	EXTERNO	Foi evidenciado que o sensor de temperatura está em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	
15	SENSOR DE VELOCIDADE	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG 18/19	Nº do Relatório:	11-0887	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	FOTO GERAL	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica no equipamento	P-3	
2	FOTO E ESTADO DA TAG	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
3	CARGA MÁXIMA	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
4	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA	EXTERNO	Foi verificado que a estrutura metálica da base dos roletes encontra-se em boas condições.	Necessário providenciar limpeza na estrutura do equipamento.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	TCG 18/19	Nº do Relatório:	11-0887	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	ROLO MOTRIZ	EXTERNO	Foi verificado que o rolo motriz encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica no equipamento.	P-3	
6	PROTEÇÃO NR-12 (EIXO DO MOTOR)	EXTERNO	Foi evidenciado que o eixo do motor não possui a proteção adequada.	Necessário readequar proteção do eixo conforme NR-12.	P-0	
7	RASPADOR	EXTERNO	Foi observado que o raspador está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	O equipamento possui sistema de segurança através de dispositivo de emergência porém encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza no dispositivo.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	TCG 18/19	Nº do Relatório:	11-0887	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA	EXTERNO	Foi observado que o equipamento possui placa de identificação de saída.	NADA CONSTA	-	
10	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	Necessário providenciar limpeza na iluminação de emergência.	P-3	
11	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	Necessário providenciar limpeza na iluminação do ambiente.	P-3	
12	SEPARADOR MAGNÉTICO	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente de instalação do equipamento possui separador magnético.	NADA CONSTA	-	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG 18/19	Nº do Relatório:	11-0887	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente de instalação do equipamento possui extintores de combate a incêndio.	NADA CONSTA	-	
14	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra organizado.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	
15	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de temperatura com excesso de sujeira.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	
16	SENSOR DE VELOCIDADE	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de velocidade com excesso de sujeira.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG 18/19	Nº do Relatório:	11-0887	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
17	SENSOR DE DESALINHAMENTO	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de desalinhamento com excesso de sujeira.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	

 CONERGE A Engenharia das NRs	 COPERSUCAR	COPERSUCAR - SANTOS / SP	
NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS	Relatório NR-11	Página 23	
	Obra 2490	Revisão 0	

12.12 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TCG20 / TCG22

Propriedade Exclusiva do GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG20	Nº do Relatório:	11-0889	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	FOTO GERAL	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica no equipamento	P-3	
2	FOTO E ESTADO DA TAG	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
3	CARGA MÁXIMA	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
4	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA	EXTERNO	Foi verificado que a estrutura metálica da base dos roletes encontra-se em boas condições.	Necessário providenciar limpeza na estrutura do equipamento.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG20	Nº do Relatório:	11-0889	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	CONDIÇÃO DA PINTURA	EXTERNO	Foi verificado que a pintura do equipamento encontra-se conforme.	NADA CONSTA	-	
6	PROTEÇÃO NR-12 (EIXO DO MOTOR)	EXTERNO	Foi evidenciado que o eixo do motor não possui a proteção adequada.	Necessário readequar proteção do eixo conforme NR-12.	P-0	
7	PROTEÇÃO NR-12 (ROLETE DE CARGA)	EXTERNO	Foi evidenciado que o rolete de carga não possui a proteção adequada.	Necessário readequar proteção do rolete conforme NR-12.	P-0	
8	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	O equipamento possui sistema de segurança através de dispositivo de emergência porém encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza no dispositivo.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG20	Nº do Relatório:	11-0889	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA	EXTERNO	Foi observado a falta de sinalização que indique a saída.	Necessário instalar sinalização que indique a saída.	P-2	
10	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Foi observado a falta de iluminação de emergência no local.	Necessário efetuar instalação da iluminação de emergência.	P-0	
11	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	Necessário providenciar limpeza na iluminação do ambiente.	P-3	
12	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	EXTERNO	Foi observado a falta de sistema de combate a incêndio nas proximidades do equipamento.	Necessário instalar sistema de combate a incêndio próximo ao equipamento.	P-1	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG20	Nº do Relatório:	11-0889	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra organizado.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	
14	LIMPEZA	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra limpo.	Necessário providenciar limpeza no ambiente.	P-3	
15	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de temperatura com excesso de sujeira.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	
16	SENSOR DE VELOCIDADE	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de velocidade com excesso de sujeira.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG20	Nº do Relatório:	11-0889	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
17	SENSOR DE DESALINHAMENTO	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de desalinhamento com excesso de sujeira.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	TCG22	Nº do Relatório:	11-0878	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	FOTO GERAL	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica no equipamento	P-3	
2	FOTO E ESTADO DA TAG	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
3	CARGA MÁXIMA	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
4	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA	EXTERNO	Foi verificado que a estrutura metálica da base dos roletes encontra-se em boas condições.	Necessário providenciar limpeza na estrutura do equipamento.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG22	Nº do Relatório:	11-0878	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	CONDIÇÃO DA PINTURA	EXTERNO	Foi verificado que a pintura do equipamento encontra-se conforme.	NADA CONSTA	-	
6	ROLO MOTRIZ	EXTERNO	Foi verificado que o rolo motriz encontra-se com excesso de sujidade.	Necessário providenciar limpeza periódica no equipamento.	P-3	
7	MOTOR	EXTERNO	Foi verificado que o motor encontra-se com excesso de sujidade.	Necessário providenciar limpeza periódica no equipamento.	P-3	
8	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	O equipamento possui sistema de segurança através de dispositivo de emergência porém encontra-se com excesso de sujidade.	Necessário providenciar limpeza no dispositivo.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	TCG22	Nº do Relatório:	11-0878	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA	EXTERNO	O equipamento possui a placa de identificação de saída porém encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza na placa.	P-3	
10	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	Necessário providenciar limpeza na iluminação de emergência.	P-3	
11	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	Necessário providenciar limpeza na iluminação do ambiente.	P-3	
12	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente de instalação do equipamento possui extintores de combate a incêndio.	NADA CONSTA	-	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG22	Nº do Relatório:	11-0878	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra organizado.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	
14	LIMPEZA	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra limpo.	Necessário providenciar limpeza no ambiente.	P-3	
15	BUZINA DE ADVERTÊNCIA	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonora.	Necessário a instalação de advertência sonora para a sinalização de eventos.	P-1	
16	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de temperatura com excesso de sujidade.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG22	Nº do Relatório:	11-0878	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
17	SENSOR DE VELOCIDADE	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de velocidade com excesso de sujeira.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	

 CONERGE A Engenharia das NRs	 COPERSUCAR	COPERSUCAR - SANTOS / SP	
NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS	Relatório NR-11	Página 24	
	Obra 2490	Revisão 0	

12.13 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TCG23 / TCG24

Propriedade Exclusiva do GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	26/12/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG23	Nº do Relatório:	11-0879	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	FOTO GERAL	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica no equipamento	P-3	
2	FOTO E ESTADO DA TAG	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
3	CARGA MÁXIMA	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
4	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA	EXTERNO	Foi verificado que a estrutura metálica da base dos roletes encontra-se em boas condições.	Necessário providenciar limpeza na estrutura do equipamento.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	26/12/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	TCG23	Nº do Relatório:	11-0879	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	CONDIÇÃO DA PINTURA	EXTERNO	Foi verificado que a pintura do equipamento encontra-se conforme.	NADA CONSTA	-	
6	ROLO MOVIDO	EXTERNO	Foi verificado que o rolo movido encontra-se com excesso de sujidade.	Necessário providenciar limpeza periódica no equipamento.	P-3	
7	ROLO MOTRIZ	EXTERNO	Foi verificado que o rolo motriz encontra-se com excesso de sujidade.	Necessário providenciar limpeza periódica no equipamento.	P-3	
8	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	O equipamento possui sistema de segurança através de dispositivo de emergência.	Necessário providenciar limpeza no dispositivo.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	26/12/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	TCG23	Nº do Relatório:	11-0879	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA	EXTERNO	O equipamento possui placa de identificação de saída porém encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza na placa de identificação.	P-3	
10	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	Necessário providenciar limpeza na iluminação de emergência.	P-3	
11	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	Necessário providenciar limpeza na iluminação do ambiente.	P-3	
12	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente de instalação do equipamento possui extintores de combate a incêndio.	NADA CONSTA	-	

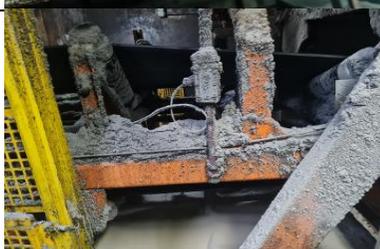
Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	26/12/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG23	Nº do Relatório:	11-0879	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra organizado.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	
14	LIMPEZA	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra limpo.	Necessário providenciar limpeza no ambiente.	P-3	
15	BUZINA DE ADVERTÊNCIA	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonora.	Necessário a instalação de advertência sonora para a sinalização de eventos.	P-1	
16	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de temperatura com excesso de sujidade.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	

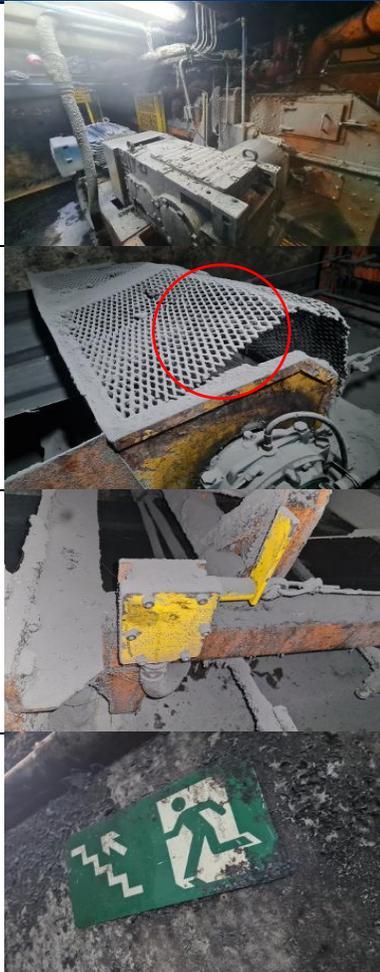
Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	26/12/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	TCG23	Nº do Relatório:	11-0879	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
17	SENSOR DE VELOCIDADE	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de velocidade com excesso de sujeidade.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	
18	SENSOR DE DESALINHAMENTO	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de desalinhamento com excesso de sujeidade.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG24	Nº do Relatório:	11-0863	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	FOTO GERAL	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica no equipamento	P-3	
2	FOTO E ESTADO DA TAG	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
3	CARGA MÁXIMA	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
4	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA	EXTERNO	Foi verificado que a estrutura metálica da base dos roletes encontra-se em boas condições.	Necessário providenciar limpeza na estrutura do equipamento.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG24	Nº do Relatório:	11-0863	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	CONDIÇÃO DA PINTURA	EXTERNO	Foi verificado que a pintura do equipamento encontra-se conforme.	NADA CONSTA	-	
6	PROTEÇÃO NR-12	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui a proteção danificada.	Necessário readequar proteção conforme NR-12.	P-0	
7	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	O equipamento possui sistema de segurança através de dispositivo de emergência.	Necessário providenciar limpeza na dispositivo do equipamento.	P-3	
8	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA	EXTERNO	Foi observado que o equipamento possui placa de identificação de saída.	NADA CONSTA	-	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	TCG24	Nº do Relatório:	11-0863	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	Necessário providenciar limpeza na iluminação de emergência.	P-3	
10	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	Necessário providenciar limpeza na iluminação do ambiente.	P-3	
11	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente de instalação do equipamento possui extintores de combate a incêndio.	NADA CONSTA	-	
12	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra organizado.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG24	Nº do Relatório:	11-0863	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	LIMPEZA	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra limpo.	Necessário providenciar limpeza no ambiente.	P-3	
14	BUZINA DE ADVERTÊNCIA	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonora.	Necessário a instalação de advertência sonora para a sinalização de eventos.	P-1	
15	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de temperatura com excesso de sujeira.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	
16	SENSOR DE VELOCIDADE	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de velocidade com excesso de sujeira.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG24	Nº do Relatório:	11-0863	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
17	SENSOR DE DESALINHAMENTO	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de desalinhamento com excesso de sujeira.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	

 CONERGE A Engenharia das NRs	 COPERSUCAR	COPERSUCAR - SANTOS / SP	
NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS	Relatório NR-11	Página 25	
	Obra 2490	Revisão 0	

12.14 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TCG25 / TCG26

Propriedade Exclusiva do GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG25	Nº do Relatório:	11-0864	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	FOTO GERAL	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica no equipamento	P-3	
2	FOTO E ESTADO DA TAG	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
3	CARGA MÁXIMA	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
4	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA	EXTERNO	Foi verificado que a estrutura metálica da base dos roletes encontra-se em boas condições.	Necessário providenciar limpeza na estrutura do equipamento.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG25	Nº do Relatório:	11-0864	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	CONDIÇÃO DA PINTURA	EXTERNO	Foi verificado que a pintura do equipamento encontra-se conforme.	NADA CONSTA	-	
6	POTEÇÃO NR-12 (ROLO MOVIDO)	EXTERNO	Foi evidenciado que o rolo movido não possui a proteção adequada.	Necessário readequar proteção conforme NR-12.	P-0	
7	RASPADOR	EXTERNO	Foi observado que o raspador está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	O equipamento possui sistema de segurança através de dispositivo de emergência porém encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza no dispositivo.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG25	Nº do Relatório:	11-0864	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA	EXTERNO	Foi observado que o equipamento possui placa de identificação de saída.	NADA CONSTA	-	
10	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	Necessário providenciar limpeza na iluminação de emergência.	P-3	
11	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	Necessário providenciar limpeza na iluminação do ambiente.	P-3	
12	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente de instalação do equipamento possui extintores de combate a incêndio.	NADA CONSTA	-	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG25	Nº do Relatório:	11-0864	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra organizado.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	
14	LIMPEZA	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra limpo.	Necessário providenciar limpeza no ambiente.	P-3	
15	BUZINA DE ADVERTÊNCIA	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonora.	Necessário a instalação de advertência sonora para a sinalização de eventos.	P-1	
16	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de temperatura com excesso de sujidade.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG25	Nº do Relatório:	11-0864	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
17	SENSOR DE VELOCIDADE	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de velocidade com excesso de sujeidade.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	
18	SENSOR DE DESALINHAMENTO	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de desalinhamento com excesso de sujeidade.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG26	Nº do Relatório:	11-0861	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	FOTO GERAL	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica no equipamento	P-3	
2	FOTO E ESTADO DA TAG	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
3	CARGA MÁXIMA	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
4	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA	EXTERNO	Foi verificado que a estrutura metálica da base dos roletes encontra-se em boas condições.	Necessário providenciar limpeza na estrutura do equipamento.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG26	Nº do Relatório:	11-0861	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	CONDIÇÃO DA PINTURA	EXTERNO	Foi verificado que a pintura do equipamento encontra-se conforme.	NADA CONSTA	-	
6	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	O equipamento possui sistema de segurança através de dispositivo de emergência.	NADA CONSTA	-	
7	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA	EXTERNO	Foi observado que o equipamento possui placa de identificação de saída.	NADA CONSTA	-	
8	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	Necessário providenciar limpeza na iluminação de emergência.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG26	Nº do Relatório:	11-0861	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	
10	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente de instalação do equipamento possui extintores de combate a incêndio.	NADA CONSTA	-	
11	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra organizado.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	
12	LIMPEZA	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra limpo.	Necessário providenciar limpeza no ambiente.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG26	Nº do Relatório:	11-0861	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	BUZINA DE ADVERTÊNCIA	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonora.	Necessário a instalação de advertência sonora para a sinalização de eventos.	P-1	
14	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de temperatura com excesso de sujidade.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	
15	SENSOR DE VELOCIDADE	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de velocidade com excesso de sujidade.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	

 CONERGE A Engenharia das NRs	 COPERSUCAR	COPERSUCAR - SANTOS / SP	
NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS	Relatório NR-11	Página 26	
	Obra 2490	Revisão 0	

12.15 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TCG27 / TCG30

Propriedade Exclusiva do GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG27	Nº do Relatório:	11-0862	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	FOTO GERAL	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica no equipamento	P-3	
2	FOTO E ESTADO DA TAG	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
3	CARGA MÁXIMA	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
4	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA	EXTERNO	Foi verificado que a estrutura metálica da base dos roletes encontra-se em boas condições.	Necessário providenciar limpeza na estrutura do equipamento.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG27	Nº do Relatório:	11-0862	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	O equipamento possui sistema de segurança através de dispositivo de emergência.	NADA CONSTA	-	
6	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA	EXTERNO	Foi observado que o equipamento não possui placa de identificação de saída.	Necessário providenciar a instalação da placa de identificação da saída de emergência..	P-1	
7	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	Necessário providenciar limpeza na iluminação de emergência.	P-3	
8	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG27	Nº do Relatório:	11-0862	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente de instalação do equipamento possui extintores de combate a incêndio.	NADA CONSTA	-	
10	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra organizado.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	
11	LIMPEZA	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra limpo.	Necessário providenciar limpeza no ambiente.	P-3	
12	BUZINA DE ADVERTÊNCIA	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonora.	Necessário a instalação de advertência sonora para a sinalização de eventos.	P-1	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG27	Nº do Relatório:	11-0862	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	CONDIÇÃO DA PINTURA	EXTERNO	Foi verificado que a pintura do equipamento encontra-se conforme.	NADA CONSTA	-	
14	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de temperatura com excesso de sujidade.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	
15	SENSOR DE VELOCIDADE	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de velocidade com excesso de sujidade.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG30	Nº do Relatório:	11-0871	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	FOTO GERAL	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica no equipamento	P-3	
2	FOTO E ESTADO DA TAG	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	Necessário providenciar instalação da TAG de identificação no equipamento.	P-1	
3	CARGA MÁXIMA	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento não possui identificação de carga máxima.	Necessário providenciar instalação da identificação de carga máxima no equipamento.	P-1	
4	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA	EXTERNO	Foi verificado que a estrutura metálica da base dos roletes encontra-se em boas condições.	Necessário providenciar limpeza na estrutura do equipamento.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG30	Nº do Relatório:	11-0871	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	CONDIÇÃO DA PINTURA	EXTERNO	Foi evidenciado que a pintura está em boas condições.	NADA CONSTA	-	
6	PROTEÇÃO NR-12 (EIXO DO MOTOR)	EXTERNO	Foi evidenciado que o eixo do motor não possui a proteção adequada.	Necessário readequar proteção conforme NR-12.	P-0	
7	PROTEÇÃO NR-12 (ROLO MOVIDO)	EXTERNO	Foi evidenciado que o rolo movido não possui a proteção adequada.	Necessário readequar proteção conforme NR-12.	P-0	
8	PROTEÇÃO NR-12 (ESTICADOR)	EXTERNO	Foi evidenciado que o esticador não possui a proteção adequada.	Necessário readequar proteção conforme NR-12.	P-0	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	TCG30	Nº do Relatório:	11-0871	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	O equipamento possui sistema de segurança através de dispositivo de emergência porém encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza no dispositivo.	P-3	
10	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA	EXTERNO	O equipamento não possui placa de identificação de saída.	Necessário providenciar a instalação da placa de identificação de saída.	P-2	
11	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	Necessário providenciar limpeza na iluminação de emergência.	P-3	
12	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	Necessário providenciar limpeza na iluminação do ambiente.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG30	Nº do Relatório:	11-0871	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente de instalação do equipamento possui extintores de combate a incêndio.	NADA CONSTA	-	
14	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra organizado.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	
15	LIMPEZA	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra limpo.	Necessário providenciar limpeza no ambiente.	P-3	
16	BUZINA DE ADVERTÊNCIA	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonora.	Necessário a instalação de advertência sonora para a sinalização de eventos.	P-1	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG30	Nº do Relatório:	11-0871	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
17	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de temperatura com excesso de sujidade.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	
18	SENSOR DE VELOCIDADE	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de velocidade com excesso de sujidade.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	

 CONERGE A Engenharia das NRs	 COPERSUCAR	COPERSUCAR - SANTOS / SP	
NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS	Relatório NR-11	Página 27	
	Obra 2490	Revisão 0	

12.16 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TCG31 / TCG32

Propriedade Exclusiva do GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG 31	Nº do Relatório:	11-0872	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	FOTO GERAL	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica no equipamento	P-3	
2	FOTO E ESTADO DA TAG	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
3	CARGA MÁXIMA	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
4	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA	EXTERNO	Foi verificado que a estrutura metálica da base dos roletes encontra-se em boas condições.	Necessário providenciar limpeza na estrutura do equipamento.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG 31	Nº do Relatório:	11-0872	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	PROTEÇÃO NR-12 (ESTICADOR)	EXTERNO	Foi evidenciado que o esticador de correia não possui a proteção adequada.	Necessário readequar proteção conforme NR-12.	P-0	
6	PROTEÇÃO NR-12 (EIXO DO MOTOR)	EXTERNO	Foi evidenciado que o eixo do motor não possui a proteção adequada.	Necessário readequar proteção do eixo conforme NR-12.	P-0	
7	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	O equipamento possui sistema de segurança através de dispositivo de emergência porém encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza no dispositivo.	P-3	
8	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA	EXTERNO	Foi observado que o equipamento possui placa de identificação de saída.	NADA CONSTA	-	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG 31	Nº do Relatório:	11-0872	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	Necessário providenciar limpeza na iluminação de emergência.	P-3	
10	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	Necessário providenciar limpeza na iluminação do ambiente.	P-3	
11	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente de instalação do equipamento possui extintores de combate a incêndio.	NADA CONSTA	-	
12	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra organizado.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG 31	Nº do Relatório:	11-0872	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	LIMPEZA	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra limpo.	Necessário providenciar limpeza no ambiente.	P-3	
14	BUZINA DE ADVERTÊNCIA	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonora.	Necessário a instalação de advertência sonora para a sinalização de eventos.	P-1	
15	CONDIÇÃO DA PINTURA	EXTERNO	Foi verificado que a pintura do equipamento encontra-se conforme.	NADA CONSTA	-	
16	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de temperatura com excesso de sujidade.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG 31	Nº do Relatório:	11-0872	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
17	SENSOR DE VELOCIDADE	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de velocidade com excesso de sujeira.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG32	Nº do Relatório:	11-0873	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	FOTO GERAL	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica no equipamento	P-3	
2	FOTO E ESTADO DA TAG	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
3	CARGA MÁXIMA	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
4	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA	EXTERNO	Foi verificado que a estrutura metálica da base dos roletes encontra-se em boas condições.	Necessário providenciar limpeza na estrutura do equipamento.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG32	Nº do Relatório:	11-0873	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	CONDIÇÃO DA PINTURA	EXTERNO	Foi verificado que a pintura do equipamento encontra-se conforme.	NADA CONSTA	-	
6	PROTEÇÃO NR-12 (EIXO DO MOTOR)	EXTERNO	Foi evidenciado que o eixo do motor não possui a proteção adequada.	Necessário readequar proteção do eixo conforme NR-12.	P-0	
7	RASPADOR	EXTERNO	Foi observado que o raspador está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	O equipamento possui sistema de segurança através de dispositivo de emergência porém encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza no dispositivo.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG32	Nº do Relatório:	11-0873	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA	EXTERNO	Foi observado que o equipamento não possui placa de identificação de saída.	Necessário providenciar a instalação da placa de identificação da saída de emergência..	P-2	
10	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Foi observado que no ambiente de instalação do equipamento, não há luz de emergência.	Necessário instalar luminárias de emergência para garantir a visibilidade em situações de emergência.	P-0	
11	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	Necessário providenciar limpeza na iluminação do ambiente.	P-3	
12	SEPARADOR MAGNÉTICO	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente de instalação do equipamento possui separador magnético.	NADA CONSTA	-	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG32	Nº do Relatório:	11-0873	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente de instalação do equipamento possui extintores de combate a incêndio.	NADA CONSTA	-	
14	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra organizado.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	
15	LIMPEZA	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra limpo.	Necessário providenciar limpeza no ambiente.	P-3	
16	BUZINA DE ADVERTÊNCIA	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonora.	Necessário a instalação de advertência sonora para a sinalização de eventos.	P-1	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG32	Nº do Relatório:	11-0873	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
17	DISPOSITIVOS/SISTEMA DE SEGURANÇA	EXTERNO	O equipamento possui dispositivo/sistema de segurança porém encontra-se com excesso de sujeidade.	Necessário providenciar limpeza no dispositivo.	P-3	

 CONERGE A Engenharia das NRs	 COPERSUCAR	COPERSUCAR - SANTOS / SP	
NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS	Relatório NR-11	Página 28	
	Obra 2490	Revisão 0	

12.17 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TCG33 / TCG34

Propriedade Exclusiva do GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG33	Nº do Relatório:	11-0874	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	FOTO GERAL	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica no equipamento	P-3	
2	FOTO E ESTADO DA TAG	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
3	CARGA MÁXIMA	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
4	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA	EXTERNO	Foi verificado que a estrutura metálica da base dos roletes encontra-se em boas condições.	Necessário providenciar limpeza na estrutura do equipamento.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG33	Nº do Relatório:	11-0874	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	CONDIÇÃO DA PINTURA	EXTERNO	Foi verificado que a pintura do equipamento encontra-se conforme.	NADA CONSTA	-	
6	PROTEÇÃO NR-12 (EIXO DO MOTOR)	EXTERNO	Foi evidenciado que o eixo do motor não possui a proteção adequada.	Necessário readequar proteção do eixo conforme NR-12.	P-0	
7	RASPADOR	EXTERNO	Foi observado que o raspador está em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	ROLO MOTRIZ	EXTERNO	Foi verificado que o rolo motriz encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica no equipamento.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	TCG33	Nº do Relatório:	11-0874	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	O equipamento possui sistema de segurança através de dispositivo de emergência porém encontra-se com excesso de sujeidade.	Necessário providenciar limpeza no dispositivo.	P-3	
10	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA	EXTERNO	Foi observado que o equipamento não possui placa de identificação de saída.	Necessário providenciar a instalação da placa de identificação da saída de emergência..	P-2	
11	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Foi observado que no ambiente de instalação do equipamento, não há luz de emergência.	Necessário instalar luminárias de emergência para garantir a visibilidade em situações de emergência.	P-0	
12	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	Necessário providenciar limpeza na iluminação do ambiente.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG33	Nº do Relatório:	11-0874	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	SEPARADOR MAGNÉTICO	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente de instalação do equipamento possui separador magnético.	NADA CONSTA	-	
14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente de instalação do equipamento possui extintores de combate a incêndio.	Necessário providenciar limpeza nos extintores.	P-3	
15	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra organizado.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	
16	LIMPEZA	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra limpo.	Necessário providenciar limpeza no ambiente.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG33	Nº do Relatório:	11-0874	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
17	BUZINA DE ADVERTÊNCIA	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonora.	Necessário a instalação de advertência sonora para a sinalização de eventos.	P-1	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	26/12/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG34	Nº do Relatório:	11-0876	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	FOTO GERAL	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica no equipamento	P-3	
2	FOTO E ESTADO DA TAG	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
3	CARGA MÁXIMA	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
4	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA	EXTERNO	Foi verificado que a estrutura metálica da base dos roletes encontra-se em boas condições.	Necessário providenciar limpeza na estrutura do equipamento.	P-3	

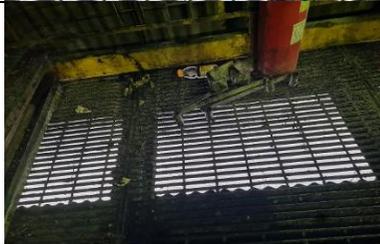
Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	26/12/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	TCG34	Nº do Relatório:	11-0876	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	CONDIÇÃO DA PINTURA	EXTERNO	Foi verificado que a pintura do equipamento encontra-se conforme.	NADA CONSTA	-	
6	RASPADOR	EXTERNO	Foi evidenciado que equipamento possui o raspador.	Necessário realizar a limpeza do raspador.	P-3	
7	PROTEÇÃO NR-12 (EIXO DO MOTOR)	EXTERNO	Foi evidenciado que o eixo do motor não possui a proteção adequada.	Necessário readequar proteção conforme NR-12.	P-0	
8	ROLO MOTRIZ	EXTERNO	Foi evidenciado que o rolo motriz encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário realizar a limpeza do rolo motriz.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	26/12/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	TCG34	Nº do Relatório:	11-0876	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	O equipamento possui sistema de segurança através de dispositivo de emergência porém encontra-se com excesso de sujeidade.	Necessário providenciar limpeza no dispositivo.	P-3	
10	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA	EXTERNO	Foi observado que o ambiente possui indicação de saída.	Necessário realizar limpeza na identificação de saída.	P-3	
11	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	O equipamento possui iluminação de emergência no local.	Necessário providenciar limpeza na iluminação do ambiente.	P-3	
12	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	Necessário providenciar limpeza na iluminação do ambiente.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	26/12/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG34	Nº do Relatório:	11-0876	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	EXTERNO	Foi encontrado sistema de combate a incêndio nas proximidades do equipamento.	NADA CONSTA	-	
14	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra organizado.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	
15	LIMPEZA	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra limpo.	Necessário providenciar limpeza no ambiente.	P-3	
16	BUZINA DE ADVERTÊNCIA	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonora.	Necessário a instalação de advertência sonora para a sinalização de eventos.	P-1	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	26/12/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG34	Nº do Relatório:	11-0876	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
17	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de temperatura com excesso de sujeidade.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	
18	SENSOR DE VELOCIDADE	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de velocidade com excesso de sujeidade.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	

 CONERGE A Engenharia das NRs	 COPERSUCAR	COPERSUCAR - SANTOS / SP	
NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS	Relatório NR-11	Página 29	
	Obra 2490	Revisão 0	

12.18 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TCG35 / TCG36

Propriedade Exclusiva do GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Ciente: COPERSUCAR - Santos			Data: 17/10/2024		LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag: TCG 35			Nº do Relatório: 11-0875		P0 = Crítico	
Tipo de equipamento: NR-11			Norma de Ref.: Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016		P1 = Prioridade Alta	
						P2 = Prioridade Média
						P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	FOTO GERAL	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica no equipamento	P-3	
2	FOTO E ESTADO DA TAG	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
3	CARGA MÁXIMA	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
4	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA	EXTERNO	Foi verificado que a estrutura metálica da base dos roletes encontra-se em boas condições.	Necessário providenciar limpeza na estrutura do equipamento.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG 35	Nº do Relatório:	11-0875	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	ROLO MOVIDO	EXTERNO	Foi verificado que o rolo motriz encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica no equipamento.	P-3	
6	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	O equipamento possui sistema de segurança através de dispositivo de emergência porém encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza no dispositivo.	P-3	
7	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA	EXTERNO	Foi observado que no ambiente de instalação do equipamento, não há placa de identificação de saída.	Necessário efetuar a instalação da placa de identificação de saída para facilitar a orientação dos usuários.	P-2	
8	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	Necessário providenciar limpeza na iluminação de emergência.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG 35	Nº do Relatório:	11-0875	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	Necessário providenciar limpeza na iluminação do ambiente.	P-3	
10	SEPARADOR MAGNÉTICO	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente de instalação do equipamento possui separador magnético.	NADA CONSTA	-	
11	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente de instalação do equipamento possui extintores de combate a incêndio.	NADA CONSTA	-	
12	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra organizado.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG 35	Nº do Relatório:	11-0875	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	LIMPEZA	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra limpo.	Necessário providenciar limpeza no ambiente.	P-3	
14	BUZINA DE ADVERTÊNCIA	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonora.	Necessário a instalação de advertência sonora para a sinalização de eventos.	P-1	
15	CONDIÇÃO DA PINTURA	EXTERNO	Foi verificado que a pintura do equipamento encontra-se conforme.	NADA CONSTA	-	
16	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de temperatura com excesso de sujeira.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG 35	Nº do Relatório:	11-0875	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
17	SENSOR DE VELOCIDADE	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de velocidade com excesso de sujeidade.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	
18	SENSOR DE DESALINHAMENTO	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de desalinhamento com excesso de sujeidade.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG36	Nº do Relatório:	11-0870	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	FOTO GERAL	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica no equipamento	P-3	
2	FOTO E ESTADO DA TAG	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
3	CARGA MÁXIMA	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
4	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA	EXTERNO	Foi verificado que a estrutura metálica da base dos roletes encontra-se em boas condições.	Necessário providenciar limpeza na estrutura do equipamento.	P-3	

Ciente: COPERSUCAR - Santos		Data: 17/10/2024		LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag: TCG36		Nº do Relatório: 11-0870		P0 = Crítico	
Tipo de equipamento: NR-11		Norma de Ref.: Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016		P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	CONDIÇÃO DA PINTURA	EXTERNO	Foi verificado que a pintura do equipamento encontra-se conforme.	NADA CONSTA	-	
6	RASPADOR	EXTERNO	Foi observado que possui o raspador.	Necessário providenciar limpeza periódica no raspador.	P-3	
7	PROTEÇÃO NR-12 (EIXO DO MOTOR)	EXTERNO	Foi evidenciado que o eixo do motor não possui a proteção adequada.	Necessário readequar proteção conforme NR-12.	P-0	
8	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	O equipamento possui sistema de segurança através de dispositivo de emergência porém encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza no dispositivo.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG36	Nº do Relatório:	11-0870	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA	EXTERNO	Foi observado que o equipamento possui placa de identificação de saída.	NADA CONSTA	-	
10	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	Necessário providenciar limpeza na iluminação de emergência.	P-3	
11	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	Necessário providenciar limpeza na iluminação do ambiente.	P-3	
12	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente de instalação do equipamento possui extintores de combate a incêndio.	NADA CONSTA	-	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG36	Nº do Relatório:	11-0870	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra organizado.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	
14	LIMPEZA	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra limpo.	Necessário providenciar limpeza no ambiente.	P-3	
15	BUZINA DE ADVERTÊNCIA	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonora.	Necessário a instalação de advertência sonora para a sinalização de eventos.	P-1	
16	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de temperatura com excesso de sujidade.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG36	Nº do Relatório:	11-0870	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

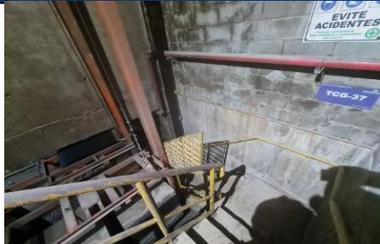
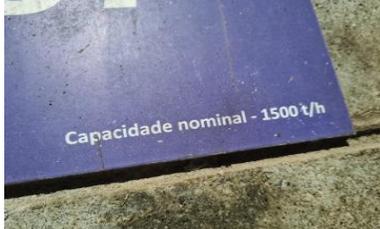
Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
17	SENSOR DE VELOCIDADE	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de velocidade com excesso de sujeidade.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	
18	SENSOR DE DESALINHAMENTO	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de desalinhamento com excesso de sujeidade.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	

 CONERGE A Engenharia das NRs	 COPERSUCAR	COPERSUCAR - SANTOS / SP	
NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS	Relatório NR-11	Página 30	
	Obra 2490	Revisão 0	

12.19 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TCG37 / TCG38

Propriedade Exclusiva do GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG 37	Nº do Relatório:	11-0865	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	FOTO GERAL	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica no equipamento	P-3	
2	FOTO E ESTADO DA TAG	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
3	CARGA MÁXIMA	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
4	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA	EXTERNO	Foi verificado que a estrutura metálica da base dos roletes encontra-se em boas condições.	Necessário providenciar limpeza na estrutura do equipamento.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG 37	Nº do Relatório:	11-0865	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	CONDIÇÃO DA PINTURA	EXTERNO	Foi verificado que a pintura do equipamento encontra-se conforme.	NADA CONSTA	-	
6	PROTEÇÃO NR-12 (ROLO MOVIDO)	EXTERNO	Foi evidenciado que o rolo movido não possui a proteção adequada.	Necessário readequar proteção conforme NR-12.	P-0	
7	PROTEÇÃO NR-12 (ESICADOR)	EXTERNO	Foi evidenciado que o esticador não possui a proteção adequada.	Necessário readequar proteção conforme NR-12.	P-0	
8	PROTEÇÃO NR-18 (PISO)	EXTERNO	Foi evidenciado vão no piso por não possuir a proteção adequada.	Necessário readequar proteção conforme NR-18.	P-0	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG 37	Nº do Relatório:	11-0865	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	O equipamento possui sistema de segurança através de dispositivo de emergência porém encontra-se com excesso de sujeidade.	Necessário providenciar limpeza no dispositivo.	P-3	
10	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA	EXTERNO	Foi observado que o equipamento possui placa de identificação de saída.	NADA CONSTA	-	
11	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Foi observado que no ambiente de instalação do equipamento, não há luz de emergência.	Necessário instalar luminárias de emergência para garantir a visibilidade em situações de emergência.	P-0	
12	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	Necessário providenciar limpeza na iluminação do ambiente.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG 37	Nº do Relatório:	11-0865	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente de instalação do equipamento possui extintores de combate a incêndio.	NADA CONSTA	-	
14	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra organizado.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	
15	LIMPEZA	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra limpo.	Necessário providenciar limpeza no ambiente.	P-3	
16	BUZINA DE ADVERTÊNCIA	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonora.	Necessário a instalação de advertência sonora para a sinalização de eventos.	P-1	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG 37	Nº do Relatório:	11-0865	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
17	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de temperatura com excesso de sujidade.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	
18	SENSOR DE VELOCIDADE	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de velocidade com excesso de sujidade.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	
19	SENSOR DE DESALINHAMENTO	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de desalinhamento.	NADA CONSTA	-	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG38	Nº do Relatório:	11-0866	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	FOTO GERAL	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica no equipamento	P-3	
2	FOTO E ESTADO DA TAG	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
3	CARGA MÁXIMA	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
4	CONDIÇÃO DA PINTURA	EXTERNO	Foi verificado que a pintura encontra-se em boas condições.	NADA CONSTA	-	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG38	Nº do Relatório:	11-0866	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA	EXTERNO	Foi verificado que a estrutura metálica da base dos roletes encontra-se em boas condições.	Necessário providenciar limpeza na estrutura do equipamento.	P-3	
6	PROTEÇÃO NR-12 (EIXO DO MOTOR)	EXTERNO	Foi evidenciado que o eixo do motor não possui a proteção adequada.	Necessário readequar proteção do eixo conforme NR-12.	P-0	
7	PROTEÇÃO NR-12 (EIXO DO MOTOR)	EXTERNO	Foi evidenciado que o eixo do motor não possui a proteção adequada.	Necessário readequar proteção do eixo conforme NR-12.	P-0	
8	PROTEÇÃO NR-12 (ROLO MOVIDO)	EXTERNO	Foi evidenciado que o rolo movido não possui a proteção adequada.	Necessário readequar proteção conforme NR-12.	P-0	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG38	Nº do Relatório:	11-0866	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	ROLO MOTRIZ	EXTERNO	Foi verificado que o rolo motriz encontra-se com excesso de sujeidade.	Necessário providenciar limpeza periódica no equipamento.	P-3	
10	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	O equipamento possui sistema de segurança através de dispositivo de emergência porém encontra-se com excesso de sujeidade.	Necessário providenciar limpeza no dispositivo e readequar as peças de proteção.	P-3	
11	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA	EXTERNO	Foi observado que o equipamento possui placa de identificação de saída.	NADA CONSTA	-	
12	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Foi evidenciado que a área do equipamento não possui a iluminação de emergência.	Necessário instalar a iluminação de emergência.	P-0	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	TCG38	Nº do Relatório:	11-0866	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	
14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente de instalação do equipamento possui extintores de combate a incêndio.	NADA CONSTA	-	
15	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra organizado.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	
16	LIMPEZA	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra limpo.	Necessário providenciar limpeza no ambiente.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG38	Nº do Relatório:	11-0866	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
17	BUZINA DE ADVERTÊNCIA	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonora.	Necessário a instalação de advertência sonora para a sinalização de eventos.	P-1	
18	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de temperatura.	NADA CONSTA	-	
19	SENSOR DE VELOCIDADE	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de velocidade.	NADA CONSTA	-	

 CONERGE A Engenharia das NRs	 COPERSUCAR	COPERSUCAR - SANTOS / SP	
NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS	Relatório NR-11	Página 31	
	Obra 2490	Revisão 0	

12.20 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TCG39 / TCG46

Propriedade Exclusiva do GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG39	Nº do Relatório:	11-0869	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	FOTO GERAL	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica no equipamento	P-3	
2	FOTO E ESTADO DA TAG	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
3	CARGA MÁXIMA	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
4	CONDIÇÃO DA PINTURA	EXTERNO	Foi verificado que a estrutura metálica da base dos roletes encontra-se em boas condições.	Necessário providenciar limpeza na estrutura do equipamento.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG39	Nº do Relatório:	11-0869	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	PROTEÇÃO NR-12 (EIXO DO MOTOR)	EXTERNO	Foi evidenciado que o eixo do motor não possui a proteção adequada.	Necessário readequar proteção do eixo conforme NR-12.	P-0	
6	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	O equipamento possui sistema de segurança através de dispositivo de emergência porém encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza no dispositivo.	P-3	
7	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA	EXTERNO	Foi observado que no ambiente de instalação do equipamento, não há placa de identificação de saída.	Necessário efetuar a instalação da placa de identificação de saída para facilitar a orientação dos usuários.	P-2	
8	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG39	Nº do Relatório:	11-0869	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	
10	SEPARADOR MAGNÉTICO	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente de instalação do equipamento possui separador magnético.	NADA CONSTA	-	
11	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente de instalação do equipamento possui extintores de combate a incêndio.	NADA CONSTA	-	
12	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra organizado.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG39	Nº do Relatório:	11-0869	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	LIMPEZA	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra limpo.	Necessário providenciar limpeza no ambiente.	P-3	
14	BUZINA DE ADVERTÊNCIA	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonora.	Necessário a instalação de advertência sonora para a sinalização de eventos.	P-1	
15	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de temperatura com excesso de sujeira.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	
16	SENSOR DE VELOCIDADE	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de velocidade com excesso de sujeira.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG39	Nº do Relatório:	11-0869	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
17	SENSOR DE DESALINHAMENTO	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de desalinhamento com excesso de sujeira.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	TCG46	Nº do Relatório:	11-0860	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	FOTO GERAL	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica no equipamento	P-3	
2	FOTO E ESTADO DA TAG	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	Necessário providenciar limpeza periódica na TAG de identificação do equipamento.	P-3	
3	CARGA MÁXIMA	EXTERNO	Foi observado que na estrutura do equipamento não há descrição de carga máxima.	Necessário providenciar a instalação da identificação de carga máxima de trabalho permitida.	P-1	
4	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA	EXTERNO	Foi verificado que a estrutura metálica da base dos roletes encontra-se em boas condições.	Necessário providenciar limpeza na estrutura do equipamento.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG46	Nº do Relatório:	11-0860	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	CONDIÇÃO DA PINTURA	EXTERNO	Foi verificado que a pintura do equipamento encontra-se conforme.	NADA CONSTA	-	
6	PROTEÇÃO NR-18 (PISO)	EXTERNO	Foi evidenciado vão no piso por não possuir a proteção adequada.	Necessário readequar proteção conforme NR-18.	P-0	
7	PROTEÇÃO NR-18 (PISO)	EXTERNO	Foi evidenciado vão no piso por não possuir a proteção adequada.	Necessário readequar proteção conforme NR-18.	P-0	
8	RASPADOR	EXTERNO	Foi observado que o raspador está com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza no raspador.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG46	Nº do Relatório:	11-0860	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	O equipamento possui sistema de segurança através de dispositivo de emergência.	NADA CONSTA	-	
10	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	Necessário providenciar limpeza na iluminação de emergência.	P-3	
11	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	Necessário providenciar limpeza na iluminação do ambiente.	P-3	
12	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente de instalação do equipamento possui extintores de combate a incêndio.	NADA CONSTA	-	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG46	Nº do Relatório:	11-0860	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra organizado.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	
14	LIMPEZA	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra limpo.	Necessário providenciar limpeza no ambiente.	P-3	
15	BUZINA DE ADVERTÊNCIA	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonora.	Necessário a instalação de advertência sonora para a sinalização de eventos.	P-1	
16	SENSOR DE DESALINHAMENTO	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de desalinhamento com excesso de sujeira.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	

 CONERGE A Engenharia das NRs	 COPERSUCAR	COPERSUCAR - SANTOS / SP	
NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS	Relatório NR-11	Página 32	
	Obra 2490	Revisão 0	

12.21 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 - TCG47 / TCG48

Propriedade Exclusiva do GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG47	Nº do Relatório:	11-0891	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	FOTO GERAL	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica no equipamento	P-3	
2	FOTO E ESTADO DA TAG	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
3	CARGA MÁXIMA	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
4	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA	EXTERNO	Foi verificado que a estrutura metálica da base do equipamento encontra-se em boas condições.	Necessário providenciar limpeza na estrutura do equipamento.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG47	Nº do Relatório:	11-0891	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	RASPADOR	EXTERNO	Foi evidenciado que o raspador encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário realizar a limpeza do raspador.	P-3	
6	PROTEÇÃO NR-12 (ROLO MOTRIZ)	EXTERNO	Foi evidenciado que o rolo motriz não possui a proteção adequada.	Necessário readequar proteção do rolo conforme NR-12.	P-0	
7	PROTEÇÃO NR-12 (EIXO DO MOTOR)	EXTERNO	Foi evidenciado que o eixo do motor não possui a proteção adequada.	Necessário readequar proteção do eixo do motor conforme NR-12.	P-0	
8	ROLO MOVIDO	EXTERNO	Foi verificado que o rolo movido encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica no equipamento.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	TCG47	Nº do Relatório:	11-0891	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	O equipamento possui sistema de segurança através de dispositivo de emergência porém encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza no dispositivo.	P-3	
10	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA	EXTERNO	Foi observado a falta de sinalização que indique a saída.	Necessário instalar sinalização que indique a saída.	P-2	
11	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Foi observado a falta de iluminação de emergência no local.	Necessário efetuar instalação da iluminação de emergência.	P-0	
12	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG47	Nº do Relatório:	11-0891	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	EXTERNO	Foi observado a falta de sistema de combate a incêndio nas proximidades do equipamento.	Necessário instalar sistema de combate a incêndio próximo ao equipamento.	P-0	
14	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente encontra-se organizado.	NADA CONSTA	-	
15	LIMPEZA	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra limpo.	Necessário providenciar limpeza no ambiente.	P-3	
16	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE CÂMERAS	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui monitoramento através de câmeras em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG47	Nº do Relatório:	11-0891	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
17	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de temperatura em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
18	SENSOR DE VELOCIDADE	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de velocidade em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	TCG48	Nº do Relatório:	11-0880	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	FOTO GERAL	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica no equipamento	P-3	
2	FOTO E ESTADO DA TAG	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
3	CARGA MÁXIMA	EXTERNO	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
4	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA	EXTERNO	Foi verificado que a estrutura metálica da base dos roletes encontra-se em boas condições.	Necessário providenciar limpeza na estrutura do equipamento.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG48	Nº do Relatório:	11-0880	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	ROLO MOVIDO	EXTERNO	Foi observado a ausência de proteção nas móveis do rolo movido.	Necessário adequar as proteções para as partes moveis do rolo movido.	P-0	
6	ROLETES	EXTERNO	Foi observado que o rolete do equipamento está com acúmulo de sujidade.	Necessário efetuar limpeza periódica no rolete do equipamento.	P-3	
7	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	O equipamento possui sistema de segurança através de dispositivo de emergência porém encontra-se com excesso de sujidade.	Necessário providenciar limpeza no dispositivo.	P-3	
8	PROTEÇÃO NR-18 (PISO)	EXTERNO	Foi observado que o piso apresenta flambagem e desnível.	Necessário readequar grade de piso conforme NR-18.	P-0	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG48	Nº do Relatório:	11-0880	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA	EXTERNO	Foi observado a falta de sinalização que indique a saída.	Necessário instalar sinalização que indique a saída.	P-2	
10	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Ambiente de instalação do equipamento encontrado com iluminação de emergência.	Necessário providenciar limpeza na iluminação de emergência.	P-3	
11	ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Ambiente de instalação do equipamento encontrado com boa iluminação.	Necessário providenciar limpeza na iluminação do ambiente.	P-3	
12	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente de instalação do equipamento possui extintores de combate a incêndio.	NADA CONSTA	-	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG48	Nº do Relatório:	11-0880	P0 = Crítico
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra organizado.	Necessário providenciar organização no ambiente.	P-3	
14	LIMPEZA	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não se encontra limpo.	Necessário providenciar limpeza no ambiente.	P-3	
15	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE CÂMERAS	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o monitoramento através de câmeras com excesso de sujeira.	Necessário realizar a limpeza das câmeras.	P-3	
16	MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE TEMPERATURA	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de temperatura com excesso de sujeira.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	

Ciente:	COPERSUCAR - Santos	Data:	17/10/2024	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:	TCG48	Nº do Relatório:	11-0880	P0 = Crítico	
Tipo de equipamento:	NR-11	Norma de Ref.:	Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	LOCAL	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
17	SENSOR DE VELOCIDADE	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de velocidade com excesso de sujeidade.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	
18	SENSOR DE DESALINHAMENTO	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui o sensor de desalinhamento com excesso de sujeidade.	Necessário realizar a limpeza do sensor.	P-3	

 CONERGE A Engenharia das NRs	 COPERSUCAR	COPERSUCAR - SANTOS / SP	
NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS	Relatório NR-11	Página 33	
	Obra 2490	Revisão 0	

12.22 - A.R.T.

Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

ART de Obra ou Serviço
2620242038306

1. Responsável Técnico

CARLOS HENRIQUE DE MORAES

Título Profissional: Engenheiro Industrial - Mecânica, Engenheiro de Segurança do Trabalho

RNP: 2603421441

Registro: 0640977984-SP

Empresa Contratada: CONERGE INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA

Registro: 0548001-SP

2. Dados do Contrato

Contratante: COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZÉNS GERAIS

CPF/CNPJ: 61.145.488/0003-00

Endereço: Avenida CÂNDIDO GAFFRÉE

Nº:

Complemento:

Bairro: DOCAS

Cidade: Santos

UF: SP

CEP: 11013-240

Contrato: PR. 5164/21 - OBRA 2490

Celebrado em: 01/01/2024

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ 4.000,00

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: Avenida CÂNDIDO GAFFRÉE

Nº:

Complemento:

Bairro: DOCAS

Cidade: Santos

UF: SP

CEP: 11013-240

Data de Início: 02/10/2024

Previsão de Término: 31/12/2024

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Industrial

Código:

Proprietário: COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZÉNS GERAIS

CPF/CNPJ: 61.145.488/0003-00

4. Atividade Técnica

			Quantidade	Unidade
Supervisão				
1	Inspeção	de máquinas e	55,00000	unidade
		equipamentos industriais		

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

OBRA 2490 - COPERSUCAR SANTOS/SP - NR-11 - INSPEÇÃO EM EQUIPAMENTOS: CN1- Correia Boom, CN2 - Correia Boom, CN3 - TC2, CN3 - TC1, TCG-1, TCG-2, TCG-3, TCG-4, TCG-5, TCG-6, TCG-7, TCG-8, TCG-9, TCG-10, TCG-11, TCG-12, TCG-13, TCG-15/16, TCG-17, TC-18, TC-19, TCG-18/19, TCG-20, TCG-22, TCG-23, TCG-24, TCG-25, TCG-26, TCG-27, TCG-30, TCG-31, TCG-32, TCG-33, TCG-34, TCG-35, TCG-36, TCG-37, TCG-38, TCG-39, TCG-46, TCG-47, TCG-48, ELG-1, ELG-2, ELG-3, ELG-4, ELG-5, ELG-6, ELG-7, ELG-8, ELG-9, ELG-10, ELG-11, ELG-12, ELG-13.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

SANTOS 22 de NOVEMBRO de 2024

Local data

CARLOS HENRIQUE DE MORAES - CPF: 926.902.118-15

COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZÉNS GERAIS - CPF/CNPJ:
61.145.488/0003-00

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confex.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima



Valor ART R\$ 99,64

Registrada em: 22/11/2024

Valor Pago R\$ 99,64

Nosso Numero: 2620242038306

Versão do sistema

Impresso em: 27/11/2024 12:28:21