

NR 18 – REALIZAR INSPEÇÃO ESTRUTURAL EM EDIFICAÇÕES E INSPEÇÃO POR DRONE NOS TELHADOS DE COBERTURA.

Relatório

5850

Página

1

Obra

10055

Revisão

0

RELÁTÓRIO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL POR DRONE NR-18

(Portaria MTP nº 1.846, de 01 de julho de 2022)



BUNGE ALIMENTOS S/A SANTOS/ SP

Estes relatórios de inspeção NR-18 seguem os mais rigorosos padrões de qualidade. Os serviços e resultados aqui contidos foram previamente revisados, analisados e aprovados por um Engenheiro Civil – Profissional Habilitado NR-18.

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

R. Manoel Tourinho, nº10, Santos SP
E-mail: comercial@conerge-engenharia.com.br
Tel: (13) 3466-7187 / 3468-2570
Site: www.conerge-engenharia.com.br

24
anos
Deus é fiel

		BUNGE - SANTOS / SP	
NR 18 – REALIZAR INSPEÇÃO ESTRUTURAL EM EDIFICAÇÕES E INSPEÇÃO POR DRONE NOS TELHADOS DE COBERTURA.	Relatório 5850	Página 3	
	Obra 10055	Revisão 0	

SUMÁRIO

1.0 OBJETIVO	4
2.0 ESCOPO DETALHADO.....	4
3.0 REQUISITOS LEGAIS.....	5
4.0 DADOS CONTRATUAIS	6
5.0 CONCLUSÃO.....	6
6.0 ANEXOS.....	8
6.1 – RELATÓRIO DE INTEGRIDADE	9
6.2 – DOCUMENTAÇÕES DO DRONE	10
6.3 – A.R.T	11

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

		BUNGE - SANTOS / SP	
NR 18 – REALIZAR INSPEÇÃO ESTRUTURAL EM EDIFICAÇÕES E INSPEÇÃO POR DRONE NOS TELHADOS DE COBERTURA.	Relatório 5850	Página 4	
	Obra 10055	Revisão 0	

1.0 OBJETIVO

Detectar através da Inspeção Estrutural Civil em Concreto a serem realizados, a existência de irregularidades que possam comprometer a segurança e a integridade das Estruturas.

2.0 ESCOPO DETALHADO

✓ ANÁLISE TÉCNICA

✓ LAUDO E INSPEÇÃO POR DRONE NR-18

- Inspeção por Drone – Imagens de Alta Resolução 4K
- Inspeção Visual das Calhas dos Telhados;
- Inspeção Visual das Telhas dos Telhados;
- Inspeção das Cumieiras dos Telhados.

✓ TRATAMENTO DOS DADOS COLETADOS;

- Elaboração de Planilha com as anormalidades e suas respectivas recomendações;
- Elaboração de Planilha com determinação do Grau de Severidade das anomalias;
- Fornecimento de Relatório da Inspeção;
- Disponibilizar Relatórios na intranet do site Conerge para download;
- Entrega e discussão dos relatórios.
- Recolhimento da ART.

		BUNGE - SANTOS / SP	
NR 18 – REALIZAR INSPEÇÃO ESTRUTURAL EM EDIFICAÇÕES E INSPEÇÃO POR DRONE NOS TELHADOS DE COBERTURA.	Relatório 5850	Página 6	
	Obra 10055	Revisão 0	

6.0 ANEXOS

6.1 – RELATÓRIO DE INTEGRIDADE

6.2 – A.R.T.

CONTROLE DE EMISSÃO

DIREÇÃO	CARLOS HENRIQUE DE MORAES CREA SP 0640977984	 Assinatura	02/06/2023 Data
----------------	---	--	--------------------------------------

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

		BUNGE - SANTOS / SP	
NR 18 – REALIZAR INSPEÇÃO ESTRUTURAL EM EDIFICAÇÕES E INSPEÇÃO POR DRONE NOS TELHADOS DE COBERTURA.	Relatório 5850	Página 7	
	Obra 10055	Revisão 0	

6.0 ANEXOS

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

R. Manoel Tourinho, nº10, Santos SP
 E-mail: comercial@conerge-engenharia.com.br
 Tel: (13) 3466-7187 / 3468-2570
 Site: www.conerge-engenharia.com.br

24
anos
Deus é fiel

		BUNGE - SANTOS / SP	
NR 18 – REALIZAR INSPEÇÃO ESTRUTURAL EM EDIFICAÇÕES E INSPEÇÃO POR DRONE NOS TELHADOS DE COBERTURA.	Relatório 5850	Página 8	
	Obra 10055	Revisão 0	

6.1- RELATÓRIO DE INTEGRIDADE

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

R. Manoel Tourinho, nº10, Santos SP
E-mail: comercial@conerge-engenharia.com.br
Tel: (13) 3466-7187 / 3468-2570
Site: www.conerge-engenharia.com.br

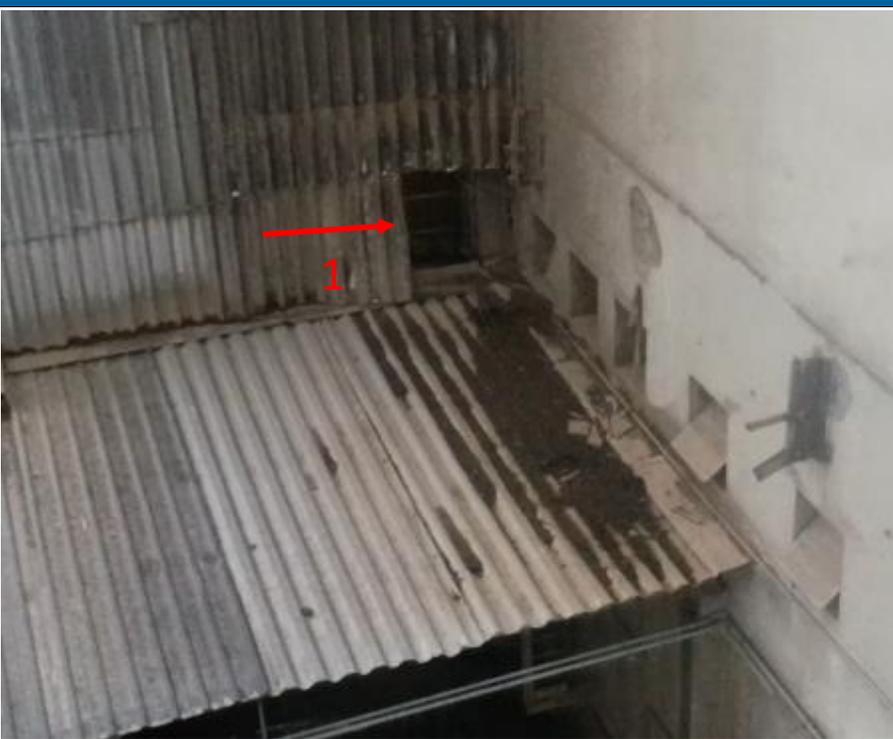
24
anos
Deus é fiel

	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO EM TELHADO		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
BUNGE - SANTOS / SP			TELHADO EM ÓTIMAS CONDIÇÕES, SEM DESGASTE OU DETERIORAÇÃO. TELHAS INTACTAS E BEM FIXADAS, SEM RACHADURAS OU QUEBRAS. SEM VAZAMENTOS, E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ SÓLIDA. POUCOS OU NENHUM ACÚMULO DE DETRITOS OU SUJEIRA.
DATA DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/06/2023			TELHADO EM BOAS CONDIÇÕES. COM ALGUNS SINAIS MENORES DE DESGASTE. ALGUMAS TELHAS PODEM APRESENTAR RACHADURAS OU DESGASTES SUPERFICIAIS, MAS SEM COMPROMETER A INTEGRIDADE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INEXISTENTES. E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ EM BOM ESTADO. PODE HAVER ALGUM ACÚMULO DE DETRITOS, MAS EM QUANTIDADE MODERADA.
Nº DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5850			TELHADO EM CONDIÇÕES MÉDIAS. SINAIS DE DESGASTE VISÍVEIS, COMO TELHAS COM RACHADURAS OU DESLOCAMENTO LEVE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INFILTRAÇÕES LOCALIZADAS. ESTRUTURA DO TELHADO MOSTRANDO SINAIS DE ENVELHECIMENTO, MAS AINDA FUNCIONAL. ACÚMULO MODERADO DE DETRITOS OU MUSGO EM ALGUMAS ÁREAS.
ÁREA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
H2 AREA ROBO	TELHADO QUE REQUER ATENÇÃO DEVIDO A SINAIS SIGNIFICATIVOS DE TELHAS DANIFICADAS, QUEBRADAS OU DESLOCADAS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA EM ALGUNS PONTOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM. CALHAS E RUFOS PODEM ESTAR OBSTRUÍDOS OU DANIFICADOS.		
LOCALIZAÇÃO	FOTO GERAL EVIDENCIADA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
TELHADO			TELHADO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE DESGASTE. VAZAMENTOS VISÍVEIS E POSSIBILIDADE DE DANOS INTERNOS. DESGASTE SUBSTANCIAL NA ESTRUTURA DO TELHADO, COMO CAIBROS OU TERÇAS DANIFICADOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM ADEQUADA. CALHAS E RUFOS ESTÃO OBSTRUÍDOS OU DANIFICADOS.
TRATATIVA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Normalização da Manta térmica			TELHADO EM CONDIÇÕES EXTREMAMENTE RUINS, EXIGINDO AÇÃO IMEDIATA. TELHAS FALTANDO, DANIFICADAS OU COMPLETAMENTE DETERIORADAS. VAZAMENTOS GRAVES E INFILTRAÇÕES, COM DANOS SIGNIFICATIVOS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA, COM CAIBROS OU TERÇAS SEVERAMENTE DANIFICADOS. ACÚMULO EXCESSIVO DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO GRAVEMENTE A INTEGRIDADE DO TELHADO. CALHAS E RUFOS DANIFICADOS OU AUSENTES.
EVIDÊNCIA			DESCRİÇÃO
1. Evidências de deformação em Manta térmica	RECOMENDAÇÃO	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5	
RESULTADOS	1. Deformação da manta térmica no telhado podendo ocorrer futuras rachaduras e infiltrações, a penetração constante da água em sua estrutura causa desgaste, reduzindo a eficácia da telha e permitindo a passagem da água.	Normalizar a manta térmica no telhado, mantendo o telhado nivelado em relação ao ângulo de caimento.	
PRIORIDADE: 2 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 1			

	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO EM TELHADO		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
BUNGE - SANTOS / SP			TELHADO EM ÓTIMAS CONDIÇÕES, SEM DESGASTE OU DETERIORAÇÃO. TELHAS INTACTAS E BEM FIXADAS, SEM RACHADURAS OU QUEBRAS. SEM VAZAMENTOS, E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ SÓLIDA. POUCOS OU NENHUM ACÚMULO DE DETRITOS OU SUJEIRA.
DATA DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/06/2023			TELHADO EM BOAS CONDIÇÕES. COM ALGUNS SINAIS MENORES DE DESGASTE. ALGUMAS TELHAS PODEM APRESENTAR RACHADURAS OU DESGASTES SUPERFICIAIS, MAS SEM COMPROMETER A INTEGRIDADE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INEXISTENTES. E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ EM BOM ESTADO. PODE HAVER ALGUM ACÚMULO DE DETRITOS, MAS EM QUANTIDADE MODERADA.
Nº DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5850			TELHADO EM CONDIÇÕES MÉDIAS. SINAIS DE DESGASTE VISÍVEIS, COMO TELHAS COM RACHADURAS OU DESLOCAMENTO LEVE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INFILTRAÇÕES LOCALIZADAS. ESTRUTURA DO TELHADO MOSTRANDO SINAIS DE ENVELHECIMENTO, MAS AINDA FUNCIONAL. ACÚMULO MODERADO DE DETRITOS OU MUSGO EM ALGUMAS ÁREAS.
ÁREA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
H2 AREA ROBO	TELHADO QUE REQUER ATENÇÃO DEVIDO A SINAIS SIGNIFICATIVOS DE TELHAS DANIFICADAS, QUEBRADAS OU DESLOCADAS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA EM ALGUNS PONTOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM. CALHAS E RUFOS PODEM ESTAR OBSTRUÍDOS OU DANIFICADOS.		
LOCALIZAÇÃO	FOTO GERAL EVIDENCIADA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
TELHADO			TELHADO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE DESGASTE. VAZAMENTOS VISÍVEIS E POSSIBILIDADE DE DANOS INTERNOS. DESGASTE SUBSTANCIAL NA ESTRUTURA DO TELHADO, COMO CAIBROS OU TERÇAS DANIFICADOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM ADEQUADA. CALHAS E RUFOS ESTÃO OBSTRUÍDOS OU DANIFICADOS.
TRATATIVA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Retirar matérias de cima do telhado.			TELHADO EM CONDIÇÕES EXTREMAMENTE RUINS, EXIGINDO AÇÃO IMEDIATA. TELHAS FALTANDO, DANIFICADAS OU COMPLETAMENTE DETERIORADAS. VAZAMENTOS GRAVES E INFILTRAÇÕES, COM DANOS SIGNIFICATIVOS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA, COM CAIBROS OU TERÇAS SEVERAMENTE DANIFICADOS. ACÚMULO EXCESSIVO DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO GRAVEMENTE A INTEGRIDADE DO TELHADO. CALHAS E RUFOS DANIFICADOS OU AUSENTES.
EVIDÊNCIA	DESCRİÇÃO		RECOMENDAÇÃO
1. Material obsoleto no telhado	1. Material metálico solta em cima do telhado em caso de quebra do telhado, pode cair e ocasionar acidentes com equipamentos e pessoas.	Retirar materiais de cima do telhado.	
RESULTADOS			
PRIORIDADE: 2			
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2			

 RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO EM TELHADO		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE	
BUNGE - SANTOS / SP		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0 TELHADO EM ÓTIMAS CONDIÇÕES, SEM DESGASTE OU DETERIORAÇÃO. TELHAS INTACTAS E BEM FIXADAS, SEM RACHADURAS OU QUEBRAS. SEM VAZAMENTOS, E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ SÓLIDA. POUCOS OU NENHUM ACÚMULO DE DETRITOS OU SUJEIRA.
DATA DO RELATÓRIO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1 TELHADO EM BOAS CONDIÇÕES. COM ALGUNS SINAIS MENORES DE DESGASTE. ALGUMAS TELHAS PODEM APRESENTAR RACHADURAS OU DESGASTES SUPERFICIAIS, MAS SEM COMPROMETER A INTEGRIDADE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INEXISTENTES. E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ EM BOM ESTADO. PODE HAVER ALGUM ACÚMULO DE DETRITOS, MAS EM QUANTIDADE MODERADA.
02/06/2023		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2 TELHADO EM CONDIÇÕES MÉDIAS. SINAIS DE DESGASTE VISÍVEIS, COMO TELHAS COM RACHADURAS OU DESLOCAMENTO LEVE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INFILTRAÇÕES LOCALIZADAS. ESTRUTURA DO TELHADO MOSTRANDO SINAIS DE ENVELHECIMENTO, MAS AINDA FUNCIONAL. ACÚMULO MODERADO DE DETRITOS OU MUSGO EM ALGUMAS ÁREAS.
Nº DO RELATÓRIO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3 TELHADO QUE REQUER ATENÇÃO DEVIDO A SINAIS SIGNIFICATIVOS DE TELHAS DANIFICADAS, QUEBRADAS OU DESLOCADAS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA EM ALGUNS PONTOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM. CALHAS E RUFOS PODEM ESTAR OBSTRUÍDOS OU DANIFICADOS.
5850		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4 TELHADO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE DESGASTE. VAZAMENTOS VISÍVEIS E POSSIBILIDADE DE DANOS INTERNOS. DESGASTE SUBSTANCIAL NA ESTRUTURA DO TELHADO, COMO CAIBROS OU TERÇAS DANIFICADOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM ADEQUADA. CALHAS E RUFOS ESTÃO OBSTRUÍDOS OU DANIFICADOS.
ÁREA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5 TELHADO EM CONDIÇÕES EXTREMAMENTE RUINS, EXIGINDO AÇÃO IMEDIATA. TELHAS FALTANDO, DANIFICADAS OU COMPLETAMENTE DETERIORADAS. VAZAMENTOS GRAVES E INFILTRAÇÕES, COM DANOS SIGNIFICATIVOS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA, COM CAIBROS OU TERÇAS SEVERAMENTE DANIFICADOS. ACÚMULO EXCESSIVO DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO GRAVEMENTE A INTEGRIDADE DO TELHADO. CALHAS E RUFOS DANIFICADOS OU AUSENTES.
H2 AREA ROBO	TRATATIVA	FOTO GERAL EVIDENCIADA
LOCALIZAÇÃO	Retirar matérias de cima do telhado.	
TELHADO	EVIDÊNCIA	
RESULTADOS	1. Material obsoleto no telhado	
PRIORIDADE: 2 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2		
DESCRIÇÃO	RECOMENDAÇÃO	
1. Material metálico solta em cima do telhado, pode cair e ocasionar acidentes com equipamentos e pessoas.	Retirar materiais de cima do telhado.	

	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO EM TELHADO		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
BUNGE - SANTOS / SP			TELHADO EM ÓTIMAS CONDIÇÕES, SEM DESGASTE OU DETERIORAÇÃO. TELHAS INTACTAS E BEM FIXADAS, SEM RACHADURAS OU QUEBRAS. SEM VAZAMENTOS, E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ SÓLIDA. POUCOS OU NENHUM ACÚMULO DE DETRITOS OU SUJEIRA.
DATA DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/06/2023			TELHADO EM BOAS CONDIÇÕES. COM ALGUNS SINAIS MENORES DE DESGASTE. ALGUMAS TELHAS PODEM APRESENTAR RACHADURAS OU DESGASTES SUPERFICIAIS, MAS SEM COMPROMETER A INTEGRIDADE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INEXISTENTES. E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ EM BOM ESTADO. PODE HAVER ALGUM ACÚMULO DE DETRITOS, MAS EM QUANTIDADE MODERADA.
Nº DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5850			TELHADO EM CONDIÇÕES MÉDIAS. SINAIS DE DESGASTE VISÍVEIS, COMO TELHAS COM RACHADURAS OU DESLOCAMENTO LEVE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INFILTRAÇÕES LOCALIZADAS. ESTRUTURA DO TELHADO MOSTRANDO SINAIS DE ENVELHECIMENTO, MAS AINDA FUNCIONAL. ACÚMULO MODERADO DE DETRITOS OU MUSGO EM ALGUMAS ÁREAS.
ÁREA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
H2 AREA ROBO	TELHADO QUE REQUER ATENÇÃO DEVIDO A SINAIS SIGNIFICATIVOS DE TELHAS DANIFICADAS, QUEBRADAS OU DESLOCADAS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA EM ALGUNS PONTOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM. CALHAS E RUFOS PODEM ESTAR OBSTRUÍDOS OU DANIFICADAS.		
LOCALIZAÇÃO	FOTO GERAL EVIDENCIADA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
TELHADO			TELHADO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE DESGASTE. VAZAMENTOS VISÍVEIS E POSSIBILIDADE DE DANOS INTERNOS. DESGASTE SUBSTANCIAL NA ESTRUTURA DO TELHADO, COMO CAIBROS OU TERÇAS DANIFICADOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM ADEQUADA. CALHAS E RUFOS ESTÃO OBSTRUÍDOS OU DANIFICADOS.
TRATATIVA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Realizar o reparo das telhas danificadas.			TELHADO EM CONDIÇÕES EXTREMAMENTE RUINS, EXIGINDO AÇÃO IMEDIATA. TELHAS FALTANDO, DANIFICADAS OU COMPLETAMENTE DETERIORADAS. VAZAMENTOS GRAVES E INFILTRAÇÕES, COM DANOS SIGNIFICATIVOS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA, COM CAIBROS OU TERÇAS SEVERAMENTE DANIFICADOS. ACÚMULO EXCESSIVO DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO GRAVEMENTE A INTEGRIDADE DO TELHADO. CALHAS E RUFOS DANIFICADOS OU AUSENTES.
EVIDÊNCIA			DESCRİÇÃO
1. Abertura no telhado	RECOMENDAÇÃO	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5	
RESULTADOS	1. Telha danificada, podendo ocasionar vazamentos, infiltrações que gera umidade na laje ou na parede.	Realizar o reparo das telhas danificadas.	
PRIORIDADE: 1 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3			

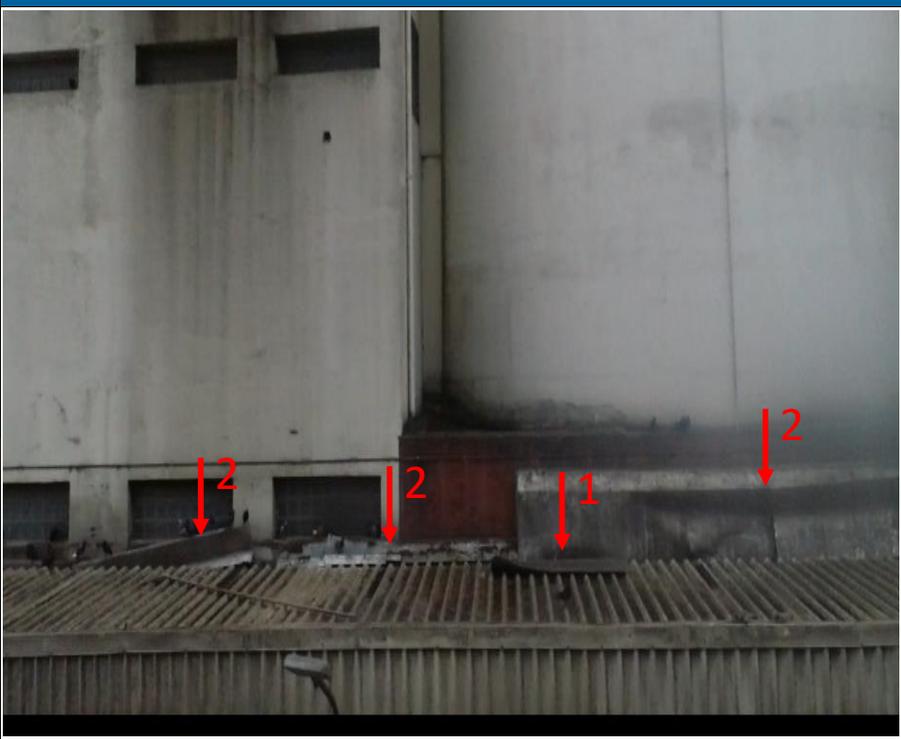
	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO EM TELHADO		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
BUNGE - SANTOS / SP			<p>TELHADO EM ÓTIMAS CONDIÇÕES, SEM DESGASTE OU DETERIORAÇÃO. TELHAS INTACTAS E BEM FIXADAS, SEM RACHADURAS OU QUEBRAS. SEM VAZAMENTOS, E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ SÓLIDA. POUCOS OU NENHUM ACÚMULO DE DETRITOS OU SUJEIRA.</p>
DATA DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/06/2023			<p>TELHADO EM BOAS CONDIÇÕES. COM ALGUNS SINAIS MENORES DE DESGASTE. ALGUMAS TELHAS PODEM APRESENTAR RACHADURAS OU DESGASTES SUPERFICIAIS, MAS SEM COMPROMETER A INTEGRIDADE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INEXISTENTES. E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ EM BOM ESTADO. PODE HAVER ALGUM ACÚMULO DE DETRITOS, MAS EM QUANTIDADE MODERADA.</p>
Nº DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5850			<p>TELHADO EM CONDIÇÕES MÉDIAS. SINAIS DE DESGASTE VISÍVEIS, COMO TELHAS COM RACHADURAS OU DESLOCAMENTO LEVE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INFILTRAÇÕES LOCALIZADAS. ESTRUTURA DO TELHADO MOSTRANDO SINAIS DE ENVELHECIMENTO, MAS AINDA FUNCIONAL. ACÚMULO MODERADO DE DETRITOS OU MUSGO EM ALGUMAS ÁREAS.</p>
ÁREA	FOTO GERAL EVIDENCIADA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
CARREGAM. TRIGO MEGA SILO LADO TERRA			<p>TELHADO QUE REQUER ATENÇÃO DEVIDO A SINAIS SIGNIFICATIVOS DE TELHAS DANIFICADAS, QUEBRADAS OU DESLOCADAS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA EM ALGUNS PONTOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM. CALHAS E RUFOS PODEM ESTAR OBSTRUÍDOS OU DANIFICADAS.</p>
LOCALIZAÇÃO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
TELHADO			<p>TELHADO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE DESGASTE. VAZAMENTOS VISÍVEIS E POSSIBILIDADE DE DANOS INTERNOS. DESGASTE SUBSTANCIAL NA ESTRUTURA DO TELHADO, COMO CAIBROS OU TERÇAS DANIFICADOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM ADEQUADA. CALHAS E RUFOS ESTÃO OBSTRUÍDOS OU DANIFICADOS.</p>
TRATATIVA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Realizar o fechamento lateal.			<p>TELHADO EM CONDIÇÕES EXTREMAMENTE RUINS, EXIGINDO AÇÃO IMEDIATA. TELHAS FALTANDO, DANIFICADAS OU COMPLETAMENTE DETERIORADAS. VAZAMENTOS GRAVES E INFILTRAÇÕES, COM DANOS SIGNIFICATIVOS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA, COM CAIBROS OU TERÇAS SEVERAMENTE DANIFICADOS. ACÚMULO EXCESSIVO DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO GRAVEMENTE A INTEGRIDADE DO TELHADO. CALHAS E RUFOS DANIFICADOS OU AUSENTES.</p>
EVIDÊNCIA			
1. Abertura lateral do telhado			
RESULTADOS			
PRIORIDADE: 1			
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3			
DESCRIÇÃO	RECOMENDAÇÃO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
1. Abertura na lateral do telhado, podendo ocasionar a entrada de aves pelo local.	Realizar o fechamento lateal.		

	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO EM TELHADO		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
BUNGE - SANTOS / SP			TELHADO EM ÓTIMAS CONDIÇÕES, SEM DESGASTE OU DETERIORAÇÃO. TELHAS INTACTAS E BEM FIXADAS, SEM RACHADURAS OU QUEBRAS. SEM VAZAMENTOS, E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ SÓLIDA. POUCOS OU NENHUM ACÚMULO DE DETRITOS OU SUJEIRA.
DATA DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/06/2023			TELHADO EM BOAS CONDIÇÕES. COM ALGUNS SINAIS MENORES DE DESGASTE. ALGUMAS TELHAS PODEM APRESENTAR RACHADURAS OU DESGASTES SUPERFICIAIS, MAS SEM COMPROMETER A INTEGRIDADE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INEXISTENTES. E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ EM BOM ESTADO. PODE HAVER ALGUM ACÚMULO DE DETRITOS, MAS EM QUANTIDADE MODERADA.
Nº DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5850			TELHADO EM CONDIÇÕES MÉDIAS. SINAIS DE DESGASTE VISÍVEIS, COMO TELHAS COM RACHADURAS OU DESLOCAMENTO LEVE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INFILTRAÇÕES LOCALIZADAS. ESTRUTURA DO TELHADO MOSTRANDO SINAIS DE ENVELHECIMENTO, MAS AINDA FUNCIONAL. ACÚMULO MODERADO DE DETRITOS OU MUSGO EM ALGUMAS ÁREAS.
ÁREA	FOTO GERAL EVIDENCIADA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
CARREGAM. TRIGO MEGA SILO LADO TERRA			TELHADO QUE REQUER ATENÇÃO DEVIDO A SINAIS SIGNIFICATIVOS DE TELHAS DANIFICADAS, QUEBRADAS OU DESLOCADAS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA EM ALGUNS PONTOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM. CALHAS E RUFOS PODEM ESTAR OBSTRUÍDOS OU DANIFICADAS.
LOCALIZAÇÃO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
TELHADO			TELHADO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE DESGASTE. VAZAMENTOS VISÍVEIS E POSSIBILIDADE DE DANOS INTERNOS. DESGASTE SUBSTANCIAL NA ESTRUTURA DO TELHADO, COMO CAIBROS OU TERÇAS DANIFICADOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM ADEQUADA. CALHAS E RUFOS ESTÃO OBSTRUÍDOS OU DANIFICADOS.
TRATATIVA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Realizar a limpeza do telhado.			TELHADO EM CONDIÇÕES EXTREMAMENTE RUINS, EXIGINDO AÇÃO IMEDIATA. TELHAS FALTANDO, DANIFICADAS OU COMPLETAMENTE DETERIORADAS. VAZAMENTOS GRAVES E INFILTRAÇÕES, COM DANOS SIGNIFICATIVOS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA, COM CAIBROS OU TERÇAS SEVERAMENTE DANIFICADOS. ACÚMULO EXCESSIVO DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO GRAVEMENTE A INTEGRIDADE DO TELHADO. CALHAS E RUFOS DANIFICADOS OU AUSENTES.
EVIDÊNCIA	DESCRİÇÃO		RECOMENDAÇÃO
1 e 2 Evidências de sujidade e detritos.	1 e 2. Sujidade e detritos no telhado poderá ocasionar o entupimento de calhas, que podem causar alagamentos e infiltrações.		Realizar a limpeza do telhado.
RESULTADOS	DESCRİÇÃO		RECOMENDAÇÃO
PRIORIDADE: 1 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3	DESCRİÇÃO		RECOMENDAÇÃO

 RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO EM TELHADO		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
BUNGE - SANTOS / SP		<p>TELHADO EM ÓTIMAS CONDIÇÕES, SEM DESGASTE OU DETERIORAÇÃO. TELHAS INTACTAS E BEM FIXADAS, SEM RACHADURAS OU QUEBRAS. SEM VAZAMENTOS, E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ SÓLIDA. POUCOS OU NENHUM ACÚMULO DE DETRITOS OU SUJEIRA.</p>
DATA DO RELATÓRIO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/06/2023		<p>TELHADO EM BOAS CONDIÇÕES. COM ALGUNS SINAIS MENORES DE DESGASTE. ALGUMAS TELHAS PODEM APRESENTAR RACHADURAS OU DESGASTES SUPERFICIAIS, MAS SEM COMPROMETER A INTEGRIDADE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INEXISTENTES. E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ EM BOM ESTADO. PODE HAVER ALGUM ACÚMULO DE DETRITOS, MAS EM QUANTIDADE MODERADA.</p>
Nº DO RELATÓRIO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5850		<p>TELHADO EM CONDIÇÕES MÉDIAS. SINAIS DE DESGASTE VISÍVEIS, COMO TELHAS COM RACHADURAS OU DESLOCAMENTO LEVE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INFILTRAÇÕES LOCALIZADAS. ESTRUTURA DO TELHADO MOSTRANDO SINAIS DE ENVELHECIMENTO, MAS AINDA FUNCIONAL. ACÚMULO MODERADO DE DETRITOS OU MUSGO EM ALGUMAS ÁREAS.</p>
ÁREA	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3	
CARREGAM. TRIGO MEGA SILO LADO TERRA	FOTO GERAL EVIDENCIADA	<p>TELHADO QUE REQUER ATENÇÃO DEVIDO A SINAIS SIGNIFICATIVOS DE TELHAS DANIFICADAS, QUEBRADAS OU DESLOCADAS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA EM ALGUNS PONTOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM. CALHAS E RUFOS PODEM ESTAR OBSTRUÍDOS OU DANIFICADOS.</p>
LOCALIZAÇÃO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
TELHADO		<p>TELHADO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE DESGASTE. VAZAMENTOS VISÍVEIS E POSSIBILIDADE DE DANOS INTERNOS. DESGASTE SUBSTANCIAL NA ESTRUTURA DO TELHADO, COMO CAIBROS OU TERÇAS DANIFICADOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM ADEQUADA. CALHAS E RUFOS ESTÃO OBSTRUÍDOS OU DANIFICADOS.</p>
TRATATIVA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Retirar telha e normalizar telhas que estiverem danificadas.		<p>TELHADO EM CONDIÇÕES EXTREMAMENTE RUINS, EXIGINDO AÇÃO IMEDIATA. TELHAS FALTANDO, DANIFICADAS OU COMPLETAMENTE DETERIORADAS. VAZAMENTOS GRAVES E INFILTRAÇÕES, COM DANOS SIGNIFICATIVOS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA, COM CAIBROS OU TERÇAS SEVERAMENTE DANIFICADOS. ACÚMULO EXCESSIVO DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO GRAVEMENTE A INTEGRIDADE DO TELHADO. CALHAS E RUFOS DANIFICADOS OU AUSENTES.</p>
EVIDÊNCIA		
1. Desnívelamento da telha		
RESULTADOS		
PRIORIDADE: 1		
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3		
DESCRIÇÃO	RECOMENDAÇÃO	
1. Telha desnivelada podendo ocasionar projeção em caso de ventos fortes.	Retirar telha e normalizar telhas que estiverem danificadas.	

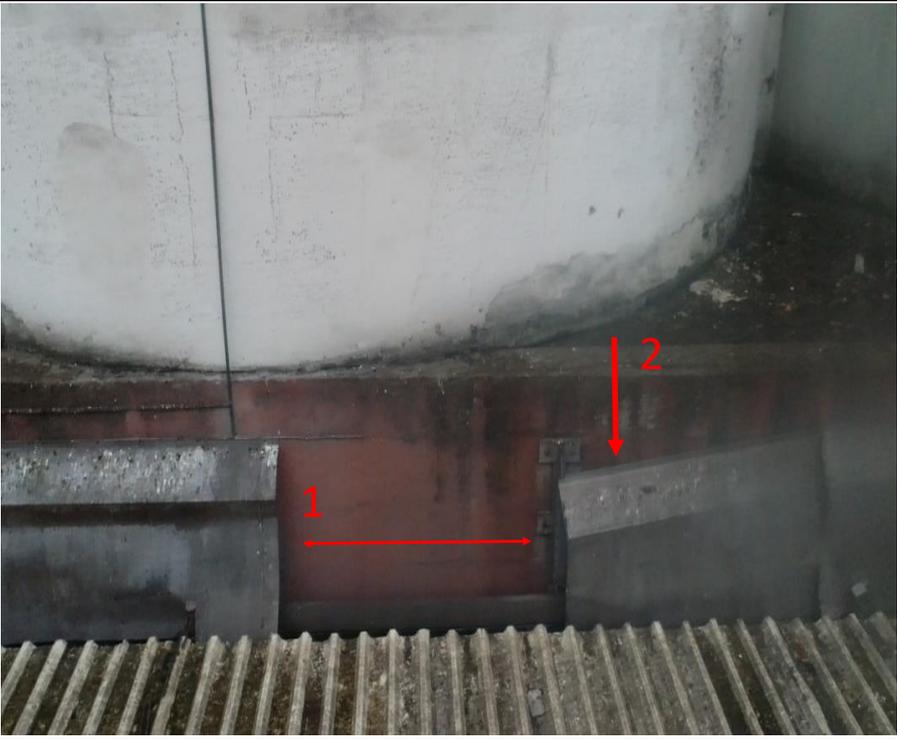
		RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO EM TELHADO			
CLIENTE		FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0	
BUNGE - SANTOS / SP				TELHADO EM ÓTIMAS CONDIÇÕES, SEM DESGASTE OU DETERIORAÇÃO. TELHAS INTACTAS E BEM FIXADAS, SEM RACHADURAS OU QUEBRAS. SEM VAZAMENTOS, E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ SÓLIDA. POUCOS OU NENHUM ACÚMULO DE DETRITOS OU SUJEIRA.	
DATA DO RELATÓRIO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1	
02/06/2023				TELHADO EM BOAS CONDIÇÕES. COM ALGUNS SINAIS MENORES DE DESGASTE. ALGUMAS TELHAS PODEM APRESENTAR RACHADURAS OU DESGASTES SUPERFICIAIS, MAS SEM COMPROMETER A INTEGRIDADE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INEXISTENTES. E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ EM BOM ESTADO. PODE HAVER ALGUM ACÚMULO DE DETRITOS, MAS EM QUANTIDADE MODERADA.	
Nº DO RELATÓRIO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2	
5850				TELHADO EM CONDIÇÕES MÉDIAS. SINAIS DE DESGASTE VISÍVEIS, COMO TELHAS COM RACHADURAS OU DESLOCAMENTO LEVE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INFILTRAÇÕES LOCALIZADAS. ESTRUTURA DO TELHADO MOSTRANDO SINAIS DE ENVELHECIMENTO, MAS AINDA FUNCIONAL. ACÚMULO MODERADO DE DETRITOS OU MUSGO EM ALGUMAS ÁREAS.	
ÁREA		FOTO GERAL EVIDENCIADA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3	
CARREGAM. TRIGO MEGA SILO LADO TERRA				TELHADO QUE REQUER ATENÇÃO DEVIDO A SINAIS SIGNIFICATIVOS DE TELHAS DANIFICADAS, QUEBRADAS OU DESLOCADAS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA EM ALGUNS PONTOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM. CALHAS E RUFOS PODEM ESTAR OBSTRUÍDOS OU DANIFICADAS.	
LOCALIZAÇÃO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4	
TELHADO				TELHADO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE DESGASTE. VAZAMENTOS VISÍVEIS E POSSIBILIDADE DE DANOS INTERNOS. DESGASTE SUBSTANCIAL NA ESTRUTURA DO TELHADO, COMO CAIBROS OU TERÇAS DANIFICADOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM ADEQUADA. CALHAS E RUFOS ESTÃO OBSTRUÍDOS OU DANIFICADOS.	
TRATATIVA				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5	
Providenciar a limpeza e troca de telhas.		DESCRİÇÃO		RECOMENDAÇÃO	
EVIDÊNCIA		1. Sujidade no telhado; 2. Telhas danificadas; 3. Acumulo de sujeira		1. Telhas com sujidade podendo ocasionar o entupimento de calhas, que podem causar alagamentos e infiltrações. 2. Telhas danificadas que podem causar alagamentos 3. Acumulo de sujidade nas calhas podendo ocasionar entupimento causando alagamentos e infiltrações	
RESULTADOS		PRIORIDADE: 0 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 5		Providenciar a limpeza e troca de telhas.	
TELHADO EM CONDIÇÕES EXTREMAMENTE RUINS, EXIGINDO AÇÃO IMEDIATA. TELHAS FALTANDO, DANIFICADAS OU COMPLETAMENTE DETERIORADAS. VAZAMENTOS GRAVES E INFILTRAÇÕES, COM DANOS SIGNIFICATIVOS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA, COM CAIBROS OU TERÇAS SEVERAMENTE DANIFICADOS. ACÚMULO EXCESSIVO DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO GRAVEMENTE A INTEGRIDADE DO TELHADO. CALHAS E RUFOS DANIFICADOS OU AUSENTES.					

		RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO EM TELHADO		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
BUNGE - SANTOS / SP				TELHADO EM ÓTIMAS CONDIÇÕES, SEM DESGASTE OU DETERIORAÇÃO. TELHAS INTACTAS E BEM FIXADAS, SEM RACHADURAS OU QUEBRAS. SEM VAZAMENTOS, E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ SÓLIDA. POUCOS OU NENHUM ACÚMULO DE DETRITOS OU SUJEIRA.
DATA DO RELATÓRIO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/06/2023				TELHADO EM BOAS CONDIÇÕES. COM ALGUNS SINAIS MENORES DE DESGASTE. ALGUMAS TELHAS PODEM APRESENTAR RACHADURAS OU DESGASTES SUPERFICIAIS, MAS SEM COMPROMETER A INTEGRIDADE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INEXISTENTES. E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ EM BOM ESTADO. PODE HAVER ALGUM ACÚMULO DE DETRITOS, MAS EM QUANTIDADE MODERADA.
Nº DO RELATÓRIO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5850				TELHADO EM CONDIÇÕES MÉDIAS. SINAIS DE DESGASTE VISÍVEIS, COMO TELHAS COM RACHADURAS OU DESLOCAMENTO LEVE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INFILTRAÇÕES LOCALIZADAS. ESTRUTURA DO TELHADO MOSTRANDO SINAIS DE ENVELHECIMENTO, MAS AINDA FUNCIONAL. ACÚMULO MODERADO DE DETRITOS OU MUSGO EM ALGUMAS ÁREAS.
ÁREA	FOTO GERAL EVIDENCIADA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
CARREGAM. TRIGO MEGA SILO LADO TERRA				TELHADO QUE REQUER ATENÇÃO DEVIDO A SINAIS SIGNIFICATIVOS DE TELHAS DANIFICADAS, QUEBRADAS OU DESLOCADAS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA EM ALGUNS PONTOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM. CALHAS E RUFOS PODEM ESTAR OBSTRUÍDOS OU DANIFICADOS.
LOCALIZAÇÃO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
TELHADO				TELHADO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE DESGASTE. VAZAMENTOS VISÍVEIS E POSSIBILIDADE DE DANOS INTERNOS. DESGASTE SUBSTANCIAL NA ESTRUTURA DO TELHADO, COMO CAIBROS OU TERÇAS DANIFICADOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM ADEQUADA. CALHAS E RUFOS ESTÃO OBSTRUÍDOS OU DANIFICADOS.
TRATATIVA				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Providenciar a limpeza e troca de telhas.				TELHADO EM CONDIÇÕES EXTREMAMENTE RUINS, EXIGINDO AÇÃO IMEDIATA. TELHAS FALTANDO, DANIFICADAS OU COMPLETAMENTE DETERIORADAS. VAZAMENTOS GRAVES E INFILTRAÇÕES, COM DANOS SIGNIFICATIVOS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA, COM CAIBROS OU TERÇAS SEVERAMENTE DANIFICADOS. ACÚMULO EXCESSIVO DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO GRAVEMENTE A INTEGRIDADE DO TELHADO. CALHAS E RUFOS DANIFICADOS OU AUSENTES.
EVIDÊNCIA	<ol style="list-style-type: none"> Sujidade no telhado; Telhas danificadas; Acumulo de sujeira 			PROVIDENCIAR A LIMPEZA E TROCA DE TELHAS.
RESULTADOS	PRIORIDADE: 0 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 5			
DESCRIÇÃO	<ol style="list-style-type: none"> Telhas com sujidade podendo ocasionar o entupimento de calhas, que podem causar alagamentos e infiltrações. Telhas danificadas que podem causar alagamentos Acumulo de sujidade nas calhas podendo ocasionar entupimento causando alagamentos e infiltrações 			

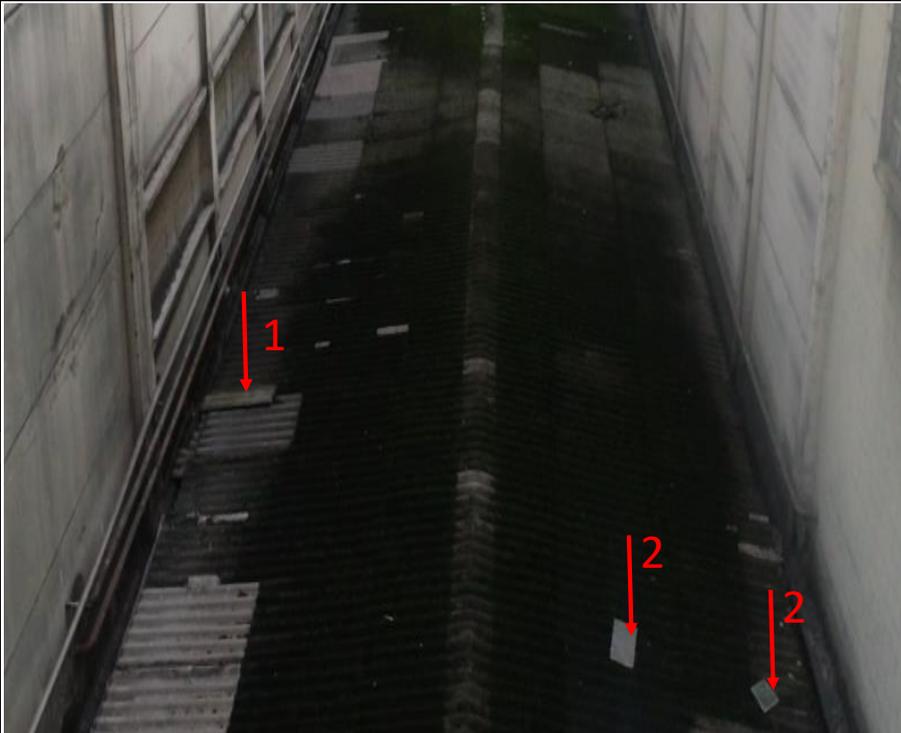
	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO EM TELHADO		
CLIENTE BUNGE - SANTOS / SP	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0 TELHADO EM ÓTIMAS CONDIÇÕES, SEM DESGASTE OU DETERIORAÇÃO. TELHAS INTACTAS E BEM FIXADAS, SEM RACHADURAS OU QUEBRAS. SEM VAZAMENTOS, E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ SÓLIDA. POUCOS OU NENHUM ACÚMULO DE DETRITOS OU SUJEIRA.
DATA DO RELATÓRIO 02/06/2023			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1 TELHADO EM BOAS CONDIÇÕES. COM ALGUNS SINAIS MENORES DE DESGASTE. ALGUMAS TELHAS PODEM APRESENTAR RACHADURAS OU DESGASTES SUPERFICIAIS, MAS SEM COMPROMETER A INTEGRIDADE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INEXISTENTES. E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ EM BOM ESTADO. PODE HAVER ALGUM ACÚMULO DE DETRITOS, MAS EM QUANTIDADE MODERADA.
Nº DO RELATÓRIO 5850			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2 TELHADO EM CONDIÇÕES MÉDIAS. SINAIS DE DESGASTE VISÍVEIS, COMO TELHAS COM RACHADURAS OU DESLOCAMENTO LEVE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INFILTRAÇÕES LOCALIZADAS. ESTRUTURA DO TELHADO MOSTRANDO SINAIS DE ENVELHECIMENTO, MAS AINDA FUNCIONAL. ACÚMULO MODERADO DE DETRITOS OU MUSGO EM ALGUMAS ÁREAS.
ÁREA MEGA SILO TOMBADOR			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3 TELHADO QUE REQUER ATENÇÃO DEVIDO A SINAIS SIGNIFICATIVOS DE TELHAS DANIFICADAS, QUEBRADAS OU DESLOCADAS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA EM ALGUNS PONTOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM. CALHAS E RUFOS PODEM ESTAR OBSTRUÍDOS OU DANIFICADAS.
LOCALIZAÇÃO TELHADO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4 TELHADO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE DESGASTE. VAZAMENTOS VISÍVEIS E POSSIBILIDADE DE DANOS INTERNOS. DESGASTE SUBSTANCIAL NA ESTRUTURA DO TELHADO, COMO CAIBROS OU TERÇAS DANIFICADOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM ADEQUADA. CALHAS E RUFOS ESTÃO OBSTRUÍDOS OU DANIFICADOS.
TRATATIVA Providenciar a remoção da peça solta e troca dos Rufos	FOTO GERAL EVIDENCIADA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5 TELHADO EM CONDIÇÕES EXTREMAMENTE RUINS, EXIGINDO AÇÃO IMEDIATA. TELHAS FALTANDO, DANIFICADAS OU COMPLETAMENTE DETERIORADAS. VAZAMENTOS GRAVES E INFILTRAÇÕES, COM DANOS SIGNIFICATIVOS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA, COM CAIBROS OU TERÇAS SEVERAMENTE DANIFICADOS. ACÚMULO EXCESSIVO DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO GRAVEMENTE A INTEGRIDADE DO TELHADO. CALHAS E RUFOS DANIFICADOS OU AUSENTES.
EVIDÊNCIA 1. Peça solta em cima do telhado 2. Rufo danificados			DESCRÇÃO
RESULTADOS PRIORIDADE: 0 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4	RECOMENDAÇÃO 1. Peça solta em cima do telhado, podendo ocasionar risco de acidente em caso de quebra dos telhado, ou projeção em caso de ventos. 2. Rufos danificados podendo ocasionar alagamentos		RECOMENDAÇÃO Providenciar a remoção da peça solta e troca dos Rufos

	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO EM TELHADO		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
BUNGE - SANTOS / SP			TELHADO EM ÓTIMAS CONDIÇÕES, SEM DESGASTE OU DETERIORAÇÃO. TELHAS INTACTAS E BEM FIXADAS, SEM RACHADURAS OU QUEBRAS. SEM VAZAMENTOS, E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ SÓLIDA. POUCOS OU NENHUM ACÚMULO DE DETRITOS OU SUJEIRA.
DATA DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/06/2023			TELHADO EM BOAS CONDIÇÕES. COM ALGUNS SINAIS MENORES DE DESGASTE. ALGUMAS TELHAS PODEM APRESENTAR RACHADURAS OU DESGASTES SUPERFICIAIS, MAS SEM COMPROMETER A INTEGRIDADE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INEXISTENTES. E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ EM BOM ESTADO. PODE HAVER ALGUM ACÚMULO DE DETRITOS, MAS EM QUANTIDADE MODERADA.
Nº DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5850			TELHADO EM CONDIÇÕES MÉDIAS. SINAIS DE DESGASTE VISÍVEIS, COMO TELHAS COM RACHADURAS OU DESLOCAMENTO LEVE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INFILTRAÇÕES LOCALIZADAS. ESTRUTURA DO TELHADO MOSTRANDO SINAIS DE ENVELHECIMENTO, MAS AINDA FUNCIONAL. ACÚMULO MODERADO DE DETRITOS OU MUSGO EM ALGUMAS ÁREAS.
ÁREA	FOTO GERAL EVIDENCIADA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
MEGA SILO TOMBADOR	Providenciar a troca e reparo dos rufos, limpeza e drenagem da água nos telhados.		TELHADO QUE REQUER ATENÇÃO DEVIDO A SINAIS SIGNIFICATIVOS DE TELHAS DANIFICADAS, QUEBRADAS OU DESLOCADAS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA EM ALGUNS PONTOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM. CALHAS E RUFOS PODEM ESTAR OBSTRUÍDOS OU DANIFICADOS.
LOCALIZAÇÃO	EVIDÊNCIA	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4	
TELHADO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acúmulo de água 2. Rufos danificados 3. Sujidade na telha 	TELHADO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE DESGASTE. VAZAMENTOS VISÍVEIS E POSSIBILIDADE DE DANOS INTERNOS. DESGASTE SUBSTANCIAL NA ESTRUTURA DO TELHADO, COMO CAIBROS OU TERÇAS DANIFICADOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM ADEQUADA. CALHAS E RUFOS ESTÃO OBSTRUÍDOS OU DANIFICADOS.	
TRATATIVA	RESULTADOS		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
TELHADO	PRIORIDADE: 0 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 5	DESCRIÇÃO	RECOMENDAÇÃO
TELHADO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foi evidenciado acúmulo de água nos telhados sem drenagem possibilitando infiltração. 2. Rufos danificados podendo ocasionar alagamentos na localização. 3. Evidenciado no telhado sujidade 	Providenciar a troca e reparo dos rufos, limpeza e drenagem da água nos telhados.	TELHADO EM CONDIÇÕES EXTREMAMENTE RUINS, EXIGINDO AÇÃO IMEDIATA. TELHAS FALTANDO, DANIFICADAS OU COMPLETAMENTE DETERIORADAS. VAZAMENTOS GRAVES E INFILTRAÇÕES, COM DANOS SIGNIFICATIVOS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA, COM CAIBROS OU TERÇAS SEVERAMENTE DANIFICADOS. ACÚMULO EXCESSIVO DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO GRAVEMENTE A INTEGRIDADE DO TELHADO. CALHAS E RUFOS DANIFICADOS OU AUSENTES.

	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO EM TELHADO		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
BUNGE - SANTOS / SP			<p>TELHADO EM ÓTIMAS CONDIÇÕES, SEM DESGASTE OU DETERIORAÇÃO. TELHAS INTACTAS E BEM FIXADAS, SEM RACHADURAS OU QUEBRAS. SEM VAZAMENTOS, E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ SÓLIDA. POUCOS OU NENHUM ACÚMULO DE DETRITOS OU SUJEIRA.</p>
DATA DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/06/2023			<p>TELHADO EM BOAS CONDIÇÕES. COM ALGUNS SINAIS MENORES DE DESGASTE. ALGUMAS TELHAS PODEM APRESENTAR RACHADURAS OU DESGASTES SUPERFICIAIS, MAS SEM COMPROMETER A INTEGRIDADE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INEXISTENTES. E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ EM BOM ESTADO. PODE HAVER ALGUM ACÚMULO DE DETRITOS, MAS EM QUANTIDADE MODERADA.</p>
Nº DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5850			<p>TELHADO EM CONDIÇÕES MÉDIAS. SINAIS DE DESGASTE VISÍVEIS, COMO TELHAS COM RACHADURAS OU DESLOCAMENTO LEVE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INFILTRAÇÕES LOCALIZADAS. ESTRUTURA DO TELHADO MOSTRANDO SINAIS DE ENVELHECIMENTO, MAS AINDA FUNCIONAL. ACÚMULO MODERADO DE DETRITOS OU MUSGO EM ALGUMAS ÁREAS.</p>
ÁREA	FOTO GERAL EVIDENCIADA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
MEGA SILO TOMBADOR			<p>TELHADO QUE REQUER ATENÇÃO DEVIDO A SINAIS SIGNIFICATIVOS DE TELHAS DANIFICADAS, QUEBRADAS OU DESLOCADAS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA EM ALGUNS PONTOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM ADEQUADA. CALHAS E RUFOS PODEM ESTAR OBSTRUÍDOS OU DANIFICADOS.</p>
LOCALIZAÇÃO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
TELHADO			<p>TELHADO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE DESGASTE. VAZAMENTOS VISÍVEIS E POSSIBILIDADE DE DANOS INTERNOS. DESGASTE SUBSTANCIAL NA ESTRUTURA DO TELHADO, COMO CAIBROS OU TERÇAS DANIFICADOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM ADEQUADA. CALHAS E RUFOS ESTÃO OBSTRUÍDOS OU DANIFICADOS.</p>
TRATATIVA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Providenciar a troca e reparo dos rufos			<p>TELHADO EM CONDIÇÕES EXTREMAMENTE RUINS, EXIGINDO AÇÃO IMEDIATA. TELHAS FALTANDO, DANIFICADAS OU COMPLETAMENTE DETERIORADAS. VAZAMENTOS GRAVES E INFILTRAÇÕES, COM DANOS SIGNIFICATIVOS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA, COM CAIBROS OU TERÇAS SEVERAMENTE DANIFICADOS. ACÚMULO EXCESSIVO DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO GRAVEMENTE A INTEGRIDADE DO TELHADO. CALHAS E RUFOS DANIFICADOS OU AUSENTES.</p>
EVIDÊNCIA	DESCRİÇÃO		RECOMENDAÇÃO
1. Rufos danificados	1. Rufos danificados podendo ocasionar alagamentos na localização.		Providenciar a troca e reparo dos rufos
RESULTADOS			
PRIORIDADE: 0			
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 5			

	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO EM TELHADO		
CLIENTE BUNGE - SANTOS / SP	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0 TELHADO EM ÓTIMAS CONDIÇÕES, SEM DESGASTE OU DETERIORAÇÃO. TELHAS INTACTAS E BEM FIXADAS, SEM RACHADURAS OU QUEBRAS. SEM VAZAMENTOS, E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ SÓLIDA. POUCOS OU NENHUM ACÚMULO DE DETRITOS OU SUJEIRA.
DATA DO RELATÓRIO 02/06/2023			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1 TELHADO EM BOAS CONDIÇÕES. COM ALGUNS SINAIS MENORES DE DESGASTE. ALGUMAS TELHAS PODEM APRESENTAR RACHADURAS OU DESGASTES SUPERFICIAIS, MAS SEM COMPROMETER A INTEGRIDADE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INEXISTENTES. E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ EM BOM ESTADO. PODE HAVER ALGUM ACÚMULO DE DETRITOS, MAS EM QUANTIDADE MODERADA.
Nº DO RELATÓRIO 5850			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2 TELHADO EM CONDIÇÕES MÉDIAS. SINAIS DE DESGASTE VISÍVEIS, COMO TELHAS COM RACHADURAS OU DESLOCAMENTO LEVE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INFILTRAÇÕES LOCALIZADAS. ESTRUTURA DO TELHADO MOSTRANDO SINAIS DE ENVELHECIMENTO, MAS AINDA FUNCIONAL. ACÚMULO MODERADO DE DETRITOS OU MUSGO EM ALGUMAS ÁREAS.
ÁREA MEGA SILO TOMBADOR			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3 TELHADO QUE REQUER ATENÇÃO DEVIDO A SINAIS SIGNIFICATIVOS DE TELHAS DANIFICADAS, QUEBRADAS OU DESLOCADAS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA EM ALGUNS PONTOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM. CALHAS E RUFOS PODEM ESTAR OBSTRUÍDOS OU DANIFICADAS.
LOCALIZAÇÃO TELHADO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4 TELHADO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE DESGASTE. VAZAMENTOS VISÍVEIS E POSSIBILIDADE DE DANOS INTERNOS. DESGASTE SUBSTANCIAL NA ESTRUTURA DO TELHADO, COMO CAIBROS OU TERÇAS DANIFICADAS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM ADEQUADA. CALHAS E RUFOS ESTÃO OBSTRUÍDOS OU DANIFICADOS.
TRATATIVA Providenciar a troca e reparo dos rufos	FOTO GERAL EVIDENCIADA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5 TELHADO EM CONDIÇÕES EXTREMAMENTE RUINS, EXIGINDO AÇÃO IMEDIATA. TELHAS FALTANDO, DANIFICADAS OU COMPLETAMENTE DETERIORADAS. VAZAMENTOS GRAVES E INFILTRAÇÕES, COM DANOS SIGNIFICATIVOS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA, COM CAIBROS OU TERÇAS SEVERAMENTE DANIFICADOS. ACÚMULO EXCESSIVO DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO GRAVEMENTE A INTEGRIDADE DO TELHADO. CALHAS E RUFOS DANIFICADOS OU AUSENTES.
EVIDÊNCIA 1. Ausência de rufo no telhado 2. Rufo danificados			
RESULTADOS PRIORIDADE: 0 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 5	DESCRIÇÃO 1. Ausência de Rufo podendo ocasionar infiltrações e alagamento na localização. 2. Rufo danificados podendo ocasionar infiltrações e alagamento na localização.	RECOMENDAÇÃO Providenciar a troca e reparo dos rufos	

 RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO EM TELHADO		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE	
BUNGE - SANTOS / SP		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0 TELHADO EM ÓTIMAS CONDIÇÕES, SEM DESGASTE OU DETERIORAÇÃO. TELHAS INTACTAS E BEM FIXADAS, SEM RACHADURAS OU QUEBRAS. SEM VAZAMENTOS, E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ SÓLIDA. POUCOS OU NENHUM ACÚMULO DE DETRITOS OU SUJEIRA.
DATA DO RELATÓRIO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1 TELHADO EM BOAS CONDIÇÕES. COM ALGUNS SINAIS MENORES DE DESGASTE. ALGUMAS TELHAS PODEM APRESENTAR RACHADURAS OU DESGASTES SUPERFICIAIS, MAS SEM COMPROMETER A INTEGRIDADE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INEXISTENTES. E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ EM BOM ESTADO. PODE HAVER ALGUM ACÚMULO DE DETRITOS, MAS EM QUANTIDADE MODERADA.
Nº DO RELATÓRIO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2 TELHADO EM CONDIÇÕES MÉDIAS. SINAIS DE DESGASTE VISÍVEIS, COMO TELHAS COM RACHADURAS OU DESLOCAMENTO LEVE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INFILTRAÇÕES LOCALIZADAS. ESTRUTURA DO TELHADO MOSTRANDO SINAIS DE ENVELHECIMENTO, MAS AINDA FUNCIONAL. ACÚMULO MODERADO DE DETRITOS OU MUSGO EM ALGUMAS ÁREAS.
ÁREA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3 TELHADO QUE REQUER ATENÇÃO DEVIDO A SINAIS SIGNIFICATIVOS DE TELHAS DANIFICADAS, QUEBRADAS OU DESLOCADAS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA EM ALGUNS PONTOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM. CALHAS E RUFOS PODEM ESTAR OBSTRUÍDOS OU DANIFICADAS.
LOCALIZAÇÃO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4 TELHADO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE DESGASTE. VAZAMENTOS VISÍVEIS E POSSIBILIDADE DE DANOS INTERNOS. DESGASTE SUBSTANCIAL NA ESTRUTURA DO TELHADO, COMO CAIBROS OU TERÇAS DANIFICADOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM ADEQUADA. CALHAS E RUFOS ESTÃO OBSTRUÍDOS OU DANIFICADOS.
TRATATIVA	FOTO GERAL EVIDENCIADA	
Providenciar a troca e reparo dos rufos		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5 TELHADO EM CONDIÇÕES EXTREMAMENTE RUINS, EXIGINDO AÇÃO IMEDIATA. TELHAS FALTANDO, DANIFICADAS OU COMPLETAMENTE DETERIORADAS. VAZAMENTOS GRAVES E INFILTRAÇÕES, COM DANOS SIGNIFICATIVOS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA, COM CAIBROS OU TERÇAS SEVERAMENTE DANIFICADOS. ACÚMULO EXCESSIVO DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO GRAVEMENTE A INTEGRIDADE DO TELHADO. CALHAS E RUFOS DANIFICADOS OU AUSENTES.
EVIDÊNCIA		1. Telha de alumínio solta 2. Rufos danificados.
RESULTADOS		PRIORIDADE: 0 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 5
DESCRIÇÃO	RECOMENDAÇÃO	
1. Telha de alumínio solta em cima do telhado, podendo ocasionar a queda em caso de quebra dos telhado, ou projeção em caso de ventos. 2. Rufos soltos e danificados, podendo ocasionar a queda ou projeção em caso de ventos	1. Retirar a telha solta de alumínio. 2. Reparar rufos danificados do telhado.	

		RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO EM TELHADO			
CLIENTE		FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0	
BUNGE - SANTOS / SP				TELHADO EM ÓTIMAS CONDIÇÕES, SEM DESGASTE OU DETERIORAÇÃO. TELHAS INTACTAS E BEM FIXADAS, SEM RACHADURAS OU QUEBRAS. SEM VAZAMENTOS, E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ SÓLIDA. POUCOS OU NENHUM ACÚMULO DE DETRITOS OU SUJEIRA.	
DATA DO RELATÓRIO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1	
02/06/2023				TELHADO EM BOAS CONDIÇÕES. COM ALGUNS SINAIS MENORES DE DESGASTE. ALGUMAS TELHAS PODEM APRESENTAR RACHADURAS OU DESGASTES SUPERFICIAIS, MAS SEM COMPROMETER A INTEGRIDADE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INEXISTENTES. E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ EM BOM ESTADO. PODE HAVER ALGUM ACÚMULO DE DETRITOS, MAS EM QUANTIDADE MODERADA.	
Nº DO RELATÓRIO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2	
5850				TELHADO EM CONDIÇÕES MÉDIAS. SINAIS DE DESGASTE VISÍVEIS, COMO TELHAS COM RACHADURAS OU DESLOCAMENTO LEVE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INFILTRAÇÕES LOCALIZADAS. ESTRUTURA DO TELHADO MOSTRANDO SINAIS DE ENVELHECIMENTO, MAS AINDA FUNCIONAL. ACÚMULO MODERADO DE DETRITOS OU MUSGO EM ALGUMAS ÁREAS.	
ÁREA				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3	
RUA B				TELHADO QUE REQUER ATENÇÃO DEVIDO A SINAIS SIGNIFICATIVOS DE TELHAS DANIFICADAS, QUEBRADAS OU DESLOCADAS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA EM ALGUNS PONTOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM. CALHAS E RUFOS PODEM ESTAR OBSTRUÍDOS OU DANIFICADAS.	
LOCALIZAÇÃO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4	
TELHADO		TELHADO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE DESGASTE. VAZAMENTOS VISÍVEIS E POSSIBILIDADE DE DANOS INTERNOS. DESGASTE SUBSTANCIAL NA ESTRUTURA DO TELHADO, COMO CAIBROS OU TERÇAS DANIFICADOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM ADEQUADA. CALHAS E RUFOS ESTÃO OBSTRUÍDOS OU DANIFICADOS.			
TRATATIVA		FOTO GERAL EVIDENCIADA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5	
Providenciar a retirada de materiais.		1. Telha solta sobre telhado 2. Objetos soltos em cima do telhado		TELHADO EM CONDIÇÕES EXTREMAMENTE RUINS, EXIGINDO AÇÃO IMEDIATA. TELHAS FALTANDO, DANIFICADAS OU COMPLETAMENTE DETERIORADAS. VAZAMENTOS GRAVES E INFILTRAÇÕES, COM DANOS SIGNIFICATIVOS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA, COM CAIBROS OU TERÇAS SEVERAMENTE DANIFICADOS. ACÚMULO EXCESSIVO DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO GRAVEMENTE A INTEGRIDADE DO TELHADO. CALHAS E RUFOS DANIFICADOS OU AUSENTES.	
EVIDÊNCIA		RESULTADOS		DESCRİÇÃO	
1. Telha solta sobre telhado 2. Objetos soltos em cima do telhado		PRIORIDADE: 1 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3		1. Telha solta em cima do telhado, podendo ocasionar a queda em caso de quebra dos telhado, ou projeção em caso de ventos. 2. Objetos soltos e danificados, podendo ocasionar a queda ou projeção em caso de ventos	
RESULTADOS		RECOMENDAÇÃO		RECOMENDAÇÃO	
PRIORIDADE: 1 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3		1. Retirar a telha solta sobre telhado. 2. Objetos soltos em cima do telhado.		1. Retirar a telha solta sobre telhado. 2. Objetos soltos em cima do telhado.	

		RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO EM TELHADO			
CLIENTE		FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0	
BUNGE - SANTOS / SP				TELHADO EM ÓTIMAS CONDIÇÕES, SEM DESGASTE OU DETERIORAÇÃO. TELHAS INTACTAS E BEM FIXADAS, SEM RACHADURAS OU QUEBRAS. SEM VAZAMENTOS, E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ SÓLIDA. POUCOS OU NENHUM ACÚMULO DE DETRITOS OU SUJEIRA.	
DATA DO RELATÓRIO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1	
02/06/2023				TELHADO EM BOAS CONDIÇÕES. COM ALGUNS SINAIS MENORES DE DESGASTE. ALGUMAS TELHAS PODEM APRESENTAR RACHADURAS OU DESGASTES SUPERFICIAIS, MAS SEM COMPROMETER A INTEGRIDADE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INEXISTENTES. E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ EM BOM ESTADO. PODE HAVER ALGUM ACÚMULO DE DETRITOS, MAS EM QUANTIDADE MODERADA.	
Nº DO RELATÓRIO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2	
5850				TELHADO EM CONDIÇÕES MÉDIAS. SINAIS DE DESGASTE VISÍVEIS, COMO TELHAS COM RACHADURAS OU DESLOCAMENTO LEVE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INFILTRAÇÕES LOCALIZADAS. ESTRUTURA DO TELHADO MOSTRANDO SINAIS DE ENVELHECIMENTO, MAS AINDA FUNCIONAL. ACÚMULO MODERADO DE DETRITOS OU MUSGO EM ALGUMAS ÁREAS.	
ÁREA				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3	
RUA B		TELHADO QUE REQUER ATENÇÃO DEVIDO A SINAIS SIGNIFICATIVOS DE TELHAS DANIFICADAS, QUEBRADAS OU DESLOCADAS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA EM ALGUNS PONTOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM. CALHAS E RUFOS PODEM ESTAR OBSTRUÍDOS OU DANIFICADAS.			
LOCALIZAÇÃO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4			
TELHADO		TELHADO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE DESGASTE. VAZAMENTOS VISÍVEIS E POSSIBILIDADE DE DANOS INTERNOS. DESGASTE SUBSTANCIAL NA ESTRUTURA DO TELHADO, COMO CAIBROS OU TERÇAS DANIFICADOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM ADEQUADA. CALHAS E RUFOS ESTÃO OBSTRUÍDOS OU DANIFICADOS.			
TRATATIVA		FOTO GERAL EVIDENCIADA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5	
Providenciar a retirada de materiais.				TELHADO EXTREMAMENTE RUINS, EXIGINDO AÇÃO IMEDIATA. TELHAS FALTANDO, DANIFICADAS OU COMPLETAMENTE DETERIORADAS. VAZAMENTOS GRAVES E INFILTRAÇÕES, COM DANOS SIGNIFICATIVOS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA, COM CAIBROS OU TERÇAS SEVERAMENTE DANIFICADOS. ACÚMULO EXCESSIVO DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO GRAVEMENTE A INTEGRIDADE DO TELHADO. CALHAS E RUFOS DANIFICADOS OU AUSENTES.	
EVIDÊNCIA				DESCRİÇÃO	RECOMENDAÇÃO
1. Telha solta sobre telhado				1. Telha solta em cima do telhado, podendo ocasionar a queda em caso de quebra dos telhado.	1. Retirar a telha solta em cima do telhado.
RESULTADOS					
PRIORIDADE: 0 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4					

	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO EM TELHADO		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
BUNGE - SANTOS / SP			TELHADO EM ÓTIMAS CONDIÇÕES, SEM DESGASTE OU DETERIORAÇÃO. TELHAS INTACTAS E BEM FIXADAS, SEM RACHADURAS OU QUEBRAS. SEM VAZAMENTOS, E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ SÓLIDA. POUCOS OU NENHUM ACÚMULO DE DETRITOS OU SUJEIRA.
DATA DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/06/2023			TELHADO EM BOAS CONDIÇÕES. COM ALGUNS SINAIS MENORES DE DESGASTE. ALGUMAS TELHAS PODEM APRESENTAR RACHADURAS OU DESGASTES SUPERFICIAIS, MAS SEM COMPROMETER A INTEGRIDADE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INEXISTENTES. E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ EM BOM ESTADO. PODE HAVER ALGUM ACÚMULO DE DETRITOS, MAS EM QUANTIDADE MODERADA.
Nº DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5850			TELHADO EM CONDIÇÕES MÉDIAS. SINAIS DE DESGASTE VISÍVEIS, COMO TELHAS COM RACHADURAS OU DESLOCAMENTO LEVE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INFILTRAÇÕES LOCALIZADAS. ESTRUTURA DO TELHADO MOSTRANDO SINAIS DE ENVELHECIMENTO, MAS AINDA FUNCIONAL. ACÚMULO MODERADO DE DETRITOS OU MUSGO EM ALGUMAS ÁREAS.
ÁREA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
CARREGAMENTO FARELO	FOTO GERAL EVIDENCIADA		TELHADO QUE REQUER ATENÇÃO DEVIDO A SINAIS SIGNIFICATIVOS DE TELHAS DANIFICADAS, QUEBRADAS OU DESLOCADAS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA EM ALGUNS PONTOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM. CALHAS E RUFOS PODEM ESTAR OBSTRUÍDOS OU DANIFICADOS.
LOCALIZAÇÃO	1.Providenciar a instalação dos rufos		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
TELHADO	EVIDÊNCIA		TELHADO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE DESGASTE. VAZAMENTOS VISÍVEIS E POSSIBILIDADE DE DANOS INTERNOS. DESGASTE SUBSTANCIAL NA ESTRUTURA DO TELHADO, COMO CAIBROS OU TERÇAS DANIFICADOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM ADEQUADA. CALHAS E RUFOS ESTÃO OBSTRUÍDOS OU DANIFICADOS.
TRATATIVA	1. Ausência de rufo no telhado		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
RESULTADOS			TELHADO EM CONDIÇÕES EXTREMAMENTE RUINS, EXIGINDO AÇÃO IMEDIATA. TELHAS FALTANDO, DANIFICADAS OU COMPLETAMENTE DETERIORADAS. VAZAMENTOS GRAVES E INFILTRAÇÕES, COM DANOS SIGNIFICATIVOS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA, COM CAIBROS OU TERÇAS SEVERAMENTE DANIFICADOS. ACÚMULO EXCESSIVO DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO GRAVEMENTE A INTEGRIDADE DO TELHADO. CALHAS E RUFOS DANIFICADOS OU AUSENTES.
PRIORIDADE: 1	DESCRIÇÃO	RECOMENDAÇÃO	
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4	1. Ausência de Rufo podendo ocasionar alagamento na localização.	1.Providenciar a instalação dos rufos	

CLIENTE		FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
BUNGE - SANTOS / SP				<p>TELHADO EM ÓTIMAS CONDIÇÕES, SEM DESGASTE OU DETERIORAÇÃO. TELHAS INTACTAS E BEM FIXADAS, SEM RACHADURAS OU QUEBRAS, SEM VAZAMENTOS, E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ SÓLIDA. POUCOS OU NENHUM ACÚMULO DE DETRITOS OU SUJEIRA.</p>
DATA DO RELATÓRIO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/06/2023				<p>TELHADO EM BOAS CONDIÇÕES, COM ALGUNS SINAIS MENORES DE DESGASTE. ALGUMAS TELHAS PODEM APRESENTAR RACHADURAS OU DESGASTES SUPERFICIAIS, MAS SEM COMPROMETER A INTEGRIDADE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INEXISTENTES, E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ EM BOM ESTADO. PODE HAVER ALGUM ACÚMULO DE DETRITOS, MAS EM QUANTIDADE MODERADA.</p>
Nº DO RELATÓRIO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5850				<p>TELHADO EM CONDIÇÕES MÉDIAS. SINAIS DE DESGASTE VISÍVEIS, COMO TELHAS COM RACHADURAS OU DESLOCAMENTO LEVE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INFILTRAÇÕES LOCALIZADAS. ESTRUTURA DO TELHADO MOSTRANDO SINAIS DE ENVELHECIMENTO, MAS AINDA FUNCIONAL. ACÚMULO MODERADO DE DETRITOS OU MUSGO EM ALGUMAS ÁREAS.</p>
ÁREA				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
H1		<p>TELHADO QUE REQUER ATENÇÃO DEVIDO A SINAIS SIGNIFICATIVOS DE TELHAS DANIFICADAS, QUEBRADAS OU DESLOCADAS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA EM ALGUNS PONTOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM. CALHAS E RUFOS PODEM ESTAR OBSTRUÍDOS OU DANIFICADAS.</p>		
LOCALIZAÇÃO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4		
TELHADO		<p>TELHADO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE DESGASTE, VAZAMENTOS VISÍVEIS E POSSIBILIDADE DE DANOS INTERNOS. DESGASTE SUBSTANCIAL NA ESTRUTURA DO TELHADO, COMO CAIBROS OU TERÇAS DANIFICADOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM ADEQUADA. CALHAS E RUFOS ESTÃO OBSTRUÍDOS OU DANIFICADOS.</p>		
TRATATIVA		FOTO GERAL EVIDENCIADA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
1. Retirar objeto solto em cima do telhado.				<p>TELHADO EM CONDIÇÕES EXTREMAMENTE RUINS, EXIGINDO AÇÃO IMEDIATA. TELHAS FALTANDO, DANIFICADAS OU COMPLETAMENTE DETERIORADAS. VAZAMENTOS GRAVES E INFILTRAÇÕES, COM DANOS SIGNIFICATIVOS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA, COM CAIBROS OU TERÇAS SEVERAMENTE DANIFICADOS. ACÚMULO EXCESSIVO DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO GRAVEMENTE A INTEGRIDADE DO TELHADO. CALHAS E RUFOS DANIFICADOS OU AUSENTES.</p>
EVIDÊNCIA				<p>1. Foi evidenciado objeto solto</p>
RESULTADOS				<p>PRIORIDADE: 0</p> <p>CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4</p>
DESCRIÇÃO		RECOMENDAÇÃO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
1. Objeto solto em cima do telhado podendo ocasionar a queda no interior do galpão em caso de queda e a projeção em caso de ventos fortes.		1. Retirar objeto solto em cima do telhado.		<p>TELHADO EM CONDIÇÕES EXTREMAMENTE RUINS, EXIGINDO AÇÃO IMEDIATA. TELHAS FALTANDO, DANIFICADAS OU COMPLETAMENTE DETERIORADAS. VAZAMENTOS GRAVES E INFILTRAÇÕES, COM DANOS SIGNIFICATIVOS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA, COM CAIBROS OU TERÇAS SEVERAMENTE DANIFICADOS. ACÚMULO EXCESSIVO DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO GRAVEMENTE A INTEGRIDADE DO TELHADO. CALHAS E RUFOS DANIFICADOS OU AUSENTES.</p>
PRIORIDADE:	0	CATEGORIA DE CONDIÇÃO:	4	

	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO EM TELHADO		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
BUNGE - SANTOS / SP			TELHADO EM ÓTIMAS CONDIÇÕES, SEM DESGASTE OU DETERIORAÇÃO. TELHAS INTACTAS E BEM FIXADAS, SEM RACHADURAS OU QUEBRAS. SEM VAZAMENTOS, E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ SÓLIDA. POUCOS OU NENHUM ACÚMULO DE DETRITOS OU SUJEIRA.
DATA DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/06/2023			TELHADO EM BOAS CONDIÇÕES. COM ALGUNS SINAIS MENORES DE DESGASTE. ALGUMAS TELHAS PODEM APRESENTAR RACHADURAS OU DESGASTES SUPERFICIAIS, MAS SEM COMPROMETER A INTEGRIDADE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INEXISTENTES. E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ EM BOM ESTADO. PODE HAVER ALGUM ACÚMULO DE DETRITOS, MAS EM QUANTIDADE MODERADA.
Nº DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5850			TELHADO EM CONDIÇÕES MÉDIAS. SINAIS DE DESGASTE VISÍVEIS, COMO TELHAS COM RACHADURAS OU DESLOCAMENTO LEVE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INFILTRAÇÕES LOCALIZADAS. ESTRUTURA DO TELHADO MOSTRANDO SINAIS DE ENVELHECIMENTO, MAS AINDA FUNCIONAL. ACÚMULO MODERADO DE DETRITOS OU MUSGO EM ALGUMAS ÁREAS.
ÁREA	FOTO GERAL EVIDENCIADA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
H2			TELHADO QUE REQUER ATENÇÃO DEVIDO A SINAIS SIGNIFICATIVOS DE TELHAS DANIFICADAS, QUEBRADAS OU DESLOCADAS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA EM ALGUNS PONTOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM. CALHAS E RUFOS PODEM ESTAR OBSTRUÍDOS OU DANIFICADAS.
LOCALIZAÇÃO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
TELHADO			TELHADO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE DESGASTE. VAZAMENTOS VISÍVEIS E POSSIBILIDADE DE DANOS INTERNOS. DESGASTE SUBSTANCIAL NA ESTRUTURA DO TELHADO, COMO CAIBROS OU TERÇAS DANIFICADOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM ADEQUADA. CALHAS E RUFOS ESTÃO OBSTRUÍDOS OU DANIFICADOS.
TRATATIVA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
1. Normalizar calha , mantendo a calha nivelada 2. Substituição de telha.			TELHADO EM CONDIÇÕES EXTREMAMENTE RUINS, EXIGINDO AÇÃO IMEDIATA. TELHAS FALTANDO, DANIFICADAS OU COMPLETAMENTE DETERIORADAS. VAZAMENTOS GRAVES E INFILTRAÇÕES, COM DANOS SIGNIFICATIVOS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA, COM CAIBROS OU TERÇAS SEVERAMENTE DANIFICADOS. ACÚMULO EXCESSIVO DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO GRAVEMENTE A INTEGRIDADE DO TELHADO. CALHAS E RUFOS DANIFICADOS OU AUSENTES.
EVIDÊNCIA	DESCRİÇÃO	RECOMENDAÇÃO	
1. Calha solta e desnivelada 2. Telha danificada.	1. Calha solta e desnivelada podendo ocorrer acumulo de água na emenda da calha e infiltração. 2. Telha danificada, podendo ocasionar alagamento da área.	1. Normalizar calha , mantendo a calha nivelada em relação ao ângulo de caimento. 2. Substituição da telha danificada.	
RESULTADOS			
PRIORIDADE: 0 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 5			

		RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO EM TELHADO	
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
BUNGE - SANTOS / SP			<p>TELHADO EM ÓTIMAS CONDIÇÕES, SEM DESGASTE OU DETERIORAÇÃO. TELHAS INTACTAS E BEM FIXADAS, SEM RACHADURAS OU QUEBRAS. SEM VAZAMENTOS, E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ SÓLIDA. POUCOS OU NENHUM ACÚMULO DE DETRITOS OU SUJEIRA.</p>
DATA DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/06/2023			<p>TELHADO EM BOAS CONDIÇÕES. COM ALGUNS SINAIS MENORES DE DESGASTE. ALGUMAS TELHAS PODEM APRESENTAR RACHADURAS OU DESGASTES SUPERFICIAIS, MAS SEM COMPROMETER A INTEGRIDADE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INEXISTENTES. E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ EM BOM ESTADO. PODE HAVER ALGUM ACÚMULO DE DETRITOS, MAS EM QUANTIDADE MODERADA.</p>
Nº DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5850			<p>TELHADO EM CONDIÇÕES MÉDIAS. SINAIS DE DESGASTE VISÍVEIS, COMO TELHAS COM RACHADURAS OU DESLOCAMENTO LEVE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INFILTRAÇÕES LOCALIZADAS. ESTRUTURA DO TELHADO MOSTRANDO SINAIS DE ENVELHECIMENTO, MAS AINDA FUNCIONAL. ACÚMULO MODERADO DE DETRITOS OU MUSGO EM ALGUMAS ÁREAS.</p>
ÁREA	FOTO GERAL EVIDENCIADA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
H2			<p>TELHADO QUE REQUER ATENÇÃO DEVIDO A SINAIS SIGNIFICATIVOS DE TELHAS DANIFICADAS, QUEBRADAS OU DESLOCADAS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA EM ALGUNS PONTOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM ADEQUADA. CALHAS E RUFOS PODEM ESTAR OBSTRUÍDOS OU DANIFICADAS.</p>
LOCALIZAÇÃO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
TELHADO			<p>TELHADO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE DESGASTE. VAZAMENTOS VISÍVEIS E POSSIBILIDADE DE DANOS INTERNOS. DESGASTE SUBSTANCIAL NA ESTRUTURA DO TELHADO, COMO CAIBROS OU TERÇAS DANIFICADOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM ADEQUADA. CALHAS E RUFOS ESTÃO OBSTRUÍDOS OU DANIFICADOS.</p>
TRATATIVA	DESCRİÇÃO	RECOMENDAÇÃO	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
1. Normalizar calha.	1. Calha de beiral faltante.	1. Calha de beiral de parede faltante, podendo ocorrer infiltrações ocasionando danos materias.	<p>TELHADO EM CONDIÇÕES EXTREMAMENTE RUINS, EXIGINDO AÇÃO IMEDIATA. TELHAS FALTANDO, DANIFICADAS OU COMPLETAMENTE DETERIORADAS. VAZAMENTOS GRAVES E INFILTRAÇÕES, COM DANOS SIGNIFICATIVOS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA, COM CAIBROS OU TERÇAS SEVERAMENTE DANIFICADOS. ACÚMULO EXCESSIVO DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO GRAVEMENTE A INTEGRIDADE DO TELHADO. CALHAS E RUFOS DANIFICADOS OU AUSENTES.</p>
EVIDÊNCIA			
1. Calha de beiral faltante.			
RESULTADOS			
PRIORIDADE: 0			
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4			

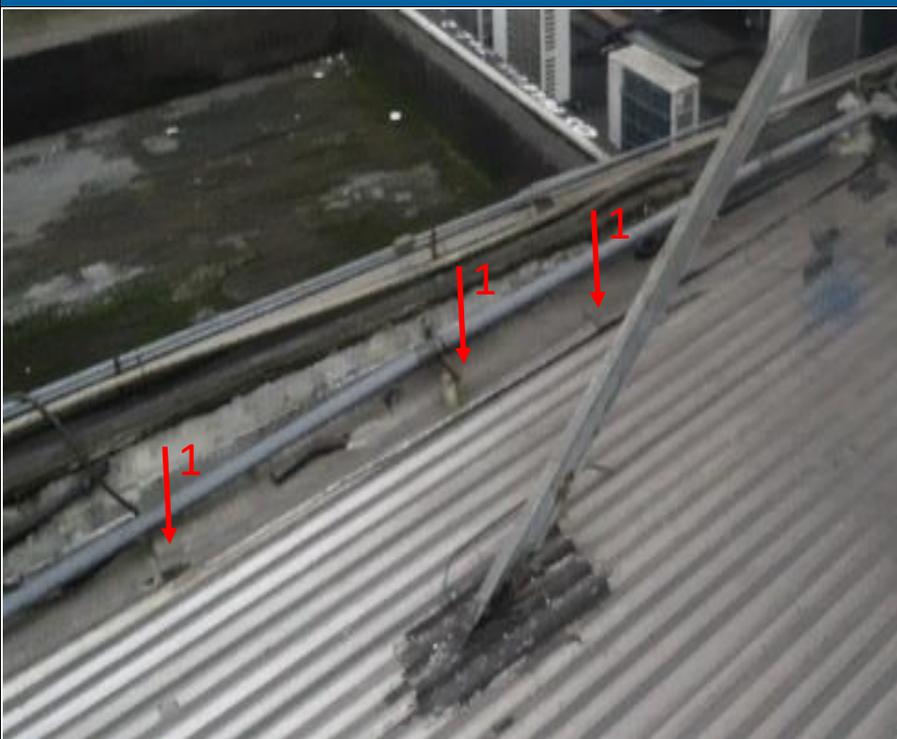
	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO EM TELHADO		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
BUNGE - SANTOS / SP			TELHADO EM ÓTIMAS CONDIÇÕES, SEM DESGASTE OU DETERIORAÇÃO. TELHAS INTACTAS E BEM FIXADAS, SEM RACHADURAS OU QUEBRAS. SEM VAZAMENTOS, E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ SÓLIDA. POUCOS OU NENHUM ACÚMULO DE DETRITOS OU SUJEIRA.
DATA DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/06/2023			TELHADO EM BOAS CONDIÇÕES. COM ALGUNS SINAIS MENORES DE DESGASTE. ALGUMAS TELHAS PODEM APRESENTAR RACHADURAS OU DESGASTES SUPERFICIAIS, MAS SEM COMPROMETER A INTEGRIDADE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INEXISTENTES. E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ EM BOM ESTADO. PODE HAVER ALGUM ACÚMULO DE DETRITOS, MAS EM QUANTIDADE MODERADA.
Nº DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5850			TELHADO EM CONDIÇÕES MÉDIAS. SINAIS DE DESGASTE VISÍVEIS, COMO TELHAS COM RACHADURAS OU DESLOCAMENTO LEVE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INFILTRAÇÕES LOCALIZADAS. ESTRUTURA DO TELHADO MOSTRANDO SINAIS DE ENVELHECIMENTO, MAS AINDA FUNCIONAL. ACÚMULO MODERADO DE DETRITOS OU MUSGO EM ALGUMAS ÁREAS.
ÁREA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
H2	TELHADO QUE REQUER ATENÇÃO DEVIDO A SINAIS SIGNIFICATIVOS DE TELHAS DANIFICADAS, QUEBRADAS OU DESLOCADAS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA EM ALGUNS PONTOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM ADEQUADA. CALHAS E RUFOS PODEM ESTAR OBSTRUÍDOS OU DANIFICADAS.		
LOCALIZAÇÃO	FOTO GERAL EVIDENCIADA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
TELHADO			TELHADO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE DESGASTE. VAZAMENTOS VISÍVEIS E POSSIBILIDADE DE DANOS INTERNOS. DESGASTE SUBSTANCIAL NA ESTRUTURA DO TELHADO, COMO CAIBROS OU TERÇAS DANIFICADOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM ADEQUADA. CALHAS E RUFOS ESTÃO OBSTRUÍDOS OU DANIFICADOS.
TRATATIVA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
1. Retirar objeto solto em cima do telhado.			TELHADO EXTREMAMENTE RUINS, EXIGINDO AÇÃO IMEDIATA. TELHAS FALTANDO, DANIFICADAS OU COMPLETAMENTE DETERIORADAS. VAZAMENTOS GRAVES E INFILTRAÇÕES, COM DANOS SIGNIFICATIVOS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA, COM CAIBROS OU TERÇAS SEVERAMENTE DANIFICADOS. ACÚMULO EXCESSIVO DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO GRAVEMENTE A INTEGRIDADE DO TELHADO. CALHAS E RUFOS DANIFICADOS OU AUSENTES.
EVIDÊNCIA			DESCRİÇÃO
1. Foi evidenciado objeto solto	RECOMENDAÇÃO	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0	
RESULTADOS	DESCRİÇÃO	CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4	
PRIORIDADE: 0 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4	1. Objeto solto em cima do telhado podendo ocasionar a queda no interior do galpão em caso de queda e a projeção em caso de ventos fortes.	1. Retirar objeto solto em cima do telhado.	

	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO EM TELHADO		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
BUNGE - SANTOS / SP			TELHADO EM ÓTIMAS CONDIÇÕES, SEM DESGASTE OU DETERIORAÇÃO. TELHAS INTACTAS E BEM FIXADAS, SEM RACHADURAS OU QUEBRAS. SEM VAZAMENTOS, E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ SÓLIDA. POUCOS OU NENHUM ACÚMULO DE DETRITOS OU SUJEIRA.
DATA DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/06/2023			TELHADO EM BOAS CONDIÇÕES. COM ALGUNS SINAIS MENORES DE DESGASTE. ALGUMAS TELHAS PODEM APRESENTAR RACHADURAS OU DESGASTES SUPERFICIAIS, MAS SEM COMPROMETER A INTEGRIDADE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INEXISTENTES. E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ EM BOM ESTADO. PODE HAVER ALGUM ACÚMULO DE DETRITOS, MAS EM QUANTIDADE MODERADA.
Nº DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5850			TELHADO EM CONDIÇÕES MÉDIAS. SINAIS DE DESGASTE VISÍVEIS, COMO TELHAS COM RACHADURAS OU DESLOCAMENTO LEVE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INFILTRAÇÕES LOCALIZADAS. ESTRUTURA DO TELHADO MOSTRANDO SINAIS DE ENVELHECIMENTO, MAS AINDA FUNCIONAL. ACÚMULO MODERADO DE DETRITOS OU MUSGO EM ALGUMAS ÁREAS.
ÁREA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
H2	TELHADO QUE REQUER ATENÇÃO DEVIDO A SINAIS SIGNIFICATIVOS DE TELHAS DANIFICADAS, QUEBRADAS OU DESLOCADAS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA EM ALGUNS PONTOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM. CALHAS E RUFOS PODEM ESTAR OBSTRUÍDOS OU DANIFICADAS.		
LOCALIZAÇÃO	FOTO GERAL EVIDENCIADA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
TELHADO			TELHADO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE DESGASTE. VAZAMENTOS VISÍVEIS E POSSIBILIDADE DE DANOS INTERNOS. DESGASTE SUBSTANCIAL NA ESTRUTURA DO TELHADO, COMO CAIBROS OU TERÇAS DANIFICADOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM ADEQUADA. CALHAS E RUFOS ESTÃO OBSTRUÍDOS OU DANIFICADOS.
TRATATIVA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
1. Reparo em telhado			TELHADO EM CONDIÇÕES EXTREMAMENTE RUINS, EXIGINDO AÇÃO IMEDIATA. TELHAS FALTANDO, DANIFICADAS OU COMPLETAMENTE DETERIORADAS. VAZAMENTOS GRAVES E INFILTRAÇÕES, COM DANOS SIGNIFICATIVOS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA, COM CAIBROS OU TERÇAS SEVERAMENTE DANIFICADOS. ACÚMULO EXCESSIVO DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO GRAVEMENTE A INTEGRIDADE DO TELHADO. CALHAS E RUFOS DANIFICADOS OU AUSENTES.
EVIDÊNCIA			DESCRİÇÃO
1. Foi evidenciado telhado em deformação e danificado.	RECOMENDAÇÃO	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0	
RESULTADOS	1. Telha desnivelada podendo ocorrer infiltração de água danificando as estruturas e materiais.	CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4	
PRIORIDADE: 0	1. Reparar a telha de forma que não haja infiltrações e cause danos na estrutura e materiais.	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0	

		RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO EM TELHADO	
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
BUNGE - SANTOS / SP			<p>TELHADO EM ÓTIMAS CONDIÇÕES, SEM DESGASTE OU DETERIORAÇÃO. TELHAS INTACTAS E BEM FIXADAS, SEM RACHADURAS OU QUEBRAS. SEM VAZAMENTOS, E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ SÓLIDA. POUCOS OU NENHUM ACÚMULO DE DETRITOS OU SUJEIRA.</p>
DATA DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/06/2023			<p>TELHADO EM BOAS CONDIÇÕES. COM ALGUNS SINAIS MENORES DE DESGASTE. ALGUMAS TELHAS PODEM APRESENTAR RACHADURAS OU DESGASTES SUPERFICIAIS, MAS SEM COMPROMETER A INTEGRIDADE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INEXISTENTES. E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ EM BOM ESTADO. PODE HAVER ALGUM ACÚMULO DE DETRITOS, MAS EM QUANTIDADE MODERADA.</p>
Nº DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5850			<p>TELHADO EM CONDIÇÕES MÉDIAS. SINAIS DE DESGASTE VISÍVEIS, COMO TELHAS COM RACHADURAS OU DESLOCAMENTO LEVE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INFILTRAÇÕES LOCALIZADAS. ESTRUTURA DO TELHADO MOSTRANDO SINAIS DE ENVELHECIMENTO, MAS AINDA FUNCIONAL. ACÚMULO MODERADO DE DETRITOS OU MUSGO EM ALGUMAS ÁREAS.</p>
ÁREA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
H2	<p>TELHADO QUE REQUER ATENÇÃO DEVIDO A SINAIS SIGNIFICATIVOS DE TELHAS DANIFICADAS, QUEBRADAS OU DESLOCADAS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA EM ALGUNS PONTOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM. CALHAS E RUFOS PODEM ESTAR OBSTRUÍDOS OU DANIFICADOS.</p>		
LOCALIZAÇÃO	FOTO GERAL EVIDENCIADA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
TELHADO			<p>TELHADO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE DESGASTE. VAZAMENTOS VISÍVEIS E POSSIBILIDADE DE DANOS INTERNOS. DESGASTE SUBSTANCIAL NA ESTRUTURA DO TELHADO, COMO CAIBROS OU TERÇAS DANIFICADOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM ADEQUADA. CALHAS E RUFOS ESTÃO OBSTRUÍDOS OU DANIFICADOS.</p>
TRATATIVA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
1. Retirar objeto solto em cima dos rufos.			<p>TELHADO EM CONDIÇÕES EXTREMAMENTE RUINS, EXIGINDO AÇÃO IMEDIATA. TELHAS FALTANDO, DANIFICADAS OU COMPLETAMENTE DETERIORADAS. VAZAMENTOS GRAVES E INFILTRAÇÕES, COM DANOS SIGNIFICATIVOS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA, COM CAIBROS OU TERÇAS SEVERAMENTE DANIFICADOS. ACÚMULO EXCESSIVO DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO GRAVEMENTE A INTEGRIDADE DO TELHADO. CALHAS E RUFOS DANIFICADOS OU AUSENTES.</p>
EVIDÊNCIA			
1. Foi evidenciado objeto solto			
RESULTADOS			
PRIORIDADE: 0			
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3			
DESCRIÇÃO	RECOMENDAÇÃO	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5	
1. Objeto solto em cima dos rufos podendo ocasionar a queda no interior do galpão em caso de queda e a projeção em caso de ventos fortes.	1. Retirar objeto solto em cima dos rufos.		

		RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO EM TELHADO		
CLIENTE		FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
BUNGE - SANTOS / SP				TELHADO EM ÓTIMAS CONDIÇÕES, SEM DESGASTE OU DETERIORAÇÃO. TELHAS INTACTAS E BEM FIXADAS, SEM RACHADURAS OU QUEBRAS. SEM VAZAMENTOS, E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ SÓLIDA. POUCOS OU NENHUM ACÚMULO DE DETRITOS OU SUJEIRA.
DATA DO RELATÓRIO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/06/2023				TELHADO EM BOAS CONDIÇÕES. COM ALGUNS SINAIS MENORES DE DESGASTE. ALGUMAS TELHAS PODEM APRESENTAR RACHADURAS OU DESGASTES SUPERFICIAIS, MAS SEM COMPROMETER A INTEGRIDADE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INEXISTENTES. E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ EM BOM ESTADO. PODE HAVER ALGUM ACÚMULO DE DETRITOS, MAS EM QUANTIDADE MODERADA.
Nº DO RELATÓRIO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5850				TELHADO EM CONDIÇÕES MÉDIAS. SINAIS DE DESGASTE VISÍVEIS, COMO TELHAS COM RACHADURAS OU DESLOCAMENTO LEVE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INFILTRAÇÕES LOCALIZADAS. ESTRUTURA DO TELHADO MOSTRANDO SINAIS DE ENVELHECIMENTO, MAS AINDA FUNCIONAL. ACÚMULO MODERADO DE DETRITOS OU MUSGO EM ALGUMAS ÁREAS.
ÁREA				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
H2		TELHADO QUE REQUER ATENÇÃO DEVIDO A SINAIS SIGNIFICATIVOS DE TELHAS DANIFICADAS, QUEBRADAS OU DESLOCADAS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA EM ALGUNS PONTOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM. CALHAS E RUFOS PODEM ESTAR OBSTRUÍDOS OU DANIFICADOS.		
LOCALIZAÇÃO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4		
TELHADO		TELHADO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE DESGASTE. VAZAMENTOS VISÍVEIS E POSSIBILIDADE DE DANOS INTERNOS. DESGASTE SUBSTANCIAL NA ESTRUTURA DO TELHADO, COMO CAIBROS OU TERÇAS DANIFICADOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM ADEQUADA. CALHAS E RUFOS ESTÃO OBSTRUÍDOS OU DANIFICADOS.		
TRATATIVA		FOTO GERAL EVIDENCIADA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
1. Retirar objeto solto em cima dos rufos.				TELHADO EM CONDIÇÕES EXTREMAMENTE RUINS, EXIGINDO AÇÃO IMEDIATA. TELHAS FALTANDO, DANIFICADAS OU COMPLETAMENTE DETERIORADAS. VAZAMENTOS GRAVES E INFILTRAÇÕES, COM DANOS SIGNIFICATIVOS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA, COM CAIBROS OU TERÇAS SEVERAMENTE DANIFICADOS. ACÚMULO EXCESSIVO DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO GRAVEMENTE A INTEGRIDADE DO TELHADO. CALHAS E RUFOS DANIFICADOS OU AUSENTES.
EVIDÊNCIA				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
1. Foi evidenciado objeto solto				TELHADO EM CONDIÇÕES EXTREMAMENTE RUINS, EXIGINDO AÇÃO IMEDIATA. TELHAS FALTANDO, DANIFICADAS OU COMPLETAMENTE DETERIORADAS. VAZAMENTOS GRAVES E INFILTRAÇÕES, COM DANOS SIGNIFICATIVOS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA, COM CAIBROS OU TERÇAS SEVERAMENTE DANIFICADOS. ACÚMULO EXCESSIVO DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO GRAVEMENTE A INTEGRIDADE DO TELHADO. CALHAS E RUFOS DANIFICADOS OU AUSENTES.
RESULTADOS				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
PRIORIDADE: 0 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3		DESCRIÇÃO	RECOMENDAÇÃO	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
		1. Objeto solto em cima dos rufos podendo ocasionar a queda no interior do galpão em caso de queda e a projeção em caso de ventos fortes.	1. Retirar objeto solto em cima dos rufos.	TELHADO EM CONDIÇÕES EXTREMAMENTE RUINS, EXIGINDO AÇÃO IMEDIATA. TELHAS FALTANDO, DANIFICADAS OU COMPLETAMENTE DETERIORADAS. VAZAMENTOS GRAVES E INFILTRAÇÕES, COM DANOS SIGNIFICATIVOS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA, COM CAIBROS OU TERÇAS SEVERAMENTE DANIFICADOS. ACÚMULO EXCESSIVO DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO GRAVEMENTE A INTEGRIDADE DO TELHADO. CALHAS E RUFOS DANIFICADOS OU AUSENTES.

	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO EM TELHADO		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
BUNGE - SANTOS / SP			TELHADO EM ÓTIMAS CONDIÇÕES, SEM DESGASTE OU DETERIORAÇÃO. TELHAS INTACTAS E BEM FIXADAS, SEM RACHADURAS OU QUEBRAS. SEM VAZAMENTOS, E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ SÓLIDA. POUCOS OU NENHUM ACÚMULO DE DETRITOS OU SUJEIRA.
DATA DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/06/2023			TELHADO EM BOAS CONDIÇÕES. COM ALGUNS SINAIS MENORES DE DESGASTE. ALGUMAS TELHAS PODEM APRESENTAR RACHADURAS OU DESGASTES SUPERFICIAIS, MAS SEM COMPROMETER A INTEGRIDADE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INEXISTENTES. E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ EM BOM ESTADO. PODE HAVER ALGUM ACÚMULO DE DETRITOS, MAS EM QUANTIDADE MODERADA.
Nº DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5850			TELHADO EM CONDIÇÕES MÉDIAS. SINAIS DE DESGASTE VISÍVEIS, COMO TELHAS COM RACHADURAS OU DESLOCAMENTO LEVE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INFILTRAÇÕES LOCALIZADAS. ESTRUTURA DO TELHADO MOSTRANDO SINAIS DE ENVELHECIMENTO, MAS AINDA FUNCIONAL. ACÚMULO MODERADO DE DETRITOS OU MUSGO EM ALGUMAS ÁREAS.
ÁREA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
MEGA MOAGEM - MOINHO M	FOTO GERAL EVIDENCIADA		TELHADO QUE REQUER ATENÇÃO DEVIDO A SINAIS SIGNIFICATIVOS DE TELHAS DANIFICADAS, QUEBRADAS OU DESLOCADAS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA EM ALGUNS PONTOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM ADEQUADA. CALHAS E RUFOS PODEM ESTAR OBSTRUÍDOS OU DANIFICADAS.
LOCALIZAÇÃO	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4		
TELHADO			TELHADO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE DESGASTE. VAZAMENTOS VISÍVEIS E POSSIBILIDADE DE DANOS INTERNOS. DESGASTE SUBSTANCIAL NA ESTRUTURA DO TELHADO, COMO CAIBROS OU TERÇAS DANIFICADOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM ADEQUADA. CALHAS E RUFOS ESTÃO OBSTRUÍDOS OU DANIFICADOS.
TRATATIVA	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5		
Instalação de rufos no telhado.	DESCRİÇÃO		RECOMENDAÇÃO
EVIDÊNCIA	1. Ausência de rufo no telhado	1. Ausência de Rufo podendo ocasionar infiltrações e alagamento na área.	Providenciar a instalação dos rufos evitando infiltrações e alagamento das áreas
RESULTADOS	PRIORIDADE: 0 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4		
			TELHADO EM CONDIÇÕES EXTREMAMENTE RUINS, EXIGINDO AÇÃO IMEDIATA. TELHAS FALTANDO, DANIFICADAS OU COMPLETAMENTE DETERIORADAS. VAZAMENTOS GRAVES E INFILTRAÇÕES, COM DANOS SIGNIFICATIVOS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA, COM CAIBROS OU TERÇAS SEVERAMENTE DANIFICADOS. ACÚMULO EXCESSIVO DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO GRAVEMENTE A INTEGRIDADE DO TELHADO. CALHAS E RUFOS DANIFICADOS OU AUSENTES.

	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO EM TELHADO		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
BUNGE - SANTOS / SP			TELHADO EM ÓTIMAS CONDIÇÕES, SEM DESGASTE OU DETERIORAÇÃO. TELHAS INTACTAS E BEM FIXADAS, SEM RACHADURAS OU QUEBRAS. SEM VAZAMENTOS, E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ SÓLIDA. POUCOS OU NENHUM ACÚMULO DE DETRITOS OU SUJEIRA.
DATA DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/06/2023			TELHADO EM BOAS CONDIÇÕES. COM ALGUNS SINAIS MENORES DE DESGASTE. ALGUMAS TELHAS PODEM APRESENTAR RACHADURAS OU DESGASTES SUPERFICIAIS, MAS SEM COMPROMETER A INTEGRIDADE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INEXISTENTES. E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ EM BOM ESTADO. PODE HAVER ALGUM ACÚMULO DE DETRITOS, MAS EM QUANTIDADE MODERADA.
Nº DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5850			TELHADO EM CONDIÇÕES MÉDIAS. SINAIS DE DESGASTE VISÍVEIS, COMO TELHAS COM RACHADURAS OU DESLOCAMENTO LEVE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INFILTRAÇÕES LOCALIZADAS. ESTRUTURA DO TELHADO MOSTRANDO SINAIS DE ENVELHECIMENTO, MAS AINDA FUNCIONAL. ACÚMULO MODERADO DE DETRITOS OU MUSGO EM ALGUMAS ÁREAS.
ÁREA	FOTO GERAL EVIDENCIADA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
MEGA MOAGEM - MOINHO M			TELHADO QUE REQUER ATENÇÃO DEVIDO A SINAIS SIGNIFICATIVOS DE TELHAS DANIFICADAS, QUEBRADAS OU DESLOCADAS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA EM ALGUNS PONTOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM. CALHAS E RUFOS PODEM ESTAR OBSTRUÍDOS OU DANIFICADAS.
LOCALIZAÇÃO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
TELHADO			TELHADO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE DESGASTE. VAZAMENTOS VISÍVEIS E POSSIBILIDADE DE DANOS INTERNOS. DESGASTE SUBSTANCIAL NA ESTRUTURA DO TELHADO, COMO CAIBROS OU TERÇAS DANIFICADOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM ADEQUADA. CALHAS E RUFOS ESTÃO OBSTRUÍDOS OU DANIFICADOS.
TRATATIVA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Reparação dos de rufos no telhado.			TELHADO EM CONDIÇÕES EXTREMAMENTE RUINS, EXIGINDO AÇÃO IMEDIATA. TELHAS FALTANDO, DANIFICADAS OU COMPLETAMENTE DETERIORADAS. VAZAMENTOS GRAVES E INFILTRAÇÕES, COM DANOS SIGNIFICATIVOS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA, COM CAIBROS OU TERÇAS SEVERAMENTE DANIFICADOS. ACÚMULO EXCESSIVO DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO GRAVEMENTE A INTEGRIDADE DO TELHADO. CALHAS E RUFOS DANIFICADOS OU AUSENTES.
EVIDÊNCIA	DESCRÇÃO	RECOMENDAÇÃO	
1. Rufos danificados no telhado.	1. Rufos danificados podendo ocasionar infiltrações e alagamento na área.	Providenciar reparo e instalação dos rufos evitando infiltrações e alagamento das áreas	
RESULTADOS			
PRIORIDADE: 0 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4			

	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO EM TELHADO			
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0	
BUNGE - SANTOS / SP			TELHADO EM ÓTIMAS CONDIÇÕES, SEM DESGASTE OU DETERIORAÇÃO. TELHAS INTACTAS E BEM FIXADAS, SEM RACHADURAS OU QUEBRAS. SEM VAZAMENTOS, E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ SÓLIDA. POUCOS OU NENHUM ACÚMULO DE DETRITOS OU SUJEIRA.	
DATA DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1	
02/06/2023			TELHADO EM BOAS CONDIÇÕES. COM ALGUNS SINAIS MENORES DE DESGASTE. ALGUMAS TELHAS PODEM APRESENTAR RACHADURAS OU DESGASTES SUPERFICIAIS, MAS SEM COMPROMETER A INTEGRIDADE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INEXISTENTES. E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ EM BOM ESTADO. PODE HAVER ALGUM ACÚMULO DE DETRITOS, MAS EM QUANTIDADE MODERADA.	
Nº DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2	
5850			TELHADO EM CONDIÇÕES MÉDIAS. SINAIS DE DESGASTE VISÍVEIS, COMO TELHAS COM RACHADURAS OU DESLOCAMENTO LEVE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INFILTRAÇÕES LOCALIZADAS. ESTRUTURA DO TELHADO MOSTRANDO SINAIS DE ENVELHECIMENTO, MAS AINDA FUNCIONAL. ACÚMULO MODERADO DE DETRITOS OU MUSGO EM ALGUMAS ÁREAS.	
ÁREA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3	
MEGA MOAGEM - MOINHO M	FOTO GERAL EVIDENCIADA		TELHADO QUE REQUER ATENÇÃO DEVIDO A SINAIS SIGNIFICATIVOS DE TELHAS DANIFICADAS, QUEBRADAS OU DESLOCADAS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA EM ALGUNS PONTOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM. CALHAS E RUFOS PODEM ESTAR OBSTRUÍDOS OU DANIFICADAS.	
LOCALIZAÇÃO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4	
TELHADO			TELHADO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE DESGASTE. VAZAMENTOS VISÍVEIS E POSSIBILIDADE DE DANOS INTERNOS. DESGASTE SUBSTANCIAL NA ESTRUTURA DO TELHADO, COMO CAIBROS OU TERÇAS DANIFICADOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM ADEQUADA. CALHAS E RUFOS ESTÃO OBSTRUÍDOS OU DANIFICADOS.	
TRATATIVA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5	
Substituição de telha por modelo correto.			TELHADO EM CONDIÇÕES EXTREMAMENTE RUINS, EXIGINDO AÇÃO IMEDIATA. TELHAS FALTANDO, DANIFICADAS OU COMPLETAMENTE DETERIORADAS. VAZAMENTOS GRAVES E INFILTRAÇÕES, COM DANOS SIGNIFICATIVOS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA, COM CAIBROS OU TERÇAS SEVERAMENTE DANIFICADOS. ACÚMULO EXCESSIVO DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO GRAVEMENTE A INTEGRIDADE DO TELHADO. CALHAS E RUFOS DANIFICADOS OU AUSENTES.	
EVIDÊNCIA			DESCRİÇÃO	RECOMENDAÇÃO
1. Telha dissimilar fora do padrão.			1. Telha dissimilar ao modelo utilizado instaladas de forma irregular fora do padrão de instalação.	Substituir telha por modelo correto, retirar telha fora do padrão ou substituir telha danificada.
RESULTADOS				
PRIORIDADE: 1 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3				

	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO EM TELHADO		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
BUNGE - SANTOS / SP			TELHADO EM ÓTIMAS CONDIÇÕES, SEM DESGASTE OU DETERIORAÇÃO. TELHAS INTACTAS E BEM FIXADAS, SEM RACHADURAS OU QUEBRAS. SEM VAZAMENTOS, E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ SÓLIDA. POUCOS OU NENHUM ACÚMULO DE DETRITOS OU SUJEIRA.
DATA DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/06/2023			TELHADO EM BOAS CONDIÇÕES. COM ALGUNS SINAIS MENORES DE DESGASTE. ALGUMAS TELHAS PODEM APRESENTAR RACHADURAS OU DESGASTES SUPERFICIAIS, MAS SEM COMPROMETER A INTEGRIDADE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INEXISTENTES. E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ EM BOM ESTADO. PODE HAVER ALGUM ACÚMULO DE DETRITOS, MAS EM QUANTIDADE MODERADA.
Nº DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5850			TELHADO EM CONDIÇÕES MÉDIAS. SINAIS DE DESGASTE VISÍVEIS, COMO TELHAS COM RACHADURAS OU DESLOCAMENTO LEVE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INFILTRAÇÕES LOCALIZADAS. ESTRUTURA DO TELHADO MOSTRANDO SINAIS DE ENVELHECIMENTO, MAS AINDA FUNCIONAL. ACÚMULO MODERADO DE DETRITOS OU MUSGO EM ALGUMAS ÁREAS.
ÁREA	FOTO GERAL EVIDENCIADA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
H0 CARROSSEL			TELHADO QUE REQUER ATENÇÃO DEVIDO A SINAIS SIGNIFICATIVOS DE TELHAS DANIFICADAS, QUEBRADAS OU DESLOCADAS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA EM ALGUNS PONTOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM. CALHAS E RUFOS PODEM ESTAR OBSTRUÍDOS OU DANIFICADOS.
LOCALIZAÇÃO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
TELHADO			TELHADO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE DESGASTE. VAZAMENTOS VISÍVEIS E POSSIBILIDADE DE DANOS INTERNOS. DESGASTE SUBSTANCIAL NA ESTRUTURA DO TELHADO, COMO CAIBROS OU TERÇAS DANIFICADOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM ADEQUADA. CALHAS E RUFOS ESTÃO OBSTRUÍDOS OU DANIFICADOS.
TRATATIVA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Retirada e substituição de telha			TELHADO EM CONDIÇÕES EXTREMAMENTE RUINS, EXIGINDO AÇÃO IMEDIATA. TELHAS FALTANDO, DANIFICADAS OU COMPLETAMENTE DETERIORADAS. VAZAMENTOS GRAVES E INFILTRAÇÕES, COM DANOS SIGNIFICATIVOS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA, COM CAIBROS OU TERÇAS SEVERAMENTE DANIFICADOS. ACÚMULO EXCESSIVO DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO GRAVEMENTE A INTEGRIDADE DO TELHADO. CALHAS E RUFOS DANIFICADOS OU AUSENTES.
EVIDÊNCIA			
1. Telha solta em telhado 2. Telha danificada em telhado			
RESULTADOS			
PRIORIDADE: 0 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 5			
DESCRIÇÃO	RECOMENDAÇÃO	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5	
1. Peça de telha solta em cima do telhado podendo ser projetada em caso de ventos fortes. 2. Telha danificada podendo ocasionar infiltrações e alagamento na área.	1. Retirar pedaço de telha solta em cima do telhado para evitar a projeção em caso de ventos fortes. 2. Substituir telha danificada para evitar infiltrações e alagamentos na área.		

		RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO EM TELHADO			
CLIENTE		FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0	
BUNGE - SANTOS / SP				TELHADO EM ÓTIMAS CONDIÇÕES, SEM DESGASTE OU DETERIORAÇÃO. TELHAS INTACTAS E BEM FIXADAS, SEM RACHADURAS OU QUEBRAS. SEM VAZAMENTOS, E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ SÓLIDA. POUCOS OU NENHUM ACÚMULO DE DETRITOS OU SUJEIRA.	
DATA DO RELATÓRIO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1	
02/06/2023				TELHADO EM BOAS CONDIÇÕES. COM ALGUNS SINAIS MENORES DE DESGASTE. ALGUMAS TELHAS PODEM APRESENTAR RACHADURAS OU DESGASTES SUPERFICIAIS, MAS SEM COMPROMETER A INTEGRIDADE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INEXISTENTES. E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ EM BOM ESTADO. PODE HAVER ALGUM ACÚMULO DE DETRITOS, MAS EM QUANTIDADE MODERADA.	
Nº DO RELATÓRIO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2	
5850				TELHADO EM CONDIÇÕES MÉDIAS. SINAIS DE DESGASTE VISÍVEIS, COMO TELHAS COM RACHADURAS OU DESLOCAMENTO LEVE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INFILTRAÇÕES LOCALIZADAS. ESTRUTURA DO TELHADO MOSTRANDO SINAIS DE ENVELHECIMENTO, MAS AINDA FUNCIONAL. ACÚMULO MODERADO DE DETRITOS OU MUSGO EM ALGUMAS ÁREAS.	
ÁREA				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3	
H0 CARROSSEL		TELHADO QUE REQUER ATENÇÃO DEVIDO A SINAIS SIGNIFICATIVOS DE TELHAS DANIFICADAS, QUEBRADAS OU DESLOCADAS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA EM ALGUNS PONTOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM. CALHAS E RUFOS PODEM ESTAR OBSTRUÍDOS OU DANIFICADAS.			
LOCALIZAÇÃO		FOTO GERAL EVIDENCIADA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4	
TELHADO				TELHADO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE DESGASTE. VAZAMENTOS VISÍVEIS E POSSIBILIDADE DE DANOS INTERNOS. DESGASTE SUBSTANCIAL NA ESTRUTURA DO TELHADO, COMO CAIBROS OU TERÇAS DANIFICADOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS. PREJUDICANDO A DRENAGEM ADEQUADA. CALHAS E RUFOS ESTÃO OBSTRUÍDOS OU DANIFICADOS.	
TRATATIVA				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5	
Retirada de pedaços de telhas				TELHADO EM CONDIÇÕES EXTREMAMENTE RUINS, EXIGINDO AÇÃO IMEDIATA. TELHAS FALTANDO, DANIFICADAS OU COMPLETAMENTE DETERIORADAS. VAZAMENTOS GRAVES E INFILTRAÇÕES, COM DANOS SIGNIFICATIVOS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA, COM CAIBROS OU TERÇAS SEVERAMENTE DANIFICADOS. ACÚMULO EXCESSIVO DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO GRAVEMENTE A INTEGRIDADE DO TELHADO. CALHAS E RUFOS DANIFICADOS OU AUSENTES.	
EVIDÊNCIA				DESCRİÇÃO	
1. Pedaços de telha solta em cima do telhado		RECOMENDAÇÃO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5	
RESULTADOS		1. Retirar pedaço de telha solta em cima do telhado para evitar a projeção em caso de ventos fortes.		DESCRİÇÃO	
PRIORIDADE: 1 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2		1. Pedaços de telhas soltas em cima do telhado, podendo ocasionar a projeção em caso de ventos fortes e entupimento de calhas.		RECOMENDAÇÃO	

	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO EM TELHADO		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
BUNGE - SANTOS / SP			TELHADO EM ÓTIMAS CONDIÇÕES, SEM DESGASTE OU DETERIORAÇÃO. TELHAS INTACTAS E BEM FIXADAS, SEM RACHADURAS OU QUEBRAS. SEM VAZAMENTOS, E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ SÓLIDA. POUCOS OU NENHUM ACÚMULO DE DETRITOS OU SUJEIRA.
DATA DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/06/2023			TELHADO EM BOAS CONDIÇÕES. COM ALGUNS SINAIS MENORES DE DESGASTE. ALGUMAS TELHAS PODEM APRESENTAR RACHADURAS OU DESGASTES SUPERFICIAIS, MAS SEM COMPROMETER A INTEGRIDADE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INEXISTENTES. E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ EM BOM ESTADO. PODE HAVER ALGUM ACÚMULO DE DETRITOS, MAS EM QUANTIDADE MODERADA.
Nº DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5850			TELHADO EM CONDIÇÕES MÉDIAS. SINAIS DE DESGASTE VISÍVEIS, COMO TELHAS COM RACHADURAS OU DESLOCAMENTO LEVE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INFILTRAÇÕES LOCALIZADAS. ESTRUTURA DO TELHADO MOSTRANDO SINAIS DE ENVELHECIMENTO, MAS AINDA FUNCIONAL. ACÚMULO MODERADO DE DETRITOS OU MUSGO EM ALGUMAS ÁREAS.
ÁREA	FOTO GERAL EVIDENCIADA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
MANUTENÇÃO			TELHADO QUE REQUER ATENÇÃO DEVIDO A SINAIS SIGNIFICATIVOS DE TELHAS DANIFICADAS, QUEBRADAS OU DESLOCADAS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA EM ALGUNS PONTOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM. CALHAS E RUFOS PODEM ESTAR OBSTRUÍDOS OU DANIFICADAS.
LOCALIZAÇÃO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
TELHADO			TELHADO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE DESGASTE. VAZAMENTOS VISÍVEIS E POSSIBILIDADE DE DANOS INTERNOS. DESGASTE SUBSTANCIAL NA ESTRUTURA DO TELHADO, COMO CAIBROS OU TERÇAS DANIFICADOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM ADEQUADA. CALHAS E RUFOS ESTÃO OBSTRUÍDOS OU DANIFICADOS.
TRATATIVA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Limpeza do telhado.			TELHADO EM CONDIÇÕES EXTREMAMENTE RUINS, EXIGINDO AÇÃO IMEDIATA. TELHAS FALTANDO, DANIFICADAS OU COMPLETAMENTE DETERIORADAS. VAZAMENTOS GRAVES E INFILTRAÇÕES, COM DANOS SIGNIFICATIVOS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA, COM CAIBROS OU TERÇAS SEVERAMENTE DANIFICADOS. ACÚMULO EXCESSIVO DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO GRAVEMENTE A INTEGRIDADE DO TELHADO. CALHAS E RUFOS DANIFICADOS OU AUSENTES.
EVIDÊNCIA	DESCRİÇÃO		RECOMENDAÇÃO
1. Acúmulo de água na laje. 2. Sujidade no telhado	1. Acúmulo de água na laje podendo ocasionar infiltrações de água, alagamentos e danos materiais da área. 2. Sujidade no telhado podendo ocasionar entupimento de calhas e alagamento na área.		Retirar acúmulo de água, limpeza da calhas evitando obstrução e alagamento da área. Necessário a limpeza do telhado.
RESULTADOS	DESCRİÇÃO		RECOMENDAÇÃO
PRIORIDADE: 1 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3	1. Acúmulo de água na laje podendo ocasionar infiltrações de água, alagamentos e danos materiais da área. 2. Sujidade no telhado podendo ocasionar entupimento de calhas e alagamento na área.		Retirar acúmulo de água, limpeza da calhas evitando obstrução e alagamento da área. Necessário a limpeza do telhado.

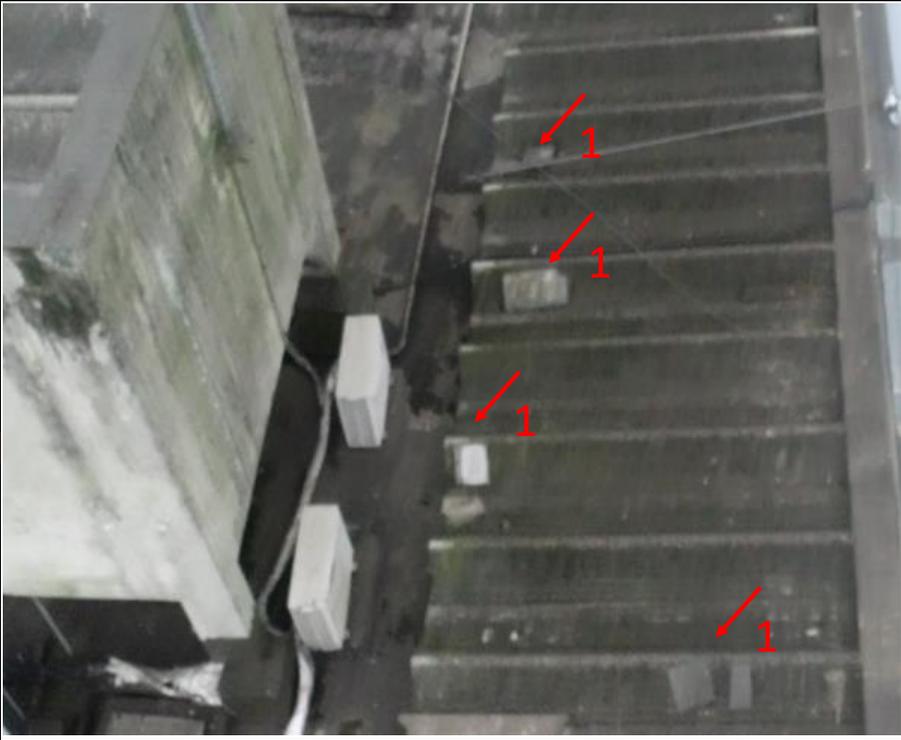
		RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO EM TELHADO			
CLIENTE		FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0	
BUNGE - SANTOS / SP				TELHADO EM ÓTIMAS CONDIÇÕES, SEM DESGASTE OU DETERIORAÇÃO. TELHAS INTACTAS E BEM FIXADAS, SEM RACHADURAS OU QUEBRAS. SEM VAZAMENTOS, E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ SÓLIDA. POUCOS OU NENHUM ACÚMULO DE DETRITOS OU SUJEIRA.	
DATA DO RELATÓRIO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1	
02/06/2023				TELHADO EM BOAS CONDIÇÕES. COM ALGUNS SINAIS MENORES DE DESGASTE. ALGUMAS TELHAS PODEM APRESENTAR RACHADURAS OU DESGASTES SUPERFICIAIS, MAS SEM COMPROMETER A INTEGRIDADE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INEXISTENTES. E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ EM BOM ESTADO. PODE HAVER ALGUM ACÚMULO DE DETRITOS, MAS EM QUANTIDADE MODERADA.	
Nº DO RELATÓRIO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2	
5850				TELHADO EM CONDIÇÕES MÉDIAS. SINAIS DE DESGASTE VISÍVEIS, COMO TELHAS COM RACHADURAS OU DESLOCAMENTO LEVE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INFILTRAÇÕES LOCALIZADAS. ESTRUTURA DO TELHADO MOSTRANDO SINAIS DE ENVELHECIMENTO, MAS AINDA FUNCIONAL. ACÚMULO MODERADO DE DETRITOS OU MUSGO EM ALGUMAS ÁREAS.	
ÁREA				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3	
MANUTENÇÃO		TELHADO QUE REQUER ATENÇÃO DEVIDO A SINAIS SIGNIFICATIVOS DE TELHAS DANIFICADAS, QUEBRADAS OU DESLOCADAS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA EM ALGUNS PONTOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM. CALHAS E RUFOS PODEM ESTAR OBSTRUÍDOS OU DANIFICADAS.			
LOCALIZAÇÃO		FOTO GERAL EVIDENCIADA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4	
TELHADO				TELHADO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE DESGASTE. VAZAMENTOS VISÍVEIS E POSSIBILIDADE DE DANOS INTERNOS. DESGASTE SUBSTANCIAL NA ESTRUTURA DO TELHADO, COMO CAIBROS OU TERÇAS DANIFICADOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM ADEQUADA. CALHAS E RUFOS ESTÃO OBSTRUÍDOS OU DANIFICADOS.	
TRATATIVA				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5	
Instalação de rufo no telhado				TELHADO EM CONDIÇÕES EXTREMAMENTE RUINS, EXIGINDO AÇÃO IMEDIATA. TELHAS FALTANDO, DANIFICADAS OU COMPLETAMENTE DETERIORADAS. VAZAMENTOS GRAVES E INFILTRAÇÕES, COM DANOS SIGNIFICATIVOS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA, COM CAIBROS OU TERÇAS SEVERAMENTE DANIFICADOS. ACÚMULO EXCESSIVO DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO GRAVEMENTE A INTEGRIDADE DO TELHADO. CALHAS E RUFOS DANIFICADOS OU AUSENTES.	
EVIDÊNCIA				DESCRİÇÃO	
1. Ausência de rufo no telhado		RECOMENDAÇÃO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0	
RESULTADOS		1. Ausência de rufo podendo ocasionar infiltrações e alagamento na localização.		Necessário instalação de rufo para evitar infiltrações e alagamento na localização.	
PRIORIDADE: 0		CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0	

		RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO EM TELHADO	
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
BUNGE - SANTOS / SP			TELHADO EM ÓTIMAS CONDIÇÕES, SEM DESGASTE OU DETERIORAÇÃO. TELHAS INTACTAS E BEM FIXADAS, SEM RACHADURAS OU QUEBRAS. SEM VAZAMENTOS, E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ SÓLIDA. POUCOS OU NENHUM ACÚMULO DE DETRITOS OU SUJEIRA.
DATA DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/06/2023			TELHADO EM BOAS CONDIÇÕES. COM ALGUNS SINAIS MENORES DE DESGASTE. ALGUMAS TELHAS PODEM APRESENTAR RACHADURAS OU DESGASTES SUPERFICIAIS, MAS SEM COMPROMETER A INTEGRIDADE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INEXISTENTES. E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ EM BOM ESTADO. PODE HAVER ALGUM ACÚMULO DE DETRITOS, MAS EM QUANTIDADE MODERADA.
Nº DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5850			TELHADO EM CONDIÇÕES MÉDIAS. SINAIS DE DESGASTE VISÍVEIS, COMO TELHAS COM RACHADURAS OU DESLOCAMENTO LEVE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INFILTRAÇÕES LOCALIZADAS. ESTRUTURA DO TELHADO MOSTRANDO SINAIS DE ENVELHECIMENTO, MAS AINDA FUNCIONAL. ACÚMULO MODERADO DE DETRITOS OU MUSGO EM ALGUMAS ÁREAS.
ÁREA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
MANUTENÇÃO	FOTO GERAL EVIDENCIADA	TELHADO QUE REQUER ATENÇÃO DEVIDO A SINAIS SIGNIFICATIVOS DE TELHAS DANIFICADAS, QUEBRADAS OU DESLOCADAS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA EM ALGUNS PONTOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM. CALHAS E RUFOS PODEM ESTAR OBSTRUÍDOS OU DANIFICADAS.	
LOCALIZAÇÃO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4	
TELHADO		TELHADO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE DESGASTE. VAZAMENTOS VISÍVEIS E POSSIBILIDADE DE DANOS INTERNOS. DESGASTE SUBSTANCIAL NA ESTRUTURA DO TELHADO, COMO CAIBROS OU TERÇAS DANIFICADOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS. PREJUDICANDO A DRENAGEM ADEQUADA. CALHAS E RUFOS ESTÃO OBSTRUÍDOS OU DANIFICADOS.	
TRATATIVA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5	
Limpeza do telhado.		TELHADO EM CONDIÇÕES EXTREMAMENTE RUINS, EXIGINDO AÇÃO IMEDIATA. TELHAS FALTANDO, DANIFICADAS OU COMPLETAMENTE DETERIORADAS. VAZAMENTOS GRAVES E INFILTRAÇÕES, COM DANOS SIGNIFICATIVOS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA, COM CAIBROS OU TERÇAS SEVERAMENTE DANIFICADOS. ACÚMULO EXCESSIVO DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO GRAVEMENTE A INTEGRIDADE DO TELHADO. CALHAS E RUFOS DANIFICADOS OU AUSENTES.	
EVIDÊNCIA	2. Sujidade no telhado	Necessário a limpeza do telhado.	
RESULTADOS	PRIORIDADE: 2 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2		
DESCRIÇÃO	2. Sujidade no telhado podendo ocasionar entupimento de calhas e alagamento na área.		

	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO EM TELHADO		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
BUNGE - SANTOS / SP			TELHADO EM ÓTIMAS CONDIÇÕES, SEM DESGASTE OU DETERIORAÇÃO. TELHAS INTACTAS E BEM FIXADAS, SEM RACHADURAS OU QUEBRAS. SEM VAZAMENTOS, E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ SÓLIDA. POUCOS OU NENHUM ACÚMULO DE DETRITOS OU SUJEIRA.
DATA DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/06/2023			TELHADO EM BOAS CONDIÇÕES. COM ALGUNS SINAIS MENORES DE DESGASTE. ALGUMAS TELHAS PODEM APRESENTAR RACHADURAS OU DESGASTES SUPERFICIAIS, MAS SEM COMPROMETER A INTEGRIDADE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INEXISTENTES. E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ EM BOM ESTADO. PODE HAVER ALGUM ACÚMULO DE DETRITOS, MAS EM QUANTIDADE MODERADA.
Nº DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5850			TELHADO EM CONDIÇÕES MÉDIAS. SINAIS DE DESGASTE VISÍVEIS, COMO TELHAS COM RACHADURAS OU DESLOCAMENTO LEVE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INFILTRAÇÕES LOCALIZADAS. ESTRUTURA DO TELHADO MOSTRANDO SINAIS DE ENVELHECIMENTO, MAS AINDA FUNCIONAL. ACÚMULO MODERADO DE DETRITOS OU MUSGO EM ALGUMAS ÁREAS.
ÁREA	FOTO GERAL EVIDENCIADA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
MANUTENÇÃO			TELHADO QUE REQUER ATENÇÃO DEVIDO A SINAIS SIGNIFICATIVOS DE TELHAS DANIFICADAS, QUEBRADAS OU DESLOCADAS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA EM ALGUNS PONTOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM. CALHAS E RUFOS PODEM ESTAR OBSTRUÍDOS OU DANIFICADAS.
LOCALIZAÇÃO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
TELHADO			TELHADO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE DESGASTE. VAZAMENTOS VISÍVEIS E POSSIBILIDADE DE DANOS INTERNOS. DESGASTE SUBSTANCIAL NA ESTRUTURA DO TELHADO, COMO CAIBROS OU TERÇAS DANIFICADOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM ADEQUADA. CALHAS E RUFOS ESTÃO OBSTRUÍDOS OU DANIFICADOS.
TRATATIVA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Limpeza do telhado.	DESCRİÇÃO	RECOMENDAÇÃO	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
EVIDÊNCIA	2. Sujidade no telhado	Normalizar a manta térmica no telhado, mantendo o telhado nivelado em relação ao ângulo de caimento.	TELHADO EM CONDIÇÕES EXTREMAMENTE RUINS, EXIGINDO AÇÃO IMEDIATA. TELHAS FALTANDO, DANIFICADAS OU COMPLETAMENTE DETERIORADAS. VAZAMENTOS GRAVES E INFILTRAÇÕES, COM DANOS SIGNIFICATIVOS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA, COM CAIBROS OU TERÇAS SEVERAMENTE DANIFICADOS. ACÚMULO EXCESSIVO DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO GRAVEMENTE A INTEGRIDADE DO TELHADO. CALHAS E RUFOS DANIFICADOS OU AUSENTES.
RESULTADOS	PRIORIDADE: 1 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4		
	1. Deformação da manta térmica na cumeeira podendo ocorrer futuras rachaduras e infiltrações, a penetração constante da água em sua estrutura causa desgaste, reduzindo a eficácia da telha e permitindo a passagem da água.		

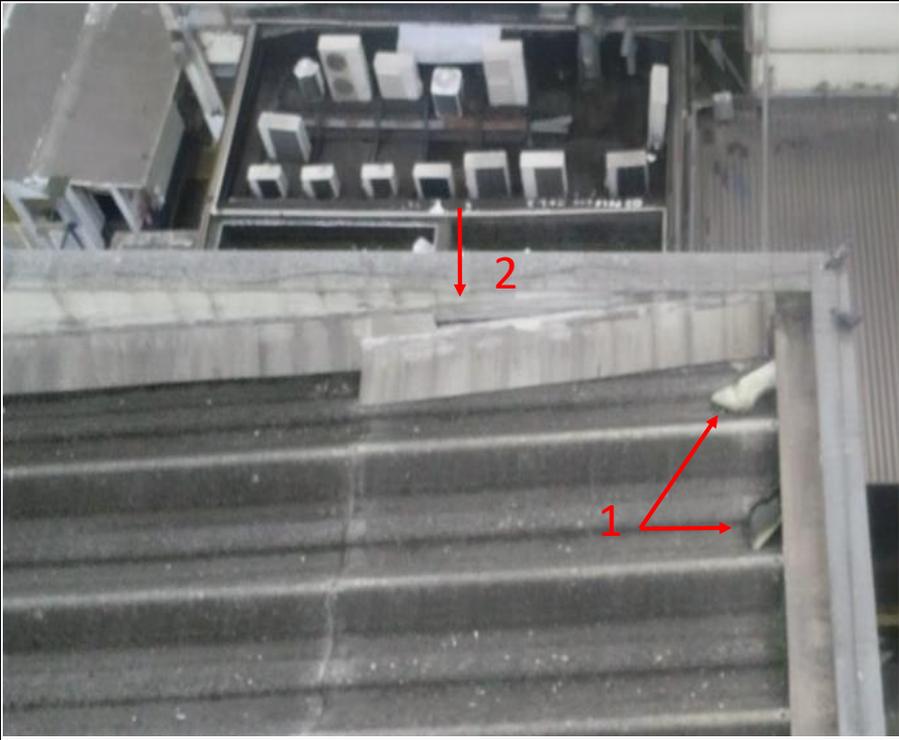
	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO EM TELHADO		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
BUNGE - SANTOS / SP			<p>TELHADO EM ÓTIMAS CONDIÇÕES, SEM DESGASTE OU DETERIORAÇÃO. TELHAS INTACTAS E BEM FIXADAS, SEM RACHADURAS OU QUEBRAS. SEM VAZAMENTOS, E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ SÓLIDA. POUCOS OU NENHUM ACÚMULO DE DETRITOS OU SUJEIRA.</p>
DATA DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/06/2023			<p>TELHADO EM BOAS CONDIÇÕES. COM ALGUNS SINAIS MENORES DE DESGASTE. ALGUMAS TELHAS PODEM APRESENTAR RACHADURAS OU DESGASTES SUPERFICIAIS, MAS SEM COMPROMETER A INTEGRIDADE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INEXISTENTES. E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ EM BOM ESTADO. PODE HAVER ALGUM ACÚMULO DE DETRITOS, MAS EM QUANTIDADE MODERADA.</p>
Nº DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5850			<p>TELHADO EM CONDIÇÕES MÉDIAS. SINAIS DE DESGASTE VISÍVEIS, COMO TELHAS COM RACHADURAS OU DESLOCAMENTO LEVE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INFILTRAÇÕES LOCALIZADAS. ESTRUTURA DO TELHADO MOSTRANDO SINAIS DE ENVELHECIMENTO, MAS AINDA FUNCIONAL. ACÚMULO MODERADO DE DETRITOS OU MUSGO EM ALGUMAS ÁREAS.</p>
ÁREA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
ADM	<p>TELHADO QUE REQUER ATENÇÃO DEVIDO A SINAIS SIGNIFICATIVOS DE TELHAS DANIFICADAS, QUEBRADAS OU DESLOCADAS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA EM ALGUNS PONTOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM. CALHAS E RUFOS PODEM ESTAR OBSTRUÍDOS OU DANIFICADAS.</p>		
LOCALIZAÇÃO	FOTO GERAL EVIDENCIADA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
TELHADO			<p>TELHADO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE DESGASTE. VAZAMENTOS VISÍVEIS E POSSIBILIDADE DE DANOS INTERNOS. DESGASTE SUBSTANCIAL NA ESTRUTURA DO TELHADO, COMO CAIBROS OU TERÇAS DANIFICADOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM ADEQUADA. CALHAS E RUFOS ESTÃO OBSTRUÍDOS OU DANIFICADOS.</p>
TRATATIVA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Remoção da corda evitando danos			<p>TELHADO EM CONDIÇÕES EXTREMAMENTE RUINS, EXIGINDO AÇÃO IMEDIATA. TELHAS FALTANDO, DANIFICADAS OU COMPLETAMENTE DETERIORADAS. VAZAMENTOS GRAVES E INFILTRAÇÕES, COM DANOS SIGNIFICATIVOS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA, COM CAIBROS OU TERÇAS SEVERAMENTE DANIFICADOS. ACÚMULO EXCESSIVO DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO GRAVEMENTE A INTEGRIDADE DO TELHADO. CALHAS E RUFOS DANIFICADOS OU AUSENTES.</p>
EVIDÊNCIA			<p>1. Corda solta em cima do telhado podendo ocasionar entupimento de calhas, danos de infiltrações e alagamento de área.</p>
RESULTADOS	RECOMENDAÇÃO		
<p>PRIORIDADE: 2</p> <p>CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2</p>	Retirar corda de cima do telhado evitando danos.		

	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO EM TELHADO		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
BUNGE - SANTOS / SP			TELHADO EM ÓTIMAS CONDIÇÕES, SEM DESGASTE OU DETERIORAÇÃO. TELHAS INTACTAS E BEM FIXADAS, SEM RACHADURAS OU QUEBRAS. SEM VAZAMENTOS, E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ SÓLIDA. POUCOS OU NENHUM ACÚMULO DE DETRITOS OU SUJEIRA.
DATA DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/06/2023			TELHADO EM BOAS CONDIÇÕES. COM ALGUNS SINAIS MENORES DE DESGASTE. ALGUMAS TELHAS PODEM APRESENTAR RACHADURAS OU DESGASTES SUPERFICIAIS, MAS SEM COMPROMETER A INTEGRIDADE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INEXISTENTES. E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ EM BOM ESTADO. PODE HAVER ALGUM ACÚMULO DE DETRITOS, MAS EM QUANTIDADE MODERADA.
Nº DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5850			TELHADO EM CONDIÇÕES MÉDIAS. SINAIS DE DESGASTE VISÍVEIS, COMO TELHAS COM RACHADURAS OU DESLOCAMENTO LEVE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INFILTRAÇÕES LOCALIZADAS. ESTRUTURA DO TELHADO MOSTRANDO SINAIS DE ENVELHECIMENTO, MAS AINDA FUNCIONAL. ACÚMULO MODERADO DE DETRITOS OU MUSGO EM ALGUMAS ÁREAS.
ÁREA	FOTO GERAL EVIDENCIADA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
ADM			TELHADO QUE REQUER ATENÇÃO DEVIDO A SINAIS SIGNIFICATIVOS DE TELHAS DANIFICADAS, QUEBRADAS OU DESLOCADAS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA EM ALGUNS PONTOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM. CALHAS E RUFOS PODEM ESTAR OBSTRUÍDOS OU DANIFICADOS.
LOCALIZAÇÃO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
TELHADO			TELHADO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE DESGASTE. VAZAMENTOS VISÍVEIS E POSSIBILIDADE DE DANOS INTERNOS. DESGASTE SUBSTANCIAL NA ESTRUTURA DO TELHADO, COMO CAIBROS OU TERÇAS DANIFICADOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM ADEQUADA. CALHAS E RUFOS ESTÃO OBSTRUÍDOS OU DANIFICADOS.
TRATATIVA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Remoção do material evitando danos	DESCRİÇÃO		RECOMENDAÇÃO
EVIDÊNCIA	Evidenciado um material solto no telhado.		Retirar material de cima do telhado evitando danos.
RESULTADOS	PRIORIDADE: 1 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4		TELHADO EM CONDIÇÕES EXTREMAMENTE RUINS, EXIGINDO AÇÃO IMEDIATA. TELHAS FALTANDO, DANIFICADAS OU COMPLETAMENTE DETERIORADAS. VAZAMENTOS GRAVES E INFILTRAÇÕES, COM DANOS SIGNIFICATIVOS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA, COM CAIBROS OU TERÇAS SEVERAMENTE DANIFICADOS. ACÚMULO EXCESSIVO DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO GRAVEMENTE A INTEGRIDADE DO TELHADO. CALHAS E RUFOS DANIFICADOS OU AUSENTES.
DESCRİÇÃO	1. Material solto em cima do telhado podendo ocasionar entupimento de calhas, danos de infiltrações e alagamento de área.		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO EM TELHADO		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
BUNGE - SANTOS / SP			TELHADO EM ÓTIMAS CONDIÇÕES, SEM DESGASTE OU DETERIORAÇÃO. TELHAS INTACTAS E BEM FIXADAS, SEM RACHADURAS OU QUEBRAS. SEM VAZAMENTOS, E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ SÓLIDA. POUCOS OU NENHUM ACÚMULO DE DETRITOS OU SUJEIRA.
DATA DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/06/2023			TELHADO EM BOAS CONDIÇÕES. COM ALGUNS SINAIS MENORES DE DESGASTE. ALGUMAS TELHAS PODEM APRESENTAR RACHADURAS OU DESGASTES SUPERFICIAIS, MAS SEM COMPROMETER A INTEGRIDADE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INEXISTENTES. E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ EM BOM ESTADO. PODE HAVER ALGUM ACÚMULO DE DETRITOS, MAS EM QUANTIDADE MODERADA.
Nº DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5850			TELHADO EM CONDIÇÕES MÉDIAS. SINAIS DE DESGASTE VISÍVEIS, COMO TELHAS COM RACHADURAS OU DESLOCAMENTO LEVE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INFILTRAÇÕES LOCALIZADAS. ESTRUTURA DO TELHADO MOSTRANDO SINAIS DE ENVELHECIMENTO, MAS AINDA FUNCIONAL. ACÚMULO MODERADO DE DETRITOS OU MUSGO EM ALGUMAS ÁREAS.
ÁREA	FOTO GERAL EVIDENCIADA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
ADM			TELHADO QUE REQUER ATENÇÃO DEVIDO A SINAIS SIGNIFICATIVOS DE TELHAS DANIFICADAS, QUEBRADAS OU DESLOCADAS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA EM ALGUNS PONTOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM. CALHAS E RUFOS PODEM ESTAR OBRSTRUÍDOS OU DANIFICADAS.
LOCALIZAÇÃO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
TELHADO			TELHADO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE DESGASTE. VAZAMENTOS VISÍVEIS E POSSIBILIDADE DE DANOS INTERNOS. DESGASTE SUBSTANCIAL NA ESTRUTURA DO TELHADO, COMO CAIBROS OU TERÇAS DANIFICADOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM ADEQUADA. CALHAS E RUFOS ESTÃO OBRSTRUÍDOS OU DANIFICADOS.
TRATATIVA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Remoção de materiais evitando danos	DESCRİÇÃO	RECOMENDAÇÃO	TELHADO EM CONDIÇÕES EXTREMAMENTE RUINS, EXIGINDO AÇÃO IMEDIATA. TELHAS FALTANDO, DANIFICADAS OU COMPLETAMENTE DETERIORADAS. VAZAMENTOS GRAVES E INFILTRAÇÕES, COM DANOS SIGNIFICATIVOS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA, COM CAIBROS OU TERÇAS SEVERAMENTE DANIFICADOS. ACÚMULO EXCESSIVO DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO GRAVEMENTE A INTEGRIDADE DO TELHADO. CALHAS E RUFOS DANIFICADOS OU AUSENTES.
EVIDÊNCIA	Evidenciado materiais soltos no telhado.	1. Materiais solto em cima do telhado podendo ocasionar entupimento de calhas, danos de infiltrações e alagamento de área.	Retirar materiais de cima do telhado evitando danos.
RESULTADOS	PRIORIDADE: 1 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3		

	RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO EM TELHADO		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
BUNGE - SANTOS / SP			TELHADO EM ÓTIMAS CONDIÇÕES, SEM DESGASTE OU DETERIORAÇÃO. TELHAS INTACTAS E BEM FIXADAS, SEM RACHADURAS OU QUEBRAS. SEM VAZAMENTOS, E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ SÓLIDA. POUCOS OU NENHUM ACÚMULO DE DETRITOS OU SUJEIRA.
DATA DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/06/2023			TELHADO EM BOAS CONDIÇÕES. COM ALGUNS SINAIS MENORES DE DESGASTE. ALGUMAS TELHAS PODEM APRESENTAR RACHADURAS OU DESGASTES SUPERFICIAIS, MAS SEM COMPROMETER A INTEGRIDADE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INEXISTENTES. E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ EM BOM ESTADO. PODE HAVER ALGUM ACÚMULO DE DETRITOS, MAS EM QUANTIDADE MODERADA.
Nº DO RELATÓRIO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5850			TELHADO EM CONDIÇÕES MÉDIAS. SINAIS DE DESGASTE VISÍVEIS, COMO TELHAS COM RACHADURAS OU DESLOCAMENTO LEVE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INFILTRAÇÕES LOCALIZADAS. ESTRUTURA DO TELHADO MOSTRANDO SINAIS DE ENVELHECIMENTO, MAS AINDA FUNCIONAL. ACÚMULO MODERADO DE DETRITOS OU MUSGO EM ALGUMAS ÁREAS.
ÁREA	FOTO GERAL EVIDENCIADA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
ADM			TELHADO QUE REQUER ATENÇÃO DEVIDO A SINAIS SIGNIFICATIVOS DE TELHAS DANIFICADAS, QUEBRADAS OU DESLOCADAS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA EM ALGUNS PONTOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM. CALHAS E RUFOS PODEM ESTAR OBSTRUÍDOS OU DANIFICADAS.
LOCALIZAÇÃO			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
TELHADO			TELHADO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE DESGASTE. VAZAMENTOS VISÍVEIS E POSSIBILIDADE DE DANOS INTERNOS. DESGASTE SUBSTANCIAL NA ESTRUTURA DO TELHADO, COMO CAIBROS OU TERÇAS DANIFICADOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM ADEQUADA. CALHAS E RUFOS ESTÃO OBSTRUÍDOS OU DANIFICADOS.
TRATATIVA			CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Remoção de material evitando danos Reparar rufo na localidade			TELHADO EM CONDIÇÕES EXTREMAMENTE RUINS, EXIGINDO AÇÃO IMEDIATA. TELHAS FALTANDO, DANIFICADAS OU COMPLETAMENTE DETERIORADAS. VAZAMENTOS GRAVES E INFILTRAÇÕES, COM DANOS SIGNIFICATIVOS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA, COM CAIBROS OU TERÇAS SEVERAMENTE DANIFICADOS. ACÚMULO EXCESSIVO DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO GRAVEMENTE A INTEGRIDADE DO TELHADO. CALHAS E RUFOS DANIFICADOS OU AUSENTES.
EVIDÊNCIA	DESCRİÇÃO	RECOMENDAÇÃO	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
Evidenciado material solto no telhado e falta de rufo.	1. Material solto em cima do telhado podendo ocasionar entupimento de calhas, danos de infiltrações e alagamento de área. 2. Ausência de rufo podendo ocasionar infiltrações e alagamento na localização.	Retirar material de cima do telhado evitando danos. Necessário reparar rufos na localidade.	PRIORIDADE: 0
RESULTADOS	CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4		

 RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO EM TELHADO		
CLIENTE	FOTO GERAL DO AMBIENTE	CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
BUNGE - SANTOS / SP		<p>TELHADO EM ÓTIMAS CONDIÇÕES, SEM DESGASTE OU DETERIORAÇÃO. TELHAS INTACTAS E BEM FIXADAS, SEM RACHADURAS OU QUEBRAS. SEM VAZAMENTOS, E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ SÓLIDA. POUCOS OU NENHUM ACÚMULO DE DETRITOS OU SUJEIRA.</p>
DATA DO RELATÓRIO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
02/06/2023		<p>TELHADO EM BOAS CONDIÇÕES. COM ALGUNS SINAIS MENORES DE DESGASTE. ALGUMAS TELHAS PODEM APRESENTAR RACHADURAS OU DESGASTES SUPERFICIAIS, MAS SEM COMPROMETER A INTEGRIDADE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INEXISTENTES. E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ EM BOM ESTADO. PODE HAVER ALGUM ACÚMULO DE DETRITOS, MAS EM QUANTIDADE MODERADA.</p>
Nº DO RELATÓRIO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
5850		<p>TELHADO EM CONDIÇÕES MÉDIAS. SINAIS DE DESGASTE VISÍVEIS, COMO TELHAS COM RACHADURAS OU DESLOCAMENTO LEVE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INFILTRAÇÕES LOCALIZADAS. ESTRUTURA DO TELHADO MOSTRANDO SINAIS DE ENVELHECIMENTO, MAS AINDA FUNCIONAL. ACÚMULO MODERADO DE DETRITOS OU MUSGO EM ALGUMAS ÁREAS.</p>
ÁREA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
ADM		<p>TELHADO QUE REQUER ATENÇÃO DEVIDO A SINAIS SIGNIFICATIVOS DE TELHAS DANIFICADAS, QUEBRADAS OU DESLOCADAS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA EM ALGUNS PONTOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM. CALHAS E RUFOS PODEM ESTAR OBSTRUÍDOS OU DANIFICADAS.</p>
LOCALIZAÇÃO		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
TELHADO		<p>TELHADO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE DESGASTE. VAZAMENTOS VISÍVEIS E POSSIBILIDADE DE DANOS INTERNOS. DESGASTE SUBSTANCIAL NA ESTRUTURA DO TELHADO, COMO CAIBROS OU TERÇAS DANIFICADOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM ADEQUADA. CALHAS E RUFOS ESTÃO OBSTRUÍDOS OU DANIFICADOS.</p>
TRATATIVA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Remoção de material evitando danos Reparar rufo na localidade	<p>DESCRITIVO</p> <p>1. Escada solta em cima do telhado em caso de quebra do telhado a escada pode cair e ocasionar acidentes com equipamentos ou pessoas</p> <p>2. Telha dissimilar ao modelo utilizado, telhas instaladas de forma irregular fora do padrão de instalação.</p>	<p>RECOMENDAÇÃO</p> <p>Retirar escada de cima do telhado evitando danos.</p> <p>Substituir telha por modelo correto retirar telha fora do padrão ou substituir telha danificada.</p>
EVIDÊNCIA		
Evidenciado material solto no telhado e falta de rufo.		
RESULTADOS		
PRIORIDADE: 1		
CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3		

		RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO EM TELHADO			
CLIENTE		FOTO GERAL DO AMBIENTE		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0	
BUNGE - SANTOS / SP				TELHADO EM ÓTIMAS CONDIÇÕES, SEM DESGASTE OU DETERIORAÇÃO. TELHAS INTACTAS E BEM FIXADAS, SEM RACHADURAS OU QUEBRAS. SEM VAZAMENTOS, E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ SÓLIDA. POUCOS OU NENHUM ACÚMULO DE DETRITOS OU SUJEIRA.	
DATA DO RELATÓRIO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1	
02/06/2023				TELHADO EM BOAS CONDIÇÕES. COM ALGUNS SINAIS MENORES DE DESGASTE. ALGUMAS TELHAS PODEM APRESENTAR RACHADURAS OU DESGASTES SUPERFICIAIS, MAS SEM COMPROMETER A INTEGRIDADE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INEXISTENTES. E A ESTRUTURA DO TELHADO ESTÁ EM BOM ESTADO. PODE HAVER ALGUM ACÚMULO DE DETRITOS, MAS EM QUANTIDADE MODERADA.	
Nº DO RELATÓRIO				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2	
5850				TELHADO EM CONDIÇÕES MÉDIAS. SINAIS DE DESGASTE VISÍVEIS, COMO TELHAS COM RACHADURAS OU DESLOCAMENTO LEVE. VAZAMENTOS PEQUENOS OU INFILTRAÇÕES LOCALIZADAS. ESTRUTURA DO TELHADO MOSTRANDO SINAIS DE ENVELHECIMENTO, MAS AINDA FUNCIONAL. ACÚMULO MODERADO DE DETRITOS OU MUSGO EM ALGUMAS ÁREAS.	
ÁREA				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3	
ADM		TELHADO QUE REQUER ATENÇÃO DEVIDO A SINAIS SIGNIFICATIVOS DE TELHAS DANIFICADAS, QUEBRADAS OU DESLOCADAS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA EM ALGUNS PONTOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM. CALHAS E RUFOS PODEM ESTAR OBSTRUÍDOS OU DANIFICADOS.			
LOCALIZAÇÃO		FOTO GERAL EVIDENCIADA		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4	
TELHADO				TELHADO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE DESGASTE. VAZAMENTOS VISÍVEIS E POSSIBILIDADE DE DANOS INTERNOS. DESGASTE SUBSTANCIAL NA ESTRUTURA DO TELHADO, COMO CAIBROS OU TERÇAS DANIFICADOS. ACÚMULO CONSIDERÁVEL DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO A DRENAGEM ADEQUADA. CALHAS E RUFOS ESTÃO OBSTRUÍDOS OU DANIFICADOS.	
TRATATIVA				CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5	
Remoção de material evitando danos Reparar rufo na localidade				TELHADO EM CONDIÇÕES EXTREMAMENTE RUINS. EXIGINDO AÇÃO IMEDIATA. TELHAS FALTANDO, DANIFICADAS OU COMPLETAMENTE DETERIORADAS. VAZAMENTOS GRAVES E INFILTRAÇÕES, COM DANOS SIGNIFICATIVOS. ESTRUTURA DO TELHADO COMPROMETIDA, COM CAIBROS OU TERÇAS SEVERAMENTE DANIFICADOS. ACÚMULO EXCESSIVO DE DETRITOS, MUSGO OU ALGAS, PREJUDICANDO GRAVEMENTE A INTEGRIDADE DO TELHADO. CALHAS E RUFOS DANIFICADOS OU AUSENTES.	
EVIDÊNCIA				DESCRIBÇÃO	
Evidenciado material solto no telhado e rufo danificado.		1. Material solto em cima do telhado podendo ocasionar entupimento de calhas, danos de infiltrações e alagamento de área. 2. Ausência de rufo podendo ocasionar infiltrações e alagamento na localização.		RECOMENDAÇÃO	
RESULTADOS		Retirar material de cima do telhado evitando danos. Necessário reparar os rufos na localidade.		CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5	
PRIORIDADE: 1 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3					

		BUNGE - SANTOS / SP	
<p>NR 18 – REALIZAR INSPEÇÃO ESTRUTURAL EM EDIFICAÇÕES E INSPEÇÃO POR DRONE NOS TELHADOS DE COBERTURA.</p>	Relatório 5850	Página 9	
	Obra 10055	Revisão 0	

6.2 – A.R.T

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

R. Manoel Tourinho, nº10, Santos SP
 E-mail: comercial@conerge-engenharia.com.br
 Tel: (13) 3466-7187 / 3468-2570
 Site: www.conerge-engenharia.com.br

24
anos
Deus é fiel



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230230854667

1. Responsável Técnico

CARLOS HENRIQUE DE MORAES

Título Profissional: **Engenheiro Industrial - Mecânica, Engenheiro de Segurança do Trabalho**

RNP: **2603421441**

Registro: **0640977984-SP**

Empresa Contratada: **CONERGE CONSULTORIA TREINAMENTOS E VENDAS EIRELI**

Registro: **2317311-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **BUNGE ALIMENTOS S/A**

CPF/CNPJ: **84.046.101/0582-72**

Endereço: **Praça GUILHERME ARALHE**

Nº: **20**

Complemento:

Bairro: **MACUCO**

Cidade: **Santos**

UF: **SP**

CEP: **11015-305**

Contrato: **Pr. 5.684.23 - Obra 10055**

Celebrado em: **13/03/2023**

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ **551,00**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Praça GUILHERME ARALHE**

Nº: **20**

Complemento:

Bairro: **MACUCO**

Cidade: **Santos**

UF: **SP**

CEP: **11015-305**

Data de Início: **29/05/2023**

Previsão de Término: **15/06/2023**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Industrial**

Código:

Proprietário: **BUNGE ALIMENTOS S/A**

CPF/CNPJ: **84.046.101/0582-72**

4. Atividade Técnica

Supervisão

			Quantidade	Unidade
1	Inspeção	de estrutura metálica para fins diversos	10,00000	unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Pr. 5.684.23 - NR-18 SERVIÇO DE INSPEÇÃO POR DRONE EM TELHADOS DE ARMAZÉNS E EDIFICAÇÕES - ÁREAS - H2 ÁREA ROBÔ, CARREGAMENTO TRIGO MEGA SILO LADO TERRA; MEGA SILO TOMBADOR; RUA B; CARREGAMENTO FARELO; H1 E H2; MEGA MOAGEM - MOINHO M; H0 CARROSSEL; MANUTENÇÃO E ADM.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

0-NÃO DESTINADA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
 Local data

CARLOS HENRIQUE DE MORAES - CPF: 926.902.118-15

BUNGE ALIMENTOS S/A - CPF/CNPJ: 84.046.101/0582-72

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
 Tel: 0800 017 18 11

E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima



