

INSPEÇÃO E ENSAIOS NR-35 EM LINHA DE VIDA



ARMAZÉM XI CORREDOR SAÍDA

COPERSUCAR – SANTOS/SP

Este Relatório de Inspeção segue os mais rigorosos padrões de qualidade. Os serviços e resultados aqui contidos foram previamente revisados, analisados e aprovados por um Engenheiro Mecânico e Engenheiro de Segurança do Trabalho (Profissional Habilitado).

ÍNDICE

1.0 APRESENTAÇÃO.....	3
2.0 OBJETIVO	4
3.0 NORMAS DE REFERÊNCIA	4
4.0 TABELA DE REFERÊNCIA DE PRIORIDADES.....	5
5.0 GRÁFICO DE PRIORIDADES	6
6.0 TABELA DE GRAU DE CORROSÃO	7
7.0 ESPECIFICAÇÕES DA LINHA DE VIDA.....	7
8.0 PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO PERIÓDICA.....	8
9.0 PROCEDIMENTOS DE UTILIZAÇÃO DO CINTO PARAQUEDISTA.....	9
10.0 PROCEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO DO TRAVA-QUEDAS RETRÁTIL	9
11.0 INSPEÇÃO DO TRAVA-QUEDAS RETRÁTIL.....	12
12.0 MANUTENÇÃO DO TRAVA-QUEDAS RETRÁTIL.....	13
13.0 INSPEÇÃO DO CINTO PARAQUEDISTA.....	13
14.0 MANUTENÇÃO DO CINTO PARAQUEDISTA.....	14
15.0 MANUTENÇÃO DOS CABOS DE AÇO E CORDAS DE SEGURANÇA	14
16.0 CONCLUSÃO	19
16.1 PRÓXIMAS INSPEÇÕES	19
17.0 DADOS CONTRATUAIS.....	20
18.0 – ANEXOS	21
18.1 – PLANILHA DE INSPEÇÃO	22
18.2 – DIMENSIONAL DE CABO DE AÇO	23
18.3 – CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DO PAQUIMETRO	24
18.4 – A.R.T.....	25

1.0 APRESENTAÇÃO

PROPOSTA DE SERVIÇO

Avaliar através de inspeção de integridade estrutural as linhas de vida, conforme exigência da portaria SEPRT 915, de 30 de julho de 2019, da NR-35, fins de certificação das atuais condições de segurança.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Verificar os aspectos físicos estruturais, instalações, manutenção, grau de corrosão existente, anomalias, soldas e documentações, fornecendo as recomendações necessárias para a recuperação ou substituição para a liberação do uso com segurança.

ESCOPO DETALHADO

- Acompanhamento fotográfico da inspeção;
- Inspeção Visual para verificação de corrosão, trincas e desgastes;
- Realizar Inspeção dimensional dos Cabos de Aço;
- Realizar Inspeção Visual dos Cabos de Aço;
- Realizar Inspeção Visual dos Esticadores de Cabos de Aço;
- Realizar Inspeção Visual dos Indicadores de Tensão;
- Realizar Inspeção Visual dos Absorvedores de Energia;
- Realizar Inspeção Visual dos Suportes;
- Realizar Inspeção Visual dos Pilares;
- Realizar Inspeção Visual das Ancoragens;
- Realizar Inspeção Visual dos Troles;
- Realizar Inspeção Visual das Manilhas;
- Realizar Inspeção Visual dos Trava quedas;
- Verificar se os itens e subitens obrigatórios da NR-35 estão sendo atendidos;
- Verificar as evidências das inspeções periódicas realizadas nos Sistemas de Linha de Vida;
- Verificar as evidências das inspeções periódicas nos equipamentos e acessórios.

2.0 OBJETIVO

Executar Inspeções e Laudo na **Linha de Vida – Corredor Saída**, localizada no **Armazém XI** para fins de certificação das atuais condições de segurança.

Detectar através das inspeções realizadas, a existência de irregularidades que possam comprometer a segurança, durante o seu funcionamento normal e seu enquadramento na legislação, quando aplicável.


3.0 NORMAS DE REFERÊNCIA

- **NBR 11900-4:** Grampo pesado para cabo de aço;
- **NBR-16325-1:** Proteção contra quedas de altura, dispositivos “A”, “B” e “D”);
- **NBR-16325-2:** Proteção contra quedas de altura, dispositivos C;
- **NR-35:** Trabalho em altura;
- **NR-18:** Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção;
- **NBR 11900-1:** Sapatilho para cabo de aço;
- **NBR-16489:** Sistemas e equipamentos de proteção individual para trabalhos em altura – Recomendações e orientações para seleção, uso e manutenção).

4.0 TABELA DE REFERÊNCIA DE PRIORIDADES


TIPO DE PRIORIDADE	CONDIÇÃO DA PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
P₀	PRESERVAR A SEGURANÇA À VIDA E EQUIPAMENTOS, COM PLANEJAMENTO IMEDIATO DE INTERVENÇÃO.
P₁	AUMENTAR A VIDA ÚTIL DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS.
P₂	AUMENTAR A VIDA ÚTIL DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS, VERIFICANDO A EVOLUÇÃO DAS ANOMALIAS.
P₃	AUMENTAR A VIDA ÚTIL DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS, VERIFICANDO A EVOLUÇÃO DAS ANOMALIAS, PARA CONSERVAÇÃO ORIGINAL DAS PEÇAS CONSTRUTIVAS.

5.0 GRÁFICO DE PRIORIDADES

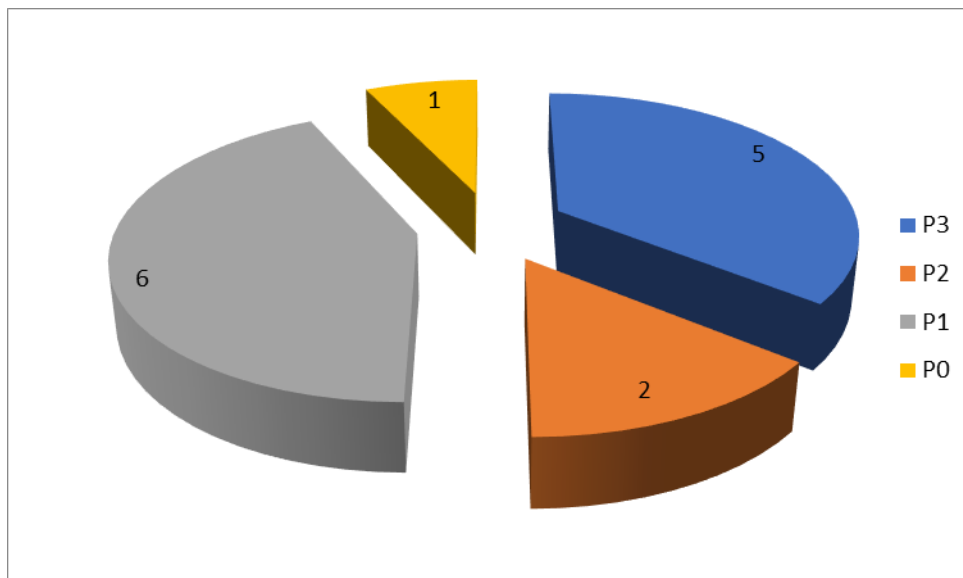

PRIORIDADES	TOTAL	PORCENTAGEM
P0-Crítico	1	7%
P1-Prioridade alta	6	43%
P2-Prioridade média	2	14%
P3-Prioridade baixa	5	36%

6.0 TABELA DE GRAU DE CORROSÃO

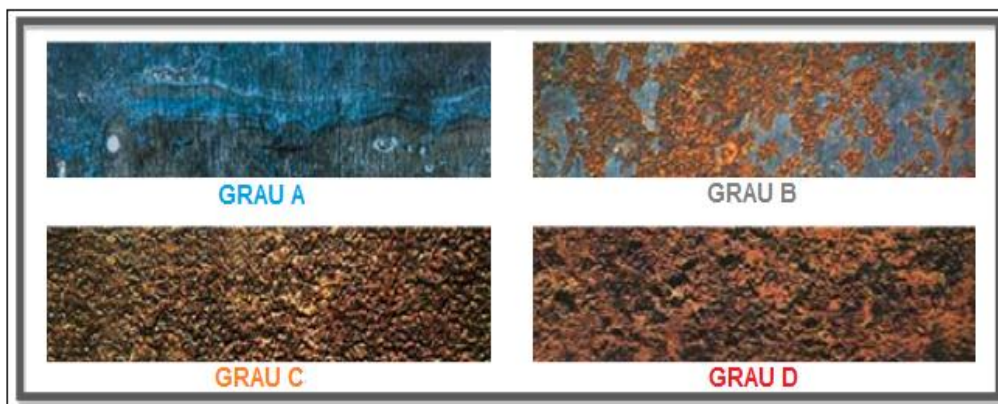

- **Grau A** – Superfície de aço com a carepa de laminação praticamente intacta em toda a superfície e sem corrosão. Representa a superfície de aço recentemente laminada, **(limpeza periódica)**.
- **Grau B** – Superfície de aço com princípio de corrosão, quando a carepa de laminação começa a desprender-se, **(tratamento e pintura)**.
- **Grau C** – Superfície de aço onde a carepa de laminação foi eliminada pela corrosão ou poderá ser removida por raspagem ou jateamento, desde que não tenha formado ainda cavidades muito visíveis (pites) em grande escala, **(aprovada com ressalvas)**.
- **Grau D** – Superfície de aço onde a carepa de laminação foi eliminada pela corrosão com formação de cavidades visíveis em grande escala, **(situação reprovada)**.


7.0 ESPECIFICAÇÕES DA LINHA DE VIDA

Área de Instalação:Corredor Saída – ARMAZÉM XI

8.0 PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO PERIÓDICA


NBR 16325-1 Anexo A – A.5 Orientação sobre procedimentos de inspeção periódica:

- **A.5.1** Pelo menos uma vez a cada 12 meses, cada dispositivo de ancoragem deve ser submetido a uma inspeção periódica, conforme as instruções do fabricante. Na aprovação da inspeção, a data da próxima inspeção deve ser marcada na documentação de controle do dispositivo de ancoragem e, se possível, esta data deve também estar marcada junto ao dispositivo de ancoragem.
- **A.5.2** O dispositivo de ancoragem reprovado para uso deve ser etiquetado para esse efeito até que qualquer ação corretiva ou de remoção deste seja efetivada e registrada.

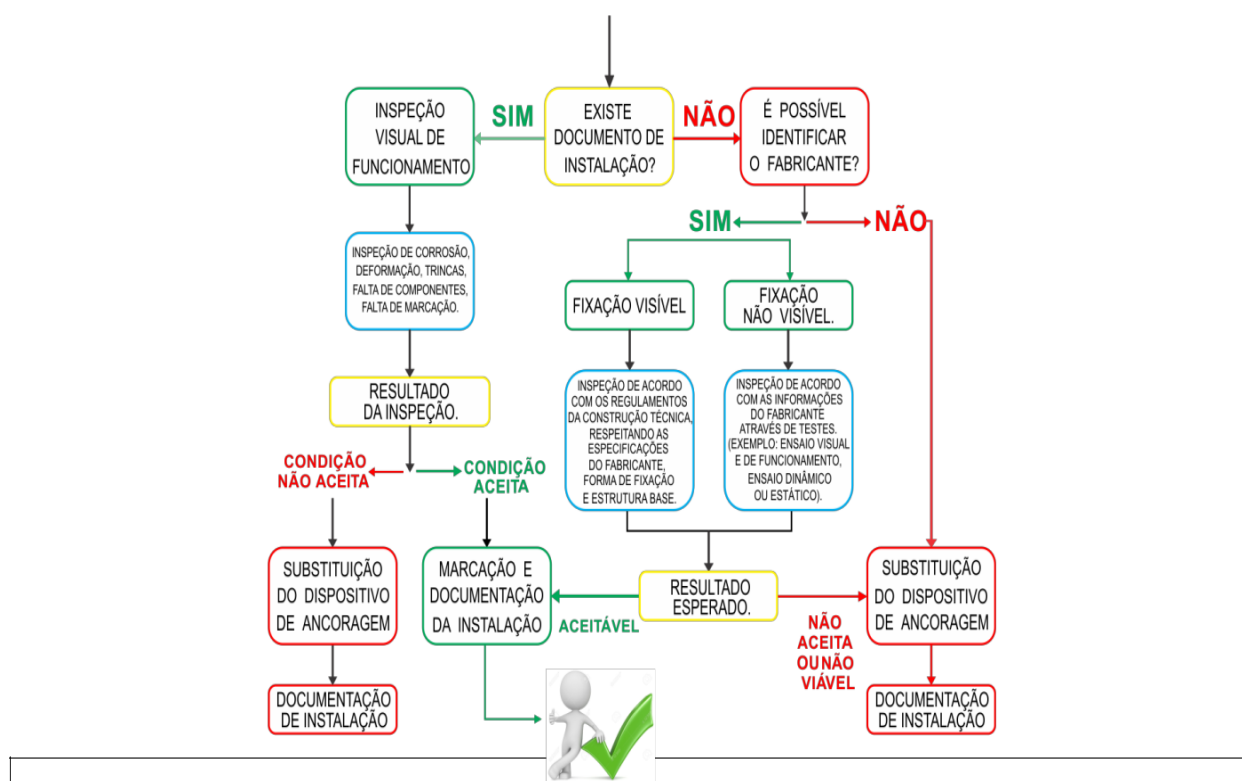

9.0 PROCEDIMENTOS DE UTILIZAÇÃO DO CINTO PARAQUEDISTA

Pegue o cinturão pela argola dorsal (A). Passe os pés nos porta-coxas (B) já afivelados. Coloque os suspensórios (C), um a um pelos braços. Ajuste e trave a fivela da cintura (D). Ajuste e trave as fivelas dos suspensórios (E). Ajuste e trave as fivelas dos porta-coxas (F). Ajuste e trave a fivela secundária frontal (G).

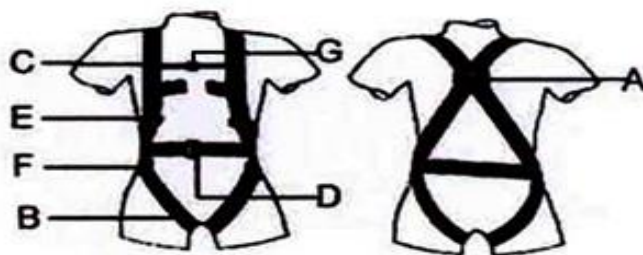

10.0 PROCEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO DO TRAVA-QUEDAS RETRÁTIL



Antes de conectar o trava-queda ao cinturão, faça o teste inicial de bom funcionamento da mola retrátil e das travas: só use o aparelho após constatar:

- Imediato travamento do cabo após ser puxado com força para fora.
- Retorno integral do cabo retrátil após deixar de ser puxado.
- Checar pino de segurança para constatar se o equipamento está em estado de utilização.

O Cabo retrátil deve ser conectado a argola dorsal (costas) do cinturão paraquedista e durante o uso é necessário que fique esticado pela ação da mola interna retrátil.

Após o uso nunca deixar o cabo recolher com velocidade (Tomar o mesmo cuidado que se exige para as trenas de medição). Para efetuar o recolhimento do cabo de aço faça a substituição do cinturão por uma fraca corda. A corda possibilitará fácil recuperação do cabo de aço no próximo uso e rompe – se facilmente se for puxada acidentalmente por um caminhão sem causar danos ao trava queda à instalação.

Se forem notados problemas com a extração ou retração da linha de vida retrátil durante o trabalho em altura, convém que o trabalho seja interrompido imediatamente. Convém que o trava queda seja retirado de serviço e substituído por outro em condições de uso antes do trabalho ter permissão para continuar. Problemas com a retração da linha de vida retrátil são particularmente graves por que se a retração foi impedida, a linha de vida retrátil forma um seio e não é retraída à medida que o usuário subir. No caso de ocorrer uma queda, a energia gerada pode ser muito grande para a capacidade de absorção de energia do trava-queda, causando falha mecânica no dispositivo que pode resultar em ferimentos graves ou fatais para o usuário. Outro risco é que o usuário pode colidir com uma estrutura inferior antes da extração da linha de vida retrátil poder acionar o bloqueio da embreagem. Problemas com a retração da linha de vida retrátil durante a subida são indicados pela falta de tensão da linha de vida retrátil para o elemento de engate do cinturão de segurança.

O deslocamento horizontal do trabalhador em relação ao centro do aparelho não deve ser superior a um terço da distância entre o ponto de ligação do cinturão e o solo.

Durante o uso do cabo retrátil, podem ocorrer pequenas deformações que são facilmente eliminadas com sua retificação manual. Alertamos que pequenas deformações impedem a

necessária retração do cabo e se não forem eliminadas, tornam – se permanentes e obrigam a sua substituição

Recomenda – se também que não seja utilizado o trava-queda retrátil em situações em que a superfície de trabalho consiste em material granular solto, por exemplo açúcar. Em uma situação de deslizamento causado por colapso do material, a velocidade de bloqueio do trava-queda retrátil pode não ser alcançada, por esta razão, o usuário pode ficar submerso e ser asfixiado. Não recomenda – se que o trabalhador caminhe por cima da carga, apenas nas laterais do caminhão a uma altura que ele não corra o risco de existir uma queda para dentro do caminhão.

Convém que os equipamentos metálicos sejam manuseados com cuidado, visto que podem ser danificados se caírem. Os artigos de metal como: conectores, dispositivos da linha de ancoragem, fivelas de cinturões, dispositivos ascendentes e descendentes e trava quedas retrátil exigem verificação para assegurar que funcionam corretamente e suavemente, que os rebites e parafusos estão apertados e procurar por sinais de desgaste, rachaduras, deformação, corrosão ou outros danos. Convém que estes sejam mantidos limpos e em particular, convém que se mantenha os mecanismos livres de sujeira, pois caso contrário pode prejudicar seu funcionamento. Convém que qualquer tipo de lubrificação nos equipamentos metálicos seja realizado conforme orientação do fabricante, porém é necessário ressaltar que é melhor que a lubrificação seja evitada em áreas que podem entrar em contato com materiais têxteis, linha de ancoragem, talabartes de segurança etc., por que pode afetar o adequado funcionamento de qualquer dispositivo de fixação ou ajuste. Convém que qualquer equipamento que apresente algum defeito seja retirado imediatamente de serviço.

Convém que equipamentos utilizados em um ambiente marinho seja limpo por imersão prolongada em água limpa e a seguir secado naturalmente em um ambiente quente longe do calor direto. Antes do armazenamento, convém que o equipamento seja inspecionado de acordo com orientações do fabricante.

11.0 INSPEÇÃO DO TRAVA-QUEDAS RETRÁTIL

Os trava-quedas retrateis devem ser obrigatoriamente inspecionados antes de cada uso fazendo-se o teste de bom funcionamento. Não efetuar teste que queda livre de peso, visto que rompendo ou danificando o pino de segurança do destorcedor do aparelho deverá ser enviado para revisão.

O cabo de aço retrátil deve ser inspecionado e substituído quando ocorrer os seguintes problemas:

- Formação de nó fechado, em decorrência de manuseio incorreto.
- Número de arames rompidos: se em trecho de 3cm de comprimento, tiver 6 arames rompidos ou se, em única perna, tiver 3 arames rompidos.
- Incidência de corrosão na galvanização.

Os trava-quedas montados em troles devem ter fácil deslocamento ao longo de toda a linha e em nenhum caso deve haver a possibilidade de choque mecânico da carcaça em partes da estrutura.

Tabela C.8 – Lista de verificação para inspeção de equipamento – Trava-queda retrátil

Componente	Procedimento de inspeção
Trava-queda retrátil	<i>Inspeções adicionais ao procedimento de verificação geral para todos os equipamentos têxteis</i> ☐ Você leu as informações fornecidas pelo fabricante? ☐ O produto está dentro do prazo de validade recomendado pelo fabricante? Verificação visual: ☐ Acúmulo de substâncias estranhas, por exemplo, partículas finas, graxa, tinta, na linha de ancoragem retrátil ☐ Algum dano na linha de ancoragem retrátil, por exemplo, abrasão, cortes, dano químico ☐ Dano na carcaça ☐ Desgaste excessivo em alguma peça Verificação visual e tátil: ☐ Se a extensão e retração da linha de ancoragem e o retorno para o alojamento funciona corretamente ☐ Se o mecanismo de bloqueio funciona corretamente Ação: ☐ Remover qualquer substância estranha ☐ Dano de qualquer tipo na linha de ancoragem: remover do serviço ☐ Deformação: remova do serviço ☐ Cortes, forte rebarbação, marcação ou arranhadura: remover do serviço ☐ Rachaduras: remova do serviço ☐ Contaminação por substâncias químicas: remover do serviço ☐ Peças móveis: se alguma não funcionar corretamente, remover do serviço Se em dúvida sobre qualquer ponto, remover do serviço.

Tabela ABNT NBR
16489

12.0 MANUTENÇÃO DO TRAVA-QUEDAS RETRÁTIL

O trava-queda retrátil, deve ser revisado pelo fabricante nas seguintes condições:

Reprovado no teste inicial de bom funcionamento:

- Pino de segurança do destorcedor rompido ou danificado (Indica que o aparelho reteve uma queda e necessita de revisão conforme NBR14628:2020);
- Cabo retrátil frouxo devido às suas deformações permanentes, fios partidos e/ou mola interna retrátil desregulada.

Inspeção anual obrigatória vencida:

Os aparelhos a serem enviados para revisão não devem ser abertos (Risco de ferimento).

13.0 INSPEÇÃO DO CINTO PARAQUEDISTA

Antes de cada uso, o usuário deve certificar – se que:

- Todas as fitas de nylon estejam perfeitas, sem cortes, furos, rupturas, partes queimadas, desfiamentos, mesmo que parciais;
- Todos os pontos de costura estejam perfeitos, sem desfiamento ou descosturados;
- Todos os componentes metálicos estejam sem ferrugem, amassados ou danificados;
- Não há suspeita de contaminação química;
- O cinturão deve ser aposentado quando houver constatação de qualquer problema na inspeção.

14.0 MANUTENÇÃO DO CINTO PARAQUEDISTA

O cinturão de segurança deve ser usado por um único trabalhador que é responsável pelos seguintes cuidados:

- **Armazená-lo:** em local seco, à sombra, sem contato com piso de cimento, fontes de calor, produtos químicos, abrasivos ou cortantes;
- **Lavá-lo:** com sabão neutro, água com temperatura até 30 graus e escova de cerdas macias plásticas. Nunca use detergente. Deixar secar ao ar livre, longe da luz solar.
- **Aposentá-lo:** cinturões fabricados em poliéster, envelhecem naturalmente em contato com o ar, mesmo sem serem utilizados.

A vida útil do cinturão não pode ser preestabelecida, dependendo muito da frequência e cuidados durante o uso, grau de exposição a produtos químicos, elementos abrasivos e luz solar.


Para cinturões de poliéster, adota – se uma vida útil de, no máximo quatro anos após a sua fabricação. Em situações bastante severas, o cinturão é aposentado após um ano de uso ou, ainda imediatamente reter uma queda.

15.0 MANUTENÇÃO DOS CABOS DE AÇO E CORDAS DE SEGURANÇA


USO, INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CABOS DE AÇO E CORDAS DE SEGURANÇA:

A) CABO DE AÇO:



USO: Os cabos de aço utilizados nas cadeiras suspensas, guinchos e trava-quedas, são de construção 6x19, galvanizados ou inox. São 6 pernas com 19 arames cada, torcidas em torno de uma alma de aço.

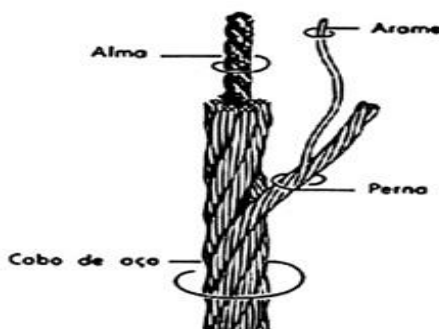

- **Medição do diâmetro:** o diâmetro do cabo de aço é aquele da sua circunferência máxima.

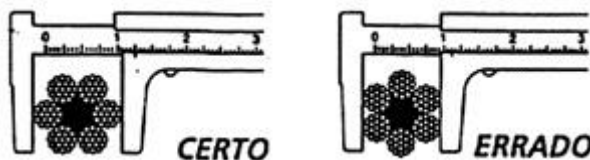

- **Manuseio do cabo de aço:** o cabo de aço deve ser enrolado e desenrolado corretamente (Figura 2), a fim de não ser estragado facilmente por deformações permanentes e formação de nós fechados (Figura 1). Se o cabo for manuseado de forma errada (Figura 3), ou seja, enrolado ou desenrolado sem girar o rolo ou o carretel, o cabo ficará torcido e formará laço. Com o laço fechado (Figura 1, posição 2), o cabo já estará estragado e precisará ser substituído ou cortado no local.

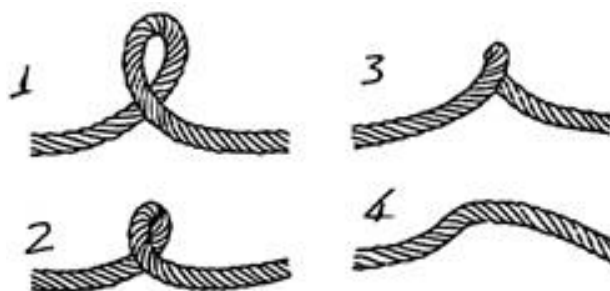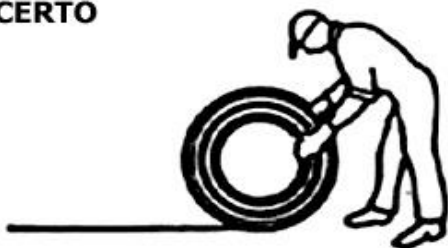**CERTO****ERRADO**

IMPORTANTE: Mesmo que um nó esteja aparentemente endireitado, o cabo nunca pode render serviço máximo, conforme a capacidade garantida. O uso de um cabo com este defeito torna-se perigoso podendo causar graves acidentes.

INSPEÇÃO:

Antes de cada uso, o cabo de aço deve ser inteiramente inspecionado quanto aos seguintes problemas:

- Formação de nó fechado, em decorrência de manuseio incorreto.

Número de arames rompidos:

Cabo de aço com 4,8 mm de diâmetro: deve ser inspecionado em trechos de 3 cm de comprimento e substituído se, em um trecho, tiver 6 arames rompidos ou se, em uma única perna, tiver 3 arames rompidos.

Cabo de aço com 8 mm de diâmetro: deve ser inspecionado em trechos de 5 cm de comprimento e substituído se, em um trecho, tiver 6 arames rompidos ou se, em uma única perna, tiver 3 arames rompidos.

A inspeção visual de um cabo se sobrepõe a qualquer norma ou método de substituição dos mesmos.

- **Corrosão:** quando se verificar a incidência de corrosão na galvanização.

IMPORTANTE:


- Havendo problemas em todo o cabo, ele deve ser aposentado. Havendo problemas localizados, ele pode ser cortado e usado.
- Ao se observar um cabo de aço, se for encontrado algum outro defeito grave, o cabo deve ser substituído, mesmo que o número admissível de arames rompidos não tenha atingido o limite encontrado na tabela, ou até mesmo sem ter nenhum arame rompido.

MANUTENÇÃO:

- **Mantê-lo:** afastado de produtos químicos nocivos (ácidos), abrasivos e cantos afiados;
- **Armazená-lo:** em local seco, por meio de carretel, para fácil manuseio, sem torção estrutural;
- **Olhal com grampos:** Os cabos de aço poderão ter olhal confeccionado com grampos de aço galvanizado (Figura 6), conforme a regra:
 - 1) Para cabo de aço com diâmetro de 4,8mm, usa-se 3 grampos 3/16" com espaçamento entre si de 29mm;
 - 2) Para cabo de aço com diâmetro de 8 mm, usa-se 3 grampos 5/16" com espaçamento entre si de 48 mm.

IMPORTANTE:


Os grampos devem ser montados de maneira correta e reapertados após o início de uso do cabo de aço.

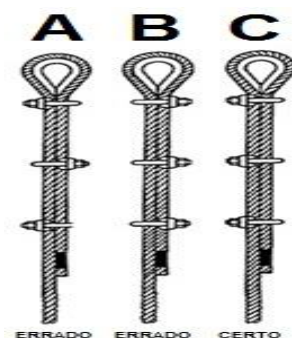


- Recomendamos que os cabos de aço da cadeira suspensa e do trava queda não podem ser lubrificados para evitar escorregamento dos aparelhos.

B) CORDA DE SEGURANÇA:

USO: As cordas de fibra sintética utilizadas para sustentação da Cadeira Suspensa ou cabo - guia do trava-queda deslizante devem ter diâmetro nominal de 12mm, carga de ruptura de, no mínimo, 20 kN, obedecer às especificações do item NR 18.16.5 – Anexo I do MTE, sendo constituída de trançado triplo com alma central conforme detalha a imagem abaixo

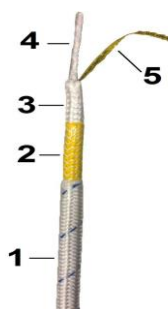

- **Nó oito:** Para confecção de um seguro olhal de corda, costuma-se utilizar o nó oito conforme a figura:

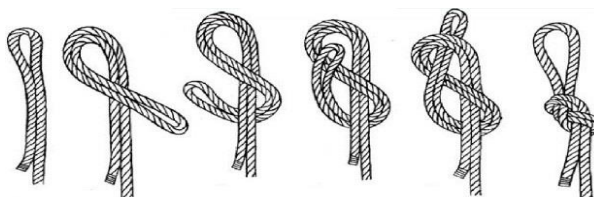

INSPEÇÃO:

Antes de cada uso, a corda deve ser inteiramente inspecionada.

- **Inspeção externa:** a capa da corda deve estar perfeita, diâmetro constante, sem cortes, fios partidos, partes queimadas, sem desgastes significativos por abrasão e sem suspeita de contaminação por produto químico nocivo à sua estrutura;
- **Inspeção interna:** palpando-a em todo o comprimento, a corda não deve apresentar caroço, inconsistência à dobra, emagrecimento da parte interna, movimentação ou folga entre capa e parte interna.

IMPORTANTE:

- 1) Havendo problemas em toda a corda, ela deve ser aposentada. Havendo problemas localizados, ela pode ser cortada e usada.
- 2) A inspeção visual de uma corda se sobrepõe a qualquer norma ou método de substituição das mesmas.

MANUTENÇÃO:

A corda de segurança deve ser usada por um único trabalhador que é responsável pelos seguintes cuidados:

- **Mantê-la:** limpa, afastada de produtos químicos nocivos (ácidos), cantos afiados e piso das obras.
- **Jamais pisá-la com sapatos sujos:** partículas de areia, terra e pó penetram nas fibras e causam grande desgaste dos fios durante o uso. Recomenda-se armazenar a corda em carretel para fácil manuseio sem torção estrutural.
- **Armazená-la:** em local seco, à sombra, sem contato com piso de cimento, fontes de calor, produtos químicos, abrasivos ou cortantes.
- **Lavá-la:** com sabão neutro, água com temperatura de até 30° e escova com cerdas macias (plásticas). Nunca use detergente. Deixar secar ao ar livre, longe da luz solar.
- **Aposenta-la:** cordas fabricadas em poliamida, produto que envelhece naturalmente em contato com o ar mesmo sem serem usadas.

A vida útil da corda não pode ser preestabelecida, dependendo muito da frequência e cuidados durante o uso, grau de exposição a produtos químicos, elementos abrasivos e luz solar. Praticamente para as cordas de poliamida, adota-se uma vida útil de, no máximo, quatro anos após sua fabricação. Em situações bastante severas de trabalho, costuma-se aposentá-la após um ano de uso.

16.0 CONCLUSÃO

Essa vistoria tem validade de **12 meses** para a linha de vida localizada no **Corredor Saída – Armazém XI** inspecionada conforme a NR-35, está sendo **LIBERADA**, porém necessário atender os prazos estabelecidos e as recomendações citadas em função da Planilha de Inspeção NR-35.

Nota técnica: A inspeção periódica do sistema de ancoragem deve ser efetuada de acordo com o procedimento operacional, considerando o projeto do sistema de ancoragem e o de montagem, respeitando as instruções do fabricante e as normas regulamentadoras e técnicas aplicáveis, **com periodicidade não superior a 12 meses conforme anexo II subitem 3.1.2 da NR-35.**

Observação: 3.4.1.3 (ABNT NBR ISSO 4309, inspeção em cabo de aço) O cabo deve ser examinado se ocorrer um incidente que possa ter causado danos ao cabo e/ou à sua extremidade, ou sempre que um cabo for novamente utilizado após a montagem seguida de reinstalação, o cabo deve ser examinado.


16.1 PRÓXIMAS INSPEÇÕES

Próxima Inspeção: 24/03/2022

17.0 DADOS CONTRATUAIS

Contratante:	Copersucar – Santos / SP
Responsável/Representante	Sr. Harrisson Henrique
Número da obra:	2197
Número do Relatório:	4744
Início da inspeção:	22/02/2021
Término da inspeção:	24/03/2021
Data do relatório:	26/03/2021
Equipe técnica envolvida:	Aux. Inspeção: Gabriel Ferreira dos Santos Eng. Responsável: Carlos Henrique de Moraes



CONTROLE DE EMISSÃO

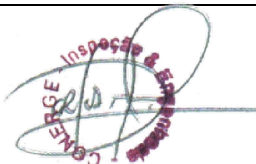
Inspecionado por	GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS	 Assinatura	26/03/21 Data
Engenheiro Segurança do Trabalho	CARLOS HENRIQUE DE MORAES CREA SP 0640977984	 Assinatura	26/03/2021 Data

"Inspeção com Segurança e Qualidade é nossa Prioridade"

18.0 – ANEXOS

18.1 – PLANILHA DE INSPEÇÃO

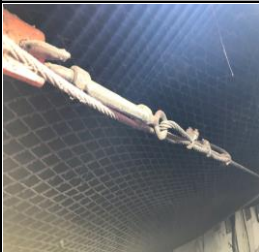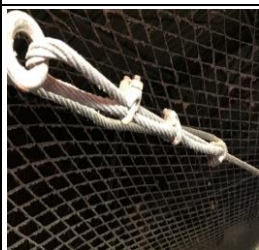		RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL					
Cliente: COPERSUCAR - SANTOS / SP Identificação/Tag: CORREDOR SAÍDA - ARMAZÉM XI Serviço: NR-35				Data: 26/03/2021 Nº do relatório: 4744 Norma de Ref.: Portaria SEPRT n.º 915, de 30 de julho de 2019		LEGENDA DE PRIORIDADE: P0 - Crítico P1 - Prioridade Alta P2 - Prioridade Média P3- Prioridade Baixa	
Nº	LOCAL INSPECIONADO	TIPO DE INSPEÇÃO	ITEM	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	LINHA DE VIDA	EXTERNA	INSPEÇÃO	Foi evidenciado que a linha de vida não possui absorvedor de energia.	Necessário instalar absorvedor de energia na linha de vida.	P1	
2	LADO ENTRADA	EXTERNA	INSPEÇÃO	Foi evidenciado que os olhal do cabo de aço encontra-se com fata de sapatilho	Necessário providenciar instalação do sapatilho no cabo de aço,	P1	
3	LADO SAÍDA	EXTERNA	INSPEÇÃO	Foi evidenciado que os olhal do cabo de aço encontra-se com fata de sapatilho	Necessário providenciar instalação do sapatilho no cabo de aço,	P1	
4	LADO ENTRADA	EXTERNA	INSPEÇÃO	Grampos do cabo de aço instalados incorretamente.	Necessário adequar espaçamento dos grampos de fixação do cabo de aço conforme ABNT NBR 11900-4:2020.	P3	

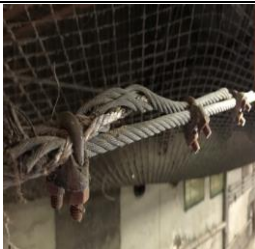		RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL					
Cliente: COPERSUCAR - SANTOS / SP		Data: 26/03/2021					LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação/Tag: CORREDOR SAÍDA - ARMAZÉM XI		Nº do relatório: 4744					P0 - Crítico
Serviço: NR-35		Norma de Ref.: Portaria SEPRT n.º 915, de 30 de julho de 2019					P1 - Prioridade Alta
							P2 - Prioridade Média
							P3- Prioridade Baixa
Nº	LOCAL INSPECIONADO	TIPO DE INSPEÇÃO	ITEM	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	LADO SAÍDA	EXTERNA	INSPEÇÃO	Grampos do cabo de aço instalados incorretamente.	Necessário adequar espaçamento dos grampos de fixação do cabo de aço conforme ABNT NBR 11900-4:2020.	P3	
6	LADO ENTRADA	EXTERNA	INSPEÇÃO	Porcas do grampo encontra-se com corrosão grau B.	Necessário providenciar substituição das porcas do grampo.	P2	
7	LADO SAÍDA	EXTERNA	INSPEÇÃO	Porcas do grampo encontra-se com corrosão grau B.	Necessário providenciar substituição das porcas do grampo.	P2	
8	LADO ENTRADA	EXTERNA	INSPEÇÃO	Perna morta do cabo de aço encontra-se com comprimento inadequado.	Necessário adequar comprimento da perna morta do cabo de aço.	P3	

		RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL					
Cliente: COPERSUCAR - SANTOS / SP Identificação/Tag: CORREDOR SAÍDA - ARMAZÉM XI Serviço: NR-35				Data: 26/03/2021 Nº do relatório: 4744 Norma de Ref.: Portaria SEPRT n.º 915, de 30 de julho de 2019		LEGENDA DE PRIORIDADE: P0 - Crítico P1 - Prioridade Alta P2 - Prioridade Média P3- Prioridade Baixa	
Nº	LOCAL INSPECIONADO	TIPO DE INSPEÇÃO	ITEM	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	LADO SAÍDA	EXTERNA	INSPEÇÃO	Perna morta do cabo de aço encontra-se com comprimento inadequado.	Necessário adequar comprimento da perna morta do cabo de aço.	P3	
10	AMBOS OS LADOS	EXTERNA	INSPEÇÃO	Foi verificado que os parafusos da estrutura encontram-se sem evidências de torque.	Necessário realizar torque nos parafusos da estrutura da linha de vida.	P1	
11	ROLDANAS	EXTERNA	INSPEÇÃO	Foi evidenciado que a roldana encontra-se com corrosão superficial.	Necessário efetuar tratamento e pintura na roldana.	P1	
12	TROLE	EXTERNA	INSPEÇÃO	Foi evidenciado que os parafusos do trole encontra-se com corrosão superficial.	Necessário efetuar substituição dos parafusos do trole	P1	

		RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL						
Cliente: COPERSUCAR - SANTOS / SP				Data: 26/03/2021		LEGENDA DE PRIORIDADE:		
Identificação/Tag: CORREDOR SAÍDA - ARMAZÉM XI				Nº do relatório: 4744		P0 - Crítico		
Serviço: NR-35				Norma de Ref.: Portaria SEPRT n.º 915, de 30 de julho de 2019		P1 - Prioridade Alta		
						P2 - Prioridade Média		
						P3- Prioridade Baixa		
Nº	LOCAL INSPECIONADO	TIPO DE INSPEÇÃO	ITEM	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO	
13	MOSQUETÃO	EXTERNA	INSPEÇÃO	Foi evidenciado que o mosquetão encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	-	
14	DOCUMENTAÇÃO	REQUISITO LEGAL	ANEXO II - item 4.1.1 NBR-16325-1/14 NBR-16325-2/14	Foi evidenciado o atendimento ao item da norma.	NADA CONSTA	-	-	
15	DOCUMENTAÇÃO	REQUISITO LEGAL	ANEXO II - item 2.3	Foi evidenciado o atendimento ao item da norma.	NADA CONSTA	-	-	
16	DOCUMENTAÇÃO	REQUISITO LEGAL	ANEXO II - item 3.3	Foi evidenciado o atendimento ao item da norma.	NADA CONSTA	-	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL

Cliente: COPERSUCAR - SANTOS / SP

Identificação/Tag: CORREDOR SAÍDA - ARMAZÉM XI

Serviço: NR-35

Data: 26/03/2021

Nº do relatório: 4744

Norma de Ref.: Portaria SEPRT n.º 915, de 30 de julho de 2019

LEGENDA DE PRIORIDADE:

P0 - Crítico

P1 - Prioridade Alta

P2 - Prioridade Média

P3- Prioridade Baixa

Nº	LOCAL INSPECIONADO	TIPO DE INSPEÇÃO	ITEM	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
17	DOCUMENTAÇÃO	REQUISITO LEGAL	ANEXO II - item 4.1	Foi evidenciado o atendimento ao item da norma.	NADA CONSTA	-	-
18	EXTERNA	REQUISITO LEGAL	35.1.3	Cabo de aço da linha de vida encontra-se com lubrificação inadequada.	Necessário providenciar lubrificação periódica no cabo de aço segundo norma N-2161	P3	
19	LINHA DE VIDA	REQUISITO LEGAL	35.1.3	Foi evidenciado que a linha de vida não possui indicador de tensão de cabo de aço.	Necessário instalar indicador de tensão na linha de vida, conforme NBR 16325-2.	P0	

18.2 – DIMENSIONAL DE CABO DE AÇO

	RELATÓRIO DE CONTROLE DIMENSIONAL EM CABO DE AÇO	
---	---	---

CLIENTE:	COPERSUCAR	LOCALIZAÇÃO:	SANTOS/SP
TAG:	CORREDOR SAÍDA	OBRA:	2197/20
ÁREA:	ARMAZÉM XI	DATA EXECUÇÃO:	22/02/2021

<i>Equipamento de medição:</i>	<i>Normas e procedimentos aplicáveis:</i>	<i>Material:</i>
PAQ-004	N-2161 e NBR ISO 4309	AÇO CARBONO
<i>Especificação do cabo de aço:</i>	<i>Desenho de referência:</i>	<i>Método utilizado:</i>
NADA CONSTA	NADA CONSTA	MEDIÇÃO POR PAQUÍMETRO
<i>Aplicação do cabo:</i>	<i>Temperatura (° C):</i>	<i>Condição superficial:</i>
LINHA DE VIDA	25	POLIDO

RESULTADO

Foi realizado a medição do diâmetro do cabo através de paquímetro conforme normas N-2161 e a NBR ISO 4309, e as mesmas constam na tabela abaixo.

LAUDO: APROVADO

PONTO MEDIDO	Ø nominal (mm)	Ø MÍNIMO (mm) (REDUÇÃO EM 10%)	Ø MEDIDO (mm)	Redução do Ø em %
1	9,50	8,60	9,25	2,63
2	9,50	8,60	9,50	0,00
3	9,50	8,60	9,10	4,21

Data do Relatório:	Técnico/Inspetor:	Engº Responsável
25/03/2021		Carlos Henrique de Moraes Engenheiro Mecânico CREA-SP 0640977984

Propriedade Exclusiva da CONERGE INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.		
R. Dr. Manoel Tourinho, 10 - Vila Matias * CEP: 11015-030 * Santos - SP * Voip: (13) 3466-7187	comercial@conerge-engenharia.com.br	www.conerge-engenharia.com

Deus é fiel

18.3 – CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DO PAQUIMETRO



Gerty Eletrônica

Calibração e Serviços de Metrologia Eireli - EPP



CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº R11040/18

Solicitante: CONERGE INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA

Endereço: Av. Presidente Wilson - nº 1473 - coj. 104 - Centro Empresarial - São Vicente - SP - Cep: 11320-001

Objeto: Paquímetro Digital

Marca: Lee Tools

Nº Ordem: B 00305/18

Identificação: PAQ-004 / CNG-630

Característica do objeto: Faixa 0-150 res 0,01

Procedimento de Calibração: PCM-003 revisão. 01/07

Padrões de Trabalho e Referência:	Certificado(s)	Órgão(s)	Validade(s)
Jogo de Blocos Padrão	05450/16	Mitutoyo/RBC	ago-27

Resultados da Calibração

Medidas Externas

Padrão	Desvio	ITM
0,00	0,00	$\pm 0,002$
20,00	0,00	$\pm 0,002$
50,00	0,01	$\pm 0,002$
70,00	0,00	$\pm 0,002$
100,00	0,00	$\pm 0,002$
120,00	0,00	$\pm 0,002$
150,00	0,01	$\pm 0,002$

Medidas Internas

Padrão	Desvio	ITM
0,00	0,00	$\pm 0,002$
20,00	0,00	$\pm 0,002$
50,00	0,00	$\pm 0,002$
70,00	0,01	$\pm 0,002$
100,00	0,00	$\pm 0,002$
120,00	0,00	$\pm 0,002$
150,00	0,01	$\pm 0,002$

Haste de Profundidade

Padrão	Desvio	ITM
0,00	0,00	$\pm 0,002$
20,00	0,01	$\pm 0,002$
50,00	0,00	$\pm 0,002$
70,00	0,01	$\pm 0,002$
100,00	0,00	$\pm 0,002$
120,00	0,00	$\pm 0,002$
150,00	0,00	$\pm 0,002$

Terminologia Utilizada

V.I. - Valor Indicado.

ITM. Incerteza total expandida, para um nível de confiança k de aproximadamente 95%

Condições Ambientais: Temperatura: $20,5 \pm 2^\circ\text{C}$ - Umidade: $56\% \pm 7\%$

Data da calibração: 07/03/2018
Data da emissão: 07/03/2018


Eric Vasco Izidoro
Metrologista

Os resultados apresentados referem-se exclusivamente ao objeto ensaiado, não sendo extensivo a quaisquer lotes. A sua reprodução poderá somente ser integral e com a autorização formal do emissor.

Av. Santos Dumont, nº 559
B. Casa Branca - Cep: 09015-330
Santo André - SP
Tels.: 11 4228 2677 / 4228-4728
gerty.calibracao@gmail.com

18.4 – A.R.T



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230210415035

1. Responsável Técnico

CARLOS HENRIQUE DE MORAES

Título Profissional: **Engenheiro Industrial - Mecânica, Engenheiro de Segurança do Trabalho**

RNP: **2603421441**

Registro: **0640977984-SP**

Empresa Contratada: **CONERGE INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**

Registro: **0548001-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZENS GERAIS**

CPF/CNPJ: **61.145.488/0003-00**

Endereço: **Avenida CÂNDIDO GAFREE**

Nº:

Complemento: **VI,XI,XVI,XXI,20 E 21**

Bairro: **DOCAS**

Cidade: **Santos**

UF: **SP**

CEP: **11013-240**

Contrato: **Pr. 4.776/20 -2197**

Celebrado em: **16/04/2020**

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ **1.750,00**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Avenida CÂNDIDO GAFREE**

Nº:

Complemento: **VI,XI,XVI,XXI,20 E 21**

Bairro: **DOCAS**

Cidade: **Santos**

UF: **SP**

CEP: **11013-240**

Data de Início: **16/04/2020**

Previsão de Término: **16/04/2021**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Industrial**

Código:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

Quantidade Unidade

Supervisão

1	Inspeção	Qualidade e Confiabilidade	19,00000	unidade
----------	-----------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

2197 - Copersucar - Santos SP - NR-35 Inspeção e Laudo em pontos de Linha de Vida -ARMAZÉM 20.21 MOEGA 1 - DIREITA / ARMAZÉM 20.21 MOEGA 1 - ESQUERDA / ARMAZÉM VI - CORREDOR / ARMAZÉM XI - CORREDOR SAÍDA / ARMAZÉM XVI - ENTRADA COLETOR DE AMOSTRAS / ARMAZÉM XXI - MOEGA 7.8 / COLETOR DE AMOSTRAS - ARMAZÉM VI / MOEGA 2 / MOEGA 3 - DIREITA / MOEGA 4 - ARMAZÉM XVI / MOEGA 5 - DIREITA / MOEGA 5 - ENTRADA / MOEGA 5 - ESQUERDA / MOEGA 6 - ENTRADA / MOEGA 6 - MEIO /

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE SÃO VICENTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Santos 26 de Março de 2021

Local data

CARLOS HENRIQUE DE MORAES - CPF: 926.902.118-15

COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZENS GERAIS - CPF/CNPJ:
61.145.488/0003-00

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br

Tel: 0800 17 18 11

E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

**CREA-SP**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

Valor ART R\$ 88,78

Registrada em: 26/03/2021

Valor Pago R\$ 88,78

Nosso Número: 28027230210415035

Versão do sistema

Impresso em: 30/03/2021 13:49:18