

INSPEÇÃO E ENSAIOS NR-11

(Portaria MTPS nº 505 da NR-11 de 29 de abril de 2016)

COPERSUCAR – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP



TALHA ELÉTRICA

Este relatório de inspeção NR-11 da Talha elétrica segue os mais rigorosos padrões de qualidade. Os serviços aqui contidos foram previamente revisados, analisados e aprovados por um Engenheiro Mecânico e Engenheiro de Segurança do Trabalho (Profissional Habilitado NR-11).

Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

ÍNDICE

1.0 - OBJETIVO	3
2.0 - TABELA DE DADOS TÉCNICOS	3
3.0 - REQUISITOS LEGAIS	3
4.0 - TABELA DE REFERÊNCIA DE PRIORIDADES	4
5.0 - TABELA DE REFERÊNCIA DE INFRAÇÕES	4
6.0 - GRÁFICO DE PRIORIDADES	5
7.0 - TABELA DE GRAU DE CORROSÃO	5
8.0 - INSPEÇÃO DE SEGURANÇA	6
8.1 -ESCOPO DETALHADO	6
8.2 - CONCLUSÕES GERAIS	6
9.0 - PRÓXIMA INSPEÇÃO	6
10.0 - DADOS CONTRATUAIS	7
11.0 - ANEXOS	8
11.1 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11	9
11.2 - DIMENSIONAL	10
11.3 - CROQUI	11
11.4 - A.R.T.	12

1.0 OBJETIVO

Verificar os aspectos físicos estruturais, instalações, manutenção, grau de corrosão existente, testes dos funcionamentos dos sistemas de segurança sonoros e luminosos, soldas e documentações da Talha Elétrica para a liberação do uso do equipamento com segurança, conforme exigência da Portaria MTPS nº 505 da NR-11 de 29 de abril de 2016.

2.0 TABELA DE DADOS TÉCNICOS

IDENTIFICAÇÃO..... NADA CONSTA

ANO DE FABRICAÇÃO..... NADA CONSTA

NÚMERO DE SERIE..... NADA CONSTA

CAPACIDADE DE CARGA..... NADA CONSTA

CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO..... NADA CONSTA

3.0 REQUISITO LEGAL

Nº	Requisitos Legais	Itens da Norma
1	Os equipamentos de transporte motorizados deverão possuir sinal de advertência sonora (buzina).	11.1.7
2	Todos os transportadores industriais serão permanentemente inspecionados e as peças defeituosas, ou que apresentem deficiências, deverão ser imediatamente substituídas.	11.1.8


4.0 TABELA DE REFERÊNCIA DE PRIORIDADES

TIPO DE PRIORIDADE	CONDIÇÃO DA PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
P0	PRESERVAR A SEGURANÇA A VIDA E EQUIPAMENTOS, COM PLANEJAMENTO IMEDIATO DE INTERVENÇÃO
P1	AUMENTAR A VIDA ÚTIL DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
P2	AUMENTAR A VIDA ÚTIL DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS, VERIFICANDO A EVOLUÇÃO DA ANOMALIAS
P3	AUMENTAR A VIDA ÚTIL DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS, VERIFICANDO A EVOLUÇÃO DA ANOMALIAS, PARA CONSERVAÇÃO ORIGINAL DAS PEÇAS CONSTRUTIVAS

5.0 TABELA DE REFERÊNCIA DE INFRAÇÕES


TABELA DE REFERÊNCIA PRIORIDADE / INFRAÇÃO		
TIPO DE PRIORIDADE	INFRAÇÃO EQUIVALENTE	
P0		I-4
P1		I-3
P2		I-2
P3		I-1

6.0 GRÁFICO DE PRIORIDADES

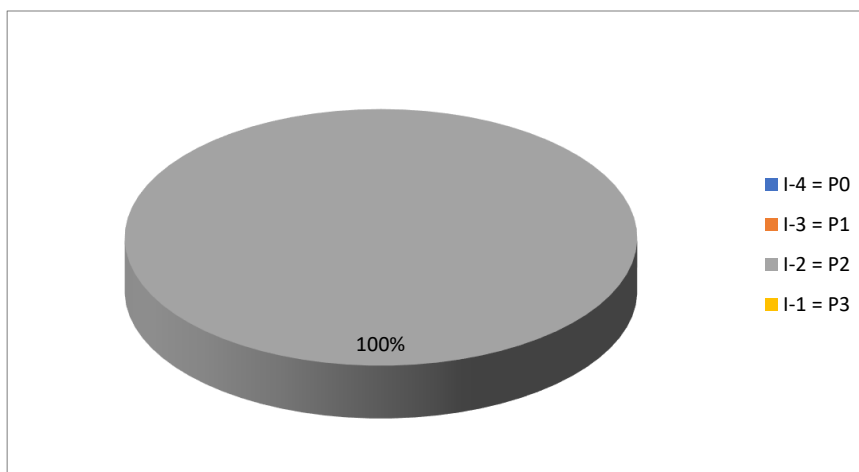

PRIORIDADES	TOTAL	PORCENTAGEM
P0 - Crítico	0	0%
P1 - Prioridade alta	0	0%
P2 - Prioridade média	4	100%
P3 - Prioridade baixa	0	0%

7.0 TABELA DE GRAU DE CORROSÃO

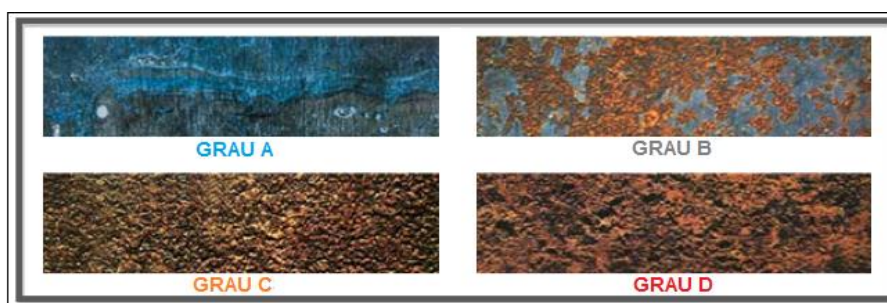

- **Grau A** – Superfície de aço com a carepa de laminação praticamente intacta em toda a superfície e sem corrosão. Representa a superfície de aço recentemente laminada, (limpeza periódica).
- **Grau B** – Superfície de aço com princípio de corrosão, quando a carepa de laminação começa a desprender-se, (tratamento e pintura).
- **Grau C** – Superfície de aço onde a carepa de laminação foi eliminada pela corrosão ou poderá ser removida por raspagem ou jateamento, desde que não tenha formado ainda cavidades muito visíveis (pites) em grande escala, (aprovada com ressalvas).
- **Grau D** – Superfície de aço onde a carepa de laminação foi eliminada pela corrosão com formação de cavidades visíveis em grande escala, (situação reprovada).

8.0 INSPEÇÃO DE SEGURANÇA

8.1 ESCOPO DETALHADO

- Acompanhamento fotográfico do serviço realizado;
- Análise da documentação existente, pertinentes aos requisitos exigidos pela NR-11;
- Inspeção Visual para verificação de corrosão, trincas e desgastes;
- Inspeção Visual das estruturas metálicas, parafusos, para corpo, roldanas;
- Inspeção dos Trilhos, onde possuir acessos;
- Inspeção das Vigas de apoio das talhas;
- Inspeção dos ganchos e travas;
- Inspeção dimensional das correntes e cabos de aço;
- Inspeção Visual no sistema de acionamento e do freio;
- Realizar Inspeção Visual das peças de içamento;
- Verificação se os equipamentos de guindar e seus acessórios possuem manutenção preventiva e sua respectiva evidencia;
- Verificar as evidências das inspeções periódicas realizadas em cabos de aço, correntes, roldanas e ganchos dos equipamentos de guindar;
- Verificar se os itens e subitens obrigatórios da NR-11 estão sendo atendidos;
- Verificar se os operadores de equipamentos de guindar estão habilitados;

8.2 CONCLUSÕES GERAIS

Essa vistoria tem validade de 12 meses para a Talha Elétrica localizada na COPERSUCAR - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP. Foi inspecionado conforme a NR-11, obtendo resultados satisfatórios, sendo necessário atenderem os prazos estabelecidos e as recomendações citadas em relatório de inspeção NR-11 em anexo (ver anexo 11.1).

9.0 PRÓXIMA INSPEÇÃO

- Próxima Inspeção: 12/03/2023

10.0 DADOS CONTRATUAIS

Contratante Copersucar São José do Rio Preto

Responsável/Representante Sr. Diego Souza Aires

Relatório 5281

Obra 2363/21

Equipamento Talha Elétrica

Data do Relatório 21/03/2022

Data do Início da Inspeção 07/03/2022

Data do Término da Inspeção 12/03/2022

Tipo de Serviço Relatório de Inspeção NR-11

Equipe Técnica Envolvida Ass. Técnico: Gabriel Ferreira

Ass. Técnico: Paulo Ribeiro

Engenheiro: Carlos Henrique

11.0 ANEXOS

11.1 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11

11.2 - DIMENSIONAL

11.3 - CROQUI

11.4 - A.R.T.

CONTROLE DE EMISSÃO			
Inspeção	GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS	 Assinatura	21/03/2022 Data
Profissional Habilitado NR-11	CARLOS HENRIQUE DE MORAES CREA SP 0640977984	 Assinatura	21/03/2022 Data



"Inspeção com Segurança e Qualidade é nossa Prioridade"

Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

11.0 ANEXOS

11.1 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11

		RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11					
Cliente:		COPERSUCAR - SJRP		Data:		21/03/2022	
Identificação / Tag:		TALHA ELÉTRICA - MOEGA		Nº do Relatório:		5281	
Serviço:		NR-11		Norma de Ref.:		Conforme Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016.	
LEGENDA DE PRIORIDADE:							
P0 = Crítico							
P1 = Prioridade Alta							
P2 = Prioridade Média							
P3 = Prioridade Baixa							
Nº	TIPO	ITEM	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO	
1	EXTERNA	INSPEÇÃO	Durante a inspeção não foi evidenciado que a etiqueta de identificação do equipamento.	Necessário providenciar instalação da etiqueta.	P-2		
2	EXTERNA	INSPEÇÃO	Durante a inspeção foi evidenciado que o equipamento não possui identificação de capacidade máxima.	Necessário providenciar instalação da placa de capacidade máxima.	P-2		
3	EXTERNA	INSPEÇÃO	Durante a inspeção não foi evidenciado que o equipamento não possui identificação de Tag equipamento.	Necessário providenciar instalação da tag.	P-2		
4	EXTERNA	INSPEÇÃO	Durante a inspeção foi evidenciado que o cabo de aço de içamento da talha elétrica encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-		
5	EXTERNA	INSPEÇÃO	Durante a inspeção foi realizado dimensional no cabo de aço do equipamento.	NADA CONSTA	-		

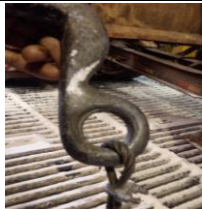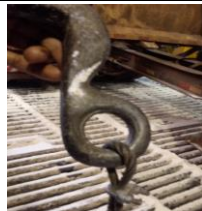GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS		RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11						
Cliente:		COPERSUCAR - SJRP		Data:	21/03/2022		LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:		TALHA ELÉTRICA - MOEGA		Nº do Relatório:	5281		P0 = Crítico	
Serviço:		NR-11		Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016.		P1 = Prioridade Alta	
							P2 = Prioridade Média	
							P3 = Prioridade Baixa	
Nº	TIPO	ITEM	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO		
6	EXTERNA	INSPEÇÃO	Durante a inspeção foi evidenciado que o gancho de içamento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-			
7	EXTERNA	INSPEÇÃO	Foi evidenciado que o gancho de içamento da talha elétrica encontra-se sem pintura.	Necessário providenciar tratamento de pintura a fim de proteger contra o processo corrosivo.	P-2			
8	EXTERNA	INSPEÇÃO	Quando for utilizar a talha, necessário verificar se a estrutura de ancoragem suporta e foi projetada para o mesmo.	NADA CONSTA	-			
9	EXTERNA	INSPEÇÃO	Foi evidenciado extintor de incêndio no ambiente de instalação no equipamento.	NADA CONSTA	-			
10	EXTERNA	INSPEÇÃO	Foi evidenciado iluminação no ambiente de instalação do equipamento.	NADA CONSTA	-			

		RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11					
						LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Cliente:		COPERSUCAR - SJRP		Data:		21/03/2022	
Identificação / Tag:		TALHA ELÉTRICA - MOEGA		Nº do Relatório:		5281	
Serviço:		NR-11		Norma de Ref.:		Conforme Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016.	
						P0 = Crítico P1 = Prioridade Alta P2 = Prioridade Média P3 = Prioridade Baixa	
Nº	TIPO	ITEM	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO	
11	EXTERNA	INSPEÇÃO	Controle da talha elétrica em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	-	

11.2 - DIMENSIONAL

	RELATÓRIO DE CONTROLE DIMENSIONAL EM CABO DE AÇO	
---	---	---

CLIENTE:	COPERSUCAR	LOCALIZAÇÃO:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
TAG:	TALHA ELÉTRICA - 1,0 TON	OBRA:	2363/21
ÁREA:	GERAL	DATA EXECUÇÃO:	09/03/2022

<i>Equipamentos:</i>	<i>Normas e procedimentos aplicáveis:</i>	<i>Material:</i>
PAQ-004	N-2161 e NBR ISO 4309	AÇO INOXIDÁVEL
<i>Especificação do cabo de aço:</i>	<i>Desenho de referencia:</i>	<i>Método utilizado:</i>
NADA CONSTA	NADA CONSTA	MEDIÇÃO POR PAQUIMETRO
<i>Aplicação do cabo:</i>	<i>Temperatura (° C):</i>	<i>Condição superficial:</i>
IÇAMENTO	25	POLIDO

RESULTADO

Foi realizado a medição do diâmetro do cabo através de paquímetro conforme normas N-2161 e a NBR ISO 4309, e as mesmas constam na tabela abaixo.

PONTO MEDIDO	Ø nominal (mm)	Ø Mínimo (mm) (Redução em 10%)	Ø Medido (mm)	Redução do Ø em %
1	6,40	5,76	6,10	4,69
2	6,40	5,76	6,15	3,91
3	6,40	5,76	6,05	5,47
4	6,40	5,76	6,20	3,13

Relatório:	Data do relatório:	Inspetor: Gabriel Ferreira	Engº Responsável
5283	21/03/2022		Carlos Henrique de Moraes Engenheiro Mecânico CREA-SP 0640977984

Propriedade Exclusiva do GRUPO CONERGE ■ NORMAS REGULAMENTADORAS, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Rua Dr. Manuel Tourinho, 10 * CEP: 11.015-030 * Santos - SP * Voip: (13) 3466-7187


comercial@conerge-engenharia.com.br

www.conerge-engenharia.com.br

Deus é fiel

11.3 - CROQUI

CLIENTE: COPERSUCAR	LOCALIZAÇÃO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
TAG: TALHA ELÉTRICA	DATA: 21/03/2022
OBRA: 2363/21	RELATÓRIO: 5281

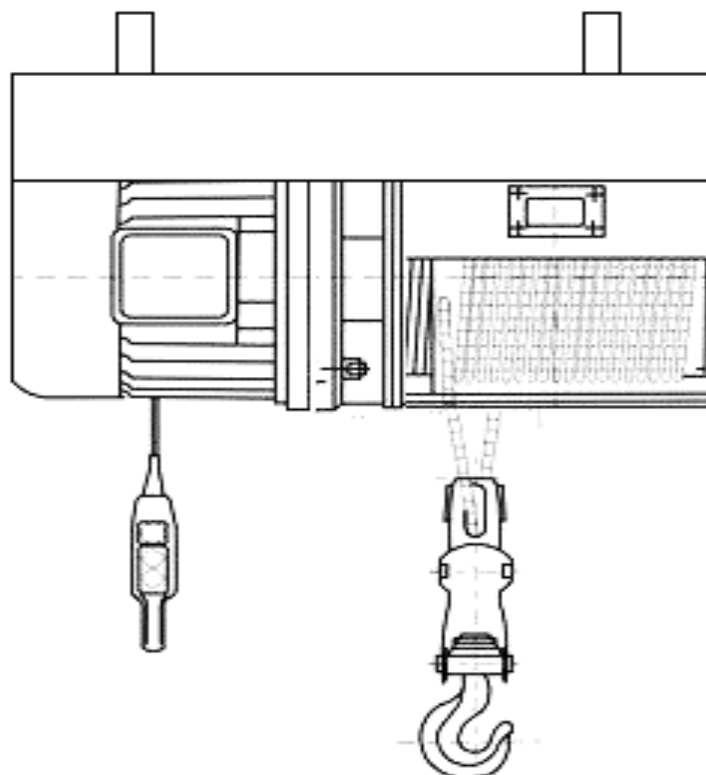

11.4 - ART



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230220497319

1. Responsável Técnico

CARLOS HENRIQUE DE MORAES

Título Profissional: **Engenheiro Industrial - Mecânica, Engenheiro de Segurança do Trabalho**

RNP: **2603421441**

Registro: **0640977984-SP**

Empresa Contratada: **CONERGE INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**

Registro: **0548001-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZENS GERAIS**

CPF/CNPJ: **61.145.488/0007-25**

Endereço: **Rua SILVA JARDIM**

Nº:

Complemento:

Bairro: **PARQUE INDUSTRIAL**

Cidade: **São José do Rio Preto**

UF: **SP**

CEP: **15025-065**

Contrato: **Pr 2.154.21 - Obra 2363**

Celebrado em: **07/03/2022**

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ **3.288,00**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Rua SILVA JARDIM**

Nº:

Complemento:

Bairro: **PARQUE INDUSTRIAL**

Cidade: **São José do Rio Preto**

UF: **SP**

CEP: **15025-065**

Data de Início: **07/03/2022**

Previsão de Término: **04/04/2022**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Industrial**

Código:

Proprietário: **COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZENS GERAIS**

CPF/CNPJ: **61.145.488/0007-25**

4. Atividade Técnica

				Quantidade	Unidade
Supervisão 1	Inspeção	Qualidade e Confiabilidade	Produtos	8,00000	unidade
	Inspeção	Qualidade e Confiabilidade	Produtos	23,00000	unidade
	Inspeção	Qualidade e Confiabilidade	Produtos	7,00000	unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

NR-13 - Inspeção Periódica em Vasos de Pressão e Calibração de Instrumentos- (8 VASOS) TAG: 249826; TAG: 12351425-002; TAG: 12351425-009; TAG: VP-01; TAG: VP-02; TAG: VP-03; TAG: VP-04; TAG: VP-05. NR-35 - Inspeção em Linha de Vida- (7 LINHAS DE VIDA) TAG: CARREGAMENTO DE VAGÕES 1; TAG: CARREGAMENTO DE VAGÕES 2; TAG: CARREGAMENTO DE VAGÕES 3; TAG: CARREGAMENTO DE VAGÕES 4; TAG: CARREGAMENTO DE VAGÕES 5; TAG: ESCADA ELEVADOR 1 E 2; TAG: ESCADA ELEVADOR 3 E 4; NR-11 - Inspeção Periódica em Equipamentos- (23 EQUIPAMENTOS) TAG: TC-01; TAG: TC-02; TAG: TC-03; TAG: TC-04; TAG: TC-05; TAG: TC-06; TAG: TC-07; TAG: TC-08; TAG: ELG-01; TAG: ELG-02; TAG: ELG-03; TAG: ELG-04; TAG: ROSCA-01; TAG: ROSCA-02; TAG: GUINCHO HIDRÁULICO; TAG: TRIPPER TC07; TAG: TRIPPER TC08; TAG: TALHA ELÉTRICA; TAG: TALHA ELÉTRICA- TE10002; TALHA ELÉTRICA 1.0 TON; TAG: TALHA MANUAL CATRACA; TAG: REDLER-01; TAG: REDLER-02

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

0-NÃO DESTINADA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Santos 07 de Abril de 2022
Local data

CARLOS HENRIQUE DE MORAES - CPF: 926.902.118-15

COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZENS GERAIS - CPF/CNPJ:
61.145.488/0007-25

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima



Valor ART R\$ 88,78

Registrada em: 07/04/2022

Valor Pago R\$ 88,78

Nosso Número: 28027230220497319

Versão do sistema

Impresso em: 08/04/2022 09:50:49